

中等专业学校試用教科书

金屬切削原理与切削工具

下 册

齐恕安 裴惠孚 李云芳 廖上光 薄 宵合編



中国工业出版社

中等专业学校試用教科书



金属切削原理与切削工具

下 册

齐恕安 裴惠孚 李云芳
廖上光 薄 霄
合編

中国工业出版社

本书根据齐恕安、裘惠孚、李云芳、廖上光、薄宵等同志编写的《金属切削原理与切削工具》一书及1959年机器制造专业教学大纲修订而成。1961年3月在北京召开的中等专业学校教材会推荐为中等专业学校机器制造专业试用教科书。

本书内容包括：铣刀设计、拉削过程、拉刀设计与计算、铣削过程、铣刀的计算与设计、切削螺纹的过程、切螺纹工具的计算和设计、切削齿轮的过程、切齿刀具的计算与设计、组合刀具、磨削工具、磨削、刀具的翻新、改善刀具切削部分和切削刃光加工等十四章。本次修订中力求反映大跃进以来我国在本门科学方面的先进成就并介绍苏联最近一些先进技术资料。

参加本次修订工作的有李云芳、齐恕安、裘惠孚、廖上光四位同志。

金属切削原理与切削工具

下册

齐恕安、裘惠孚、李云芳、廖上光、薄宵合编

中国工业出版社出版 (北京东黄城根西10号)

(北京市书刊出版事业局许可证字第110号)

机工印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行。各地新华书店经售

*

开本 850×1168 1/32 · 印张 9 5/8 · 字数 239,000

1961年9月北京第一版 · 1961年9月北京第一次印刷

印数 00,001—22,037 · 定价(9-4)1.10元

统一书号: 15165 · 885 (-机-197)

目 次

第十五章 鋸刀的計算与設計	5
第十六章 拉削的过程.....	18
第十七章 拉刀的設計与計算.....	27
第十八章 銑削的过程.....	53
第十九章 銑刀的計算与設計.....	85
第二十章 切削螺紋的过程	119
第二十一章 切螺絲工具的計算和設計	137
第二十二章 切削齒輪的过程	175
第二十三章 切齒刀具的計算和設計	191
第二十四章 組合刀具	247
第二十五章 磨削工具	254
第二十六章 磨削	268
第二十七章 刀具的翻新	284
第二十八章 改善刀具切削部分和切削刃光加工的方法	291
后記	308

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

第十五章 鋸刀的計算与設計

1 鋸刀的分类

鋸刀可以根据：

1. 使用方式分类：(a) 手用鋸刀；(b) 机用鋸刀。
2. 装卡的构造分类：(a) 带柄鋸刀；(b) 套装鋸刀。
3. 鋸刀本身构造分类：(a) 整料鋸刀（以及焊接鋸刀）；
(b) 鑄齿鋸刀。
4. 调整尺寸的情况分类：(a) 非調整鋸刀——它的尺寸不能調整；(b) 各种可調整的鋸刀。
5. 加工的形式分类：(a) 柱形鋸刀；(b) 锥形鋸刀。

2 鋸刀的主要結構部分

鋸刀的构成部分： D ——鋸刀直徑； Z ——齒數；鋸刀齒不均匀分布的情况；齒間槽和刀齒的截形；倒錐体；鋸刀装卡部分（柄部与方头等）；鋸刀的总长度 L 。

鋸刀直徑 确定鋸刀直徑时需要考虑：

- (1) 扩大量。因为鋸过的孔，总比鋸刀本身直徑大。
- (2) 磨耗儲量——鋸刀直徑的磨耗儲量。
- (3) 制造鋸刀的公差。

鋸刀直徑的公差如图 15-1 所示。图中 A 为孔的公差， CD 为

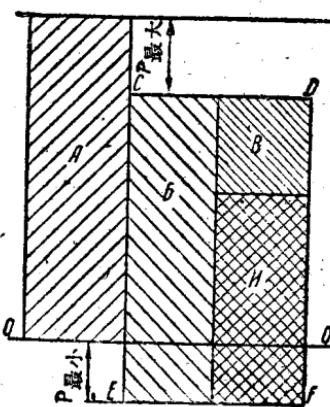


图15-1 鋸刀直徑的公差。

銸刀直徑的上限， EF 為下限， B 為銸刀直徑公差。為了使用長久起見，只取 B 為銸刀製造公差，而取 H 為磨耗儲量。 $P_{\text{最大}}$ 為最大擴大量， $P_{\text{最小}}$ 為最小擴大量。各種公差可按表 15-1 選取。

銸刀的直徑對加工孔有重大影響，因此校準部分的切削刃應當保持鋒銳，不應有毛邊、傷痕。因此使用銸刀者，常常最後作一次研磨。ГОСТ 1523-54 裏的銸刀技術條件中列有帶有研磨余量的銸刀尺寸，比所規定的尺寸大 $0.005 \sim 0.02$ 毫米。

齒數 為了使銸的孔光洁和形狀準確起見，銸刀的齒數比較多。為便於用千分尺度量銸刀直徑起見，銸刀的齒數應選為偶數。表 15-2 所列數值僅適用於直齒銸刀。根據被加工材料性質，也可按下式計算：對韌性金屬齒數 $Z = 1.5\sqrt{D} + 2$ ；脆性金屬， $Z = 1.5\sqrt{D} + 4$ 。

表 15-1 銸刀直徑的公差

孔的精度等級		銸刀公稱直徑(毫米)							
		1~3	3~6	6~10	10~18	18~30	30~50	50~80	80~120
$P_{\text{最大}}$	二級	5	7	9	10	12	14	16	18
	三級	7	9	11	12	14	16	18	20
製造公差 B	二級	5	8	10	10	19	15	15	20
	三級	10	12	15	15	15	20	20	25
$P_{\text{最小}}$	各種直徑均取為 5μ								

刀齒在圓周上的分布 為了得到光洁與精確的孔，銸刀做成不等齒距（圖 15-2），分布情況見表 15-3。因為材料的不均勻性，在孔壁上有硬點，若銸刀齒距一樣，則銸孔時所有的刀齒都將依次地在這地方發生「彈讓」而產生周期的振動，在孔壁上切出較深的刀痕。將銸刀做成不等齒距，每一刀齒不會重複地切到前一刀齒所切出的凹痕中去（圖 15-3），結果上述的誤差便會減少而得出較光洁而精確的孔。為了測量銸刀直徑方便起見，每一

表15-2 鋸刀齒數

鋸刀類型	鋸刀直徑(毫米)				
	3~10	11~19	20~30	31~45	46~50
直槽手用鋸刀	6	8	10	12	14
直槽機用鋸刀	6	8	10	12	—
機用套裝鋸刀	—	—	10	10	14
鑽齒有尾鋸刀	—	—	6	8	10
鑽齒套裝鋸刀	—	—	—	8	8
汽鍋鋸刀	—	—	—	4	—
手用壓脹鋸刀	6	8	8	10	12

對稱的齒所對的圓心角彼此相等，即 $\bar{W}_1 = \bar{W}'_1$, $\bar{W}_2 = \bar{W}'_2$ 。

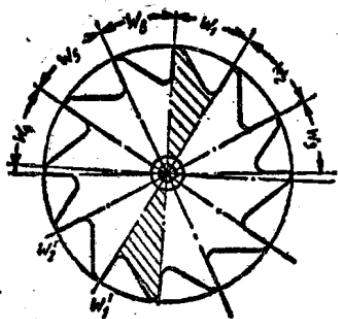


圖15-2 鋸刀刀齒不均勻的分布。

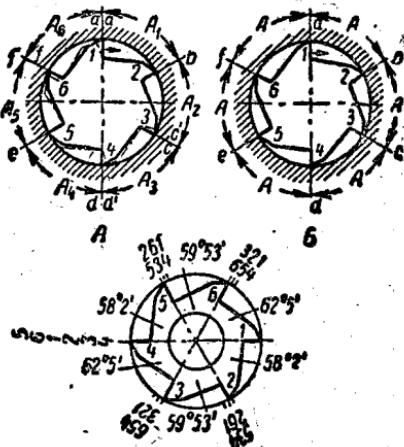


圖15-3 不等齒距(a)與等齒距(b)鋸刀的工作形圖。

但是最近根據哈爾濱工業大學與哈爾濱量具刀具廠的試驗，等齒距與不等齒距的鋸刀對工件表面光潔度的影響並無差別。而且等齒距鋸刀製造方便，且可避免因不等齒距鋸刀的某些容屑溝過淺的缺點。因此認為機用鋸刀不等齒距並不是必要的。這問題目前還有爭論，尚待繼續研究後再作定論。

倒錐 為了減少鋸刀對所加工孔壁的摩擦，將鋸刀校準部分分為兩段，靠近切削部分的一段為圓柱形，靠近尾部的一段作成

表15-3 鋸刀刀齒不均勻分布的情形

齒數	鋸刀刀齒的 \bar{W} 角					
	\bar{W}_1	\bar{W}_3	\bar{W}_5	\bar{W}_4	\bar{W}_5	\bar{W}_6
4	87°55'	92°05'	—	—	—	—
6	58°02'	59°53'	62°5'	—	—	—
8	42°	44°	46°	48°	—	—
10	33°	34°30'	36°	37°30'	39°	—
12	27°30'	28°30'	29°30'	30°30'	31°30'	32°30'

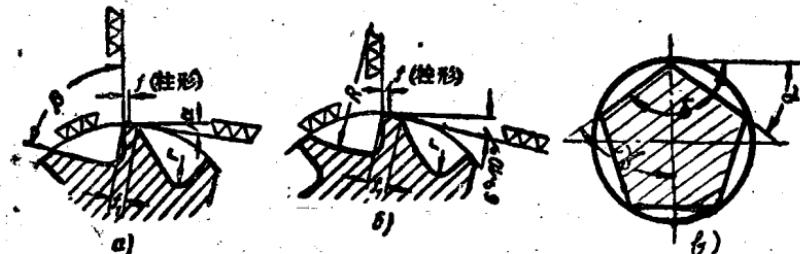


图15-4 用手鋸刀及機用鋸刀齒的形狀。

直徑向尾部縮小的倒錐形。根據謝明欽科的資料，手用鋸刀直徑向尾部減小量為0.008~0.005毫米，固定裝卡的機用鋸刀為0.04~0.06毫米。

齒間槽的形式和刀齒的截形 現在常用的鋸刀齒間槽多為直槽鋸刀，因為直槽鋸刀製造簡單，但也有螺旋槽的。

槽的形狀，可用角度銑刀（圖15-4a），圓弧銑刀（圖15-4b）銑成。其尺寸見表15-4。裝有硬質合金刀片的鋸刀的槽的形

表15-4 鋸刀齒槽槽形的尺寸

鋸刀直徑	齒數	f_1	f	β	r	鋸刀直徑	齒數	f_1	f	β	
3~4.5	6	0.25	0.12	85°	0.3	21~26	10	1.0	0.20	25	1.0
5~8	6	0.40	0.12	85°	0.3	27~30	10	1.2	0.20	25	1.0
9~10	6	0.70	0.15	90°	0.5	31~43	12	1.6	0.25	25	1.0
11~14	8	0.70	0.18	75°	0.5	44~59	14	1.9	0.25	25	1.0
15~20	8	0.90	0.18	80°	0.5	60~78	16	2.2	0.25	35	1.0
						79~100	18	2.5	0.30	35	1.0

状及尺寸，在表 15-5 及图 15-5 中表示出来。

直徑在 2~3 毫米以內的鉸刀不做成沟槽，而制成多邊形的形状，如图 15-4 e 所示，它的棱角就构成切削刃。

鉸刀裝卡部分 手动鉸刀有方头圓柄的（按OCT/HKTM 112-39），机用鉸刀有方头圓柄的或方头錐柄的。圓柄的直徑比鉸刀的直徑 D 小 0.04~0.10 毫米。莫氏錐柄的尺寸按OCT 2847-45选

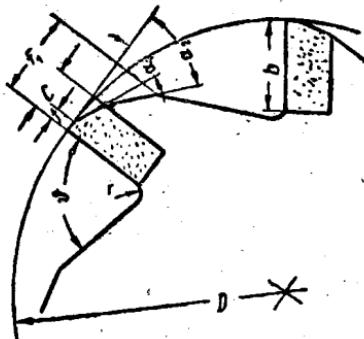


图15-5 硬质合金鉸刀刀齿截形的各部分。

表15-5 硬质合金鉸刀刀齿槽槽形的尺寸

D	Z	f_1	C	b	θ	f	d_1	d_2	r
10	4	60	1.5	3.0	0.9	0.15~0.25	20	30	1.0
11	6	24	1.5	3.0	7.5	0.15~0.25	20	30	1.0
12	6	24	1.5	3.0	7.5	0.15~0.25	5	25	1.5
13	6	20	1.5	3.0	7.5	0.15~0.25	5	25	1.5
14	6	20	1.5	3.0	7.5	0.15~0.25	5	25	1.5
15	6	28	1.5	3.0	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
16	6	37	1.8	3.5	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
17	6	34	1.8	3.5	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
18	6	36	1.8	3.5	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
19	6	36	1.8	3.5	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
20	6	40	2.0	4.0	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
21	6	4.4	2.0	4.0	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
22	6	4.5	2.0	4.0	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
23	6	46	2.0	4.0	7.5	0.15~0.25	15	20	1.5
24	8	4.4	2.0	4.0	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5
25	8	4.5	2.0	4.0	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5
26	8	4.6	2.0	4.0	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5
27	8	4.6	2.5	4.5	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5
28	8	4.6	2.5	4.5	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5
30	8	4.4	2.5	4.5	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5
32	8	5.0	2.5	4.5	6.5	0.15~0.25	15	20	1.5

取。

銸刀工作部分长度及总长，通常按标准选取。总长度与孔的深度及銸刀装卡方法有关。工作部分长度大时，引导好，但摩擦加剧。工作部分愈短，切削愈容易。通常为銸刀直徑的0.8~3倍。

3 各类型銸刀的特点与应用

(1) 手用銸刀 手用銸刀在工作时是借助于銸杠或搬手来使用的，手用銸刀通常用来加工直徑3~50毫米的孔。

手用圆柱整体銸刀(图15-6a)的形状与尺寸规定在ГОСТ 7722-55中。它的缺点是每次磨后，銸刀直徑易减小，以致很快就不能使用。

圆柱压脹手用銸刀的构造(图15-6б)在ГОСТ 3509-47中规定。在銸刀体里钻有孔。孔的一端有螺絲，孔中有小球，調整螺絲时，因孔的中部有裂口，小球就張开孔壁，銸刀中部的直徑就脹大。直徑調整范围并不太大：直徑等于6~10毫米的銸刀能脹大0.15毫米；而直徑等于30~50毫米的銸刀在0.5毫米以内。 $\phi 6\sim\phi 10$ 的压脹手銸刀，由于制造困难，成本較高，用得很少。

圆柱形可調整动脹手銸刀示于图15-6в中。将刀条沿锥形槽推动就可使銸刀直徑放大。刀条用螺母夹紧着。这种銸刀直徑尺寸調整范围可到0.5~3毫米。这种銸刀用于修理工作非常方便。它适用于孔徑为10~25毫米。再小的銸刀，制造困难，再大也不用手銸刀了。

锥形銸刀的标准有四类：(1) 公制锥度的(ОСТ/HKTM 2514-39)；(2) 莫氏锥度的(ОСТ/HKTM 2513-39)；(3) 锥度为1:50的锥梢孔用的(ГОСТ 6312-52)；(4) 锥度为1:30的孔用的(ОСТ/HKTM 2516-39)。

由于锥銸刀全部切削刃工作，而且缺少引导部分，所以前两类銸刀做成了由三把或两把組成的一组(图15-7)。第一把銸刀

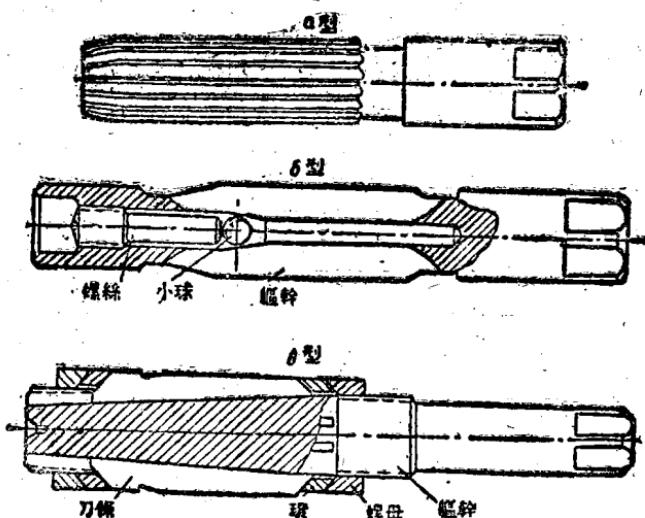


图15-6 手用鉸刀的类型:

a—整体的; *b*—一脹压的; *c*—一張动的。

是粗鉸刀，为使工作容易，切削刃作成阶梯形，而且作有前角。

錐面上，作有鏟过齿的螺旋齿，其螺距为8~12毫米。第二把是中間的，有分屑槽。第三把是精鉸刀，用它得到最終的尺寸以及应有的表面光洁度，所以在刀齿上不能有任何槽。

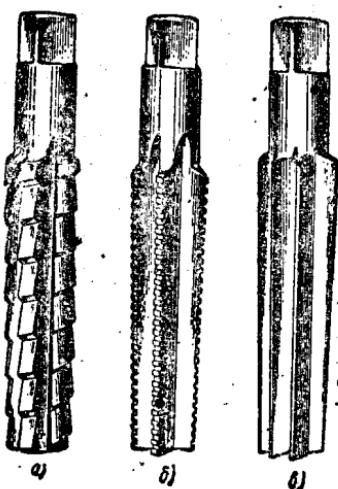


图15-7 錐形鉸刀。

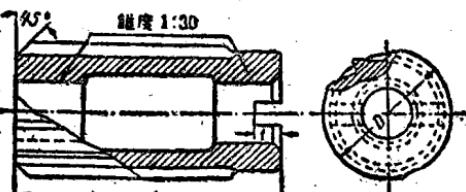


图15-8 套裝圓柱机鉸刀。

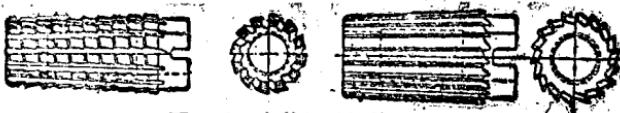


图15-9 套裝錐形机鉸刀。

(2) 机铰刀 机铰刀可分为固定的和可调整的，它们根据直径的尺寸可做成整体式或套装式的。

固定整体铰刀可分柱柄圆柱铰刀(ГОСТ 1672-53)、方头圆柱铰刀(OCT/HKTM 2518-39)、锥柄圆柱铰刀(ГОСТ 1672-53)。这种铰刀的缺点是不能随磨耗的程度来调整直径。

固定套装铰刀有圆柱形和锥形的两种，它们普通用于直径在25毫米以上的孔的粗铰和精铰。套装铰刀比整体的便宜，且依靠用短的或长的刀杆，可以扩大它的应用范围，套装圆柱机铰刀(图15-8)在ГОСТ 1672-53中规定。它的刀杆在OCT/HKTH 3678中规定。

图15-9所示的套装锥形铰刀已应用于大直径的锥孔上，图中左方所示的是粗铰刀，右中所示的是精铰刀。

可调整的机用铰刀的形式很多，目前国内各工具厂成批生产的大致有下列几种形式：

a) 镶有楔入齿纹刀片的镶齿机铰刀(图15-10)。这种铰刀磨损后，增加直径的方法，是将刀片沿径向移出一个齿纹。这种铰刀的结构简单，工作可靠，但调整不方便。

b) 刀片用套筒及螺丝装卡的镶齿机铰刀(图15-11)。这种

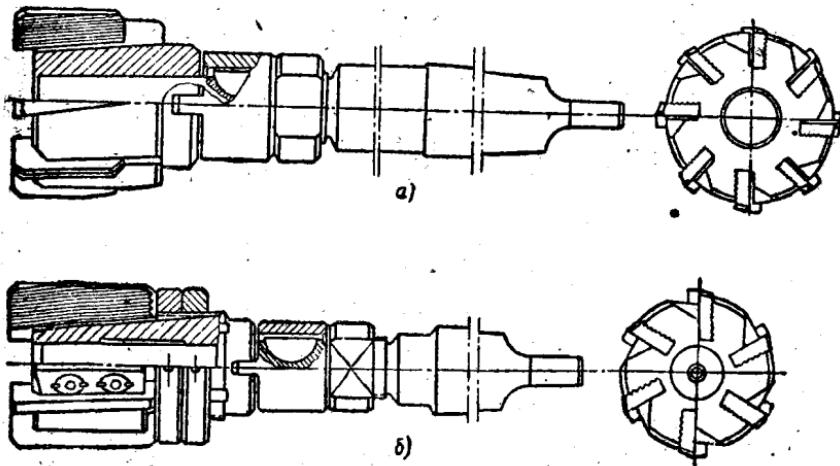


图15-10 镶有楔入齿纹刀片的镶齿机铰刀。

鉸刀制造較简单。刀条以端面靠住調整环。因槽底与鉸刀軸線斜成 5° ，故将刀条沿斜槽向前移动就能增大鉸刀直徑。一般使用这种鉸刀在調整后还須重磨直徑。

上述两种可調整机用鉸刀，都有以下缺点：

(1) 由于刀体结构尺寸受到剛度要求与地位的限制，不可能制作很小直徑的鉸刀。最小直徑目前仅做到 25 毫米。

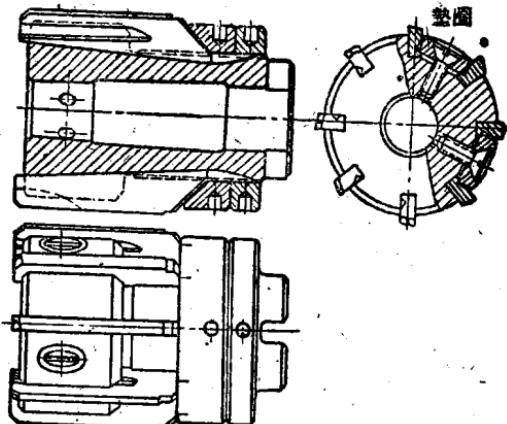


图15-11 刀片用套筒及螺絲裝卡的鑽片机鉸刀。

- (2) 調整尺寸不方便。
- (3) 能調整的尺寸范围小，一般不大于 2 毫米。
- (4) 鉸刀不带浮动机构，一般須装在特制的浮动夹持套中使用，以保持鉸刀工作平稳。

最近上海工具厂設計的可调节浮动机鉸刀基本上可克服上述缺点。可调节浮动机用鉸刀(图15-12)由刀片和刀体两部分組成，大小規格的鉸刀都只有两个刀齿。在刀体上装有一对微动螺母，并带有微分刻度，調节尺寸时只要旋动微动螺帽。微动螺帽通过銷钉推动棱形鍵前后移动，就可以調节到所需尺寸。尺寸可

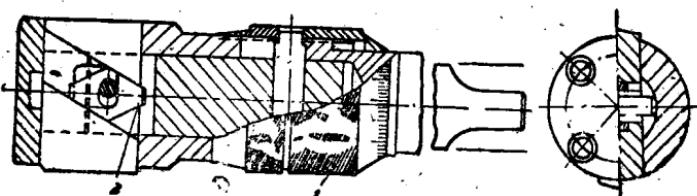


图15-12 可調節浮動机鉸刀。

由游标刻度得到严格控制。此外在棱形键上作了一个横向腰孔，这样使刀片在切削力的作用下，在由端盖和主体构成的严格定位的槽中滑动，使得刀片在工作时得到浮动。这种铰刀有下列优点：

- (1) 刀片在工作过程中能浮动，工作平稳，因而能保証較高的铰孔光洁度和精度。
- (2) 减少了刀齿，因而能制造較小尺寸的铰刀，目前生产的規格为 12.5~102 毫米。
- (3) 棱形鍵可做較陡的調整角，有較大的調整范围 (1~10 毫米)。
- (4) 結構簡單，制造容易，刀磨、調整也都方便。

鑲有硬质合金刀片的机铰刀在构造上与前面討論过的各种铰刀沒有多大区别。

鑲硬质合金刀片的
铰刀，为了保証有
足够的强度以及簡
化制造技术而做成
齿数較少的一种式
样。这种铰刀可做
成有柄整体的或套
装式的。整体式的
有許多缺点限制了
它的使用。其中主
要的缺点是：

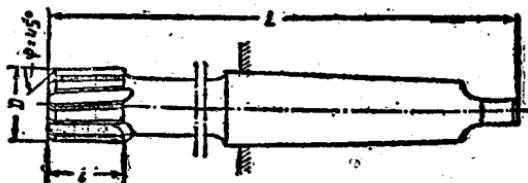


图15-13 鑲着硬质合金刀片的整体铰刀。

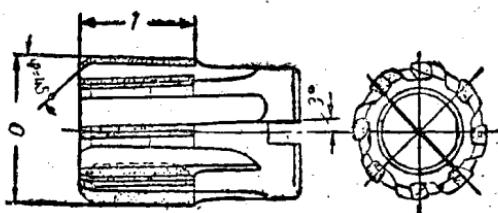


图15-14 鑲着硬质合金刀片的套装铰刀。

- (1) 由于磨損而使尺寸減小，沒有調整它的可能性。
- (2) 焊接困难，且焊接时刀片有变动位置的可能，产生不同的刃磨加工余量，使工序复杂化。
- (3) 硬质合金消耗大。

图 15-13 所示的是直徑由 10 到 32 毫米的整体铰刀 图15-14 所示的則是直徑由 25 到 50 毫米的套装铰刀。

4 鋸刀的新結構

近代的机械制造，在钻孔之后，往往要經過鏽孔、粗銑孔和精銑孔等步驟。这样不仅要具备好几把刀具，而且阻碍了生产率的提高。目前已試驗有效的是阶梯形鋸刀。

图 15-15 是普通鋸刀与阶梯形鋸刀的外形比較。阶梯形鋸刀的齒數少，只有 4~6 齒。齒在圓周上均匀分布。鋸刀直徑是阶梯式的，第一段為圓錐 l_1 ，長 2 毫米，與鋸刀軸心成 45° 角。這部分的刀齒形如鏽鉆， $\alpha = 10^\circ$ ，工作部分的第二和第三段 l_2 及 l_3

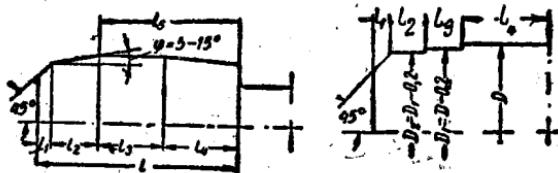


图 15-15 普通鋸刀与阶梯形鋸刀的外形比較。

寬 2~4 毫米（由鋸刀大小決定），直徑比鋸刀名義直徑小 0.4 與 0.2 毫米。沒有倒錐。

阶梯形鋸刀的优点：

- 1) 一般鋸刀余量有一定限制，約為 0.1~0.15 毫米，而阶梯形鋸刀有兩個環形段，可切削 1 毫米或更多的裕量，這就可以在钻孔後直接銑孔，不需鏽鉆與粗銑刀。
 - 2) 環形段在切削過程中，保証鋸刀有更好的導向作用，提高它在銑孔時的穩定性。
 - 3) 在鋸刀的軸心上沒有可變的切削力，保証鋸刀能沿軸向正確地移動。
 - 4) 鋸刀各齒平均工作，沒有跳動。沟槽少，切屑可自由排出。
- 上海机床厂推广了阶梯形鋸刀，效果很好。

5 鋸刀的刃磨

鋸刀為精密的刀具，對它的刃磨有特殊的要求。鋸刀切削刃

的光洁度不能低于 8~9 级，要先磨前面，再磨后面。刃磨是用万能工具磨床。

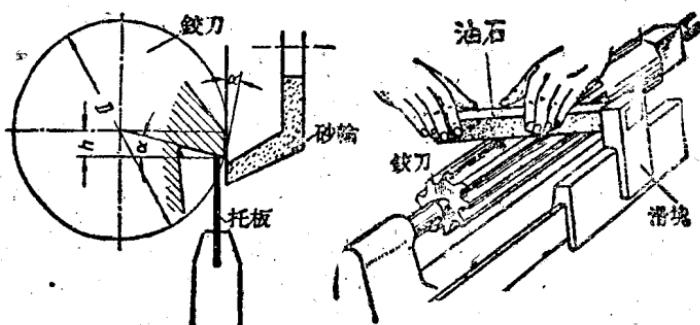


图15-16 磨鉸刀后面的情形。

磨时用細颗粒砂輪。前面刀磨过的鉸刀，应在外圆磨床上磨削外徑，在磨时不应有椭圆差、錐体差和振动現象。鉸刀磨削外

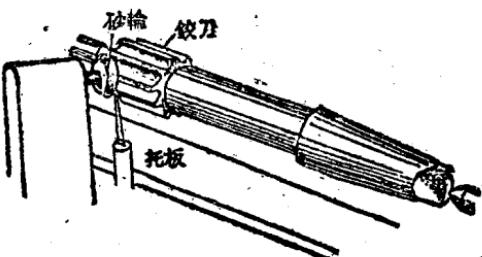


图15-17 鉸刀刃磨图。

徑后，再刃磨后面。图 15-16 所示，为刃磨鉸刀后面的安装图。为了得到后角 α ，鉸刀刀尖比中心应低如下的高度：

$$h = \frac{D}{2} \sin \alpha.$$

刃磨高速鋼鉸刀，选用粒度 80、硬度为 $ZR_1 \sim ZR_2$ 的白剛玉砂輪。若鉸刀装有硬质合金刀片，则須用粒度为 46~60，硬度为 $R_3 \sim ZR_1$ 的綠碳化硅砂輪。

鉸刀刃磨后还須研磨，研磨是用油石进行的，也可在专用的研磨机上进行。用手研磨的质量完全决定于工人的手艺。在虎钳上进行鉸刀研磨需要很多时间，也不能保证好的效果。图 15-17 所示的手研机能使研磨稍稍机械化。滑块支持油石，油石控制鉸刀的刀齿。这个滑块应以其自身的位置来保证油石和鉸刀齿倾斜。