

水中金屬的鋸接和切割

董 劲 予 編 譯



機 械 工 業 出 版 社

水中金屬的鍛接和切割

董勁予編譯

機械工業出版社

1955

出版者的話

本書主要根據蘇聯軍事出版社(Воениздат)1946年出版的，施麥列夫(А. Н. Шмырев)、康斯坦金諾夫(А. Г. Константинов)、馬土斯(М. М. Матус)著的‘船舶搶修、救護和打撈工作’一書的第三章，並參考蘇聯機器製造書籍出版社1952年出版的、赫列諾夫(К. К. Хренов)著的‘金屬的鉗接、切割與鉗鋸’(Сварка, резка и пайка металлов)一書及其他有關資料編譯而成。書中介紹了水中金屬鉗接和切割的各種資料——水中鉗接和切割工藝，所用的工具、材料和設備，以及各種經驗數據等；對於水中鉗接和切割的安全技術及工作組織也有簡要的敘述。

本書可供從事船舶搶修、解體及打撈，橋樑、水閘和碼頭的建造及修理，以及其他水下工程的工程技術人員和工人們參考之用，也可供陸上鉗接工作人員及鉗接專業的學生們參考。

書號 0864

1955年11月第一版 1955年11月第一版第一次印刷

850×1168 1/32 字數 51 千字 印張 2 1/16 0,001—1,300 冊

機械工業出版社(北京東交民巷 27 號)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證出字第 008 號 定價(8) 0.42 元

目 次

代序	4
緒論	5
第一章 水中電弧焊接	6
1 電弧在水中燃燒的情況	6
2 鋼條和鋁條塗藥	6
3 水中焊接的鋁縫形式和焊接技術	9
4 水中半自動電弧焊接	15
5 水中電弧焊接的生產率及操作規範	17
第二章 水中瓦斯-氧氣切割	21
1 水中瓦斯-氧氣切割過程的實質	21
2 切割所用的瓦斯和氧氣	22
3 水中瓦斯-氧氣切割的設備	24
4 水中瓦斯-氧氣切割的生產率和氣體消耗量	33
第三章 水中電弧切割	36
1 水中電弧切割過程的實質	36
2 水中電弧切割的金屬極和金屬極塗藥	36
3 水中電弧切割技術	37
4 水中電弧切割的生產率及切割規範	38
第四章 水中電弧-氧氣切割	40
1 水中電弧-氧氣切割過程的實質	40
2 水中電弧-氧氣切割設備和電極	40
3 水中電弧-氧氣切割的生產率及切割規範	44
第五章 直流電弧焊接和電弧切割的設備	46
1 水中電弧焊接使用的組合機	46
2 水中電弧切割使用的組合機	56
第六章 交流電弧焊接和電弧切割的設備	58
1 水中電弧焊接使用的交流變壓器	58
2 水中電弧切割使用的交流變壓器	59
第七章 水中焊接和切割的安全技術	61
1 水中電弧焊接的安全技術	61
2 水中切割的安全技術	63
第八章 水中焊接和切割中的工作組織	65

代序

水中金屬的鉗接和切割是金屬的鉗接和切割範圍內的一個特殊部門；由於其工作環境的特殊，因此，與陸上的鉗接和切割比較，在各方面（工藝、工具、材料及設備等等）都存在着許多特點與差異，而且在工藝上的複雜性與困難性也是比較大的。過去一般鉗接書籍對於水中鉗接和切割雖也略有涉及，但都過於簡單，對實際工作上幫助甚小。董勁子同志根據蘇聯經驗與資料編成此書，對於水中的鉗接和切割及其有關問題都有較詳盡的敘述，其特點為切合實際，而且敘述清晰易懂，對於船舶修理、打撈以及水底拆卸和修建等等工程的工作人員是一種極可貴的參考資料。

過去我國對於水中的鉗接和切割應用較少，但這是一項非常重要而有價值的工藝方法。尤其是我們祖國在社會主義建設中，河運海運事業不斷在發展，水底工程（如橋樑及其他水利工程的修理建築）亦將逐漸得到應用。因此，這本小冊子的出版，對於發展中的國民經濟就有其一定的意義了。

陳利華 1955年2月於交通大學

緒論

電弧鉗接為現時施行水中金屬鉗接唯一適宜的方法。自1932年蘇聯首次試驗水中電弧鉗接獲得成功以後，水中電弧鉗接技術在不斷的研究和改進下，目前已發展到僅僅利用陸上的一般電鉗設備即可在水中進行複雜的和重要的鉗接工作。

水中金屬切割的方法有瓦斯-氧氣切割和電弧切割兩種。這兩種方法如何選擇，應視具體的條件而決定。瓦斯切割在第一次世界大戰初期已開始廣泛應用。現在採用電弧切割的較多，因電弧切割設備簡單，並且效果也比較好。

水中金屬鉗接和切割的用途很廣，凡船舶修理、船舶打撈、被破壞的橋樑的修復或解體，以及海港、碼頭、閘門等水下工程都要應用到。它在國防上所起的作用也極大，當艦隻遇到意外損傷時，可利用水中鉗接和切割方法來進行各項搶救工作。例如：鉗補船殼的漏水處，在破裂洞處鉗補上一塊封口鐵板以及其他各種工作；這樣就可不必入塢修理，大大地縮減了修理的時間，並可避免已受損的船隻繼續在危險的狀態下行駛。

水中切割的用途，主要為拆散水中金屬結構物以減輕打撈重量；鉗補船體破洞時先行割除洞口凸緣；割除纏繞在沉船螺旋推進葉片上的鋼絲繩等等。

本章將簡要地討論水中電弧鉗接和切割的原理、方法、設備、操作技術及應用範圍。這些內容都是根據蘇聯和我國的有關文獻、資料和經驗總結出來的。希望讀者在閱讀本章時能結合自己的實際情況，對有關問題有更深入的了解。

第一章 水中電弧鉗接

1 電弧在水中燃燒的情況

電弧在水中燃燒和在空氣中燃燒大致相似；不過電弧在水中燃燒時在電弧的周圍產生一個氣袋（圖 1）。在正常的情況下，電弧在水中燃燒時，每分鐘產生若干公升的氣體。此項氣體係由金屬的蒸汽、鉗條塗藥和氫氣的燃燒產物所組成。水被電弧分解成為氫氣和氧氣；氧氣和熔化的金屬化合形成氧化物；氫氣產生後即自水面上逸出。

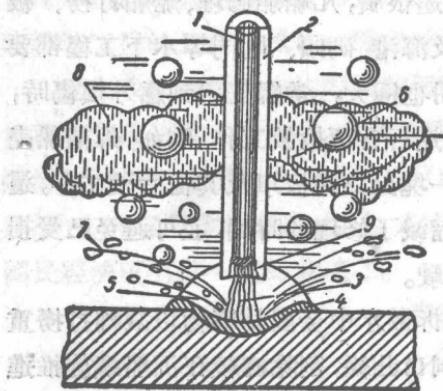


圖 1 電弧在水中燃燒圖：
1—鉗條芯子；2—塗藥；3—電弧；
4—金屬熔坑；5—電弧周圍的氣袋；
6—氣泡；7—金屬飛濺；8—濁霧；
9—塗藥套管。

氣袋能使電弧和水隔開，創造了電弧在水中穩定燃燒的條件。

在水中進行鉗接時，鉗條塗藥的熔化較鉗條稍慢。因為塗藥的導熱性較金屬鉗條為小。於是電極末端形成一個塗藥的套管，保持氣袋的穩定。若缺乏此種套管或者有而不够大，則電弧在水中的燃燒即不穩定，這時水便可能破壞氣袋而侵入電弧柱中，以致使電弧熄滅。

2 鉗條和鉗條塗藥

鉗條的性質為決定鉗着金屬品質的主要因素。因此我們應該採用一種含有適當化學成分的金屬絲及適宜的塗藥來作鉗條。蘇

聯國家標準ГОСТ-2246 規定使用的兩種主要牌號的碳鋼鉗絲為：

C₈I, 含碳量 = 0.10%

硫和磷的含量不超過0.04%，

C₈II, 含碳量 = 0.11~0.18%

含矽量小於0.03。

鉗條由兩部分所組成：1. 金屬鉗絲；2. 塗藥（圖2）。

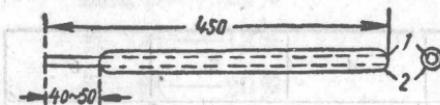


圖2 鉗條：
1—金屬鉗絲；2—塗藥。

ГОСТ 規定鉗絲直徑有1~12公厘各種。水中鉗接最常用的鉗絲直徑是

4~6公厘。

鉗條塗藥的主要功能

之一是增加氣體的導電性和電弧燃燒的穩定性。所以鉗條塗藥的成分應符合於能使電弧周圍的氣體達到最大導電率的要求。以下幾種化學元素，其性質最適合上述要求：鉀、鈉、鈣、鋇和鎢。

在空氣中鉗接不十分重要的物件，通常採用白堊塗藥的鉗條。為了適應水中鉗接的條件，必須採用品質較高的塗藥。

前已述及，當水分解時產生氫氣，氫氣會使電弧消失一部分熱量，因為在氫氣中電弧是不易燃燒的。為了電弧能在水中穩定地燃燒，必須將塗藥成分配製適當，以使氣體電離達到最大程度——得到最大導電率。

此外，塗藥尚應具備的物理性質，即為水密性。但是也不能過分牢固，因為點燃熄滅了的電弧時必須先敲除包裹在鉗條末端的塗藥。

鉗條塗藥的配方：

第一號塗藥：赤鐵礦(Fe_2O_3)——75%；白堊($CaCO_3$)——25%；模數為2.7的水玻璃，在100份乾末混合物中約為30~40份；再加上適量的水調拌成合乎需要的稠度。然後均勻地塗敷在鉗絲表面，塗藥厚度約0.5公厘。

第二號塗藥：鈦礦石(精礦)——50%；長石——50%；水玻璃的分量和第一號塗藥相同。這種塗藥的品質較優。

第三號塗藥：除了第二號塗藥的成份以外，在每100份第二號

塗藥乾末混合物中添加3~5份的鐵氰化鉀(又名赤血鹽) [$K_3Fe(CN)_6$]。因為亞鐵氰化鉀容易受潮，故不宜使用。水玻璃的分量和其他兩種塗藥相同，再加適量的水調拌即可。

塗藥層的厚度(s)，根據鋸絲直徑(d)的大小來決定。正常的塗藥層厚度為：

d (公厘)	4	5	6
s (公厘)	0.8	1.0	1.2

鋸絲表面敷上塗藥後，一般要在正常室溫下放置6~8小時，待其乾燥。

直徑為5~6公厘以上的鋸條須塗敷兩層塗藥，待第一層塗藥在空氣中乾燥後再敷第二層，塗敷塗藥的方法是事先將塗藥在容器內拌成糊狀，然後將鋸條垂直的浸入其中。

第二層塗藥塗敷完畢後，先置放在空氣中待其乾燥。為了消除塗藥中的殘留水份以及增加它的機械強度，再將鋸條放入乾燥器內烘焙；烘焙溫度為200~300°C。

當鋸條塗藥烘乾後，立刻在表面塗上防水材料。如果塗藥被水份浸入，會使電弧穩定性降低。水份浸入塗藥內部後和鋸絲接觸，鋸接時由於鋸條發熱水份蒸發，以致塗藥剝落；在海水中的電解現象更加速了塗藥的剝落。因此必須力求達到塗藥的水密性，其方法有下面三種：

(1) 在塗藥表面塗一層石蠟，它的缺點為機械強度差，並容易熔化。

(2) 在塗藥表面塗一層賽璐珞溶液(80克的賽璐珞溶解在一公升的丙酮[(CH₃)₂CO]內即形成賽璐珞溶液)。賽璐珞溶液的防水性較好，並有絕緣性。

(3) 在塗藥表面塗一層電木漆，可保證其防水性。

以上塗藥的成份不適宜於交流電弧鋸接。採用以下配方的塗

藥，可獲得良好的效果：

I 赤鐵礦(Fe_2O_3)——95%

赤血鹽[$K_3Fe(CN)_6$]——5%

II 鉻礦石(OMM-5)——37%

錳礦石——21%

長石——13%

錳鐵——20%

澱粉——9%

第I種塗藥能够在使用地點就地調製。即將含有第I種塗藥成份的乾粉末攪拌於水玻璃中，其分量等於粉末重量的25%，再加入適量的水。

第II種塗藥調配比較複雜，只能在工廠中調製。

3 水中鉗接的鉗縫形式和鉗接技術

在水中進行鉗接工作時，最常見的鉗件接頭基本形式有三種：對接、搭接和T形接。

如板厚在5公厘以下，對接鉗時不必在板緣開坡口和留間隙。板厚在6~8公厘的可以不開坡口，僅須留1.5~2公厘的間隙。板厚超過8公厘的須留一定的間隙，並開坡口。某些厚度較大的對接鉗件，由於電弧火焰不易深入鉗縫，結果就產生根部未曾鉗透的現象（圖3），如果鉗縫受到彎力或衝擊載荷作用時就極易裂開。補救的方法是反面加鉗，或者在鉗縫下面墊一塊薄板（圖4），那末就可以省去反面加鉗。並在施鉗時不必擔心熔化的金屬往下滴。用紅銅作墊板其鉗透性較優，因為紅銅的導熱性大，鉗接完畢後可將墊板敲去。



圖3 對接鉗縫(板厚
在5公厘以下的)



圖4 附有墊板的對接鉗縫

板厚為10~12公厘的對接鉗，若採用反面加鉗法，不必再開坡口（圖



圖 5 兩面施鋸的對接鋸縫

5)。因為正常的鋸波熔深等於4~5公厘。

對接鋸縫的接頭形式可做成V形、X形和U形等(圖6)。

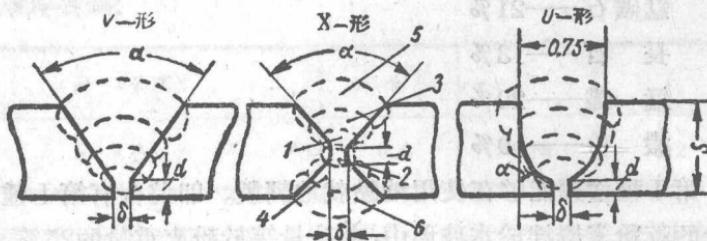


圖 6 對接鋸縫的接頭形式

V形的對接鋸縫, $\alpha = 50\text{--}70^\circ$, $\delta = 2\text{--}3$ 公厘。鋸縫的間隙 δ 務必保持均等, 而鈍邊高度 d 約為2公厘。鋸接厚板時應採用多層鋸法。

重要的鋸縫, 待各層鋸波鋸畢後, 應在鋸縫反面用扁鏟將根部鏟溝, 再加鋸一道鋸波, 稱為加鋸鋸波(圖7)。

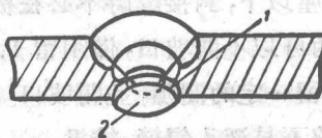


圖 7 V形對接鋸縫:
1—鋸縫填滿後反面鏟溝；2—加鋸鋸波。

X形對接鋸縫的施鋸和V形鋸縫相似。鋸波層序見圖6。此種對稱的鋸縫形式, 其鋸縫坡口的截面積較小, 所以鋸後的扭曲變形也較小。X形的鋸縫, $\alpha = 50\text{--}70^\circ$, $\delta = 2\text{--}3$ 公厘, $d = 3$ 公厘。

鋸接重要的機械零件時採用U形對接。這主要是因為它的開口較小, 可獲得較高品質的鋸縫。鋸縫尺度為 $\alpha = 10\text{--}15^\circ$, $\delta = 2\text{--}3$ 公厘, $d = 2$ 公厘。

對接鋸時應採用分段鋸法(圖8)。否則由於鋸接時鋸件受熱膨脹和冷卻收縮所產生的殘餘應力, 使鋸件變形或使鋸縫發生龜

裂。應先在鋸縫處進行點定鋸，然後按照圖中標示的程序分段鋸接。

搭接鋸縫(圖9)在水中鋸接工作中應用甚廣。例如船壳在水下部分的破洞需用蓋板封鋸，以及鋼板的搭接接縫常因發生漏水而需要鋸補等。

鋸接蓋板時最困難的工作是蓋板鋸接前位置的固定。固定蓋板位置的方法很多，最好的一種方法是用鑽孔槍事先在蓋板每邊鑽一小孔，然後將它安放到欲鋸補的洞上，在蓋板鑽孔地位船壳上也同樣鑽一小孔，將螺釘穿過小孔並旋上螺帽。也可採用螺釘加壓法(圖10)。在蓋板四周每隔20~40公厘施行點定鋸，然後再將全部搭



圖8 對接鋸縫的鋸接程序



圖9 搭接鋸

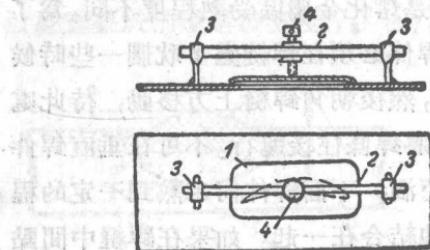


圖10 螺釘加壓法：

1—蓋板；2—螺絲桿；3—輓狀‘馬’；4—壓緊螺釘。

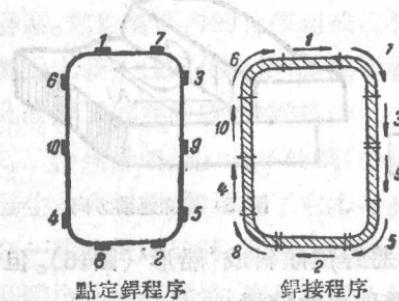


圖11 蓋板的鋸接程序

接接頭鋸好。為了保證鋸接的效果，蓋板與船壳的間隙不得超過2公厘，蓋板超過洞緣的寬度約為蓋板厚度的4~5倍。並採用分段鋸法，每段長200~300公厘，這樣可以減小鋸縫中的內應力(鋸接程序見圖11)。

鋼板搭接鋸縫的鋸補和搭

接鉗相同。如果搭接鉗縫裂開的空隙超過 2 公厘時，則在空隙中必須嵌入薄板（圖12）。鉤釘頭鬆釋後發生漏水時，其鉗補方法與上述相似（圖13）。

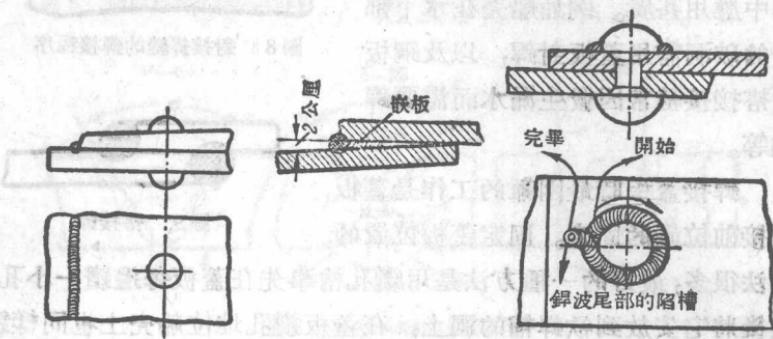


圖12 鋼板搭接鉗縫的鉗補

圖13 鉤釘頭的繞鉗

T形接頭和搭接鉗同屬於角鉗波（圖14）。施鉗時的運條方法較為複雜，因為這種鉗縫的特點是熔化金屬區受熱程度不同。為了使熔化金屬區受熱一樣起見，鉗條必須在鉗縫處多耽擱一些時候（圖15），電弧引火應自A點開始，然後朝角鉗縫上方移動，待此處搭口全部填滿熔化金屬後，方能將鉗條往後運行。不可在垂直鉗件面上點火，因為熔化金屬會朝下滴，下面鉗件尚未熱到一定的程度，所以不能和熔化金屬牢固地結合在一起。如果在鉗縫中間點火，可能在此處發生冷鉗現象。

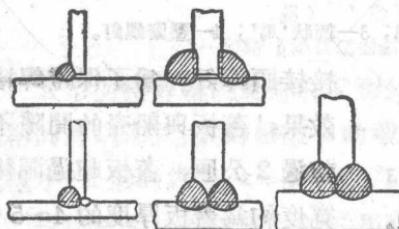


圖14 T形接頭

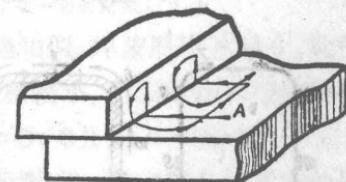


圖15 鉗條運動方向

为了避免複雜的運條方向，可將鉗縫傾斜成‘船形’（圖16）。但不一定每一個鉗件都能轉動到此種理想的位置。

角鉗波的鉗腳應為等腰三角形（圖17）。重要的鉗縫 $\alpha = S$ ，次要

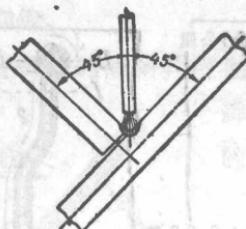


圖16 ‘船形’鉚縫

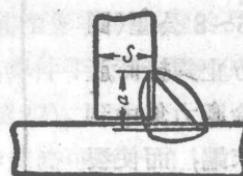




圖17 角鉚波的尺寸

的鉚縫 $\alpha < S$ 。

水中鉚接工作中常遇到的尚有堆鉚、鉚補裂縫、鉚接零件等。

堆鉚使用於修補船壳等表面磨損處。鉚波應依層次進行堆鉚。第二道鉚

波應重疊於前道鉚波寬度 $1/3b \sim 1/2b$ (圖18)。

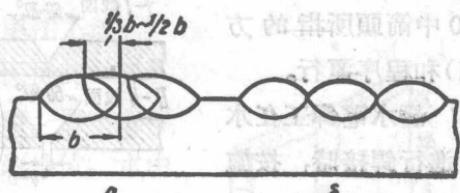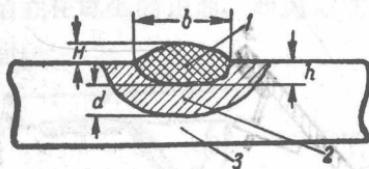圖18 堆鉚鉚波：
a—正確；b—不正確。圖19 鉚着金屬的鉚波：
1—鉚着金屬；2—熱影響區；
3—基本金屬。

鉚接時鉚件因受溫度變化的影響，在鉚着金屬和基體金屬之間產生過渡區域稱為熱影響區。熱影響區內的化學組成沒有變更，因為在鉚接過程裏基體金屬並未發生任何化學變化。熱影響區內的金屬結晶發生了改變，因此改變了鉚件的機械性質。

含碳量超過0.25%的鋼(中碳鋼和高碳鋼)加熱後迅速冷卻時發生淬火作用，即增加了它本身的硬度，同時脆性也增加了。所以在一般水中鉚接時，鋼中含碳量不可超過0.25%，因為它會影響到基體金屬的延展性；例如軍艦上的裝甲和錳鋼等。

鉚補鋼板裂縫或鉚縫龜裂處時，先將邊線加以整理，然後在裂

鉚波的主要尺度： $b = 5 \sim 15$ 公厘； $H = 3 \sim 8$ 公厘； $h = 2 \sim 6$ 公厘； $d = 3 \sim 6$ 公厘 (圖19)。

鉚接時鉚件因受溫度變化的影響，在鉚着金屬和基體金屬之間產生過渡區域稱為熱影

縫兩端各鑽一小孔，孔徑為 6~8 公厘(圖 20)，以防止鋸接時產生的殘餘應力集中到裂縫的末端，而使裂縫長度增加。鋸條應按照一定方向(即圖 20 中箭頭所指的方向)和程序運行。

潛水電鋸工在水中進行鋸接時，按施鋸處地位的不同，鋸接工作可分為三類：俯鋸、立鋸和仰鋸(圖 21)。

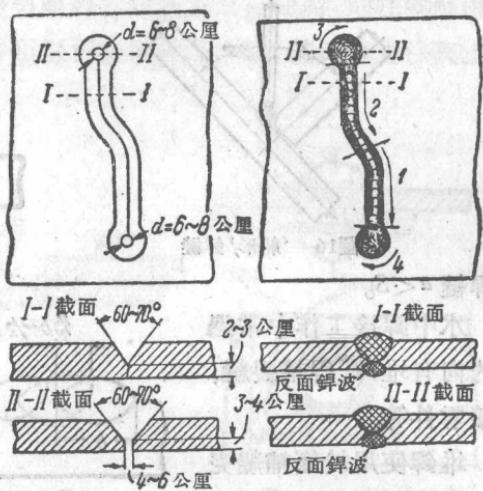


圖20 裂縫的鋸補：

a—裂縫的整邊；6—裂縫的鋸補。

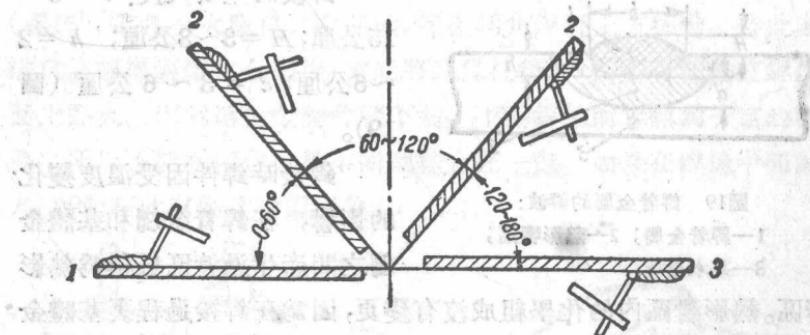


圖21 施鋸時的三種地位：

1—俯鋸；2—立鋸；3—仰鋸。

俯鋸操作技術最容易，但是實際上在水中進行修補工作時最常遇到的是立鋸。立鋸的操作技術甚難，因為立鋸時，熔化金屬的點滴易於向下流。為防止這種現象，電弧必須維持均勻和極短(不得大於 2 公厘)。未經過長期訓練的電鋸工是不能達到此項要求的。仰鋸更為困難，必須由技術熟練的電鋸工來執行。在迫不得已

時才採用仰鉗。

施鉗時鉗條的傾斜角度也很重要，甚至影響到鉗縫的品質。俯鉗時鉗條與鉗件平面應保持 $60\sim70^\circ$

的傾斜角（圖22）。

立鉗時鉗條可由下向上和由上向下運行。鉗條和鉗縫間的傾斜角保持 $80\sim85^\circ$ （圖23）。這樣可以阻止熔化金屬往下流。

圖22 俯鉗時鉗條的位置

仰鉗時鉗條與鉗件平面保持 $80\sim85^\circ$ 的傾斜角（圖24）。進行仰鉗時，潛水電鉗工應站立在看得見鉗縫表面的地位；水中視界模糊，進行鉗接時更加嚴重，因為在電弧周圍凝結了許多金屬和塗藥蒸發而形成的濁霧，遮沒了視線，因此電鉗工不可站立在電弧的正面，而應站立到它的側面。



圖24 仰鉗時鉗條的位置

鉗前的準備工作對於鉗縫品質的優劣有密切的關係。鉗接處的鉗件表面應當清刷乾淨，最好到能看見金屬的光澤為止。為了達到此目的，應適當地使用風槍、刮刀、鋼絲刷、鎚刀等工具。

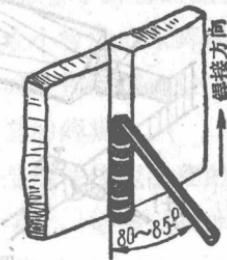


圖23 立鉗時鉗條的位置

4 水中半自動電弧鉗接

水中鉗縫品質的優劣和電鉗工的技術有直接的關係。因此採用自動化的電弧鉗法便可以保證鉗縫的品質。至今在陸上所使用的各種自動或半自動的電鉗方法中，可以應用到水中的僅有‘臥置鉗條半自動鉗接法’一種。

其使用法如圖25所示。先在鉗縫口上臥置厚塗藥鉗條，將鉗條一端除去塗藥，變成直角，用導線和電鉗機上的負極聯接。正極導

線聯接在鉗件上。為了保持鉗件內的電流和鉗條內的電流相等起見，導線夾頭和鉗件及鉗條聯接處必須牢固。

臥置在鉗縫中的鉗條利用碳極或金屬極來點燃電弧，電弧在鉗條一端點燃後自動的沿其長度逐步移動。待該鉗條全部熔化後方才熄滅。

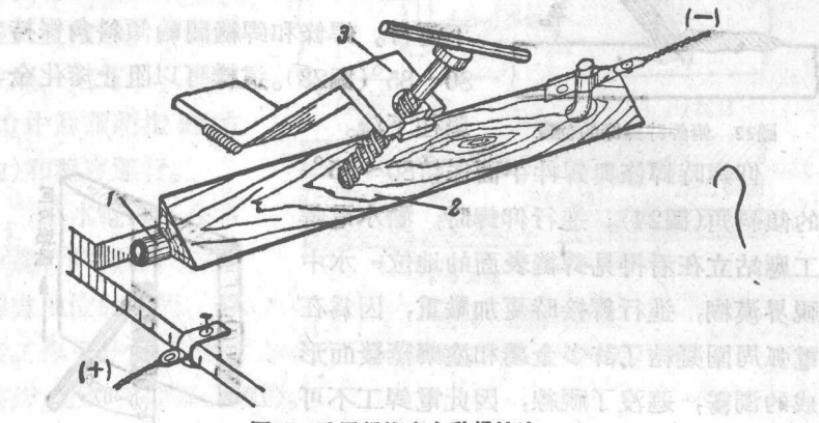


圖25 臥置鉗條半自動鉗接法：

1—鉗條；2—木塊；3—壓緊裝置。

使用這種鉗接方法時，電弧點燃及燃燒的過程和一般水中電弧鉗接相同。此方法中鉗接塗藥厚度的選擇極屬重要；如果塗藥太薄，在鉗條和鉗件之間的電流不免會發生短路，如果塗藥太厚，則電弧燃燒不穩定，並常常熄滅。最適當的鉗條塗藥厚度和鉗條直徑的關係，由實驗得出如下數字：

當 $d=4$ 公厘時；塗藥厚0.5公厘

$d=5$ 公厘時；塗藥厚0.75公厘

$d=6$ 公厘時；塗藥厚1.0公厘

$d>6$ 公厘時；塗藥厚1.2公厘

由於上述的原因，我們對鉗條塗藥的要求勢必提高，每根鉗條的塗藥必須厚薄均勻。

這種鉗接方法中，主要的附件是嵌壓鉗條的木塊。在陸上進行此項鉗接工作時，使用特製的青銅塊來嵌壓鉗條，但因為鉗條和青銅塊在水中不易做到絕緣，故青銅塊不宜採用，而最好用松木製