


技工课本

机械制图

阎宗林 刘立

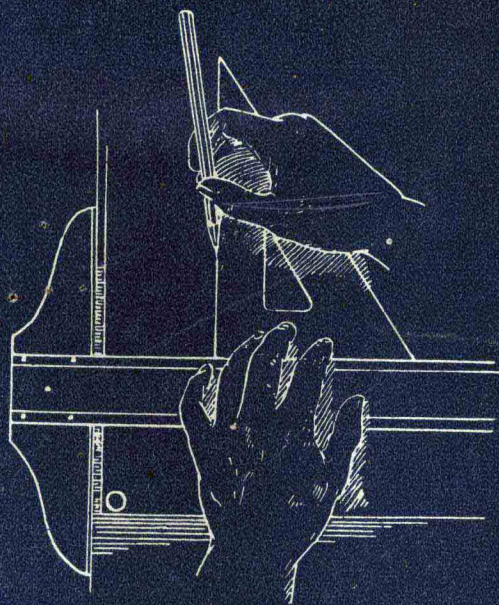

科学技术出版社

技工課本

机械制圖

閻宗林 刘立

科学技术出版社

1959年·北京

前 言

本書是根据劳动部頒布的制圖学教学大綱，以及我国机械制圖部頒标准机 30—56 至机 50—56 各項規定編写而成的。

它可以作为初中畢業程度的技工学校学生用的制圖課教本，以及厂矿業余技术学校制圖課的試用教材，也适合工人同志作为自修机械制圖之用。

本書介紹了技术工人学习机械圖的画法和看圖方法等特点，尽量利用通俗易懂的文字和鮮明的立体圖，詳細地講述了制圖的理論知識及其实际应用。为了巩固学习成果，提高画圖和看圖的能力，在書中列出很多練習題。

本書共分十个課題，其主要內容包括：关于机械圖样和看圖的概念、应用几何画、立体圖、正投影、剖面与剖視、机械制造圖和它的習慣画法、螺紋在圖样上的画法、螺釘双头螺釘、齒輪和彈簧在圖样上的画法、裝配圖、机动示意圖等。

編写本書过程中，多蒙武昌华中工学院赵学田教授、清华大学陆瑞新先生，以及北京工人技术学校制圖教研組的同志們，提出过極其寶貴的意見，謹在此表示衷心感謝。

由于我們受水平所限，以及編輯、校对不够仔細，使本書初版出現許多缺点和錯誤，这次再版中已作了修訂，我們在此对提意見的教师同志和讀者致謝。並热忱期望繼續指正。

閻宗林 刘 立

1959 年 5 月

緒 言

圖樣是表达技术思想的一种工具，依靠它就可以指导技术工人进行生产。所以常常有人把圖樣叫做“技术語言”。

苏联偉大的教育家加里宁同志，在他的演說中不止一次地指出：“如果善于了解圖画和圖樣，就很容易研究工具、机床、机器和各种复杂的联动机，尤其在現今圖樣更获得了特別重大意义，因为各种劳动的机械化不独在城市中發展起来了，而在乡村也發展起来了……”。

从上面这段話里我們可以看出，圖樣在生产力發展的过程中所起的重大作用。很明显，正当祖国社会主义經濟大規模建設技术飞速發展的今天，作为一个熟練的技术工人不仅在技术知識和操作技术上要达到一定标准，而且还須具有全面性的制圖知識，掌握看圖和画一般机械零件的草圖、工作圖和不太复杂的裝配圖。只有这样才能保證产品质量，在創造性的劳动中进行技术改革和提高劳动生产率。

把物体的形狀表示在紙面上的这种方法，我国远在古代文字还未产生以前，这种用圖形来表达人們的思想的方法，就由劳动人民創造出来了。以后在各个历史發展过程中，我們的祖先在制圖方面又积累了極其珍貴的經驗，現在仅根据片断的历史文献中的記載，以及出土的遺物，便可以看出我国古代制圖的發展史，它和祖国其他科学文化一样是丰富多彩的。

在新石器时期的石斧和石鏟上就鑿有很整齐的圓孔，从陶器上、骨板上的花紋里，都証明当时已經有了簡單的画圖工具，并已开始掌握了画几何圖形的技巧。

远在公元前 100 年左右完成的周髀算經里，記載了商高关于方、圓、勾、股等几何問題的創見。

在春秋时代最古的一部技术經典周禮考工記中，对画圖用的工具就有了詳細的記載，例如規、矩、繩、墨、悬、水等。同一时期在天文方面，甘公和石申所著的甘石星經中也有了星圖。

在晋代司空裴秀总结出繪制地圖的基本要点，拟定了制圖六体，其中应用过展开圖廓的座标方格、方位、縮尺，以及地形的各种表示方法。

营造技术在我国是發展最早的一門科学，在夏商时代便已經提到一般的建筑問題，到宋代，李誠著作了一部营造法式，就总结了我国兩千年来的建筑成就，書中附有大量的圖樣，在这些圖樣上已經很完整地包括了正投影和斜投影的因素。例如圖 1 就是該書中的一幅代表作品“殿堂举折圖”，圖中除掉应用了正投影的方法外，还采用許多規定画法，例如立柱的軸綫、主要印眼的位置和斗栱的簡化画法等。

在明清之际宋应星著作的天工开物一書中，对农耕、交通、采冶、加工、軍事等工業問題都作了詳細的闡述，而其中的插圖有的是表示器械的外形总圖，也有的是表示零件的拆卸圖。如圖 2 “水輶”就是機構总圖的一例。

所有以上这些材料，都說明了我国古代 11 世紀前，在技术制圖中已經广泛地应用了投影方法。

但由于封建社会的長期延續，以致使工業和生產技術發展的非常緩慢，特別是自从鴉片戰爭以後，帝國主義的侵入，更嚴重的影響了科學和文化的發展，因而也使我國在制圖科學方面，陷入極端混亂衰落的境地。

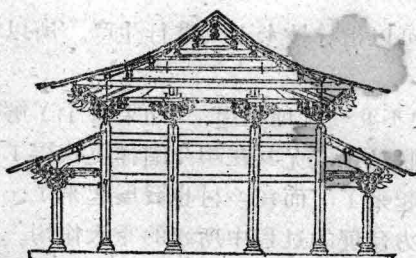


圖 1. 殿堂舉折圖

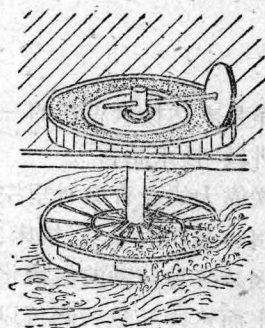


圖 2. 水輻

解放以後，在黨的正確領導下，全國廣大勞動人民掀起學習蘇聯的熱潮，並結合中國實際情況發展了祖國科學的優秀傳統，在今後，我國的制圖科學隨着工業的發展，必將獲得輝煌的成就。

目 次

緒言

課題一 关于机械圖样和看圖的概念	1
§1 什么叫做机械圖及其分类	1
§2 認識物体形狀的方法	3
§3 怎样用圖形表达物体的形狀	4
§4 各个視圖所表示的空間三度	6
§5 圖綫	6
§6 比例尺	9
§7 怎样看圖样上的尺寸	10
§8 怎样看圖样上标註的公差	11
§9 怎样看圖样上表示表面光潔度的代号	12
§10 圖样的标题欄	13
§11 看圖的步驟和方法	14
課題二 实用几何画	25
§12 制圖用具的使用	25
§13 几何画的应用	29
§14 綫和角的等分和作法	30
§15 三角形的作法	32
§16 圓周的等分法	32
§17 用弦長表等分圓周	35
§18 求圓和圓弧的中心	36
§19 曲綫連接法	37
§20 扁圓与橢圓的画法	40
課題三 立体圖	43
§21 关于透視法的概念	43
§22 正面斜射二等軸測投影	44
§23 等軸測投影	49
§24 二等軸測投影	51
§25 立体圖的实际应用	53
課題四 正投影	58
甲 正投影	58
§26 什么叫做投影以及正投影的概念	58
§27 投影的原理	59
§28 物体在一个投影面上的正投影	62
§29 物体在两个投影面上的投影	62


§30	物体在三个投影面上的投影	63
§31	基本几何体的投影	64
§32	把复杂的零件分解成基本几何体	67
§33	零件的正投影的画法	68
§34	求在物体表面上点的投影	69
§35	已知物体的两个投影求第三投影	71
乙	曲面相贯	74
§36	曲面相贯的意义	74
§37	用辅助截面法求相贯线	75
§38	圆柱体相贯线的近似画法	76
丙	实长的决定	76
§39	求四棱锥体棱线的实长	76
§40	求圆柱体斜面的真实形状	77
§41	求棱头斜面的真实形状	77
課題五	剖面与剖视	79
§42	关于剖面和剖视图的概念	79
§43	截平面迹线和剖面线	80
§44	剖面	81
§45	画剖面时应注意的事项	82
§46	剖视图的名称及其分类	83
§47	画剖视图应注意的事项	87
§48	断裂画法	89
§49	画断裂图时应注意的事项	89
課題六	机器制造图和它的习惯画法	95
甲	零件工作图及其一般代号	95
§50	什么是零件工作图及其基本要求	95
§51	视图在图样上的配置	96
§52	辅助视图	97
§53	局部视图	98
§54	技术展开图	99
§55	图样上的习惯画法	99
§56	尺寸注法	101
§57	在零件工作图上怎样标注尺寸	104
§58	表面光洁度代号在图样上的注法	104
§59	公差配合代号在图样上的注法	107
乙	草图	112
§60	草图的用途	112
§61	草图的基本线条的画法	112
§62	画草图的进行顺序	113
§63	画草图的一般注意事项	113
§64	量具和测量方法	114

丙 表格圖	116
§65 表格圖的概念	116
§66 怎样利用表格圖	116
課題七 螺紋在圖樣上的画法	121
§67 螺紋的基本知識	121
§68 螺紋的表示方法	121
§69 圖樣上的螺紋代号	123
課題八 螺釘、双头螺釘、齒輪和彈簧在圖樣上的画法	134
甲 螺釘	134
§70 螺釘、螺母和墊圈	134
§71 双头螺釘	136
乙 齒輪	137
§72 齒輪嚙合的用途与种类	137
§73 正齒輪	138
§74 傘齒輪	142
§75 蝸輪与蝸桿	144
§76 齒条傳动及棘輪	145
丙 彈簧	147
§77 各种彈簧的規定画法	147
丁 鍵和銷釘	148
§78 鍵	148
§79 銷釘	149
課題九 裝配圖	152
§80 关于裝配圖的概念	152
§81 关于剖視、螺紋零件以及鉚釘連接在裝配圖上的表示法	153
§82 鉚接部件的裝配圖	153
§83 在裝配圖上画填隙裝置的特点及表示零件極端位置和移动位置的方法	156
§84 有輔助意义的零件在裝配圖上的画法	157
§85 在裝配圖中彈簧的表示法	157
§86 尺寸的極限偏差在裝配圖上的註法	157
§87 怎样看裝配圖	158
課題十 机动示意圖	170
§88 什么是机动示意圖	170
§89 机动示意圖中的規定代号	170
§90 怎样看机动示意圖	172

課題一 关于机械圖样和看圖的概念

§1 什么叫做机械圖及其分类

机械圖：就是使用繪圖儀器和工具，应用投影的理論知識，并遵守机械制圖标准規格的各項規定，把机械零件或整部机器的形狀大小、以及加工或裝配时所需要的資料，用圖形和代号表达出来的一种圖样。

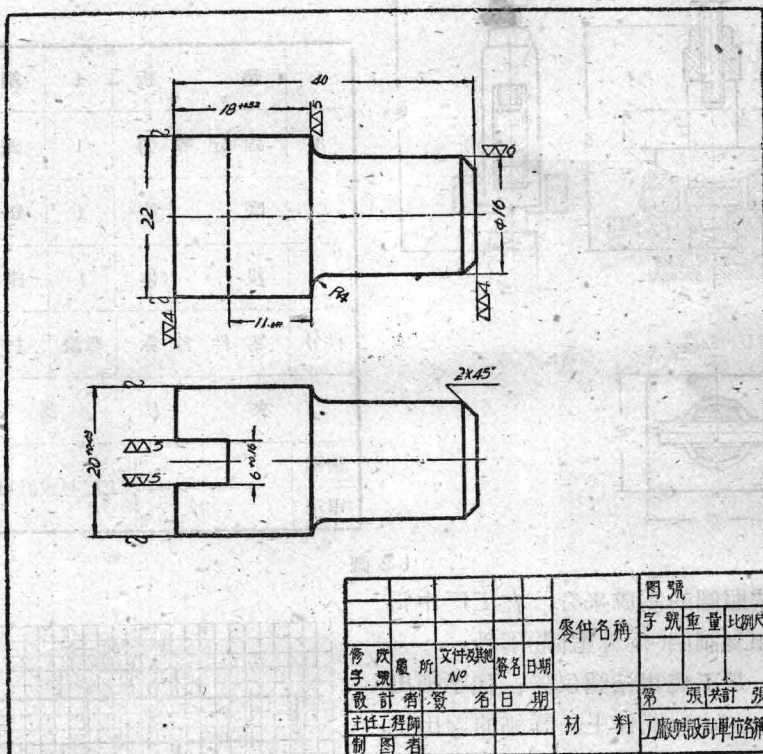

1-1 圖

1-1 圖就是机械圖的一个例子，圖中所表示的是机械零件“銷”。

根据圖样可以看出，銷的总長是40公厘，其左端是一个長为18公厘、寬为20公厘、高为22公厘的四稜柱体，并在这个稜柱上开有一个溝槽。其右端則是一个直徑为16公厘、長等于22公厘的圓柱体。


圖中註出的 $\phi 16$ 、 $20^{+0.43}$ 、 $R4$ 等是表示各部位的大小尺寸。在圖上标註的 $\nabla \nabla 4$ 、 $\nabla \nabla 5$ 、以及 $\sim$ 等代号，是对零件各部分分別提出的加工要求。这种圖样，由于它既表示了零件的形狀大小、又說明了加工等所需要的資料，所以管它叫做机械圖。

机械圖的分类：在工厂中最常見的机械圖，如果按照圖样上所表示的目的和性質来分，

主要的有兩種：

(1) 零件工作圖：是在一張按規格裁好的圖紙上，只畫出一個零件、并在圖上註出加工和檢驗時所需資料的圖樣。這種圖樣是技術工人制造零件的唯一依據。

(2) 裝配圖：是在一張圖紙上，畫出裝配后的制品或組零件的一種圖樣，在這種圖樣上，主要表明整個機構的性能、各個零件的裝配位置、以及裝配方法等。因為它具有裝配、加工和檢驗等所需要的資料，所以在裝配車間及設計部門內是必不可缺少的。如 1-2 圖所表示的就是“夾刀器”的裝配圖。

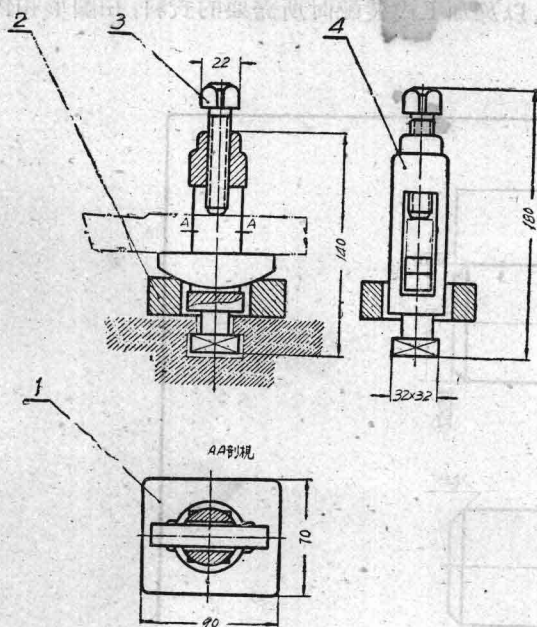

4	墊板	1	鋼 CT6	
3	固定螺釘	1	鋼 CT5	M18×18
2	底座	1	鋼 CT5	
1	機體	1	鋼 CT5	
件号	零件名称	数量	材質	備註
夾刀器				比例
繪圖			工厂与設計單位名称 圖号 1-2	
审定				


1-2 圖

另外如果按照圖的制成來分，在工厂中常見的又有草圖和复制圖（俗稱藍圖）兩種：

(1) 草圖：是不使用繪圖儀器、徒手畫出來的一種圖樣。在這種圖樣上，詳細的畫出了零件的形狀，并註出尺寸和代號等。它通常是作為畫零件工作圖底稿用，但如遇緊急需要時，也有直接用此種草圖代替零件工作圖使用的。如 1-3 圖就是“蓋”的草圖。

(2) 复制圖：工作上常常需要复制很多圖樣，复制圖是將感光紙（又稱薰圖紙），放在描好的原本圖下面感光，再經過用鉍水薰制，而呈現出紫色綫條的一種圖樣。


這種圖就是在工厂各個車間里，技術工人經常用的圖樣。

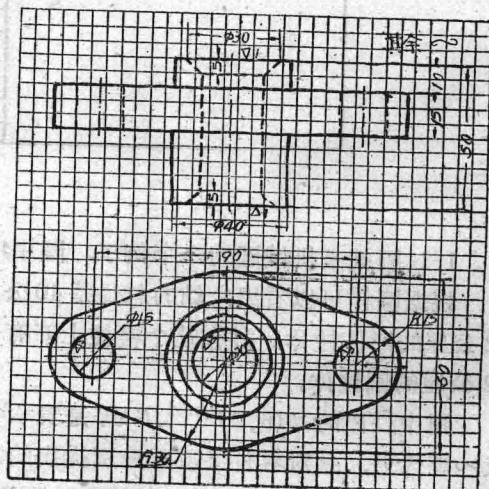


1-3 圖

§2 認識物體形狀的方法

學習畫圖和看圖之先，應鍛鍊多認識一些幾何體的形狀。例如：圓錐體、圓柱體、稜錐體、稜柱體、球等，如 1-4 圖所示。

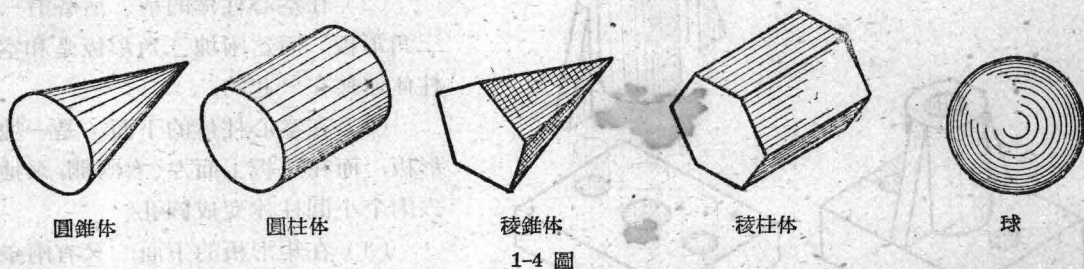

假若仔細觀察一下我們經常遇到的簡單零件，它們的形狀不外乎是上列幾何體的變化和幾種幾何體的組合而形成的。譬如 1-5 圖中的“銷釘”，它是圓錐體被截去了頂端；“墊圈”是圓柱體上鑽了一個圓孔；“六角螺母毛坯”是六角稜柱體上鑽了一個圓孔；“鉚釘”是由一個圓柱體和半個球所組成的。

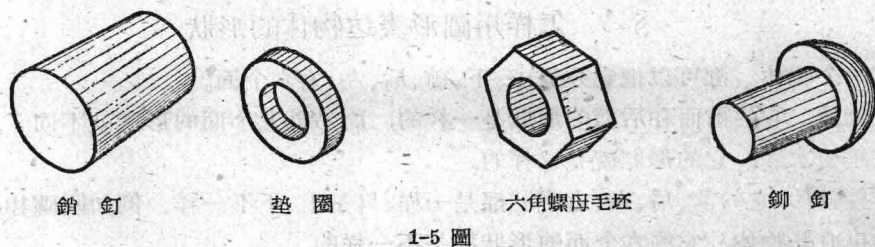


對於形狀複雜的零件，可以按照它的各個組成部分來認識它的形狀。


例如 1-6 a 圖所示的“車床頂尖”，就是由四個部分組成的。頂尖一端是圓錐體，接着是一段圓柱體，其次是截錐體，最後一段則是圓柱體。

1-6 圖 b. “手柄”則是由圓柱、圓錐、球組成的。

1-6 圖 c. “壳体”則是由空心柱及球所組成的。

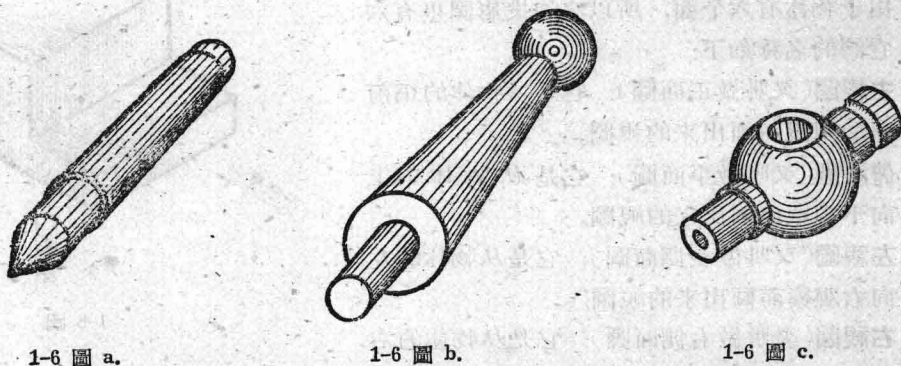

由此可見，會分解物體便容易認識物體形狀。當分析物體形狀時，遇到圓孔，可想像在該處已抽出一圓柱體。例如1-7圖所示的物體，大致可以把它分解成以下幾部分：

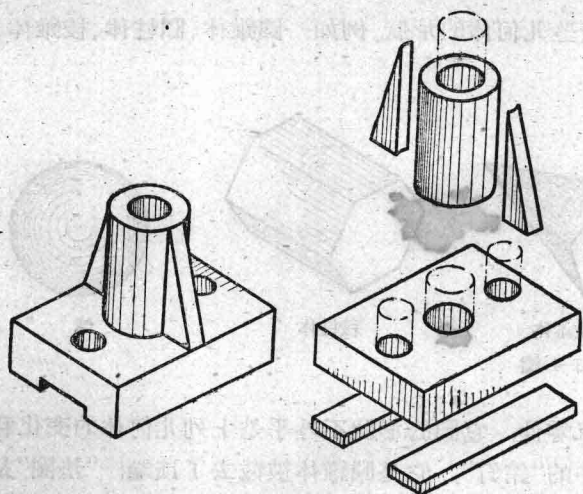

1-7 圖

(1) 由圓柱體的上部，抽出去一個圓柱體，這樣變成了一個空心柱體。

(2) 在空心柱體的前、後各有一塊三角形板，而這兩塊三角形板是和空心柱體連接在一起的。

(3) 在空心柱體的下面，是一塊矩形板，而在这板上面左、右兩側，又抽出去兩個小圓柱體變成圓孔。

(4) 在矩形板的下面，又有兩條矩形板分別地和帶有兩個孔的矩形板連接着。

鍛鍊認識物體的形狀，不僅便于畫圖和看圖，而且對考慮怎樣進行機械加工也是有好處的。

§ 3 怎樣用圖形表達物體的形狀

任何一個物體，都可以把它分成上、下、前、後、左、右六個面。

有些物體，它的前面和後面的形狀是一樣的，而另外幾個面的形狀就不同了。我們想一想家里使用的水壺，它的形狀就是這樣的。

也有些物體，它的前、後、左、右形狀都是一樣，只是上、下不一樣。例如飯碗和墨水瓶等。當然也有些物體，它的六個面的形狀都是不一樣的。

假如單從上述六個面當中，選擇任何一個面去觀察物體時，都不容易了解它的全貌，因此若想用正投影的方法，把物體的形狀表達出來，起碼要用兩個或兩個以上的投影圖（又叫做視圖）才行。

根據觀察的方向不同，投影圖的名稱以及它的形狀也不同。如1-8圖所示。


由於物體有六個面，所以它的投影圖也有六個。它們的名稱如下：

主視圖（又叫做正面圖）：它是從物體的正前方，向後觀察而畫出來的視圖。

俯視圖（又叫做平面圖）：它是從物體的上方，向下觀察而畫出來的視圖。

左視圖（又叫做左側面圖）：它是從物體的左方，向右觀察而畫出來的視圖。

右視圖（又叫做右側面圖）：它是從物體的右

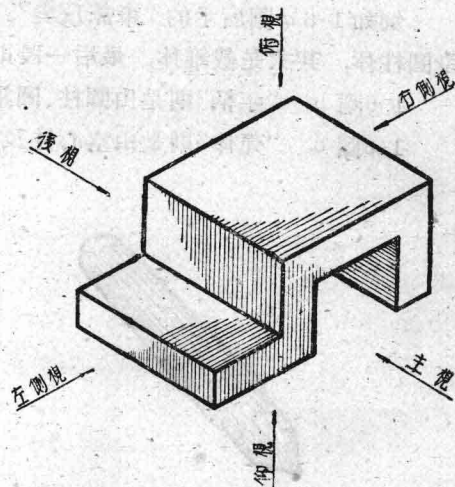

1-8 圖

方，向左观察而画出来的视图。

后视图(又叫做背面图): 它是从物体的背面，向前观察而画出来的视图。

仰视图(又叫做底面图): 它是从物体的底面，向上观察而画出来的视图。


实际上这六个视图，同时一起应用的情况很少，普通的机械零件，一般选用主视图、俯视图、左视图，这三个视图就可以把零件的形状表达得很清楚了。

在工厂里常常听到的“三面图”就是指这三个视图而说的。如 1-10 图及 1-11 图所示。


下面我们就来讲，是怎样把 1-8 图所示的那个物体，画成像 1-11 图这样的图样。

在 1-9 图中我们看到的是该物体已经放在三个相互垂直投影面所构成的分角里，人们站在物体的前面、上面、左面，把视线垂直地对准物体看过去。然后按照观察出来的形状，把它分别地画在正面、平面、侧面三个投影面上，这样就得出三个视图。


可是机械图样，都是把三个视图画在一张平面纸上的，所以我们就把这三个投影面，像 1-10 图那样，以正面为基准，把侧面、底面向箭头所指的方向展开，铺在一个平面上。如果再把图上投影的关系线去掉，就变成 1-11 图那种形式了。

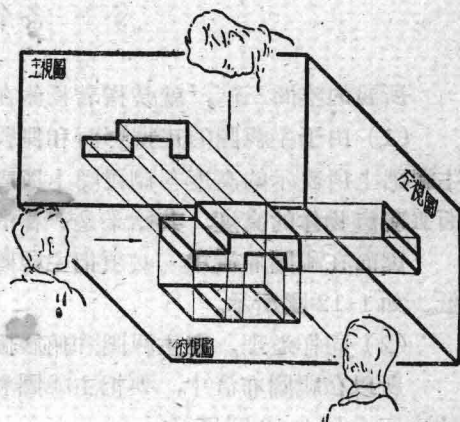

1-9 图

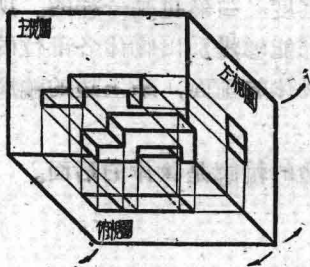

1-10 图

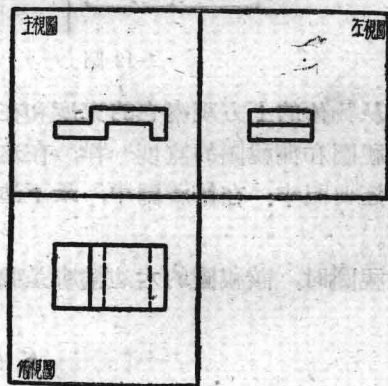

1-11 图

同时我们还可以这样理解，把主视图、俯视图、左视图三个视图的位置按规定布置好，人的视线保持不变，来画三面投影图：

首先从物体的正前方看过去，把观察到的形状画在主视图的位置上。

其次再把物体对着自己向前旋转 90° ，使物体的顶面对准自己的视线看过去，把观察到的形状画在俯视图上。

最后把物体转回到原来位置，接着再把它向右旋转 90° ，这样就变成物体的左侧面对准人们的视线了，再把观察到的图形画在左视图的位置上。

在这里必须清楚的记住：三个视图的排列位置，以及物体转动的方向。掌握了这个制图

的規則，才能够把物体的形狀正确的用圖样表达出来。

§ 4 各个視圖所表示的空間三度


所說的空間三度，就是指着物体在空間所佔据的長度、寬度和高度。

(1) 由于主視圖的正投影面和側視圖的側投影面，都垂直于俯視圖的水平投影面，所以主視圖上所表示的高度与側視圖上所表示的高度是一样的。換句話說，从物体的正前方或側面去觀察物体的高度，其結果是一样的。


因而在視圖布置中，必須把主視圖和側視圖的上、下拉平，才便于分清物体各部位的高低。如 1-12 圖所示。

(2) 同样道理，在主視圖和俯視圖上的長度也是一样的。

所以在視圖布置中，要把主視圖和俯視圖的左端、右端对齐，这样才能看出物体各部位的長短。如 1-13 圖所示。

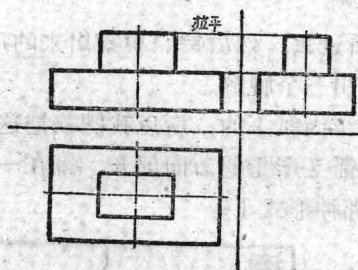

1-12 圖

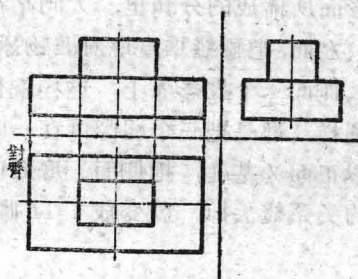

1-13 圖

(3) 从物体的上方觀察它的寬度和在側面觀察它的寬度，当然也是一样的。所以这必須記住：俯視圖和側視圖的寬度一样，在这兩個視圖中，都能够辨別出物体各部位的寬窄。

同时还要記住：在俯視圖中，最下邊的輪廓是表示物体的前面，最上邊的輪廓是表示物体的后面。

看左視圖时，該視圖的右边輪廓是物体的前面，左边的輪廓是物体的后面。

§ 5 圖 綫

構成机械圖的最基本的东西就是圖綫。根据机械制圖部頒标准机 36—56 規定，圖中所采用的圖綫，其主要的类型有：实綫、虛綫、点划綫、双点划綫四种。



 


 



在画圖时，又由于圖綫所表示的意义不同，所以各种类型的圖綫有粗細之別。

圖綫是以实綫为基准，並用代号“b”来表示。“b”的粗細程度可以在 0.4~1.5 公厘的范围之內。当画圖選擇圖綫的規格时，需要根据圖的大小与繁簡的具体情况来决定。詳見第 7 頁的說明表。

(1) 画圖綫的一般要求

1. 綫条的粗細程度选定以后，在同一張圖样上，各种同类的綫型，其粗細程度要保持一致。

圖綫的用途及綫型規格說明表

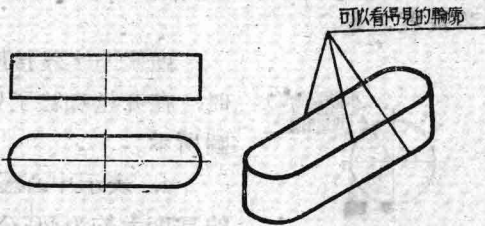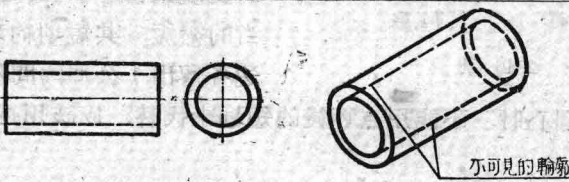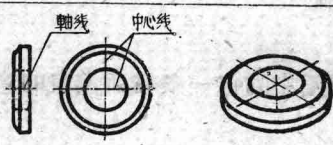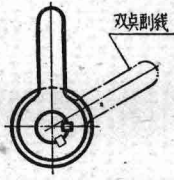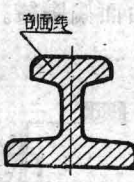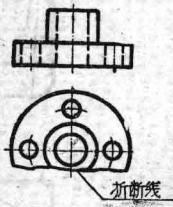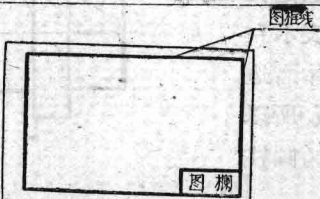圖綫名稱	圖綫用途	應 用 實 例	綫 型	粗細程度
實 綫 (可見輪廓綫)	凡是看得見的輪廓，都用粗實綫表示。			b (由 0.4 ~ 1.5 公厘)
虛 綫 (不可見輪廓綫)	凡是不可見的輪廓，都用虛綫表示。			自 $\frac{b}{2}$ 至 $\frac{b}{3}$
點 划 綫	表示幾何軸、中心綫，以及對稱平面跡綫。			$\frac{b}{4}$ 或更細
雙點划綫	表示位置的变化及假想圖形的輪廓綫。			$\frac{b}{4}$ 或更細
尺寸綫與尺寸界綫	表示尺寸的境界和量度的方向。			$\frac{b}{4}$ 或更細
剖面綫	表示物體剖面的代號。			$\frac{b}{4}$ 或更細
折斷綫	不畫機件的全部形狀時，在折斷處用它表示邊界。			自 $\frac{b}{2}$ 至 $\frac{b}{3}$
圖框綫	表示圖框及表格的邊欄。			b 以下

2. 可見的輪廓綫在一般的情況下，其粗細程度“*b*”採用0.4~0.6公厘之間。

3. 不可見的輪廓綫，這種虛綫的綫段長度必須相等，其中間的間隔也必須一致。一般其長度約為4公厘，其間隔為長度之 $\frac{1}{4}$ 。



1-14 圖

1-15 圖

虛綫與實綫接觸或者虛綫與虛綫接觸時，在開始和終了處都不能斷開。如1—14圖所示。

4. 表示中心綫或軸綫的點劃綫，其長划的長度大約為20公厘。畫小圖時，可酌情適當的縮短，其短划約為1公厘。在短划的兩邊各留出1公厘的間隔。

5. 用點劃綫表示圓心時，不能用點劃綫的短划來代替，應該用長綫段的相交處表示。如1-15圖所示。

6. 畫折斷綫時，可以徒手畫。

(2) 綫在圖中的意義

看圖時，只有先認清各個視圖中的每一條綫所代表的意義之後，才便于分析整體圖形的形狀。

綫的意義大致可分為三種：

1. 與投影面相互垂直的面的邊。
2. 面的交綫。
3. 曲面的最外輪廓綫。

上述三種情況如1-16圖所示。

1. 表示某一個面和投影面垂直時，它的投影是一條綫。從這條綫的意義上來講，則把它叫做與投影面相互垂直的面的邊。


2. 表示兩個平面相交時，所產生的交綫的投影，叫做面的交綫。

3. 表示曲面體的最外輪廓綫，叫做曲面輪廓綫。

(3) 圖綫的占先

有些物體，它的各部位形狀都不相同，在這種情況下，必須熟悉圖綫的佔先問題，才能正確地處理視圖中圖綫的疊合。如1-17圖所示的物體，它是由一個六稜柱體和它的左、右兩端又加上了一段直徑相等的圓柱體所組成的。


假如從左側觀看，它在左視圖中能夠看得見的輪廓，是一個六邊形，它是表示六稜柱體，在其中的圓形，則是表示左邊圓柱體的輪廓。但是在六稜柱體右邊的圓柱體，由於被六稜柱體所遮蔽，所以它的輪廓應當是一個虛綫圓。因為圓柱

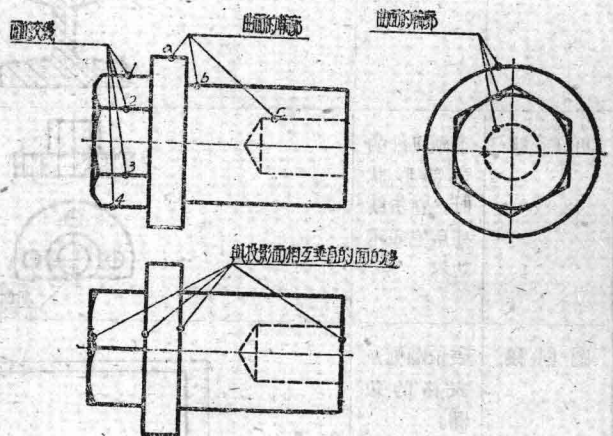

1-16 圖

的直徑相等，所以實綫與虛綫的兩個圓迭合在同一位置上。

在這種情況下，必須要畫出一種圖綫而省去另一種圖綫。那麼究竟那一種圖綫佔先呢？按照表示圖形的原則，規定了凡是表示物體可見輪廓的圖綫（即實綫）應佔先，不可見的輪廓（即虛綫）次之，其他各種圖綫先後的次序如下：

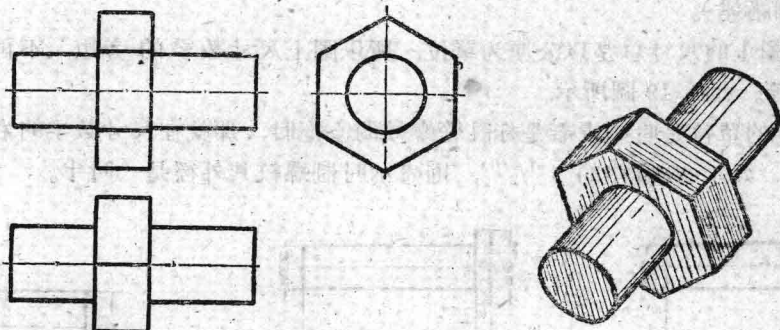


1-17 圖

1. 實綫, 2. 虛綫, 3. 軸綫和中心綫, 4. 折斷綫, 5. 尺寸綫和尺寸界綫, 6. 剖面綫。

作業

根據圖綫的佔先原則，分析一下 1-18 圖中那些圖綫迭合了，指出那些圖綫被省掉？那些圖綫佔了先？

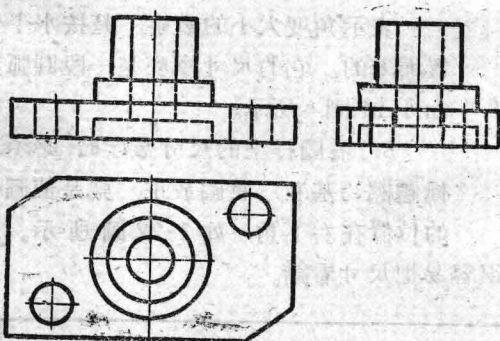

1-18 圖

§ 6 比 例 尺

圖中的比例，是指在圖上物體圖形的尺寸與它的實際大小之比。

機械圖最好採用 1:1 的比例，因為畫出物體的實大，便於直接根據圖樣上看到的尺寸和形狀大小，而對物體的實大產生一種正確的概念。

但如遇機件過大或過小，用實際大小畫圖不方便時，則應當選擇適當的比例，將圖縮小或者放大。

選擇比例時，須根據機械制圖部頒標準機 31—56 規定。常用的比例如下表所示。

縮小的比例	1:2	(1:2.5)	(1:4)	1:5	1:10	(1:15)	(1:20)	1:25	1:50	1:75
放大的比例	2:1	(2.5:1)	(4:1)	5:1	10:1					

表中括號內的比例，雖然可以採用，但建議少用。

必須記住，在每張圖樣上都應當標註出比例。標註比例的形式是：

比例 1:1 或比例 2:1

如果圖樣上的標題欄中列有“比例”一項時，可以在該項的空白處，直接寫出 1:1 或 2:1 等。