




主审 窦明升



SHUKONG MONI YU FANGZHEN RUANJIAN

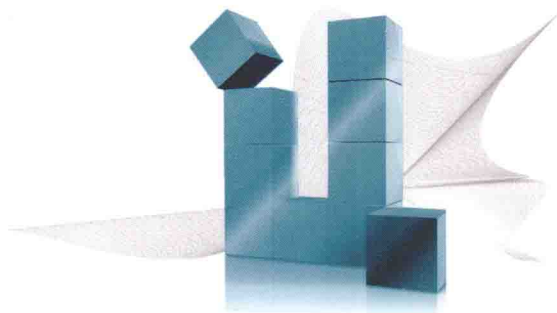



国家

人书

数控模拟与仿真软件


SHUKONG MONI YU FANGZHEN RUANJIAN

主 编 盛 强

主 审 窦明升

副主编 陈海冰

编 者 王 阳 王军伟

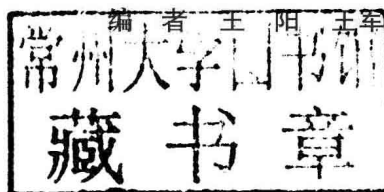

图书在版编目(CIP)数据

数控模拟与仿真软件/盛强主编. —武汉:湖北
科学技术出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-5352-7019-1

I. ①数… II. ①盛… III. ①数控机床-车床-计算
机仿真 IV. ①TG519.1-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第213735号

责任编辑:高诚毅

封面设计:喻 杨

出版发行:湖北科学技术出版社

电话:027-87679441

地 址:武汉市雄楚大道 268 号

邮编:430070

(湖北出版文化城 B 座 13—14 层)

网 址:<http://www.hbstp.com.cn>

印 刷:湖北恒泰印务有限公司

邮编:430223

787×1092 1/16

15印张 380千字

2014年10月第1版

2014年10月第1次印刷

定价:38.00元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

前 言

本书是针对在普通机床加工方面有一定基础的高中文化以上的操作人员学习提高所用,亦适用于编程人员作参考资料,主要用于职业内部职工培训教材。书中语言组织,尽可能地避免了专业术语,偶有术语都进行了详细讲述,并且全文紧密联系实际加工,通俗易懂。但由于编程会涉及到编程常识,操作会涉及到操作常识,所以无论是先讲操作或是先讲编程都可能存在一定的阅读阻力,虽然已尽可能对关联内容进行了阐述,但难免会有疏漏,所以建议在没有老师讲解的情况下最好对本书内容阅读至少两遍。

本书结合广大读者实际,分为三篇十三章,第一篇简单介绍数控机床的基本操作方法和界面认知,让读者对机床有一个初步的了解;第二篇比较系统的讲解了 cgcnc—FANUC 仿真系统操作,同时也通过仿真,使读者对数控车有一个基本认识,同时也对数控编程有一个初步了解,为更好的学习数控铣床打下基础;第三篇主要以西门子 840D 为例,介绍数铣加工过程中经常遇到的知识难点,使读者通过学习,获得一个比较完善的数控加工认知体系,为今后的学习和工作打下基础。

FANUC、SIEMENS、三菱系统数控车、数控铣及加工中心模拟仿真教学软件,是结合机床厂家实际加工制造经验与高校(含职业技术学院、中等专业学校、技工学校和职业学校)教学训练一体所开发的。通过该软件可以使学生达到实物操作训练的目的,学生通过在 PC 机上操作该软件,能在很短时间内就能操作 FANUC、SIEMENS、三菱系统数控车、数控铣及加工中心,可手动或 CAD/CAM 编程和加工,教师通过网络教学,监看窗口滚动控制,可随时获得学生信息。

本书主要是针对斜导轨的全机能数控车床及西门子 840D 加工中心讲述,适用于 FANUC——0iMate、FANUC——0iT、FANUC——16iT、FANUC——18iT、FANUC21iT、SINUBERIK 810/840D 等型号的数控系统。希望读者在使用过程中,注意总结经验,及时提出修改意见和建议,使之不断完善和提高。

本书在编写过程中,得益于学校领导的大力支持,合作企业工程技术人员的真诚帮助,以及机电专业各位老师的通力合作,在此表示衷心的感谢!

该书尽力与企业生产实践相结合,虽然经过认真核对,但欠妥之处在所难免,恳请读者给予批评指正。

编 者

2013 年 12 月

目 录

第一篇 机床基础知识简介

1 概述	(1)
2 机床基本操作	(7)
2.1 操作方式	(7)
2.2 显示方式	(12)
2.3 坐标系的建立	(32)

第二篇 CGCNC-FANUC 仿真系统操作实例

3 CGCNC 概述	(42)
3.1 CGCNC 虚拟 CNC	(42)
3.2 CGCNC 的安装	(43)
3.3 CGCNC 的功能	(48)
4 CGCNC 界面操作	(50)
4.1 FANUC0-TD 数控系统操作	(50)
4.2 文件管理菜单	(54)
5 CGCNC 仿真系统操作	(55)
5.1 机床的操作	(55)
5.2 机床对刀	(57)
5.3 仿真加工程序的编辑/保存/调用	(59)
6 FANUC 车床编程	(60)
6.1 坐标系	(60)
6.2 G 代码命令	(62)
6.3 辅助功能(M 功能)	(77)
6.4 车床对刀	(78)
6.5 例 题	(79)
7 数控车实例	(86)
8 数控车床的编程与操作	(88)
8.1 数控车床加工的基本知识	(88)

8.2 数控车削编程的基本知识	(89)
8.3 数控车削的刀具补偿指令	(95)
8.4 数控车削简化编程指令	(100)
8.5 螺纹加工编程指令	(118)
8.6 相关知识	(130)
8.6 数控车床操作	(133)
思考题与习题	(157)

第三篇 西门子 840d-md 基本操作

9 机床准备工作	(160)
9.1 基本概念	(160)
9.2 准备功能 1	(161)
9.3 准备功能 2	(165)
9.4 辅助功能	(172)
10 常用基本指令	(174)
10.1 刀具补偿功能及应用	(174)
10.2 G33、G63 等指令	(181)
10.3 标准循环 1	(186)
10.4 标准循环 2	(195)
10.5 习题课	(200)
11 常用基本功能	(201)
11.1 局部坐标系	(201)
11.2 可编程比例放缩、镜像功能	(204)
11.3 习题课	(208)
12 复合程序分析	(211)
12.1 R 参数编程	(211)
12.2 程序跳跃 1	(214)
12.3 程序跳转 2	(216)
12.4 子程序 1	(217)
12.5 子程序 2	(222)
12.6 重复语句	(228)
12.7 习题课	(231)
13 特殊功能简介	(232)
参考文献	(234)

第一篇 机床基础知识简介

1 概述

一、数控机床的发展史

第二次世界大战结束以后,美、苏两国的军备竞赛日益激烈,制空权更是竞争的焦点,而那时飞机零部件的加工均是依靠样板来实现的,效率低、效果差。1948年美国空军向吉斯汀·路易斯公司提出了研制直升飞机螺旋桨轮廓检查样板的加工设备任务,1949年经美国空军的批准,该公司与美国麻省理工学院联合研制数控铣床,经过三年研究,于1952年成功研制出了世界上第一台电子管数控铣床。

第一台数控铣床问世以后引起了世界各国的关注,认为它的出现不仅解决了复杂曲线曲面的加工问题,而且指出了今后数控机床自动化的发展方向,因此纷纷投入研制数控机床。经过50多年的研究和发展,现在的数控机床已是集超大规模集成电路技术、计算机软硬件技术、现代机械制造技术、通信技术、管理控制技术、网络技术、液压气动技术和光电技术为一体的,具有高精度、高效率、高智能、高自动化和高柔性等特点的机械自动化设备(甚至是机械加工机器人)。其产品不仅覆盖了全部传统的切削加工机床,而且推广到锻压、电加工、焊接、激光切割、测量和抄写机等各方面,打开了机械自动化加工的新篇章。

数控系统的发展直接决定了数控机床的发展水平,数控装置的发展一共经历了五个发展阶段:

(1)第一代数控装置是采用电子管元件,其体积大、可靠性差、制造成本高,因此主要用于军工部门,没有得到推广应用,产量比较小。

(2)第二代是1958年出现的晶体管和印刷电路板组成的数控装置,虽然其可靠性有所提高,体积大为缩小,但其可靠性还是低,所以产量虽然有所提高,但不是很明显。

(3)第三代是1965年商品化的集成电路数控装置问世以后,大大缩小了数控装置的体积,由于功耗小,可靠性也得到了实质性的提高,从而成为一般用户所能接受的设备装置,因此数控机床的产量和品种均得到了较大的发展。

(4)第四代:1970年小型计算机在数控装置中得到了应用(数控装置NC因此改称为CNC-COMPUTER NUMERICAL CONTROL),超大规模集成电路也已飞速发展,大大提高了数控机床的智能化程度。

(5)第五代是随着微处理器的发展和计算机软件技术的飞跃发展,数控功能日益强大,体积不断缩小,价格大幅下降,可靠性进一步提高,网络远程控制远程诊断和数控机器人也

已开始应用。

数控伺服驱动装置也经历了几阶段的发展：

(1)开环控制的步进电机,精度差;

(2)半闭环控制的直流伺服电机,由于驱动电源为大功率直流,所以大功率变换元件成本高,精度好,稳定性差;

(3)半闭环交流伺服电机,成本相对降低,精度高,稳定性好;

(4)交流伺服加上磁栅尺、光栅尺形成全闭环控制,能将最终传动误差反馈并得以纠正,所以传动精度得到了进一步提高。

1958年北京第一机床厂与清华大学合作试制成功我国第一台数控铣床,但由于相关工业基础较差(尤其是电子工业),致使发展速度缓慢。

直到1970年北京第一机床厂XK5040型升降台数控铣床才开始作为商品。1975年沈阳第一机床厂的CSK6163型数控车床才真正作为商品推向市场。1974~1976年间,虽然开发了加工中心、数控镗床、数控磨床和数控钻床,但因为数控系统不过关,多数机床没有在生产中发挥作用。

20世纪80年代前期,即“六五”期间,进口日本FANUC数控系统后,我国的数控机床才真正进入小批量生产的商品化时代。

通过“七五”、“八五”期间的数控技术攻关,大大推动了我国数控机床的发展。目前我国已经有自主知识产权的数控系统,但产品品质和功能档次跟国外相比差距很远,国内绝大多数数控机床还是采用国外CNC数控系统。由于长期以来以美国为首的资本主义国家一直在这方面对我国进行严密封锁,国内数控机床无论是可靠性、精度、生产效率和自动化程度,与国外相比,还存在着不小的差距。

20世纪90年代,进口数控系统纷纷进入中国市场,如:日本FANUC、德国SIEMENS、日本MITSUBISHI、西班牙FAGOR、德国MARHO、法国NUM、日本安川、日本TOSHIBA、日本大森等,使中国数控机床真正进入了批量商品化时代,也就是说进口数控系统还是占据中国大部分市场,国内数控系统尚未成气候。

中国数控技术的普及工作起步也很晚,1999年以前中国没有一所院校开设数控专业,在发达城市的模具工业的拉动下,加上各大媒体的强烈宣传,1999年后全国各地大、中专院校纷纷开始强占热门专业市场,两年时间,全国上千所学校立即开设了这种专业,相当一部分学校是将有编制有职称的非专业教师送到机床制造工厂去培训一星期后回来教学,有的中等专业学校的老师甚至照本宣读,自己都没见过数控机床,这就是说目前我国数控专业师资力量奇缺,办学秩序混乱,毕业学生专业素质差,从某种程度上也制约了我国数控技术普及事业的发展。

二、数控机床的发展方向

数控机床的发展跟其他机械、电子行业一样,呈加速度发展,今后的数控机床朝着高效率、高精度、高自动化、高复合化的方向发展,随着单机自动化程度的不断提高,出现了由多台数控机床组成的自动化程度更高的生产系统:

(1)计算机直接数字控制系统(DNC),这种系统是用一台通用计算机直接控制多台数控机床进行多品种、多工序的自动加工。这种方式解决了 CNC 系统存储量不足的问题,同时也使从计算机辅助设计、计算机辅助工艺编制、自动程序编制到数控机床之间信息的直接传递成为可能,减少了生产准备时间。

(2)柔性制造系统(FMS),柔性制造系统是由多台加工设备、物流系统和信息流系统三部分组成的高度自动化和高度柔性化的制造系统,即全自动生产线。它可以实现几种、几十种甚至上百种零件的自动混流加工,是生产自动化的重要设备。

加工设备是柔性制造系统的主体,负责工件的加工。它可由相同或不同的若干台数控机床和一些辅助设备,如清洗机、测量机、简易机器人等。

信息流系统由中央控制器和各级控制器组成。中央控制器根据作业计划,通过各级控制器控制加工设备和物流系统自动协调作业,同时还要对在线测量和状态监控反馈回来的信息和数据流进行处理,出了问题能自动修改作业计划。

(3)自动化工厂(FA),所谓自动化工厂,实际上是制造车间的自动化。它由一台通用计算机控制车间内的几条柔性制造系统(FMS),车间内只需几个工人负责工件的装卸就可以了。

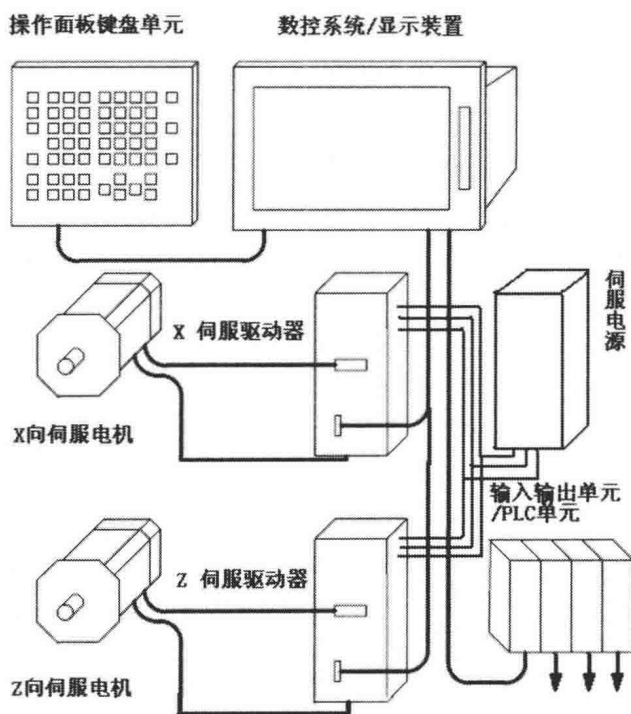


图 1-1 数控车床数控控制简易逻辑

(4)计算机集成制造系统(CIMS)计算机集成制造系统是指用最新的计算机技术控制从定货、设计、采购、工艺、仓储、管理、制造到销售的全部过程,以实现信息系统一体化的高效率的柔性集成制造系统。它是在生产过程自动化(如计算机辅助设计、计算机辅助工艺设计、计算机辅助制造、柔性制造系统(FMS)、自动化车间(FA)等)的基础之上,加上其他管理信息系统的发展和逐步完善的计算机分析与控制能力,这就能把全厂的生产活动、管理行为、信息指令传达等合理高效的统揽,最终实现全厂的综合自动化(俗称智能工厂,如我国宁夏小巨人机床有限公司)。

三、数控车床的结构

数控车床的床身与普通车床相似,数控车床加了一套以数控控制系统为主的电气控制系统(下图作简单示意),实现了自动化控制,操作编程人员通过操作面板或计算机输入程序指令到数控系统 CNC,数控系统内的 CPU。

处理器进行运算和判断,并按处理结果进行控制,系统内插补器进行运动控制信号的发生和运算,并将驱动脉冲传送给各轴伺服驱动器,驱动器将运动脉冲进行功率放大,并用放大后的信号驱动伺服电机旋转,伺服电机带动机床丝杠旋转,通过丝杠的旋转带动丝杠螺母移动就将电机的旋转运动变换为直线运动,丝杠、丝杠螺母安装在车床拖板下面,丝杠螺母与拖板固定连接,刀架固定在拖板上,所以就实现了刀架纵横方向的直线运动,而电机的运动是否绝对符合插补器的控制呢?有了误差怎么办?所以在电机的后面加装了旋转编码器,编码器与伺服电机一起旋转,并且编码器每转一个微小的角度,就会感应到一个信号,同时将这个信号发送给数控系统,数控系统就根据这一反馈信号与插补器信号相比较,并将其差值发送给伺服驱动器,再去控制伺服电机进行纠偏工作,实现一个由跟踪—反馈—比较—纠正—跟踪的循环,而这一循环在一秒钟以内会进行几万到几十万次,在这几十万分之一秒的时间内,伺服电机可能出现的误差是很小很小的,可以近似的认为没有误差。近似到底是近似,近似是相对的,误差是绝对的,虽然小得惊人,但总是有的(误差大小还与电机的运动加减速设置有关),所以在数控系统的系统参数里还会设置允许的最大误差,当出现不恰当的加减速或其他意外冲击而导致误差超出设定值时,系统会立即截断伺服驱动器的电源,停止工作,并报警提示。这就为数控车床实现较高精度提供了较好保证。

另外,数控车床除了伺服轴控制以外,还有一些如水泵、油泵、液压部分的电磁阀、电磁离合器、刀架电机、刀架定位等控制(即外围控制),这统统由可编程序控制器(PLC)控制,在数控机床上又叫 PMC(即可编程机床控制器),PMC 内的梯形图程序控制各继电器和交流接触器,再由交流接触器控制各终端部件。所以机床除了配备系统操作面板和显示器外,还得配置机床控制面板。

上述将编码器连接在伺服电机后的反馈控制方式叫半闭环控制,这种控制方式能有效保证电机的旋转精度,但在电机以后的传动中还会出现如丝杠间隙、丝杠螺距误差、丝杠的轴向窜动、丝杠螺母到刀架的几个连接松开等等的故障误差,这部分的误差没有反馈和纠偏,所以这种反馈传动中间环节的反馈方式只能叫做半闭环。如果要想最大程度的提高控制精度,那就得反馈并纠正传动终端的误差,这种控制方式被称为全闭环,在车床上体现为

用直线光栅尺或磁栅尺安装在车床拖板下面,直接跟踪拖板的运动精度,在外圆磨床等高精度机床上则通过探头监测工件直径来反馈和纠偏。

干过普通车床的读者都知道,旋转体的工件大多数有精度要求的都是直径方向(外圆、内孔或子口),所以中拖板运动(径向 X 方向)精度比横向(轴向 Z 方向)更为重要,所以全机能的数控车床都采用三副六导轨,尾座采用一副水平导轨,使尾座与主轴轴心线同轴,大拖板支撑采用一副倾斜安装的导轨与主轴轴心线平行(在主轴轴心线的里侧,远离操作者的一侧, X 轴(径向)正方向与平导轨的经济型数控车床方向相反,坐标结构如图 1-2),使中拖板与水平面夹角 45° 或 30° (形成斜床身),倾斜的目的是借助刀架的自重来克服机床间隙造成的误差,让每一次反向运动不会受到间隙的影响而少运动间隙量。

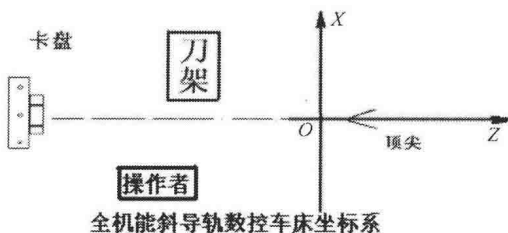


图 1-2 全机能斜导轨数控车床坐标系

全机能数控车床的主轴一般采用大功率主轴电机或伺服主轴,与机床主轴直连实现无间隙传动和无级变速,所以全机能数控车床能实现恒定线速度切削,即使在车工件端面时也通过变速保持刀尖与工件的相对摩擦速度恒定,确保最理想的刀具寿命。

全机能数控车床一般都配备液压卡盘或电动卡盘用脚踏开关程序双重控制,配备下料机和工件推进器或上料机械手就可以实现自动装夹,还配备液压尾座,除程序指令控制外一般还配有脚踏开关或旋钮控制,实现自动伸缩尾座套筒,高档的机床还会配备可编程移动尾座,或改尾座为第二主轴,配置双刀架、双液压卡盘,实现调头车一次完成。(如图 1-3 所示)

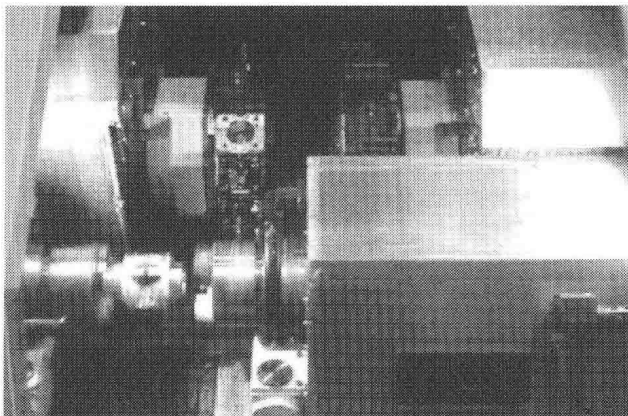


图 1-3

有的机床在刀架上配置旋转动力铣头,主轴电机用伺服电机与 X、Z 轴联动形成第三联动轴(旋转轴),可以实现车、钻、铣、镗等切削功能,所以这种机床又被称为数控车铣中心。

一般这种机床的数控系统配置都比较高,一般配置 FANUC0TC、FANUC0i-TA/B、FANUC0i-Mate、FANUC18i-T、FANUC21i-T 等全功能数控系统,这类机床一般配有软卡爪(可自车后装夹,实现较好的装夹精度)和活络顶尖(顶尖顶住工件时和工件一起旋转,不容易烧损)。

所以当机床配置较高(如配置了机械手、第二主轴、自动对刀仪等)时,具体相关控制指令要看机床制造商的设计(可以查看机床说明书),特别是一些单动作的 M 指令,都是由 PMC 梯形图设计确定的,具体国际标准并不全面,另外各机床商的贯标情况并不好,同一个功能在不同机床上不一定用同一个 M 指令,所以只能以机床商的说明书为准,因而熟悉机床也非常重要。

2 机床基本操作

2.1 操作方式

先熟悉下列不同的系统面板图：

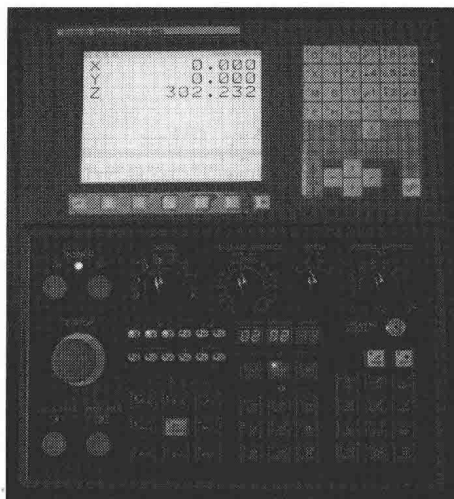


图 2-1 FANUC-OI/MD 系统面板图

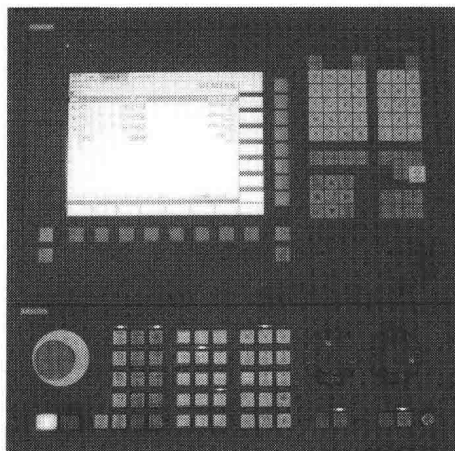


图 2-2 西门子 840D 系统面板图

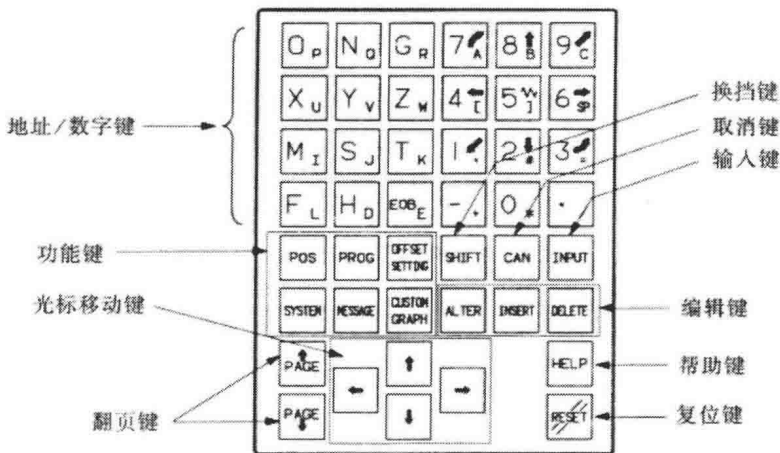


图 2-3 日本 FANUC18i-M 数控系统操作面板


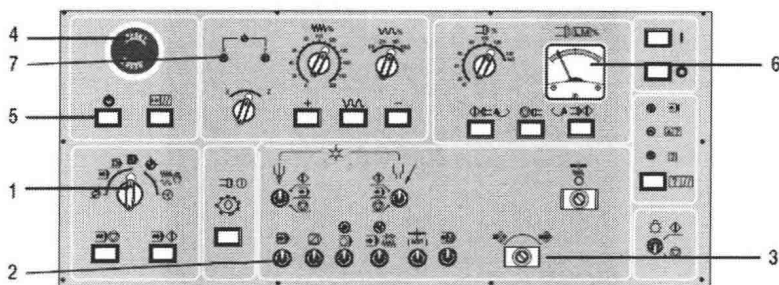


图 2-4 数控系统键盘

光标移动键

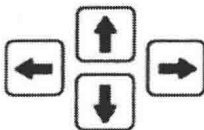

翻页键



图 2-5 全机能数控车床控制面板

(1) 方式选择扳扭;

(2) 辅助功能选择扳扭 (如单程序段执行 , 段跳功能 , M01 选择停功能 , 空运行功能 , 辅助功能锁 , 程序再启动 );

(3) 数据写保护锁;

- (4)急停按钮;
- (5)就绪确认按钮;
- (6)主轴负载表;
- (7)回参考点就绪指示灯。

数控车床的操作按操作性质分为以下几种方式:

- ①手动方式;②回参考点方式;③MDI 手动数据输入方式;④编辑方式;⑤手摇方式;
⑥磁带式;⑦自动方式。数控系统一般有六种显示方式:① **POS**, ② **PROG**, ③ **OFFSET SETTING**,
④ **SYSTEM**, ⑤ **MESSAGE**, ⑥ **CUSTOM GRAPH**。

下面就按照这几种方式分别讲解(图 2-6):

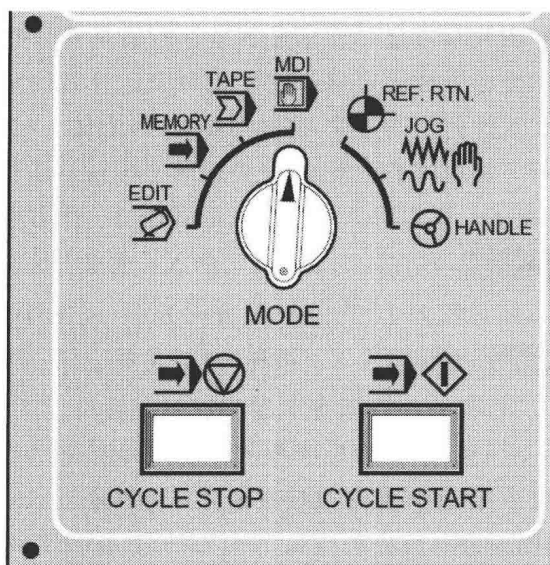


图 2-6 操作面板

操作方式:

一、手动方式

该方式下可以通过各轴方向按钮实现前后左右的手动移动,手动方式的表示符号有 **JOG**、、 和中文“手动”等,其中  表示切削速度移动,  表示快速移动,具体操作方法:将上图所示扳钮扳到  位置,再按下图所示的几个按键,可以分别向 X 正方向、X 负方向、Z 正方向、Z 负方向等几个方向运动,按任一方向键,并同时按住中间的键,可以实现手动快速运动。

二、参考点方式

方式的表示符号有 、 和文字表示“REF”、“HOME”等,回参考点的目

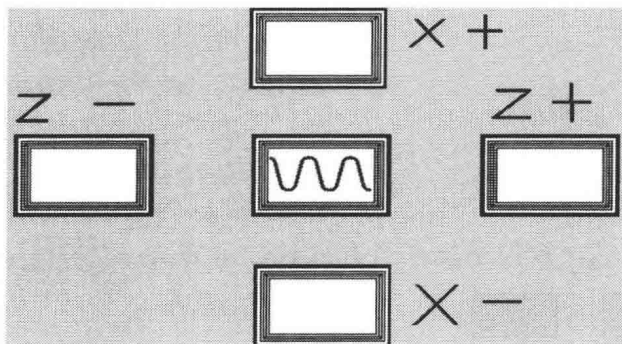
 
 


图 2-7 控制按钮

的是通过回参考点运动和回到参考点后屏幕显示坐标数值重置来建立机床坐标系(即通过回机床固定位置并将显示坐标置成固定值来建立相对固定的机械坐标系,至于这个坐标系在机床上什么位置以及在工件的什么位置,都并不重要,因为加工时的工件坐标系是在机床坐标系的基础之上再进行一定量的平移所得,只要机床坐标系位置相对固定,平移量相对固定,工件坐标系就相对固定了),所以机床每次上电都必须回一次参考点;操作方法:将图 2-6 所示的扳钮扳到位置 ,在按住图 2-7 所示的 X+ 或 Z+ 按钮,直到快速运动开始减速为止,松开按钮即可;具体过程如下:我们拿 X 方向为例,首先将机床上电,再将图 2-6 所示的扳钮扳到位置 ,然后按住 X+ 按钮,这时机床会沿 X 轴(前后方向)的正方向快速移动,当机床拖板下的行程挡块将床身上的行程开关触头压下或接近到接近开关的感应有效区域时,拖板就会立即减速,变为机床参数设定的固定速度低速运动一小段距离,直到伺服电机转到固定角度后停止,停止时数控系统立即将屏幕显示的 X 坐标改变为 1240 号参数里规定的值,Z 方向回参考点的方法与 X 方向一样,只是按 Z+ 按钮即可。这就实现了每次回参考点刀架都回到机床固定位置,并且显示固定的坐标值,从而得到相对固定的坐标系。

三、MDI(或 MDA)手动数据输入方式

方式表示符有 、MDI、MDA 或文字表示“手动数据输入”等,功能:

将图 2-6 所示的扳钮扳到  位置,即进入了 MDI 方式,在该方式下可以进行机床参数、刀具偏置、零点偏置、宏程序变量、PMC 梯形图的输入输出和修改。再按一下系统键盘上的  键,还可以进行程序编写,并这种方式下执行。常用的比如对刀试切前要启动主轴或写两句运动试切指令等。操作方式见后文具体功能操作。

四、编辑方式

方式表示符有“EDIT”、“编辑”、 等,功能:将图 2-6 所示的方式开关扳到  位置,并按一下键盘上显示方式按钮  显示出程序画面,就可以对各条程序进行编辑、修

改和删除(具体详细操作见后文具体功能章节)。

五、手摇方式

方式表示符有“HANDWHEEL”、“HANDLE”、“STEP”、“”等,功能:在这种方式下可以用图 2-8 所示的手摇轮来实现个伺服轴的准确的手动移动。操作方法:将图 2-6 所示的扳钮扳到位置,再通过 $\times$  z 扳钮或类似功能的扳钮来选择需要通过手摇移动的轴(X 或 Z),然后通过上面图 2-9 所示的扳钮来选择手摇轮每摇动一格刻度刀架沿 X 或 Y 方向所移动的距离(即选择手摇运动速度),这时摇动上面图 2-8 所示的手摇轮来移动刀架沿你选择的方向移动(顺时针摇向正方向,逆时针摇向负方向)。

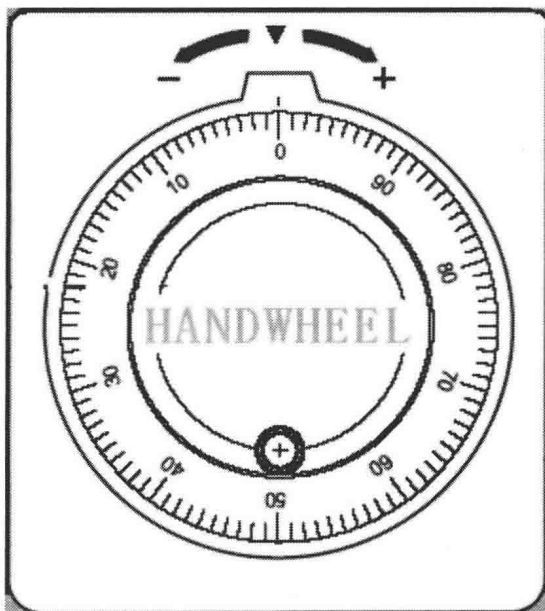


图 2-8 手摇轮

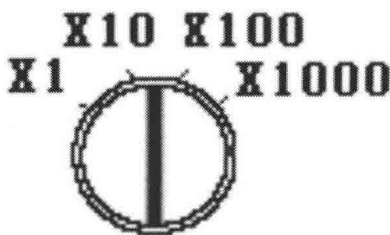


图 2-9 板钢

六、磁带方式

方式表示符有“TAPE”、、、“INPUT/OUTPUT”等,功能:将图 2-6 所示的方式开关扳到位置,可以进行磁带机、个人电脑 PC、DNC、PC 卡等与数控系统之间的程序传输、宏变量传输、系统参数传输、梯形图传输等。具体操作方法见后文具体功能章节)。

七、自动方式

方式表示符有“AUTO”、“自动”、“MEMORY”、、等,功能:将图 2-6 所示的方式开关扳到位置,可以将预先编好的程序选择并运行,即数控机床执行程序,实现自动加工的方式。操作方法:将图 2-6 所示的扳钮扳到位置,按显示方式键或