




机电一体化技能型人才用书

FANUC

数控系统实训

宋丹 黄文广 张伟中 编著

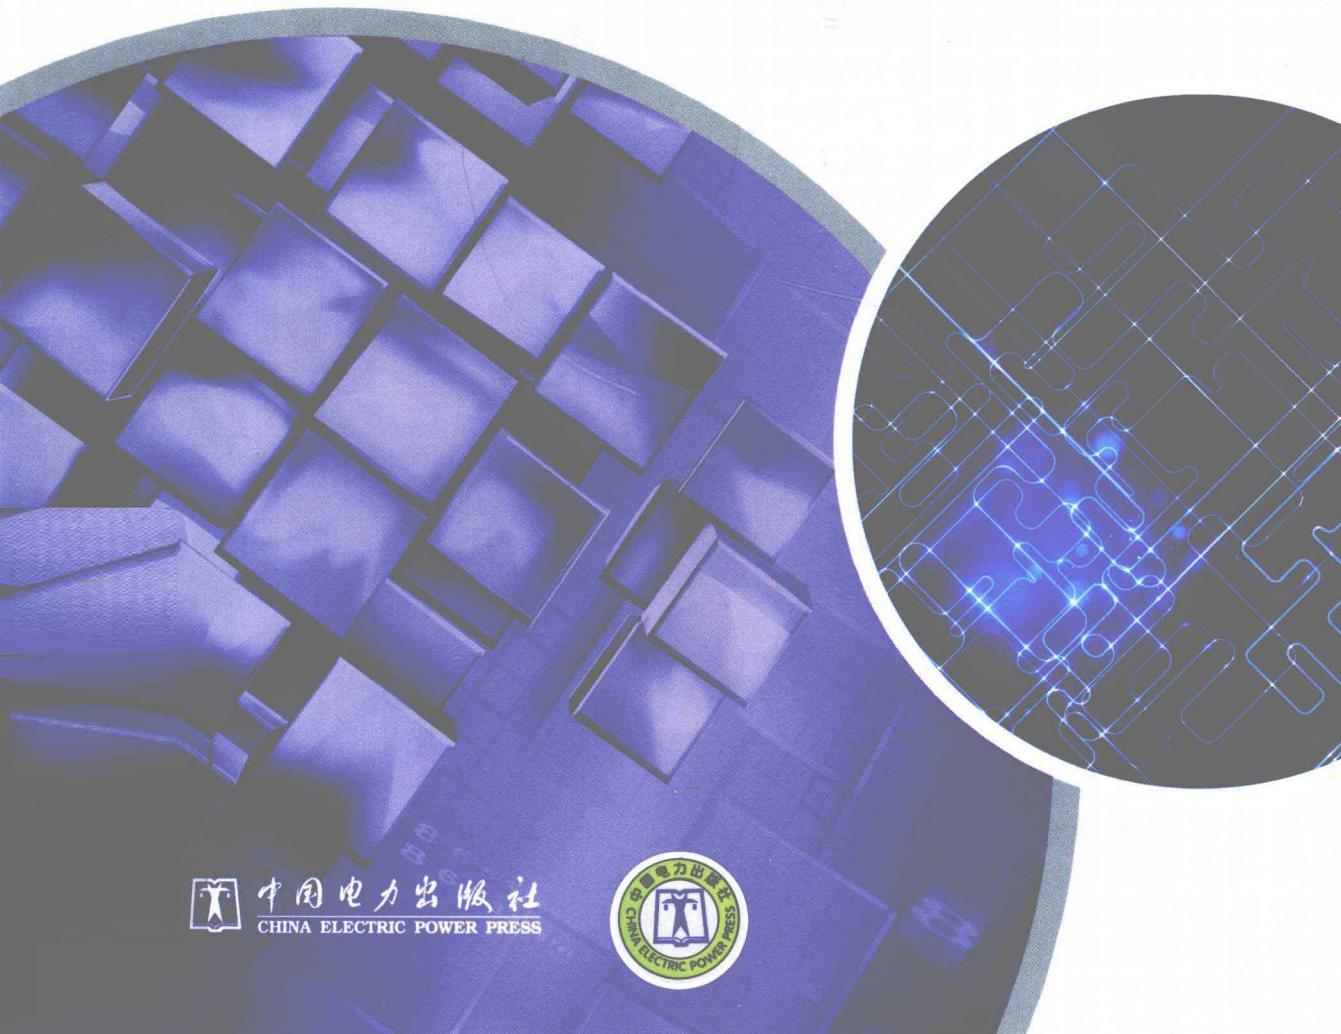


中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



机电一体化技能型人才用书

FANUC 数控系统实训

宋丹 黄文广 张伟中 编著

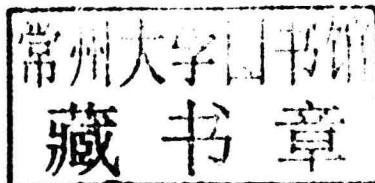

内 容 提 要

本书以项目驱动、任务引领方式为主线，按照系统的连接调试工作顺序、工作能力递进的原则介绍了性能稳定、操作界面友好、环境适应性强的 FANUC 数控系统。全书分系统认知项目实训和机床功能调试项目实训两部分内容，包括 9 项由简单到复杂、由基础到综合的具体工作任务，在每一个任务的最后都安排有习题、思考题，便于读者巩固所学项目。

本书内容注重实用性与时效性，可以作为高职院校相关实践类课程的培训教材，也可以作为相关工作人员自学和日常工作的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

FANUC 数控系统实训/宋丹，黄文广，张伟中编著. —北京：
中国电力出版社，2011. 7

机电一体化技能型人才用书

ISBN 978 - 7 - 5123 - 1910 - 3

I . ①F… II . ①宋… ②黄… ③张… III . ①数控机床 - 程
序设计 IV . ①TG659

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 141628 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

航远印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2011 年 9 月第一版 2011 年 9 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 9.25 印张 205 千字


印数 0001—3000 册 定价 22.00 元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

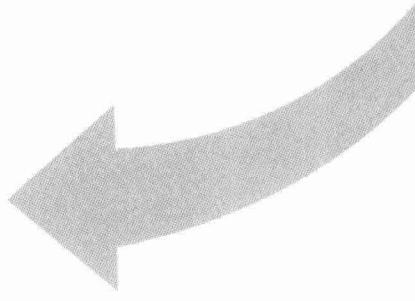

随着制造业的快速发展，数控机床得到越来越广泛的应用。国内高职院校为了适应企业对数控机床安装、调试、维修的高技能人才需要，纷纷开设了相关实践类课程，其中数控系统的安装与调试是课程的核心技能。目前市面上常用的数控系统有西门子系统、FANUC 系统、三菱系统、华中数控系统等，其中 FANUC 数控系统以其性能稳定、操作界面友好、环境适应性强等诸多优点，在国内市场占有率超过其他数控系统。因此，编写组根据实际需求，联合相关公司、企业编写了本书。

在本书编写过程中，紧密结合 FANUC 公司培训内容，对 FANUC 数控系统连接、调试项目进行综合和精简，内容注重实用性与时效性；全书以项目驱动、任务引领方式为主线，按照系统的连接调试工作顺序、工作能力递进的原则组织内容，全书分系统认知项目实训和机床功能调试项目实训两部分内容，每一个训练项目都明确工作任务，任务安排由简单到复杂、由基础到综合，使能力实现螺旋式上升；本书在每一个任务、子任务的最后都安排习题、思考题，便于学生课后巩固所学项目。

本书第一篇系统认知项目实训有四个训练任务；第二篇机床功能调试项目实训有五个训练任务，其中任务三~任务五各分解为 2 个子任务。各任务参考学时如下：


篇	任 务	任 务 内 容	参 考 学 时
◆ 系统认知 项目实训	任务一	FANUC 数控系统界面认识与基本操作	2
	任务二	FANUC 数控系统组成与硬件连接	4
	任务三	CNC 基本参数设定	6
	任务四	PMC 设定与编程	4
◆ 机床功能调试 项目实训	任务一	辅助功能调试	12
	任务二	刀架功能调试	12
	任务三	主轴功能调试	8
	任务四	进给轴功能调试	8
	任务五	机床整体功能调试	8

本书由浙江机电职业技术学院宋丹、黄文广、张伟中编著，编写过程中得到相关单位领导和技术人员的大力支持，在此表示深深的感谢！

由于编者水平和经验有限，书中难免存在不足之处，敬请读者批评指正。

编者

2011 年 7 月

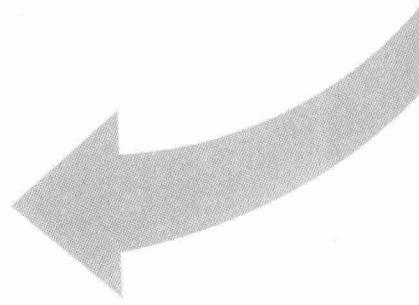

前言

第一篇 系统认知项目实训（基础性）

● 任务一 FANUC 数控系统界面认识与基本操作	2
● 任务二 FANUC 数控系统组成与硬件连接	10
● 任务三 CNC 基本参数设定	23
● 任务四 PMC 设定与编程	39

第二篇 机床功能调试项目实训

● 任务一 辅助功能调试	58
● 任务二 刀架功能调试	63
● 任务三 主轴功能调试	68
子任务一 主轴的硬件连接与基本功能调试	68
子任务二 模拟主轴控制器—变频器参数设置	77
● 任务四 进给轴功能调试	82
子任务一 进给轴电路分析与参数设定	82
子任务二 参考点设定	87
● 任务五 机床整体功能调试	93
子任务一 机床整体功能测试	93
子任务二 机床螺距误差及反向间隙补偿	95

附录 A FANUC 数控系统设备电气图纸	102
附录 B FANUC 数控系统 PMC 的常用功能指令	107
附录 C FANUC 数控系统 PMC 信号	117
附录 D 数据存储与恢复	137

第一篇

系统认知项目实训

基础性

任 务 一

FANUC 数控系统界面认识与基本操作

一、学习目标

- (1) 熟悉 FANUC 数控系统界面、面板操作功能。
- (2) 能完成 FANUC 数控系统的基本操作。

二、工作任务


FANUC 数控系统各种工作方式的操作。

三、知识点介绍

CNC 画面的操作概要说明。

1. 功能键


用 MDI 单元的功能键选择各功能显示画面，MDI 单元如图 1-1-1 所示。

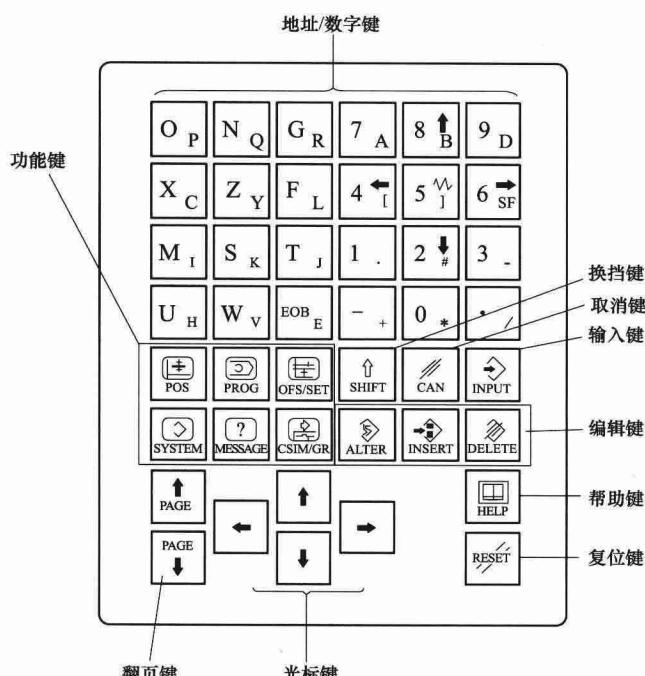

(a)

图 1-1-1 MDI 单元 (一)

(a) 横型

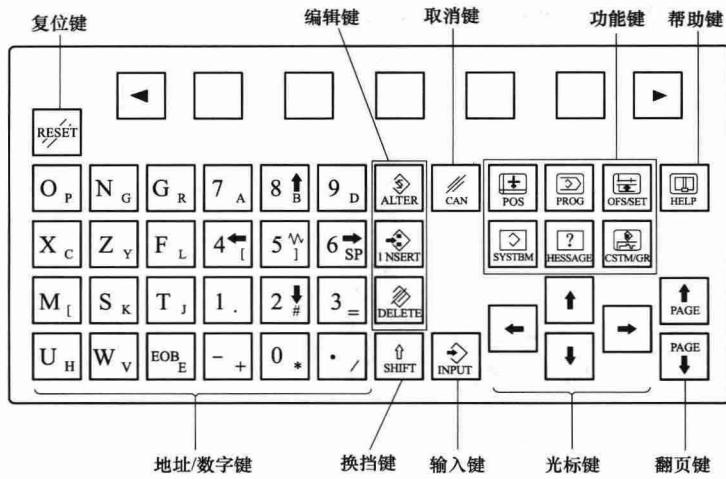

(b)

图 1-1-1 MDI 单元 (二)

(b) 竖型

功能键和主要显示内容如下：



：绝对坐标等的位置显示以及负载表显示等。



：加工程序的输入和检查。



：刀具补偿和 SETTING 画面以及用户宏变量等的显示。



：CNC 报警画面和 PMC 信息显示。



：加工程序刀具轨迹的图形模拟（选择）。



：显示用宏执行器程序制作的用户画面（选择）。



：CNC 参数和 PMC 等的系统信息的显示。

2. 软键

横排软键，8.4in 的 LCD 单元有 7 (5 + 2) 个键，10.4in 的 LCD 单元有 12 (10 + 2) 个键。10.4in 的 LCD 单元的外形如图 1-1-2 所示。

(1) “继续”（菜单继续）按键。按“继续”按键之后，将显示同组中尚未显示的菜单，如图 1-1-3 所示。

当按下“继续”按键时，使用频率高的软键菜单将最先显示。

按反方向按键，将返回上一菜单。如果连续按“继续”按键，菜单将循环显示。

(2) 软键的外形和颜色。各软键的外形和颜色的含义见表 1-1-1。

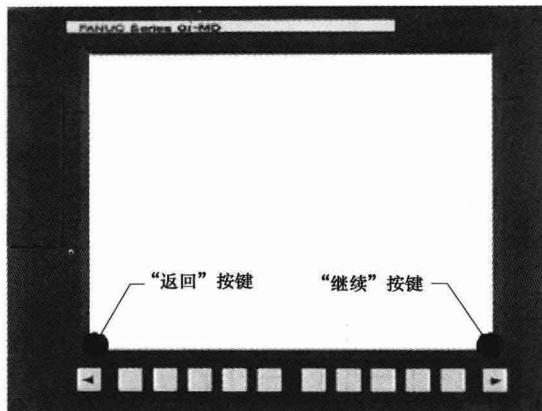


图 1-1-2 10.4in 的 LCD 单元外形



图 1-1-3 组中菜单

表 1-1-1

各软键的外形和颜色

软 键		意 义
外形		用来切换到参数画面的按键
		用来检索号码的操作按键
颜色	绿色 	按下按键之后，将显示更详细的画面。可进行更详细的画面操作选择
	黑色 	按下按键之后，显示相应的画面，可进行相关操作

例如：“系统”键是以黑色显示的，按下该键进行画面选择之后，将显示更详细的界面，如图 1-1-4 所示。按下指定的键可以显示相应的内容。

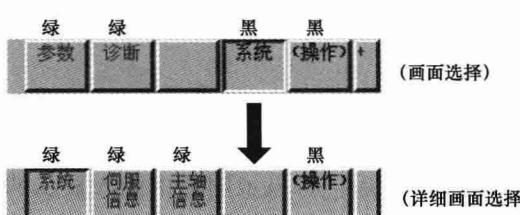


图 1-1-4 按“系统”按键操作示意

(3) 软键的层次。软键的显示分为若干层次，如图 1-1-5 所示。通过按软键，菜单依次详细变化。

在相对位置显示画面把相对坐标设定为原点（或 0）时的画面操作过程如下：

- 1) 按

- 2) 第一层次（画面选择）操作如图 1-1-6 所示。
- 3) 第二层次（主操作菜单）操作如图 1-1-7 所示。

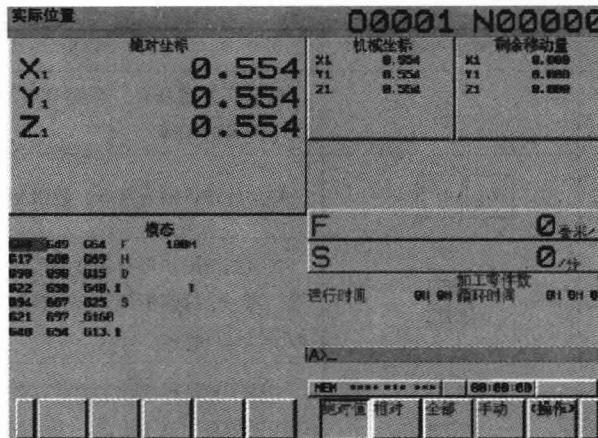


图 1-1-5 软键的层次示意



图 1-1-6 画面选择

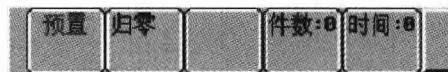


图 1-1-7 主操作菜单

- 4) 第三层次（操作的执行）操作如图 1-1-8 所示。
- 5) 按软键左端的返回 (返回菜单) 按键，回到上一层菜单画面，如图 1-1-9 所示。



图 1-1-8 操作的执行



图 1-1-9 返回上一层菜单

- 6) 数值、字符输入错误时，按 MDI 键盘上的 键，可以取消最后输入的一个字符。

3. MDI 面板上按键符号的说明

MDI 面板上按键符号说明见表 1-1-2。

表 1-1-2

MDI 面板上按键符号说明

序号	名称	图例	说 明
1	复位键		按此键可使 CNC 复位，用以消除报警等
2	帮助键		按此键用来显示如何操作机床，如 MDI 键的操作，可在 CNC 发生报警时提供报警的详细信息（帮助功能）。

续表

序号	名称	图例	说明
3	软键		根据其使用场合，软键有各种功能，软键功能显示在CRT屏幕的底部
4	地址/数字键		按这些键可输入字母、数字及其他字符
5	换挡键		在有些键的顶部有两个字符，按（SHIFT）键来选择字符，当一个特殊字符 E 在屏幕上显示时，表达键面右下角的字符可以输入
6	输入键		当按了地址键或数字键后，数据被输入到缓冲器，并在CRT的屏幕上显示出来，为了把键入到输入缓冲器中的数据复制到寄存器。该键与软键的（INPUT）键的功能是相同的
7	取消键		按此键可删除输入到键的输入缓冲器的最后一个字符或符号。当显示键入缓冲器数据为“>N001 × 100Z”时，按 CAN 键，则字符 Z 被取消，并显示“>N001 × 100”
8	程序编辑键		当编辑程序时使用这些按键： 替换 插入 删除
9	功能键		功能键用于切换各种功能显示画面
10	光标键		: 用于将光标向右或前进方向移动，在前进方向光标按一段短的单位移动 : 用于将光标向左或倒退方向移动，在倒退方向光标按一段短的单位移动 : 用于将光标向下或前进方向移动，在前进方向光标按一段大尺寸单位移动 : 用于将光标向上或倒退方向移动，在倒退方向光标按一段大尺寸单位移动
11	翻页键		: 用于在屏幕上向前翻一页 : 用于在屏幕上向后翻一页

4. MCP 面板上按键符号、含义

MCP 面板上按键符号、含义见表 1-1-3。

表 1-1-3

MCP 面板上按键符号、含义

按键符号	含 义
	AUTO 方式选择信号，设定自动运行方式
	EDIT 方式选择信号，设定程序编辑方式
	MDI 方式选择，设定 MDI 方式
	DNC 运行方式，设定 DNC 运行方式
	参考点返回方式选择，返回参考点方式
	JOG 进给方式选择，设定 JOG 进给方式
	步进进给方式选择，设定步进进给方式
	手轮进给方式选择，设定手轮进给方式
	手动示教（手轮示教）方式选择，设定手动示教（手轮示教）方式
	单程序段信号，一段一段地执行程序，该键用来检查程序
	程序段删除（可选程序段跳过），自动操作中按下该按键，跳过程序段开头带有“/”和“(:)”结束的程序段
	程序停（只用于输出），自动操作中用 M00 程序停止操作时，该按键显示灯亮
	可选停，执行程序中 M01 指令时，停止自动操作
$\times 1$ $\times 10$ $\times 100$ $\times 1000$	手轮进给倍率 1、10、100、1000 倍
X Y Z 4 5 6	手动进给轴选择，在手动进给方式或步进进给方式下，这些键用于选择轴
+ -	手动进给轴选择，在手动进给方式或步进进给方式下，这些键选择相应的轴的移动方向

续表

按键符号	含 义
	快速进给，按下此按键后，执行手动进给
	主轴正转，使主轴电动机正方向旋转
	主轴反转，使主轴电动机反方向旋转
	主轴停，使主轴电动机停转
	程序重启动，由于刀具破损或节假日等原因自动操作停止后，程序可以从指定的程序段重新启动
	空运行，自动方式下按下此键，各轴不以编程速度而是以手动进给速度移动，此功能用于检查无工件夹时刀具的运动
	机械锁住，自动方式下按下此键，各轴不移动，只在屏幕上显示坐标轴的变化
	循环开始，自动操作开始
	循环停止，自动操作停止

四、项目训练

1. 回参考点操作

(1) 检查各坐标轴是否在参考点的内侧，如不在，应手动回到参考点的内侧，以避免回参考点时产生超程。

(2) 按下 MCP 面板的“回零”功能按键，屏幕显示“回参考点方式”。

(3) 分别按 +X 、+Z 轴移动方向按键，使各轴返回参考点。回到参考点后，相应的指示灯点亮。记录回参考点过程中坐标轴移动方向、速度变化情况。

2. 坐标轴的操作

(1) 手动进给方式。

1) 按 MCP 面板的 JOG 功能按键，屏幕显示“手动方式”。

2) 点动按 MCP 面板上的“+X”或“+Z”键，坐标轴向 X 或 Z 轴的正方向移动；点动按 MCP 面板上的“-X”或“-Z”键，则坐标轴向 X 或 Z 轴的负方向移动，观察屏幕显示坐标变化，记录移动速度。

3) 同时按下 MCP 面板上的轴运行键和快速移动键，坐标轴实现快速移动，记录移动速度变化情况：

(2) 步进进给方式。

- 1) 按下 MCP 面板的步进功能按键，屏幕显示“步进方式”。
- 2) 选择进给倍率（ $\times 1$ 、 $\times 10$ 、 $\times 100$ 、 $\times 1000$ ），按 MCP 面板上的轴运行键，观察进给量变化情况。
- (3) 手轮进给方式。
 - 1) 按下 MCP 面板的手轮功能按键，屏幕显示“手轮方式”。
 - 2) 选择手轮控制的坐标轴，轻转手轮，观察手轮转动方向、转动量与坐标轴移动方向、位移量关系。
- (4) MDI 方式。
 - 1) 按下 MCP 面板的 MDI 功能按键，屏幕显示“MDI 方式”。
 - 2) 输入指令“G00 Z100”，按循环启动键执行，观察屏幕显示坐标。
 3. 超程复位操作
 - (1) 手动方式下一直按下 X 轴或 Z 轴的移动键，使坐标轴超程，屏幕显示“X、Z 正向超程（硬限位）”故障。
 - (2) 在“手动方式下”按下反方向轴运行键，使坐标轴退回正常行程范围内，按复位键清除报警。
 4. 主轴的操作
 - (1) MDI 方式。
 - 1) 按下 MCP 面板的 MDI 功能按键，屏幕显示“MDI 方式”。
 - 2) 输入指令“M03 S800（或 M04 S800）”，按启动键执行，观察主轴方向变化和速度情况。按复位键主轴停止。
 - (2) 手动方式。
 - 1) 按下 MCP 面板的 JOG 功能按键，屏幕显示“手动方式”。
 - 2) 按 MCP 面板上的主轴正转键或反转键、停止键，观察主轴方向变化和速度情况。
 5. 换刀操作
 - (1) 手动方式。
 - 1) 按下 MCP 面板的 JOG 功能按键，屏幕显示“手动方式”。
 - 2) 按 MCP 面板上的换刀键，观察刀架换刀过程。
 - (2) MDI 方式。
 - 1) 按下 MCP 面板的 MDI 功能按键，屏幕显示“MDI 方式”。
 - 2) 输入指令“T03（或其他刀号）”，按循环启动键执行，观察刀架到位情况。

五、思考与练习

 - (1) 回参考点操作中发生超程报警的原因是什么？
 - (2) 手动方式中坐标轴移动的速度取决于哪些因素？
 - (3) MDI 方式下输入换刀指令，按启动键刀架不动的原因是什么？

任 务 二

FANUC数控系统组成与硬件连接

一、学习目标

能认识 FANUC 数控系统各硬件模块型号规格、完成 FANUC 数控系统硬件连接

二、工作任务

- (1) FANUC 数控系统和各模块认识。
- (2) FANUC Oi 数控系统硬件连接。

三、知识点介绍

(一) CNC 的结构及功能

FANUC 数控系统一般由主控制系统、FANUC 驱动与反馈、PMC 与接口电路三个重要部分组成。

1. 主控制系统

CNC 主控制系统可分为 FS Oi-D 和 FS Oi Mate-D 系列两种类型。FANUC Oi MD 系列 FANUC Oi-D 系统的外观如图 1-2-1 所示。

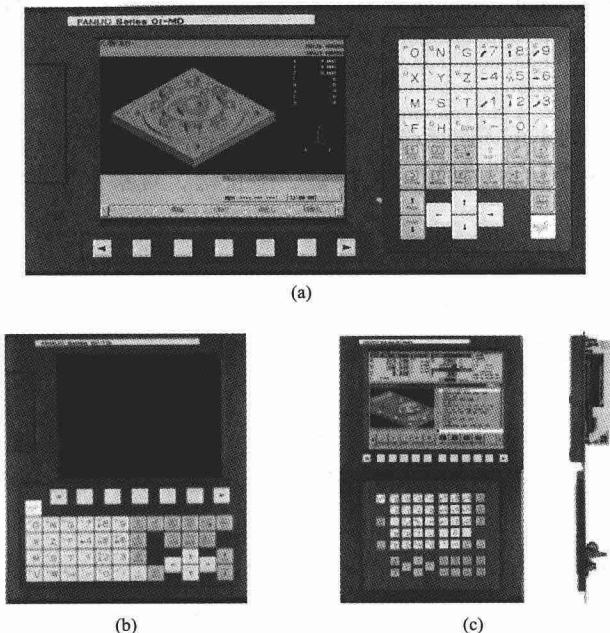


图 1-2-1 FANUC Oi-D 系统外观图

(a) 8.4in 水平安装彩色 LCD/MDI；(b) 8.4in 垂直安装彩色 LCD/MDI；(c) 10.4in 垂直安装彩色 LCD/MDI

数控系统由主 CPU、存储器、数字伺服轴控制卡、主板、显示卡、内置 PMC、LCD 显

示器、MDI 键盘等构成，0i D 系统已经把显示卡集成在主板上。

- (1) 主 CPU 负责整个系统的运算、中断控制等。
 - (2) 存储器包括 FROM、SRAM、DRAM：
 - 1) FROM 存放 FANUC 公司的系统软件和机床厂应用软件，主要是包含插补控制软件、数字伺服软件、PMC 控制软件、PMC 应用软件（梯形图）、网络通信控制软件、图形显示软件、加工程序等。
 - 2) SRAM 存放机床厂及用户数据，主要包含系统参数、用户宏程序、PMC 参数、刀具补偿及工件坐标系补偿、螺距误差补偿数据等。
 - 3) DRAM 作为工作存储器，在控制系统中起到缓存作用。
- 存储器板如图 1-2-2 所示。
- (3) 数字伺服轴控制卡。全数字的运算以及脉宽调制已经以软件的形式打包装入 CNC 系统内 (FROM)，支撑伺服软件运行的硬件环境由 DSP 以及周边电路组成，这就是常说的轴控制卡（简称轴卡），如图 1-2-3 所示。

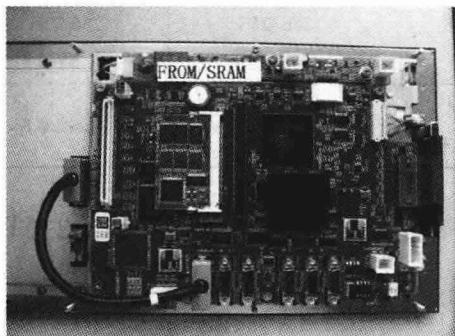


图 1-2-2 存储器板

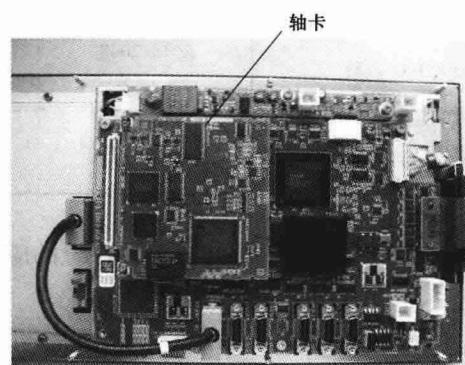


图 1-2-3 轴控制卡

- (4) 主板。主板包含 CPU 外围电路、I/O Link、数字主轴电路、模拟主轴电路、RS232 数据输入输出电路、MDI 接口电路、高速输入信号、闪存卡接口电路等。

2. FS 0i-D 系统的主要规格

FS 0i-D 系统的主要规格见表 1-2-1。

表 1-2-1

FS 0i-D 系统的主要规格

功 能	FS 0i-MD	FS 0i-TD	FS 0i Mate-MD	FS 0i Mate-TD
最大控制轴数	8	4	4	3
		8 (双路径)		
主轴	2	2	1	1
		3 (双路径)		
最大控制通道数	1	1	1	1
		2 (双路径)		

续表

功 能	FS 0i-MD	FS 0i-TD	FS 0i Mate-MD	FS 0i Mate-TD
通道内最大控制轴数	5	4	4	3
		5 (双路径)		
最大同时控制轴数	4	4	3	3
		4 (双路径)		
最大程序容量	512KB A 包	512KB A 包	512KB	512KB
	320KB B 包	320KB B 包		
	2MB A 包	1MB (双路径)		
PMC 规格	0i-D PMC/L B 包	0i-D PMC/L B 包	0i-MD PMC/L	0i Mate-D PMC/L
	0i-D PMC A 包	0i-D PMC A 包		
PMC 最大容量 (步)	32 000	32 000	8000	8000
最大 I/O 点数	2048/2048 (2 通道)	2048/2048 (2 通道)	256/256 (1 通道)	256/256 (1 通道)
应用场景	高档加工中心	高档车削 中心或车床	中低档加工 中心或铣床	中低档车床

从表 1-2-1 中可知，各种系统的应用场合各有不同，用户在进行配置时需注意以下内容：

(1) 路径控制。双路径控制功能，可以实现两个刀具的独立控制。在一个自动车床上可以实现两个刀具同时加工，自动切削、车铣同时进行。双路径控制示例如图 1-2-4 所示。

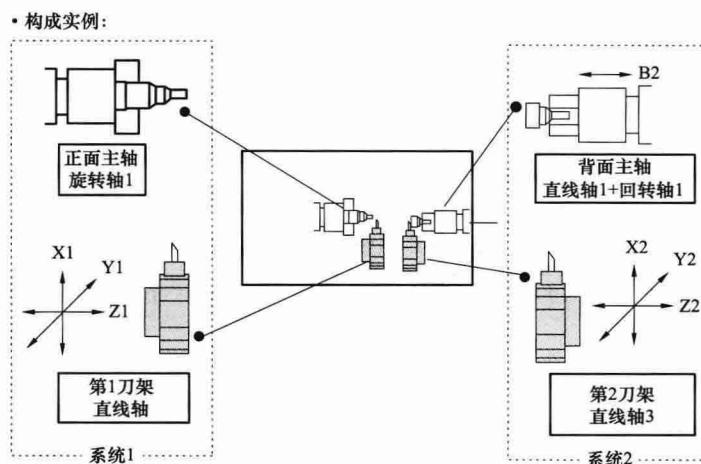


图 1-2-4 双路径控制示例

(2) 轴数控制。使用的最大轴数/系统规格均需要进行选择，例如某加工中心需要 5