

職業訓練基本教材
(基訓1006)

金工操作

(1. 鋼工 2. 鑄工與車工 3. 銑工與鉋工)

原作者：F. G. Birden & J. Hilsum

譯述者：劉昌明

(修訂本)



發行者 科技圖書股份有限公司

緒 言

本書係根據英國 Cornmarket Hutchinson 書局出版之赫金生金工叢書 (Hutchinson Workshop Series) 譯出合訂而成。作為本國職業訓練之基本教材，定名為“金工操作”全書可供 144 小時實習講解之用。本書着重實際操作，但所有金工工作基本原理及工具性能，均包括在內，故適用於初級機工之訓練，提供三級金工技能檢定所需的資料，並為進修高級金工訓練的準備課程。

原書係根據“瑞典金屬貿易雇主協會” (Swedish metal trades employers Association) 所編印的金工訓練教材改編而成，此項教材曾在瑞典採用作訓練初級技工十分成功而聞名世界者。

全書共分三篇。第一篇為鉗工，說明各種金工用手工具的操作技術及正確的使用法。第二編為鑽工與車工，說明簡單的鑽床與車床的細部構造與運用，逐步指導如何去使用鑽孔機械與中心車床及其配件的運用技術。第三篇是銑工與鉋工，說明簡單的直式與橫式銑床的用法，以及鉋床與其配件的運用技術，均用圖來表示每一操作步驟。

在 144 小時中，如能在工場內用心研習和操作，定得非常理想的結果。

總 目 錄

第一篇 鉗工

| | | | |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 一、劃 線 | 1 — 1 | 1.3 手 鑽 | 2 — 5 |
| 二、度 量 | 1 — 9 | 1.4 蘿花鑽頭 | 2 — 6 |
| 三、虎 鉗 | 1 — 11 | 1.5 特殊用途之鑽頭 | 2 — 7 |
| 四、鎚 刀 | 1 — 13 | 1.6 夾 具 | 2 — 8 |
| 五、弓 鋸 | 1 — 18 | 1.7 鑽孔程度 | 2 — 9 |
| 六、鑿 子 | 1 — 21 | 二、銳 孔 | 2 — 10 |
| 七、榔 頭 | 1 — 22 | 三、車 工 | |
| 八、板金之截切 | 1 — 23 | 3.1 中心車床 | 2 — 11 |
| 九、鑽 孔 | 1 — 25 | 3.2 車床附件 | 2 — 13 |
| 十、銳 孔 | 1 — 29 | 3.3 車床刀具 | 2 — 21 |
| 十一、螺 紋 | 1 — 30 | 3.4 車削程序 | 2 — 28 |
| 十二、固定裝置 | 1 — 37 | 四、切削油 | 2 — 41 |
| 十三、板 手 | 1 — 40 | 五、切削速度 | 2 — 43 |
| 十四、螺絲起子 | 1 — 43 | | |
| 十五、鉚 接 | 1 — 44 | | |
| 十六、軟焊接 | 1 — 48 | | |
| 十七、鋼絲鉗 | 1 — 51 | | |
| 十八、手操工具 | 1 — 53 | | |
| 十九、安全注意事項 | 1 — 58 | | |

第二篇 鑽工與車工

| | |
|----------|-------|
| 一、鑽 孔 | |
| 1.1 鑽 床 | 2 — 1 |
| 1.2 手工電鑽 | 2 — 4 |

第三篇 銑工與鉋工

| | |
|----------|--------|
| 一、銑床 | 3 — 1 |
| 二、安裝工作物 | 3 — 5 |
| 三、安裝銑刀 | 3 — 8 |
| 四、銑刀之型式 | 3 — 11 |
| 五、立式工具頭 | 3 — 16 |
| 六、垂直式銑刀 | 3 — 18 |
| 七、鉋 床 | 3 — 21 |
| 八、工作物之夾持 | 3 — 25 |
| 九、鉋 刀 | 3 — 28 |
| 十、鉋削程序 | 3 — 30 |


中英名詞對照表

劃線鋼尺

A

—

概述

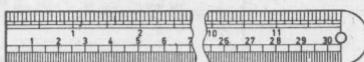

1. 鋼尺係用工具鋼或不銹鋼製成，尺上刻有吋與（或）毫米之刻度。

2. 尺上刻度由尺之一端延伸，有時亦由兩端向內延伸。


用途

計量精確度在 $1/64$ 吋或 0.5 mm 以內的長度。

保養


保持清潔與乾燥。
經常抹上一層薄油。
保護尺端，避免損傷。

使用

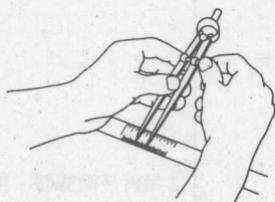

1. 利用鋼尺及分規計量長度，使用時將分規之尖端置於尺之刻度槽上，以定長度。注意，不可從尺端起量分規張開的長度。

基準面

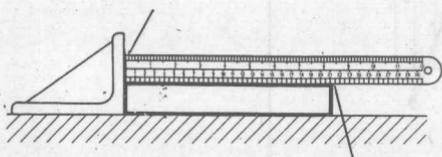

讀取計量的長度

2. 可能的話，利用一基準面，從尺端量起，讀出讀數。

劃 線 針

A
二

概 述



1. 劃針係用高碳鋼經硬化及回火處理製成。

2. 中間部份壓花，以便握持。


用 途

在金屬表面上劃線。


保 養

保持針端尖銳。
利用油石磨尖。

使 用

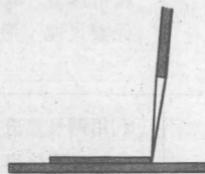

1. 使用時將劃針略帶傾斜，如圖示。針尖儘可能緊靠尺邊。

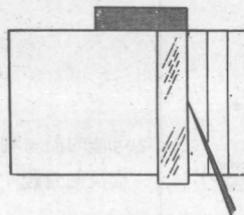

2. 用角尺劃線時，角尺必須緊靠基準邊。

劃線 機工用角尺

A
三

概述



1. 係用經過硬化及回火處理之鋼或不銹鋼製成。

2. 角尺葉與角尺塊要成正確的 90° 角。

3. 所有葉尺的邊緣均需保持平、直、及平行。


用途

用來劃線，或以一邊為基準，檢查工作物的 90° 角是否正確。

保養

1. 表面擦淨並保持乾燥。
2. 經常塗上一層薄油。
3. 不要掉在地上。
4. 不可受熱。

使用

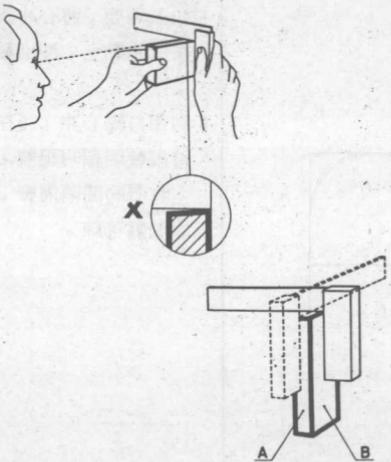


1. 首先清除工作物隅角上的毛頭。
2. 角尺塊要緊靠基準面。
3. 將工作物及角尺對著亮光。
4. 光線要勻和照射，才使角度正確。
5. 圖中在 X 處，表示工作物未成直角。

劃線 中心沖

A
四

概 述

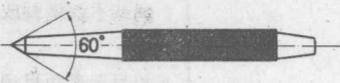

1.用硬化及回火處理之高碳鋼製成。

2.表面壓花以便握持。

用 途

90°角冲頭：定圓的中心用。


60°角冲頭：打點用。

保 養

1.保持冲頭尖銳。

2.避免將頂端打毛。

使 用

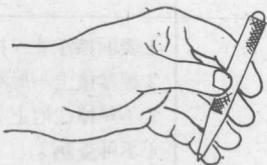

1.利用小指穩住冲頭。


2.保持心冲直立，將冲頭尖端正確的置在線上。

3.利用榔頭輕敲心中（只可打一次）。

4.檢查冲點位置是否正確。

5.如若需要，將心冲尖重新置在所冲點上，冲出較大冲眼。

6.利用打點心冲，可在劃線上打出較明顯的記號。在曲線上打眼的間隔需密，直線上的間隔可疏。

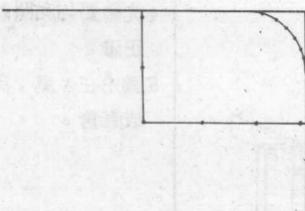


劃 線

彈簧分規

A

五

概 述

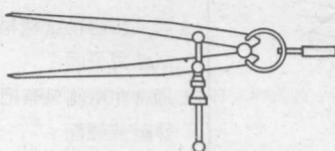

1. 分規係用高碳鋼製成。

2. 尖端磨成尖銳。

3. 分規兩尖端張開之距離，係用螺紋及捻子螺帽調整之。

用 途

將鋼尺上量得的距離移到工作物上。


劃圓弧或圓。

保 養


保持針尖尖銳，兩腳長度相等。

螺紋上加油潤滑。

使 用

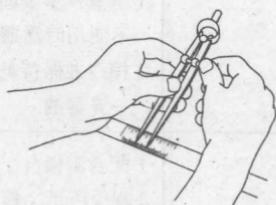

1. 將分規張開，針尖置於鋼尺之刻度槽上。(見前節鋼尺)
2. 將量得的距離移置於工作物上。

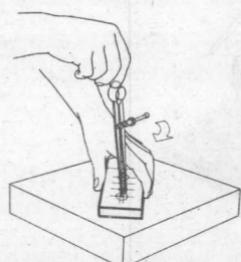


3. 利用打點心冲，定圓的中心。
4. 用手指握住分規的把手，將針尖一點置在冲眼上。
5. 旋轉分規劃圓。

劃線 平板

A
六

概述

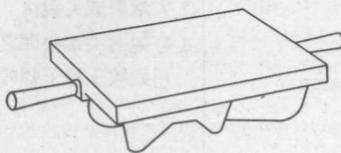

1. 平板係用鑄鐵製成。
2. 平板需經特殊設計，以防歪曲。
3. 表面需經精密機械加工，造成絕對平面。
4. 通常在兩側裝有把手，以便移動或翻面。


用途

1. 用來檢查其它平面。
2. 用來按置在工作物上劃線。

保養

1. 留意保護表面，以免損傷，不使用時需避免表面銹蝕。
2. 擦淨並保持乾燥，表面上塗一層薄油。

使用

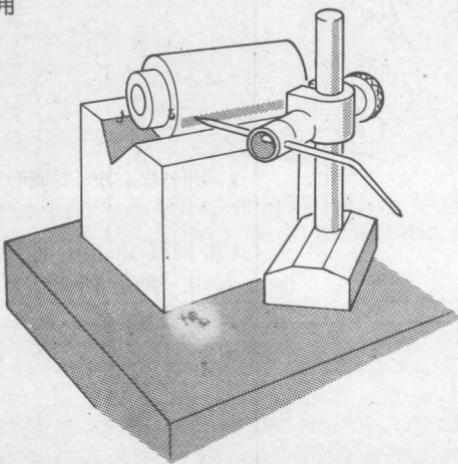


1. 配合劃線台，用來劃線。
2. 圖中所示，為工作物安置在一V型塊上。

劃 線 劃 線 台

A
七

概 述

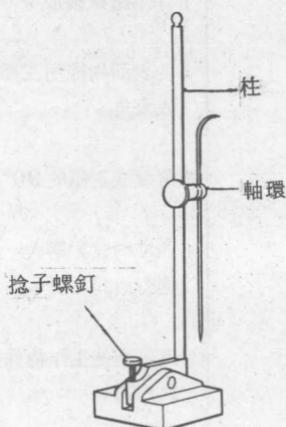

1. 係用鋼製成。
2. 底座經加工磨平。
3. 較大距離之調整，可將軸環沿立柱上下移動。
4. 微量調整，可轉動翼形螺釘，沿立柱作上下微量之移動。


劃 鈎



用 途

用在平板或其它機械加工的表面上劃線。

使 用

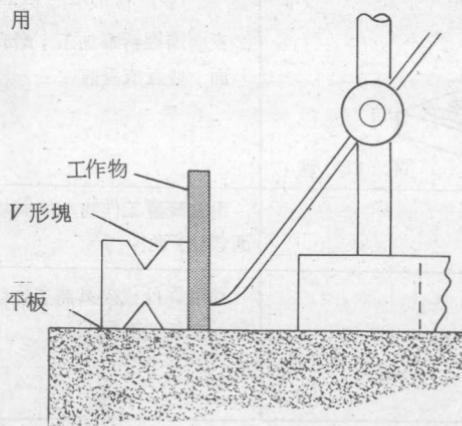


1. 劃一線使與加工面平行：可將劃針的針尖調整至正確角度，並將工作物緊靠V形塊或角板，然後劃線。
2. 用來劃出與另一線或另一邊成 90° 角的線。
3. 用來劃出一長條形工作物的中心線。

劃線 V形塊

A
八

概述

V形塊

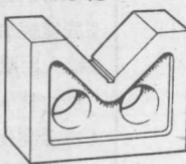

1. 係用鑄鐵製成。


2. 各表面均經加工磨平，並互成直角。

3. 角度成正確的 90° 角。

4. 通常均成對購入，其高度要絕對相同。

5. 夾具是使工作物保持固定位置用的。

V形塊及夾具

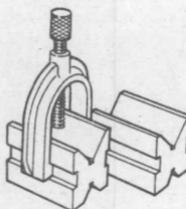


用途

用來裝置工作物，以便劃線加工。

角板

概述

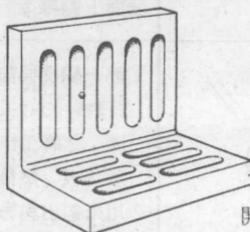

開口型

1. 係用鑄鐵製成。

2. 表面需經精確加工，磨成平面，並互成垂直。

用途

用來裝置工作物，使與加工面成 90° 角。

使用


利用螺栓或夾具將工作物固定於角板之正面。

量 度 測 微 器

B

—

概 述

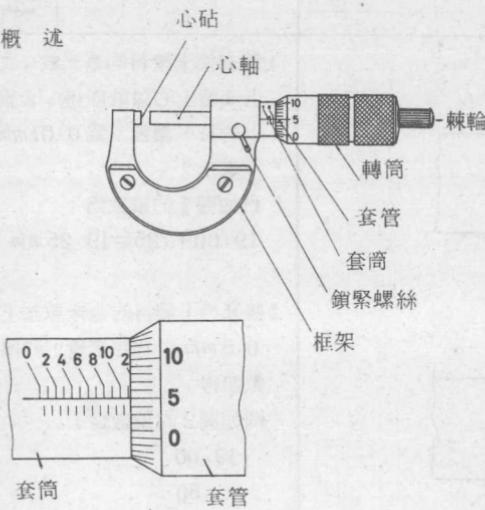


用 途

1. 測微器(又稱分厘卡)係一種能測量精密度至 $.001"$ (英制)或 $.01\text{ mm}$ (公制)之儀器。

2. 規格(英制) $0-1"$; $1"-2"$, $2"-3"$, $3"-4"$ 等。規格(公制) $0-25\text{ mm}$, $25-50\text{ mm}$, $50\text{ mm}-75\text{ mm}$ 等。

3. 計量時，係用心砧與心軸間的距離來測定，在套管及套筒上讀出其讀數。

使 用

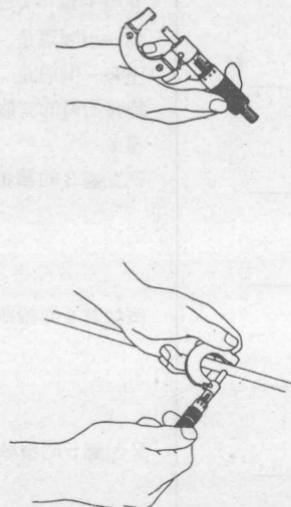

1. 如圖所示將測微器持於手上。

2. 放在工作物上，輕輕地轉動棘輪再旋緊。要使壓力均勻，才得一正確讀數。

量 度

測微器讀法

B
二

圖 1 公制測微器

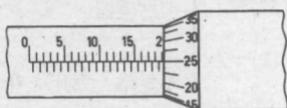


圖 2

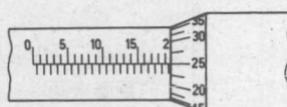


圖 3 英制測微器

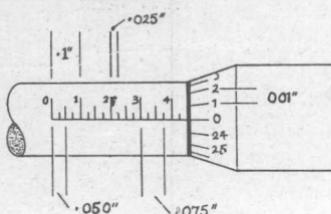


圖 4


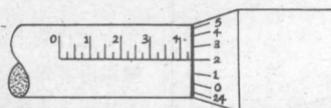


圖 5

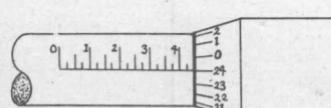

1. 將套筒上讀得的毫米數，加上套管上的讀數即得。套管上的每一讀數，為 0.01mm (毫米)。

例如圖 1 的讀數為：

$$19.00 + .25 = 19.25\text{ mm}$$

2. 將套筒上讀得的毫米數加上 0.5 mm ，再加套管上的讀數即得。

例如圖 2 的讀數為：

$$\begin{array}{r} 19.00 \\ + .50 \\ + .25 \\ \hline 19.75\text{ mm} \end{array}$$

3. 套筒上每一大間隔是 $0.1''$ ，每一小間隔是 $.025''$ ，套管上每一間隔是 $.001''$ 。計量時將所得的三個讀數相加即得。

例如圖 3 的讀數為 $.400$

$$\begin{array}{r} .050 \\ .000 \\ \hline .450\text{ in} \end{array}$$

例如圖 4 的讀數為 $.400$

$$\begin{array}{r} .025 \\ .002 \\ \hline .427\text{ in} \end{array}$$

又如圖 5 的讀數為 $.400$

$$\begin{array}{r} .025 \\ .024 \\ \hline .499\text{ in} \end{array}$$


虎 鉗

抬上虎鉗

C

—

概 述

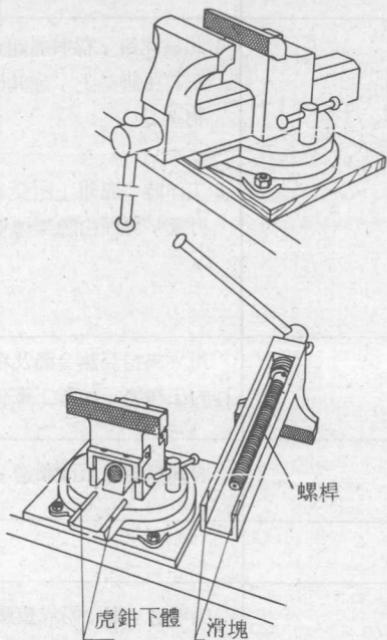

1. 係用可鍛鑄鐵製成。

2. 牢固的安裝在工作枱上。

3. 頸夾上裝齒面鋼板，以夾持工作物。

4. 利用螺桿將頸夾張開或閉合。


用 途

將工作物夾緊以便挫削，或鋸切。

保 養

1. 使用後需洗刷乾淨。
2. 螺桿及孔內的螺紋，經常要加油。

使 用

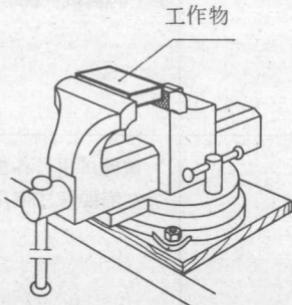

在開始工作前，要將工作物夾穩，並保持平直。


虎 鉗

脚架虎鉗

C

二

概 述

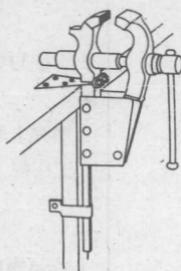

1.此種虎鉗，係將虎鉗用螺栓安裝在脚架上，或其他支撑物上。

2.工作時，虎鉗上所受重擊的力量，可經由脚架傳至地板。

用 途

用來夾持高熱金屬及粗重工作的作品，如鍛工鐵件。

保 養

將螺桿定期加油潤滑。

虎鉗襯板

概 述



係用鋁，銅，鉛或塑膠製成。

用 途

避免工作物的加工面，被鉗夾上的齒板夾傷。

使 用

襯板可用於各種虎鉗，但只宜在需要時才使用。

銼 刀

常用之銼刀型式

D

—

概 述

1. 銼刀係用高碳鋼製成，有各種不同形狀及尺寸。

2. 銼刀有各種尺寸，並刻有不同之刻齒以配合工作需要。




(1) 手平銼



(2) 半圓銼



(3) 圓銼 (通常 6 吋 (150 毫米) 以下之圓銼，稱為鼠尾銼)。

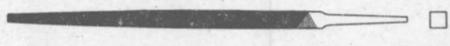

(4) 方銼 (或四方銼)



(5) 三角銼




(6) 寬齒細平銼：用於軟金屬及塑膠物加工。

銼 刀

細 銼

D
二

概 述

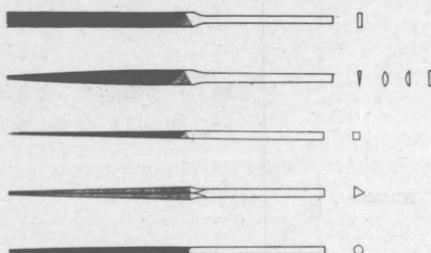


又稱針銼。

另有 4" 長什錦銼係用於精細工作。

銼齒之型式



單 線 齒

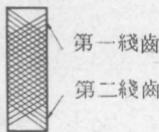

雙 線 齒

銼刀的銼齒，若只有一個方向的稱為單線銼。如有兩個方向的稱為雙線銼。

銼齒之粗細

分為粗銼、中銼、細銼。

銼刀之長度

常用的尺寸為 6", 8", 10", 12" 及 14"。

