

# 目 录

<b>第一章 系统板故障</b>	.....	(1)
1.1 总线故障	.....	(1)
1.2 系统控制部件故障	.....	(19)
1.3 内存部分故障	.....	(43)
<b>第二章 软盘驱动器及软盘适配器故障</b>	.....	(63)
2.1 信号检测电路故障	.....	(63)
2.2 驱动器选择及寻道定位电路故障	.....	(83)
2.3 主轴电机伺服电路故障	.....	(93)
2.4 读/写控制电路故障	.....	(98)
2.5 软盘适配器故障	.....	(106)
2.6 软件故障	.....	(112)
<b>第三章 硬盘驱动器及硬盘适配器故障</b>	.....	(118)
3.1 控制电路故障	.....	(118)
3.2 主轴电机伺服电路故障	.....	(129)
3.3 读/写电路故障	.....	(131)
3.4 硬盘适配器控制电路故障	.....	(135)
3.5 软件故障	.....	(141)
<b>第四章 显示器故障</b>	.....	(155)
4.1 视频信号通道电路故障	.....	(155)
4.2 行扫描电路故障	.....	(160)
4.3 行激励及行输出级电路	.....	(164)
4.4 场扫描电路故障	.....	(167)
<b>第五章 打印机及打印机适配器故障</b>	.....	(171)
5.1 打印机故障	.....	(171)
5.2 打印机适配器故障	.....	(188)
5.3 软件故障	.....	(190)
<b>第六章 微机键盘故障</b>	.....	(192)
6.1 键盘部件故障	.....	(192)

6.2 键盘接口电路故障 .....	(196)
6.3 键盘管理程序问题 .....	(200)
附录 1 引导记录中的 BPB 表 .....	(202)
附录 2 硬盘主引导记录中的分区数 .....	(203)
附录 3 ASCII 字符表 .....	(204)
附录 4 故障现象索引 .....	(205)
参考文献 .....	(217)
内容简介 .....	(218)

# 第一章 系统板故障

系统板是微型机的核心部件,若系统板发生故障,系统不能投入正常运行,甚至会引起系统瘫痪。

## 1.1 总线故障

当系统总线、局部总线、扩充总线、总线驱动器、总线响应逻辑及总线等待逻辑等,上述任一部分发生故障,都会引起总线故障。

### [例 1.1]

[故障现象]:IBM PC/XT 机,开机后无显示,喇叭无响声。

[分析与维修]:此故障现象可能由以下几种原因产生:

1. 电源故障。
2. 系统时钟晶体振荡电路故障。
3. 8284A 时钟发生器故障。
4. 等待及状态逻辑电路故障。
5. 8088 中央处理器故障。
6. 系统板上安装的 ROM BIOS 芯片故障。
7. 总线上地址或数据及控制信号故障。
8. 基本 16KB RAM 及 RAM 的译码、驱动芯片或刷新 RAM 0 体逻辑电路故障。(查 IBM—PC/XT 电路原理图第三页)
9. 与 8088 连接的地址缓冲器及数据缓冲器故障。
10. 与 BIOS 连接的地址缓冲器及数据缓冲器故障。

上述任何一种原因都会造成此故障现象。因此应逐项检查,进行故障定位。但由于本节讲总线故障,故这里仅涉及与总线有关的故障

原因进行检查，其它的检测方法，将在相应的有关章节详述。

(1)从总线角度分析可能是系统总线、局部总线、扩充总线的驱动器，总线响应逻辑及总线等待逻辑有故障。

首先检查系统总线地址、数据信息，其地址线为 A19~A0=FFFF0(H)，数据线为 D7~D0=EA(H)。该信息表明系统已从装有 BIOS 的 ROM 芯片中，取出无条件转移指令(即 JMP 指令)。

其次，检查 8088 输出的状态信号 S2~S0=100(H)为取指周期，再检测 I/O 槽 BI2( $\overline{\text{MEMR}}=0$ )，说明 8288 总线控制器在取指周期已发出了读存储器命令。故在第一个取指周期将无条件转换指令取出。

(2)检查 I/O 状态信号。首先检查 I/O 槽 A1(I/O CHCK)，即 I/O 设备上的存储器奇偶校验错误信息。当出错时，A1 为低电平，反之为高电平。经检查为高电平，是正确的。

其次，检查 I/O 槽 A10(I/O READY)，该信号是 I/O 设备与 CPU 之间的同步信号，称 I/O 准备好信号。经检测该点为低电平，说明 I/O 设备没有准备好。

当 I/O 槽 A10=0 信号送到系统板等待触发器 U70-10 即 U70 的置“1”端，使等待触发器的“1”端输出高电平(U70-9=1)送到 8284A-3=1，经 8284A 同步，由 8284A-5 产生 READY 低电平信号送 8088-22，使 8088 处于等待状态。即系统加电初始化之后，进入第一个取指周期，在完成  $T_1 \sim T_3$  状态之后，进入了 TW 等待状态。只要 I/O READY 低电平不撤消，CPU 就一直处于第一个取指周期的 TW 等待状态。

最后，采用拔插法，其故障在系统板上。

(3)使 I/O A10 为低电平有两种可能：其一是 I/O 槽 A10 与 I/O 槽 B10 短路，因为 I/O 槽 B10 是系统地线，若此两点簧片短路就会引起 I/O READY 恒为低电平。其二，等待触发器 U70-10 脚与芯片内部地短路引起的。

排除此类故障采用分割法，把 U70-10 与 I/O 槽 A10 之间的印

制线割开,用三用表欧姆档测量各 I/O 槽 A10 与 I/O 槽 B10 是否短路,经检查不短路。但 U70-10 与地短路。说明故障出在 U70 芯片,由于 U70-10 与地短路,使等待触发器总处于等待状态,引起上述故障现象。更换 U70 芯片后,故障排除。

### [例 1.2]

[故障现象]: IBM PC/XT 机,开机后屏幕无显示,扬声器无任何响声。

[分析与维修]: 引起该故障现象的原因和检查方法基本与例 1.1 相同。

(1) 检查 I/O 槽 B2(RESET DRV)复位信号,在开机时有一个明显正脉冲,说明该信号是正确的。再检测 I/O 槽 B20(CLK)系统时钟信号也为正确的时钟脉冲信号。

(2) 检查时钟发生器 8284A 的输入输出信号。通过检查发现 8284A-3( $\overline{AEN1}$ )为高电平,该信号来自“等待逻辑电路”,在 CPU 进入 I/O 设备读写时,用它来控制 CPU 插入等待状态,以适应慢速的 I/O 设备。当需要插入等待状态时,该信号为高电平,反之为低电平。所以系统正常运行时,该信号应为脉冲或低电平,出现恒高电平,显然是错误状态。进一步检测 8284A-4(RDY1)为高电平,表示当前是 CPU 控制总线,该信号正确。由于  $\overline{AEN1}=1$ , 所以使 8284A-5=0(READY)送到 8088-22 使 CPU 处于等待状态。

采用由逆求源法,根据逻辑图查出 8284A-3 是由 U70-9 送来的高电平信号。再检查 U70-10=0,故使等待触发器总处于等待状态。而 U70-10 是 I/O READY 信号从 I/O 槽 A10 送来的,检查 I/O 槽的 A10=0,去掉 I/O 槽上所有控制卡后,依然如此,仔细检查发现 I/O 槽 A10 簇片呈“拱形”弯曲状,恰与 I/O 槽 B10(系统地)短路,所以使 I/O READY 被强制置为低电平,引起该故障。将 I/O 槽 A10 簇片修好后,故障排除。

### [例 1.3]

**[故障现象]:**IBM PC/XT 机,开机后无显示,喇叭无响声。

**[分析与维修]:**引起该故障现象的原因及检测方法与例 1.1 基本相同。检测 I/O 槽 A1(I/O CHCK)信号恒为低电平,从例 1.1 中的分析可知,当 I/O 通道上的设备出现存储器奇偶校验错误时,此信号才为低电平。按图 1—1 所示逐级查找,发现 U74—9=0,为低电平。

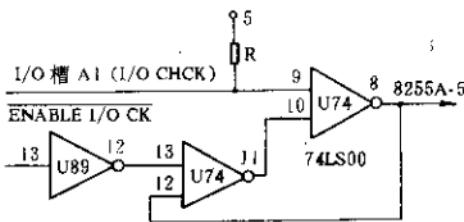


图 1—1 系统板部分电路图

引起 I/O CHCK 为恒低电平可能有三种原因:(1)I/O 通道出现存储器校验错;(2)I/O 槽 A1 与 I/O 槽 B1(地电平)簧片短路;(3)U74—9 脚与芯片内部地短路。

首先采用拨插法,把所有 I/O 通道插件拔出,测量 U74—9 仍然为低电平,说明不是 I/O 通道出现存储器校验错。

其次,采用分割法,将 I/O 槽 A1 与 U74—9 之间印制线断开,开机后故障现象不变,测 I/O 槽 A1 为高电平,U74—9 仍然为低电平,故证实 U74—9 有故障。由于 U74—9 恒为低电平,而 U74—8=1 送到 8255A—5 的 PC6,至使 8255A—5 向 8088 提供了 I/O 通道上的设备有存储器奇偶校验错误信息,造成了此故障现象。更换 U74 芯片,再将断开的印制线连好。开机后,故障排除。

### [例 1.4]

**[故障现象]:**IBM PC/XT 机开机后无显示,喇叭无响声。

[分析与维修]:引起该故障的原因及检查方法与例 1.1 相似。经检测 I/O 槽上的控制信号  $\overline{MEMR}=0$ (B12)、状态信号 I/O CHCK = 1、I/O READY = 1(分别为 A1、A10)，这三个信号都是正确的。数据线 D7~D0(I/O 槽 A2~A9)、地址线 A19~A0(I/O 槽 A12~A31)，正常情况下，开机之后数据线和地址线应有跳变信号，但 A0 恒为高电平，可断定地址总线 A0 信号不正常。由于 8088 CPU 采用分时操作，其低 8 位地址与数据重迭为 AD7~AD0。为了在局部总线上有稳定的地址和数据，必须在 8088 送出数据之前，将 A7~A0 用地址锁存器 U5 锁存起来，A8~A19 分别送入 U7、U6。然后 8088 把 8 位数据送到数据收发器 U2。U5、U6、U7 和 U2 都与总线连接，这样就

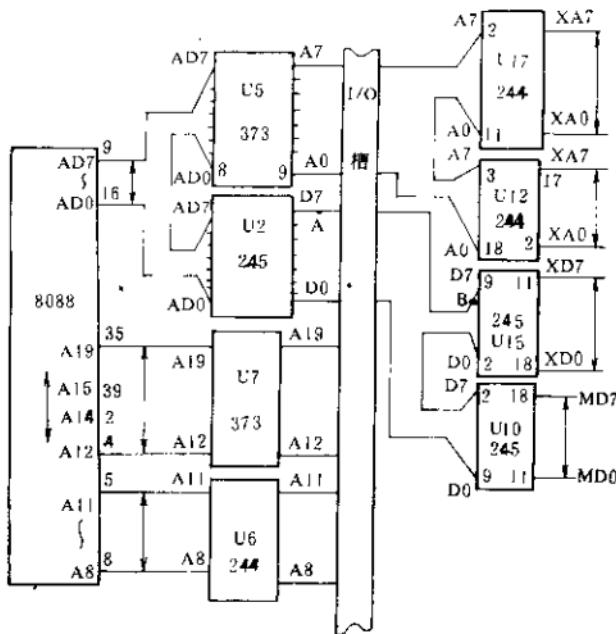


图 1-2 PC/XT 系统板部分电路图

可获得 20 位地址和 8 位数据。如图 1—2 所示。

地址总线中的 A0 信号是 CPU 地址/数据端 AD7～AD0(即 8088—9～16 引脚)中的 AD0,送到地址锁存器 U5—8 脚,由 U5—9 脚输出被分离出来的地址信号 A0 恒为高电平,就不能形成读 BIOS 的入口地址,所以开机后没能执行自检程序就进入“死锁”,造成上述故障现象。

为进一步确定是 U5 芯片损坏引起的故障,还是 U5 所带负载造成的。采用分割法,将 U5—9 脚与 U17—11、U12—18 之间的印制线割开,再加电用测试笔或示波器测 U5—9 仍为高电平,故是由 U5 芯片损坏引起的故障。更换 U5 芯片后,并将割开的印制线连好,再开机其故障现象消失。

#### [例 1.5]

**[故障现象]:**IBM PC/XT 机开机后屏幕无显示,喇叭无任何响声。

**[分析与维修]:**引起该故障的原因及检查方法与例 1.1 基本相同。

(1)根据该故障现象用逻辑笔检测 I/O 槽中的地址总线和数据总线信号有几个脉冲之后变为高电平。

采用替换法用好的 8284A、8088 芯片来替换有故障系统板上的 8284A、8088 芯片,替换后,其故障仍然存在,说明 8284A、8088 两芯片无故障。

(2)按图 1—2 所示,查总线驱动器的控制端,经仔细检查其它驱动器、收发器的控制端都正确,只有 U15—1 方向端恒为高电平(只能执行 RAM 芯片写,不能执行 RAM 芯片读),该信号来自 U23—6。继续加电测试 U23—6 恒为高电平,该芯片输入端有脉冲,可断定 U23 芯片是故障芯片。更换该芯片后,故障排除。

### [例 1.6]

[故障现象]: IBM PC/XT 机开机后, 屏幕无显示, 喇叭也无响声。

[分析与维修]: 引起该故障的原因及检查方法与例 1.1 基本相同。

(1) 测试 I/O 槽 B12  $\overline{\text{MEMR}}=0$ , I/O 槽 A1 I/O CHCK=1, I/O 槽 A10 I/O READY=1, 说明总线控制器 8288 已发出读存储器命令, 并且 I/O 设备没有存储器奇偶校验错, 由于 I/O READY=1, 表明 I/O 设备已准备好, 使系统板上的等待触发器处于非等待状态。

(2) 测试地址线 A19~A0 加电后都有跳变信号, 在测试数据线时, 发现 D7 恒为低电平, 其它数据位都有跳变信号。由于 D7 恒为低电平不能形成正确的指令, 故造成上述故障现象。按图 1-2 所示, 检测与 D7 有关的芯片 U2、U5、U9。经检查发现 U2-2(AD7)有高低电平跳动信号, 而 U2-18 恒为低电平, 并送到 I/O 槽 A2。

I/O 槽 A2 与 U15-9、U9-2 引脚连接。故测试 U15-9、U9-2 也为低电平。为进一步确认是 I/O 槽 A2 与地短路, 还是 U2-18、U15-9、U9-2 芯片内部引脚与地短路。采用分割法在图 1-2 中的 A 点割开印制线, 用三用表  $1\Omega$  档测量 U2-18 与地不短路, 但 I/O 槽 A2、U15-9、U9-2 仍然与地短路, 排除 U2 芯片。在 B 点将印制线割开, 分别测 I/O 槽 A2、U9-2 与地不短路, 但 U15-9 仍与地短路, 即 U15 为故障芯片。更换 U15 芯片, 将 A、B 两处割开的印制线连好。加电启动机器, 其故障现象消失。

### [例 1.7]

[故障现象]: 一台 PC/XT 机开机后, 屏幕无显示, 喇叭无响声。

[分析与维修]: 引起该故障的原因与检查方法与例 1.1 基本相同。

(1) 开机测量 8088-28~26, 即 S2~S0=011, 表示暂停状态(HLT)。说明在自检时, 检测到关键性故障使机器处于暂停状态。

8255A 的 PA 端口是输入/输出端口。正常工作时 PA 口作为输入端口,用来读取键盘扫描码。而启动机器进行自检时,PA 口作为输出端口,输出当前检测部件的标志信息。如果检测到关键性故障停机时,测量 PA 口的输出电平,可以确定故障部件。见表 1—1 所示。测量 8255A 的 PA 端口,PA2~PA0=001,表示 BIOS 累加和错。初步判断是 ROM BIOS 芯片及其通道上的总线驱动器有故障。

(2)采用单拍测试,D7~D0=EA(H),A19~A0=FFFF0(H)送到系统总线上的这两个值是正确的。说明 CPU 已从 ROM BIOS 中取出了第一条无条件转移指令,表示 CPU 和 ROM BIOS 芯片是好的。U2 芯片是局部总线和系统总线之间的数据收发器,所以应检测 U2 芯片。

进一步检查发现 U2 输入端为 EA(H),而输出端呈高阻状态,使 CPU 没能收到从 ROM BIOS 中读出的 EA(H)信息(JMP)。使 8088 处于暂停状态。根据测试结果说明故障出在 U2 允许输出控制端,经测试 U2—19 恒为高电平,是错误电平。该信号来自 U22—12 (LS04),U22—13 输入端受总线控制器 8288—16(DEN)控制。

8288—16=1 表示允许总线收发器 U2 输出信息送到局部总线。同时 U22—13 也为高电平,但由于 U22—12 没有倒相,仍为高电平,故判断 U22 芯片有故障,引起上述故障现象。更换 U22 芯片后,故障排除。

表 1—1 自检关键性故障 8255A PA 口输出代码

PA2	PA1	PA0	出 错 部 件	停机地址
0	0	1	BIOS 累加和错	E0AD
0	1	0	8253—51#计数出错	E0F8/E100
			8253—50#计数出错同时显示 101 代码	E35C
0	1	1	8237 地址和数据出错	E12D
			8237 动态刷新出错	E15C
			8237 计数终止出错同时显示 101 代码	E353
1	0	0	前 16KB RAM 错	E18C
1	0	1	8259 错同时显示 101 代码	E35C
1	1	0	CRT 适配器出错喇叭鸣—长两短	

### [例 1.8]

[故障现象]: PC/XT 机开机后屏幕无显示, 喇叭无响声, 系统“死锁”。

[分析与维修]: 引起该故障的原因与检查方法与例 1.1 基本相同。

首先检查 8284A—5 READY 信号始终为低电平, 此信号的作用是控制 8088 的工作状态。当  $\text{READY} = 0$  时, 8088 进入等待状态, 只有  $\text{READY} = 1$  时, 8088 才能进入正常工作状态。而 READY 信号是 8284A 的一个输出信号, 它受  $\overline{\text{DMA WAIT}}$  和  $\overline{\text{RDY}}/\text{WAIT}$  的控制, 如图 1—3 所示。

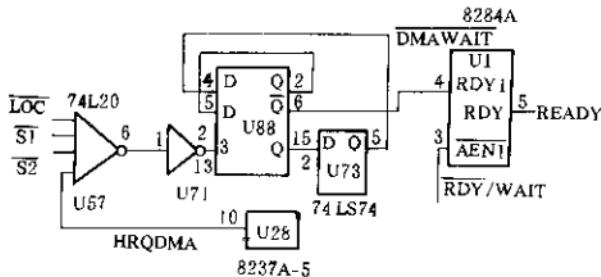


图 1—3 总线响应逻辑电路

由图 1—3 可知, 只有当  $\overline{\text{DMAWAIT}} = 1$ ,  $\overline{\text{RDY}}/\text{WAIT} = 0$  时, 8284A—5 输出 READY 才为高电平信号送给 8088—22 准备好端。经仔细检查发现 8284—4(RDY1) 的输入信号  $\overline{\text{DMAWAIT}} = 0$ , 表示由 DMA 占用系统总线, 8284A—5 输出低电平, 使 8088 处于等待状态。采用由逆求源法继续检查, 发现 U71 输入输出信号没有倒相, 问题缩小到 U71 和 U88 两组件上。采用分割法来判断是 U71—2 有故障还是所带负载 U88—13 有故障, 断开 U71—2 与 U88—13 之间的印制线, 将负载芯片 U88 断开。再用示波器观察 U71—2 仍为高电平

(没有倒相),说明 U71 芯片已坏。用三用表测 U71—2 对地电阻为无穷大,此引脚和芯片内部开路造成了上述故障现象。更换 U71 芯片后,将断开的印制线连好,故障排除。

#### [例 1.9]

**[故障现象]:**GW0520A 型机加电后,屏幕无显示,喇叭也无响声。

**[分析与维修]:**引起该故障的原因和检查方法与例 1.1 基本相同。

首先检查 I/O 槽 A1 I/O CHCK 信号,经检测该信号为高电平,没有 I/O 通道存储器奇偶校验错,此信号是正确的。

然后检查 I/O 槽 A10 I/O READY 信号,经检测该信号为低电平,即 I/O 处于等待状态。I/O READY=0 送到等待触发器 7K—4 (置“1”端),使等待触发器 Q 端 7K—5 恒为高电平。此高电平信号送到 8284 芯片的第 3 引脚(即 9P—3)AEN1,使 9P—5 RDY 端输出低电平送给 CPU 的 22 引脚,使 CPU 处于等待状态,造成上述故障现象。

引起 I/O READY 为低电平有三种原因:

一、I/O 槽 A10 与 I/O 槽 B10 短路;

二、I/O 设备没有准备好;

三、等待触发器 7K 芯片坏,将置“1”端拉成低电平。

(1)采用拔插法,每拔出一块 I/O 槽上的电路板,测量一次 I/O READY 信号,观察该信号是否有变化,即由低电平跳到高电平。若有变化说明与刚拔出的电路板有关。把 I/O 槽上所有电路板拔出后,I/O READY 信号仍为低电平,说明与 I/O 设备无关。

(2)仔细检查各 I/O 槽 A10 与 I/O 槽 B10 是否短路,经检查无短路各簧片都很好。

(3)测量等待触发器 7K—4 与地短路,更换该芯片后,故障排除。

## [例 1.10]

**[故障现象]:**GW0520CH 型微机,开机后屏幕无显示,喇叭发出嘟、嘟、嘟……声音,主机没进入工作状态。机箱面板 HALT 灯亮。

**[分析与维修]:**引起故障的原因及检查方法基本与例 1.1 相同。

(1) 开机测试 8088 的  $S_2 \sim S_0 = 011$ , 表示开机后系统转入暂停状态。

(2) 测量前 64KB RAM(4164)的地址、数据信号正常,控制信号 WE、RAS、CAS 也正常。初步判断是由 ROM BIOS 芯片故障或与 ROM 有关的地址、数据驱动器或收发器故障,造成 ROM BIOS 程序执行错误。

系统板上有三簇总线:局部总线、系统总线和扩充总线通过总线驱动器和系统总线相连。这簇总线在 8088 总线周期由 8088 CPU 控制和产生。只要其中任一簇总线的数据线、地址线或控制线出现错误,8088 CPU 就不能在取指总线周期读取正确的指令代码,所以使 8088 CPU 操作失败。

通过前面对 RAM 电路的检查,可以认为局部总线和系统总线没有问题。

(3) 8088 CPU 在取指总线周期,发出 20 位地址线由局部总线锁存在系统总线接口芯片中,然后由系统总线通过扩充地址驱动器 J7、F7 将 BA0~BA14 送入 ROM BIOS L9(27256)的地址输入端。并由译码器 P8 输出 ROM 芯片允许输出信号  $\overline{OE}_0 \sim \overline{OE}_4$ , 分别送到 ROM BIOS 芯片 22 引脚,读取相应 ROM BIOS 的内容 DD7~DD0。数据 DD7~DD0 由扩充数据驱动器送到系统数据总线 D7~D0。

经过检查发现 ROM 芯片的 23 引脚,即地址信号 BA11 为异常状态,BA11 信号来自 F7~14。进一步检查 F7 的输入信号 A15~A8 都正确。那么引起 F7~14 输出信号不正常有两种可能:一是 F7 芯片坏;二是 ROM 芯片 23 引脚坏。因为 ROM BIOS 是直接插到系统板 L9 位置的插座上的,为隔离故障现象把该芯片拔出,再测 F7~14

信号仍不正常,故判断 F7 芯片损坏引起上述故障现象。更换 F7 芯片后,将 ROM BIOS 芯片插入系统板 L9 插座上,开机后,故障排除。

### [例 1.11]

[故障现象]:GW0520CH 型微机,开机后屏幕无显示,机箱面板 HALT 灯亮。

[分析与维修]:引起该故障的原因和检查方法与例 1.1 基本相同。

首先检查 8088 CPU 的状态信号,发现 22 引脚恒为低电平。此状态使 CPU 处于等待状态,不执行正确的系统程序,引起系统 HALT。

在加电启动系统时,只有内存刷新模拟 DMA 向 CPU 发出 HRQ 信号,当此信号的传送电路发生故障才会引起 READY 信号故障。

(1) 检查 a10(8237)芯片第 10 引脚,该引脚发出高电平有效的 HRQ 信号,此信号经 X6 芯片倒相后送 T7-4 为负脉冲信号与 T7-5 高电平信号“与非”后,由 T7-6 应输出正脉冲有效信号,此信号再送到 e10-55(ACI-1001 门阵列芯片)。(参考微型计算机电路分析与维修丛书②第 50 页)

(2) 进一步检查发现 T7-6 恒为高电平信号,造成始终向 8088 CPU 申请占用总线控制权,故使 8088 CPU 处于等待状态。

引起 T7-6 恒为高电平有两种可能:一是此引脚与印制板电源线短路;二是 T7 芯片本身故障。检查 T7-6 没有与印制板电源线短路,故判断 T7 芯片损坏引起的故障。更换该芯片后,故障排除。

### [例 1.12]

[故障现象]:一台 PC/AT 机开机后,屏幕无显示,喇叭无响声。

[分析与维修]:引起该故障的原因及检查方法与例 1.1 基本相同。

当排除该故障与电源和 82284 时钟发生器无关之后,为迅速查出故障点可将 I/O 槽 A10 与 B10(地线)短路,即 I/O READY 与地短路,使 80286 完成初始化之后,强制进入等待状态。检测开机后地址及从 ROM BIOS 第一个存储单元读出的数据信息。无故障的 PC/AT 机,此时地址 A23~A0 应为 0FFFF0(H),数据 D15~D0 应为 5BEA(H)。这时若某一位错了,则检查相应的芯片。若地址位有许多位错,则为 80286 芯片有故障,若数据错则应检查相应数据驱动器。如图 1-4 所示。若数据驱动器的输入/输出值相同,数据错的原因是 ROM BIOS 芯片坏或另一级总线有错,用同样的方法继续查另二级总线。

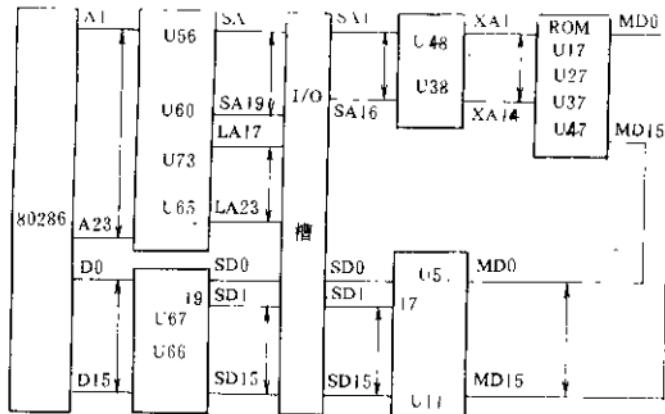


图 1-4 PC/AT 系统板地址数据流程电路

当 I/O 槽 A10 与 B10 短路之后,测试 SA19~SA0 FFFF0(H),而数据 SD15~SD0=5BE8(H),故 SD1 数据信息不对。经检查 ROM BIOS 芯片 U17、U27、U47、U37 输出 MD15~MD0=5BEA(H),该信息送到数据收发器 U5、U11 的输入端仍然为 5BEA(H),但输出为 5BE8(H),故判断低 8 位数据收发器 U5—17 引脚有故障。该引脚与 I/O 槽 A8 及连接局部总线和系统总线的低 8 位数据驱动器 U67—19 相连接。为区别是 U5 或 U67 芯片有故障,还是 I/O 槽 A8 与地

短路引起的故障。可采用分割法把 U5—17 与 U67—19 及 I/O 槽 A8 之间的印制线割开，再用同样方法测试 U5—17 仍为低电平因此判断是由 U5—17 引脚内部与地短路造成此故障。更换该芯片后，将割开的印制线连好，开机后，故障排除。

#### [例 1.13]

[故障现象]：PC/AT 机开机后，屏幕无任何显示，喇叭无响声。

[分析与维修]：引起该故障的原因与检查方法与例 1.1 基本相同。

(1) 采用例 1.12 的方法将 I/O 槽 A10 与 B10 短路，使 80286 CPU 处于等待状态。即将地址线和数据线的信号由“动态”转化为“静态”，可方便地检测出数据总线和地址总线信号的正确与否。

(2) 检测 I/O 槽上的地址信号 SA19~SA0=FFFF0(H)，其地址的传输路径如图 1—4 所示。在第一个总线周期测试地址驱动器 U65 输出地址信号 LA23~LA17 送到 I/O 短槽 C2~C8，U73、U60、U56 输出地址信号 SA19~SA0 送到 I/O 长槽和 U38、U48。系统总线地址通过 U38、U48 形成扩充总线地址 XA14~XA1 送到 ROM BIOS 芯片。上述路径上所有信号的电平都是固定的，检查十分方便，检查结果是正确的，说明地址线传输通路无故障。

同理，数据的传输通路是 ROM BIOS 输出 MD15~MD0 送到 U11、U5 形成 SD15~SD0，低 8 位送 I/O 长槽 A2~A9，高 8 位送 I/O 短槽 C18~C11。同时 SD15~SD0 还送到 U66、U67 形成 D15~D0 送 80286。经检查 ROM BIOS 输出 MD15~MD0=5BEA(H)，而经过 U11、U5 形成的 SD15~SD0=FFEA(H)，说明 U11 芯片有故障，更换 U11 芯片后，故障排除。

#### [例 1.14]

[故障现象]：PC/AT 型微机，启动时好时坏，当启动失败时，屏幕无显示，即使启动成功运行很短时间就“死机”。

**[分析与维修]**: 这种故障可能是接触不良或虚焊所引起的。

(1) 在启动失败状态, 用示波器测试 80286—4, 5 引脚的状态信号  $S1S0=11$ , 该状态为非总线周期, 即没有任何总线设备占用总线。再测试 80286—29 引脚的复位信号, 在开机时有跳变, 表示 80286 CPU 已经复位。通过上述测试结果, 说明其故障不是由某个总线设备和电源好信号引起的。

(2) 由系统板工作原理可知, 当 80286 复位后, 就要从 ROM BIOS 存储单元中取指令和执行该指令的地址。即 JMP F000:E05B (该指令存储在 ROM BIOS 中, 其对应系统总线地址为 FFFF0~FFFF4(H), 与这 5 个单元地址相对应的数据为 EA5BE000F0(H)), 转入自检程序的入口地址运行自检程序。根据这一点, 可知开机后没有执行指令, 所以处于非总线周期。因此应继续测试系统地址总线和数据总线, 经测试 SA16~SA9 为高阻状态, 其它地址、数据有跳变信号。由于 SA16~SA9 为高阻封锁了总线, 造成系统处于非总线周期。

(3) 对 CPU 的地址通道进行检测, 按图 1-4 所示。逐级测试发现 U60 输入端有信号, 但输出为高阻, 可断定是由于 U60—1 允许输出端电位不正确造成的。进一步测试 U60—1 为悬空电平, 当此脚为低电平时允许地址信号由 U60 输出送 I/O 槽。SA16~SA9 呈高阻状态是由于 U60—1 处于悬空电平引起的。U60—1 来自 80286—65 引脚, 再测试 80286—65=0, 说明 80286 无故障, 已输出正确的控制信号。引起 U60—1 为悬空电平可能有两种原因: 其一, 是 U60—1 引脚虚焊; 其二是 80286—65 与 U60—1 之间的印制线断开了。经仔细检查发现 U60—1 引脚虚焊, 经补焊后, 再启动机器, 工作正常。

#### **[例 1.15]**

**[故障现象]**: AST/286 型微机, 开机后屏幕无任何显示, 喇叭无声。

**[分析与维修]**: 引起该故障的原因与检查方法和例 1.1 基本相