

原

书

缺

页

1-8

3307922

緒論

自从中华人民共和国成立以来，我国人民在中国共产党和毛泽东主席的英明领导下，在社会主义革命和社会主义建設方面，获得了辉煌的成就。

在一九四九年到一九五二年的三年中，我們恢复了被帝国主义和国民党反动派所破坏了的国民经济，給有計劃地进行社会主义經濟建設做好了准备。

从一九五三年到一九五七年，我国人民执行了發展国民经济的第一个五年計劃。由于这一計劃的完成和超額完成，我国已經建立了社会主义工业化的初步基础。

社会主义工业化的主要标志，就是优先發展重工业，因为重工业是建立我国强大的經濟力量和国防力量的基础，也是完成我国国民经济的技术改造的基础。所以第二个五年計劃的中心任务仍然是优先發展重工业。

第二个五年計劃开始的第一年——一九五八年，在党中央和毛主席所制定的〔鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社会主义〕总路線的光輝照耀下以及全民整風运动胜利的基础上，出現了一个我国历史上前所未有的工农业生产和科学文化教育方面的巨大的跃进。

隨着社会主义建設中工农业生产發展的需要，在党的領導下，从一九五二年左右开始，學習了苏联工人技术学校的工作經驗，我国工人技术学校就陸續建立和逐步發展起来。

中国共产党第八次全国代表大会关于發展国民经济的第二个五年計劃的建議中明确指出：要注意發展工人技术学校，并且采取各种方法，努力培养技术工人。在大跃进的一九五八年，工人技术学校已由一九五七年的一百四十多所發展到四百多所，在校

学生近二十万人。 DH39 7/10

一九五八年九月，中共中央、国务院在关于教育工作的指示中，更明确、更系统而完善地提出党的教育方针是：「教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动结合；为了实现这个方针，教育工作必须由党来领导」。只有这样才能为国家、为人民培养出有社会主义觉悟有文化的劳动者；才能使教育工作更好地为社会主义革命和社会主义建设服务，为消灭一切剥削阶级和一切剥削制度的残余服务，为建设消灭城市与乡村的差别和消灭脑力劳动与体力劳动的差别的共产主义社会服务。

一九五八年我国工人技术学校和全国其他各类学校一样，在党的领导下，坚决贯彻了党的教育方针。各校在政治挂帅的基础上，以大搞群众运动的方法掀起了勤工俭学，教育革命的高潮，从而改变了学校的精神面貌，提高了教学质量；而且在一九五八年以前开办的工人技术学校中有半数以上达到了经济自给自足（有的还有不少盈余），其余的也做到了部分自给，在我国工人技术学校的历史上写下了光辉的一页。

在我国培训技术工人基本上有两种形式：一种是在生产中培训，另一种就是在工人技术学校中进行。工人技术学校具有「既是学校，又是工厂」的特点。几年来，工人技术学校培养出一大批的青年工人，为祖国社会主义建设输送了新的血液，他们在不同的工业部门和工厂中积极努力地工作着，有的已经成为劳动模范和先进生产者，为祖国的建设贡献着自己的力量。同时在培养学生成为技术工人所必须的生产劳动过程中，也为国家创造了大量的财富，如制造了各种机器设备和工具等，直接支援了国家建设。

为了进一步满足技术革命和文化革命的要求，根据全国统一的「培养有社会主义觉悟有文化的劳动者」的教育目的，一九五九年四月全国工人技术学校工作会议上规定了工人技术学校的培训目标是：具有社会主义觉悟，较系统的文化和技术理论知识，

較全面的操作技能和身體健康的技术工人。

在工人技术学校內設置有各种各样的工种，如：木工、鑄工、鍛工、車工、銑工、磨工、鉗工等等。鉗工是上述工种之一，它在生产中跟其它工种密切地配合，互相协作共同完成生产任务。

按照規定的培訓目標和学制的要求，并本着当前实用与長远需要相结合、专业技术与全面發展相结合和有利于教育与生产密切結合的精神，本工种的数学計劃中設置有：政治、生产劳动、專門工艺学、普通金屬工艺学、制圖学、数学、物理、体育等課程。

「鉗工基础工艺学」是各專業鉗工的專門工艺学的基础部分，它闡明了实施合理的鉗工基本操作所必須的知識，学会了这些知識，就可以进一步地去學習装配机器、修理机器、制造工具、夹具、量具和模具的专业知識。所以它也是前人生产斗争經驗的总结，是指导实际操作的理論基础。但是如果不過過實踐，这种知識还是不完全的，只有經過生产劳动中亲身驗証并善于运用，才能真正学到比較完全而巩固的知識。

我們在學習过程中，應該藐視一切困难，敢想、敢干、敢于破除迷信、敢于革新創造、敢于堅持真理；同时又應該重視困难、細心鑽研、实事求是、虛心學習文化科学理論知識和先进生产經驗，要以堅忍不拔的毅力踏踏实实地进行創造性的劳动。

我們的学习任务是繁重而艰巨的，但是我們的党，我們的国家給我們創造了一切有利于學習的条件，这也是无数革命先烈流血牺牲所取得的。先烈們的英勇事迹、党和国家对我們的关怀，永远是鼓舞我們在學習中克服困难頑强前进的动力。而在資本主义国家里，有多少和我們同样年齡的青年，流浪街头，忍受着失学、失业和飢餓的痛苦，他們只有被剥削而沒有劳动和受教育的权利。所以我們更應該加倍努力完成党和国家交給我們的学习任务。

未来的青年工人們！讓我們在党的培养和教育下，成为一个全面发展的技术工人，为把我国建設成为一个偉大的社会主义工业强国而奋斗。

第一章 錄工的概念

1 錄工工艺的产生

在很早以前，人們就开始利用金屬來制造各種刀槍、寶劍、金銀貨幣，以及日常生活用品和劳动工具等等。

古老的中國，是由鐵匠承制各種金屬制品的。隨着鍛工工艺的發展，引起了鍛工的劳动分工。有些鍛工專做笨重的粗活，而另一些鍛工就專門做小型的細活。于是，出現了鐵釘工、馬蹄鐵工、造幣工、造箭工等等。產生了新的鍛工工艺部門，例如金屬冷鍛，就是一種不用火的鍛鐵工作。

在鍛工工艺劳动分工和采用冷鍛法的基础上，產生了新的工艺——鉗工工艺。它是在十四世紀到十五世紀跟鍛工工艺脫離的，隨着技术的普遍發展而独立發展起来了。那时只有在金屬手工冷作坊內才有鉗工工艺。等到鉗工能用手制造各種包括机械在内的金屬品——开始是最簡單的制品（如鎖与环之类）然后才日益复杂，發展到制造机器的零件和装配机器时，鉗工便成为一門重要的工种了。

2 錄工的工作范围和重要性

凡是主要在虎鉗上用手工具对金屬进行冷加工工作的，叫做鉗工工作。

鉗工工作包括各种操作，例如：划線、鑿削、矯直、弯曲、切割、銑削、鑽孔、銸孔、攻絲和套扣、鍛接、刮削、研磨、鍛錫和鍛焊等等，其中有些操作可以在金屬热态下进行（例如弯曲和鍛接）。差不多全部的鉗工操作都要用手工来完成，有时也可以用机械方法来完成。

在机器制造业中，鉗工占有相当重要的地位。它需要用各种不同的手工具来完成目前机械加工中还不能完成的各项工作，例

如：一部机器是由許多不同的零件組成的，这些零件需要通過鉗工把它裝配成机器，然后再經過試車和調整，才變成為一台能用的机器；使用日久或損壞了的机器，也需要通過鉗工來修配；另外，精密的量具、樣板、夾具和模具等的製造，也要鉗工以手工具的加工來完成。因此，鉗工在机器制造业中具有很重要的作用。为了提高劳动生产率和产品質量，就要改进工具和操作方法，逐步的實現机械化和半机械化，这是鉗工今后的重大任务。

3. 安全技术的基本知識

安全技术是一門新的以保障人身安全为主的科学。在資本主义国家里，資本家为了榨取高度的利潤，对工人在劳动生产中的安全和健康是毫不关心的。可是在社会主义国家里，情形完全相反，国家对于劳动安全問題非常重視，每年都撥出一大笔資金，用来改善工人劳动条件和添制安全設備。

苏联，在劳动保护和安全技术这方面有着輝煌的成就。我們的祖国也跟苏联一样地为劳动人民創造良好的劳动条件。1956年6月，国务院發布了三个安全技术劳动保护規程，这就說明了党和政府对劳动人民是如何关怀。我們更應該以主人翁的态度去执行，并为貫徹国家安全生产的方針而努力。

什么叫做安全技术？在我們日常生活里，經常会碰到这样的事，例如用刀子切菜，看来是沒有什么危險的。可是在某些情况下，会变成有害的、有危險的。当你在切菜的时候，要是一面切着一面談笑，这时候就可能割伤手指。再說抽烟这件事，如果把燒着的火柴或者烟头，抛在垃圾或者紙屑里，就会引起火灾。

不管切菜也好，抽烟也好，如果我們对这些有关安全的問題加以注意的話，就完全可以避免和防止这些灾害，当然更談不上有什么危險性存在了。

可以想像到，在日常生活里，由于粗枝大叶，就会造成这样的灾害。那么，在劳动生产中，如果粗心，不遵守安全操作規

則，或者知道了而不加以防止，就会造成長期殘廢和生命危險。

現在簡單地介紹有关鉗工安全技术的基本知識：

工作位置不整潔，很可能引起伤害事故，例如：靠近鉗台和机床附近的地板上，积有油或其他液体，如果不把它打扫干淨，走的时候，就可能滑倒而碰到机床或其他机件上；笨重的毛坯、材料或者成品等堆放在工作位置或过道上，如果不加以整理，倒下来是很危險的。

車間里不允許有灰沙、塵土，如果吸进肚內或沾在皮膚上，都是对健康有害的。因此，必須永远保持清潔、整齐和注意个人衛生。

在許多工作中，例如鑿削、切割、鑽孔以及在砂輪上修整和磨銳工具工作中，会产生很多切屑（也叫做鐵末子）。清除的时候不可用手掏，必須用刷子扫掉。否則手掌不是被割伤，就是被燙伤。更不可以用嘴吹，切屑飞进眼里，会伤害眼睛。

在个别工作中，像鍍錫和錫焊工作，需要跟有毒的化学藥品接触。必須認真地执行安全規則。否則有毒液体濺到衣服上就会燒穿衣服，濺到皮膚上就会燒伤皮膚，甚至会引起爆炸的危險。

电的用处虽然很大，如果不当心使用，也会引起人身事故。在鉗工車間里装有很多电线，以及各种电气装置和电器设备。在电线和电气装置附近或者用电器工作的时候，要是不小心，就有触电的危險，甚至会引起火灾。

在生产上發生火灾的原因，是由于对火烛木小心的結果而引起的。当發生火灾的时候，絕不可打破門窗玻璃，以免加强气流会加旺火勢，必須奋勇搶救听从指揮。

为了避免和防止所有这些伤害，我們應該重視安全生产，貫徹安全第一的方針。自觉地执行安全操作規程，在工作中熟悉并严格地执行安全技术規則。

4 鋼工常用的設備和工具

工作位置是某一工人（或一組工人）固定的工作地点，用以完成一定的工作，并根据加工的工作性质配备必要的设备和工具。

鉗工工作位置必須备有下列设备和工具：

一、工作台

（鉗台）是鉗工操作用的專用案子。圖1-1是用坚实杂木做成的專用案子，其台面离地面的高度約为800~900毫米，台面厚約60毫米，虎鉗装置台面上恰好齐人之手肘高度，以便工作时易于用力。

鉗台上經常要放置各种工具和工件。鉗台要經常保持清潔，工具和工件放置的位置要順序、整齐，这样才有利于工作。

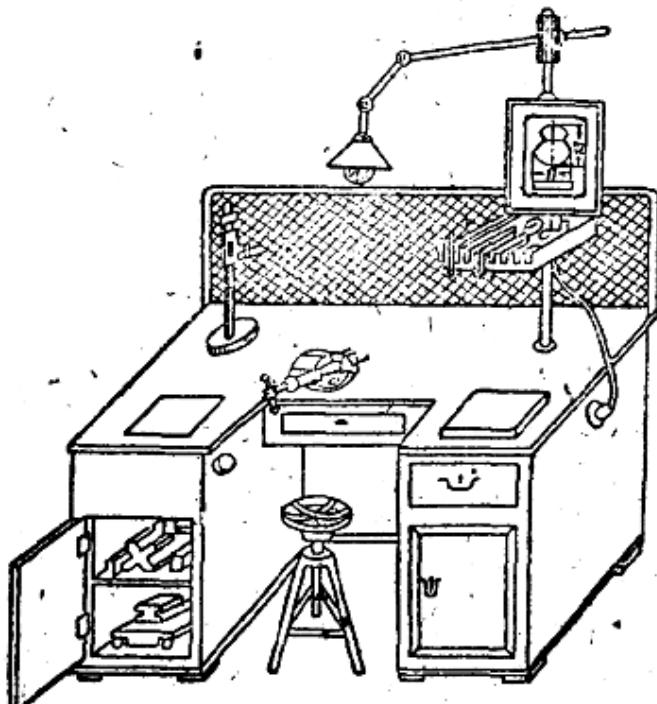


圖1-1 鋼工工作位置。

二、虎鉗 虎鉗是一种装在鉗台上供鉗工工作时夹持工件用的夹具。鉗工所用的虎鉗有三种：長脚虎鉗、平行虎鉗（固定式和迴轉式两种）、手虎鉗。虎鉗的大小是以鉗口的寬度来表示的，一般都是100~150毫米。圖1-2是一种最常見的迴轉式虎鉗。

1. 构造 主体是用鑄鐵制成的，分固定和活动两个部分。固定部分2用螺釘固定在鉗台上，由一螺杆5通过活动部分1伸入固定部分內，跟固定螺母4相吻合。搖动螺杆5前端的手柄7，

使螺杆 5 和固定螺母 4 起螺旋的作用，而带动活动部分移动。手柄 7 按顺时针方向旋转即合拢，按反时针方向旋转即张开。虎钳上端咬口处为钢质钳口 3（经过淬硬），用螺钉固定在虎钳主体上，两钳口相对之处，有斜形齿纹，以便夹紧工件，不致滑动。夹持精细工件的时候，为了避免夹伤工件表面，可

以用软钳口（用紫铜板或白铁皮制成）盖在钢钳口上，再行夹紧工件。虎钳的底座 11 是圆形的，松动手柄 15，使底座上的虎钳主体作圆周旋转，便于操作。

2. 使用和维护 虎钳夹持工件的力是根据杠杆和螺旋原理而产生的，因此使用虎钳的时候只能尽双手的力来扳紧手柄。如果手柄的力太大会增加杠杆力，更不能将手柄加长，以免增加力臂的长度，而使螺杆和螺母的配合承受不了，而产生被强大拉力撕裂的现象，使螺杆和螺母失掉螺旋的作用。在使用时还应注意下面几点：

- (一) 虎钳应牢靠固定在钳台上，不可松动；
- (二) 夹持精密工件，一定要用软钳口；
- (三) 有砧座的虎钳，允许在该处施以小量的锤击工作，其

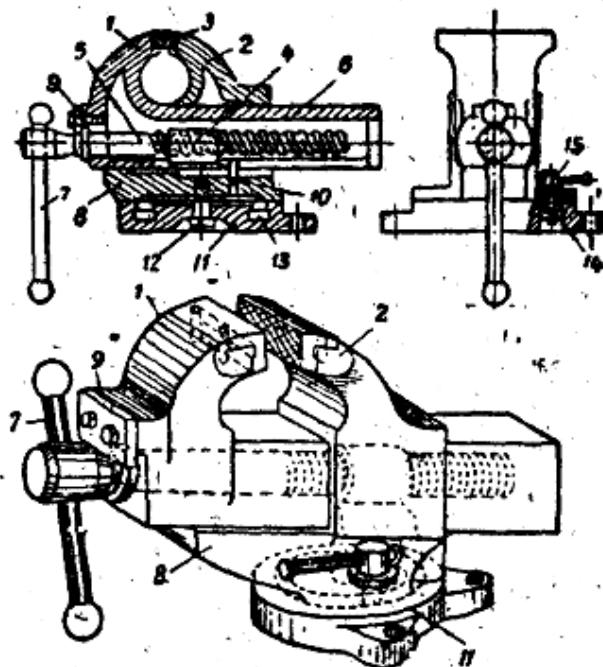


圖1-2 運轉式虎鉗：

1—活動部分；2—固定部分；3—鉗口；4—固定螺母；
5—螺杆；6—導軌；7—手柄；8—導座；9—固定板；
10—螺釘；11—底座；12—中心螺釘；13—丁形槽；
14—螺帽；15—手柄。

他各部不許用錘直接敲击；

(四) 螺杆和螺母要經常加油保持潤滑；

(五) 工件超过鉗口太長，要另用支架支持，不可使鉗口承受过分的压力。

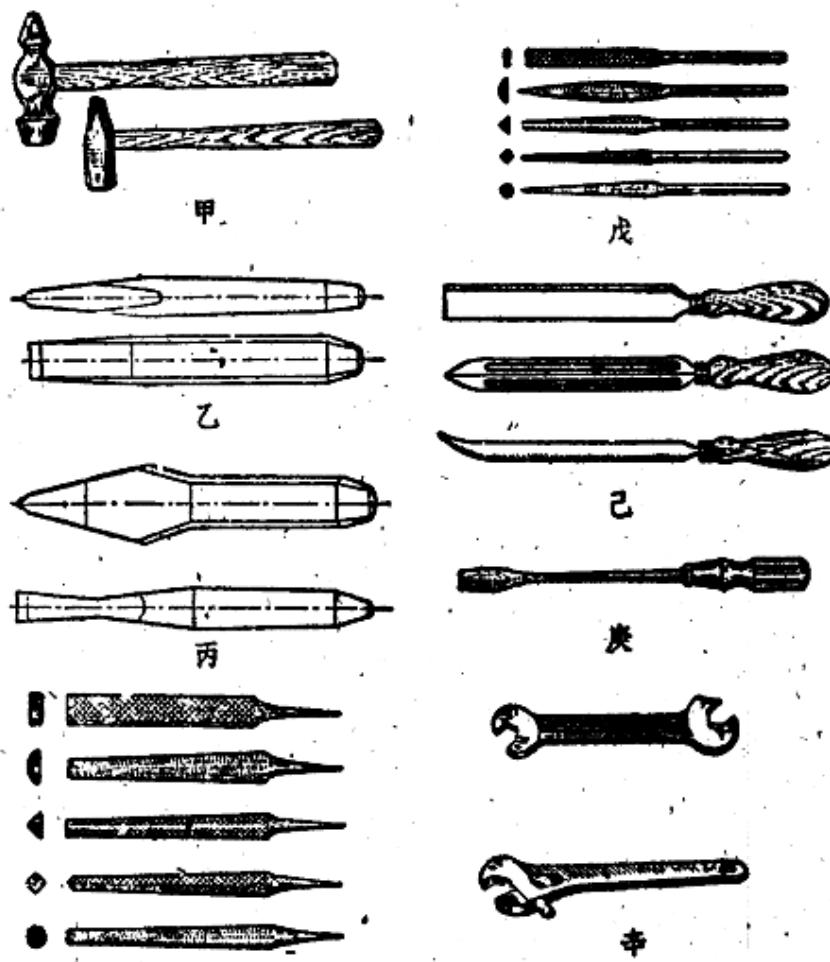


圖1-3 鋼工常用工具：

甲一手錘；乙一鑿子；丙一狭鑿；丁一鋸刀；戊一什錦錘；己一刮刀；庚一起子；辛一扳手。

三、常用工具 各种常用工具如圖 1-3 所示，由于以后各章将詳細研究这些工具的构造和使用，这里不作詳細的講解。

四、量具 量具是机械制造业中專門用来測量工作尺寸的一种工具。量具的种类很多，它的用途和結構都不相同；同时，在

机械制造业上对于每一种工件的精度要求不一样，所以量具也分为：普通的和精密的，刻度的和不刻度的等等。下面介绍四种简单量具的构造和使用方法。

1. 钢尺 钢尺是一种常用的测量工具，它是用钢板制成的尺子，可以直接测量出工件尺寸的大小。钢尺一般都刻有公制和英制两种度量单位，常用的长度有：150毫米（6吋），300毫米（12吋），600毫米（24吋），900毫米（36吋）等等。图1-4是一种长为150毫米（6吋）的钢尺。

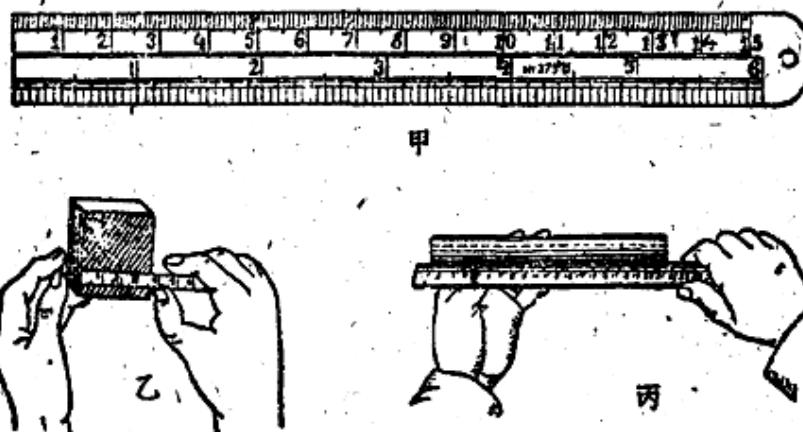


图1-4 钢尺：

甲—钢尺；乙—测量工件宽度的方法；丙—测量圆柱体长度的方法。

由于国际公制是世界上最先进最通用的计量制度——十进十退，使用简便。我国已经颁布采用国际公制，这不仅能保证生产的正常进行，而且是适应近代科学技术发展的要求。

在公制钢尺上最大的刻度单位为厘米，最小的刻度单位为 $1/2$ 毫米。

在工厂中，公制所应用的单位都是以毫米计算，无论它超过10毫米或100毫米以上还是如此。例如，15毫米不写1厘米5毫米，145毫米不写1分米4厘米5毫米。一般书上也用符号代替，如15 mm、145 mm。图纸上所标注的尺寸数字，往往不标明单位，事实上就是指毫米（mm）数。

英制的刻度分为 $1''$ 、 $\frac{1''}{2}$ 、 $\frac{1''}{4}$ 、 $\frac{1''}{8}$ 、 $\frac{1''}{16}$ 、 $\frac{1''}{32}$ 、 $\frac{1''}{64}$ 等七种。英制一般是以吋为單位，1吋为8吋，1吋为4个塔(角)。由于它不是十进位的，所以給工业生产上带来了許多不必要的麻烦。但是，为了充分利用現有的一些英制设备，簡單的介紹一下公制和英制的换算方法。

在公制和英制長度單位上的相互关系是：

$$1'' = 25.4 \text{ 毫米}.$$

例 1 $145 \text{ 毫米} = ? \text{ 吋}$

解 $145 \div 25.4 = 5.709''.$

为了使換算所得的尺寸能在鋼尺上看出，所以还必須将小数点尺寸化为鋼尺的等分数尺寸。因此：

$$0.709 \times 64/64 = 45''/64.$$

結果 $145 \text{ 毫米} = 5\frac{45}{64}''$ (5吋5吋5个64)。

例 2 $1\frac{7}{16}'' = ? \text{ 毫米}$

解 首先把分数化为小数。

$$1\frac{7}{16}'' = 1.4375'',$$

然后由小数化为毫米数，

$$1.4375 \times 25.4 = 36.51 \text{ 毫米}$$

結果 $1\frac{7}{16}'' = 36.51 \text{ 毫米}.$

2. 卡鉗 卡鉗是一种間接的量具(圖1-5)，它所測量的長度必須在鋼尺上度量后才能得出讀数，或者在鋼尺上量取尺寸后再来度量工件。

卡鉗由于被測量工件的不同而有外卡鉗与內卡鉗之分，外卡鉗用来測量外徑和平面，內卡鉗用来測量內徑和凹槽。

內卡鉗和外卡鉗都是用鋼板鉚合而成。在測量的时候，它是依靠手指的感觉，来覺察被測量工件的情况，因此鋼板不得鉚合过紧或过松，以免測量时产生过紧或松动的現象。用外卡鉗測量的时候，必須使卡鉗本身的重量通过工件表面并有摩擦的感觉；用內卡鉗測量的时候，必須先使一个脚抵住孔壁，然后使另一卡

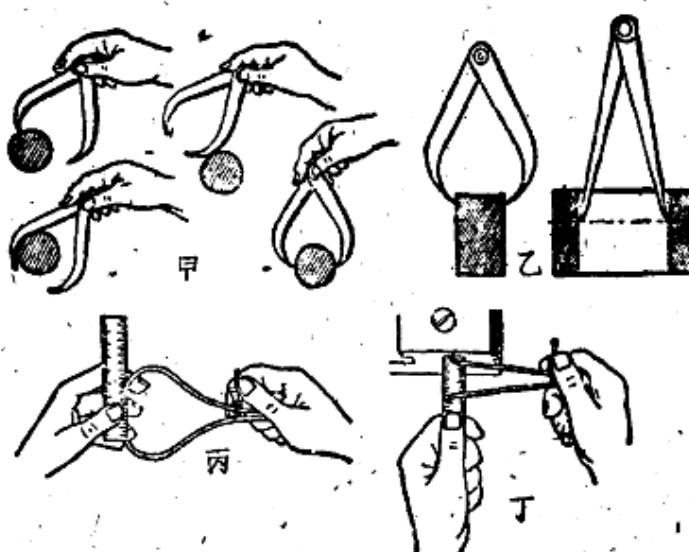


圖1-5 內外卡鉗：

甲一用外卡鉗測量圓柱體的方法；乙一內卡鉗的測量方法；丙一用外卡鉗在鋼尺上量取尺寸的方法；丁一用內卡鉗在鋼尺上量取尺寸的方法。

脚上下左右摆动，以求量得最大的孔徑。总之，用卡鉗測量的时候一定要跟被測量工件的表面成垂直和平行状态。

以卡鉗已量得的尺寸和鋼尺去比較时，应使卡脚跟零線重合，另一卡脚在尺面上上下轉動以量取最大讀數。

圖 1-5 丙是用外卡鉗在鋼尺上量取尺寸的方法。在此种情况下，可以使卡脚的一端靠住尺的端部，而使另一卡脚在尺面上量取尺寸。圖 1-5 丁是用內卡鉗在鋼尺上量取尺寸的方法。在此种情况下，可以使鋼尺的端部抵住在一个平面上，而使卡脚的一端也靠住平面，另一卡脚在尺面上量取尺寸。

3. 精度为 0.1 毫米的游标卡尺 它是用来測量比較精密尺寸的，由于它是一种可以調整的尺，因此在使用上可以直接測量工件的外徑、內徑与深度等等（見圖 1-6）。

（一）构造：

主尺 它和固定卡脚为一整体，主尺上刻有毫米讀數。

副尺 它和活動卡脚为一整体，在活動卡脚的窗口里刻有游

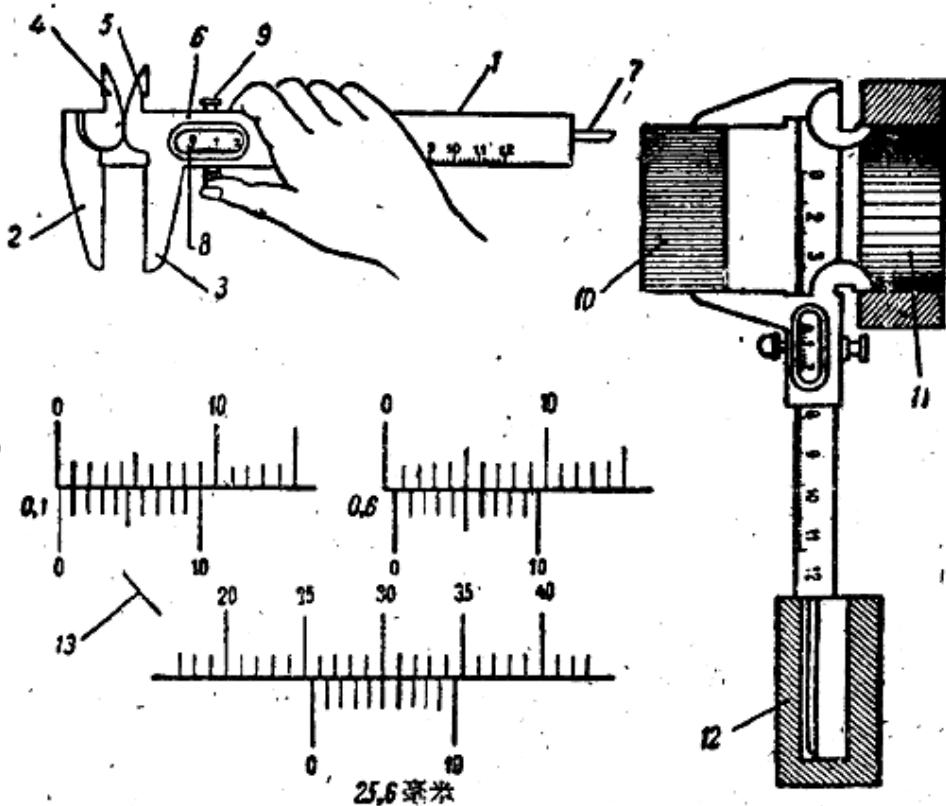


圖1-6 游标卡尺：

1—一刻有毫米分度的主尺；2、3—测量外部(外徑)用的固定卡脚和活动卡脚；4、5—测量内部(內徑)用的卡脚；6—副尺；7—深度尺；8—游标；9—制动螺釘；10—测量外部实例；11—测量内部实例；12—测量深度实例；13—游标读数实例。

标（可读出小数）。

活动卡脚在主尺上是可以滑动的，要把它固定在某一尺寸上，只要旋紧制动螺釘就可以了。

(二) 刻線原理 这种游标卡尺在主尺上的刻線是1毫米一等分，每10格都注有10、20、30、40……等整数毫米。在副尺的游标上刻有10等分，全長等于9毫米，所以游标的每格是0.9毫米，因此主尺的1格和副尺的1格相差是1毫米减0.9毫米等于0.1毫米，所以说这种游标卡尺的精度是0.1毫米。

(三) 读数步骤 当工件测量完毕后，应先看副尺0綫前面的主尺刻度是多少毫米，然后再看副尺0綫后面第几根綫和主尺刻綫相对齐。每一根綫是代表0.1毫米。最后两个所得的读数相

加，就是工件所測量的尺寸。

例1 副尺零線前面的毫米数是0，副尺0線后面第1根線与主尺刻線对齐，所以讀數是0.1毫米。

例2 副尺零線前面的毫米数是0，副尺0線后面第6根線和主尺刻線对齐，所以讀數是0.6毫米。

例3 副尺零線前面的毫米数是25，副尺0線后面第6根線与主尺刻線对齐，所以讀數是 $25 + 0.6 = 25.6$ 毫米。

(四) 使用注意事項 游标卡尺在使用上必須注意以下几点：

(1) 测量时应輕而平稳，不使卡脚測量面和工件有碰撞現象；

(2) 不可在毛坯等粗糙表面上測量，以免卡脚受摩擦而损坏；

(3) 使用前要檢查主尺和副尺上的0線是否对齐，两卡脚是否密合；

(4) 要經常檢查和擦油，避免产生銹蝕現象；

(5) 在一定時間內不使用时应安置于匣中。

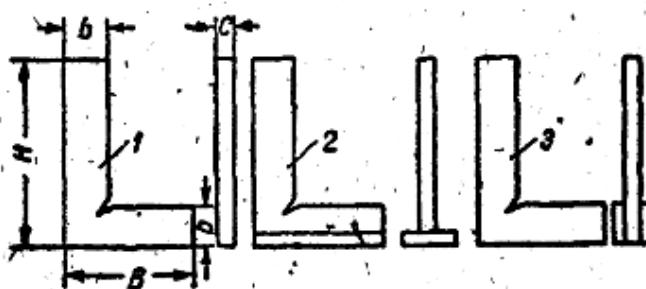


圖1-7 角尺。

4. 角尺 用来檢查工件內外直角(圖1-7)。角尺分为整体角尺和組合角尺两种。整体角尺是用整塊金屬制成的，組合角尺是由尺座和尺苗两部分組成的。角尺两边的長短不同，長而薄的一边叫做尺苗，厚而短的一边叫做尺座。有的角尺为了便于观看尺寸，尺苗上还刻有尺寸線。角尺是用碳鋼制的，最后經過精

密加工装配而成。

角尺的使用方法：将尺座靠紧于台面，以尺苗向另一面靠拢，用视力觉察尺苗和工件结合处有否光线射入，从这个光线射入的多少，来判断工件是否成直角。必要时，也可以用角尺来检查工件的平面度。手拿角尺时应捏着尺座，不要拿着尺苗，否则轻重倒置，会使尺苗变形。角尺边缘磨损后，就不要再使用，需要重新加以研磨。

除上面已讲到一些常用设备和工具以外，工作位置上还有图纸、材料、毛坯和照明设备等，这些都是为完成生产任务所必须的。由于工作位置上具有这样多装备，因此合理的组织工作位置是十分重要的。

合理的组织工作位置包括：

为了达到高生产率的工作的目的，要使现有的机器、夹具和工具有适当的安排：

保证工作过程的安全；

经常保持整齐，维持清洁和工作的正常条件；

组织所有必要的工具和毛坯等连续供应工作。

当开始工作以前，必须看懂图纸，熟悉全部技术资料，仔细检查毛坯是否有加工余量，考虑加工步骤和方法，然后按下列原则安排所需要的工具和量具等：

- (一) 要用左手拿取的工具，都要放在左边；
- (二) 要用右手拿取的工具，都要放在右边；
- (三) 常用的工具要摆在自己工作位置的附近；
- (四) 不常用的工具要摆在虎钳前面；
- (五) 精密量具应摆在专用的架子上，绝不允许和其他的工具堆放在一起；
- (六) 图纸要挂在钳台架子上，图纸上面要经常保持清洁。

在工作的时候，必须细心地工作，认真地执行工艺规程，使生产出来的成品符合图纸上的要求；要严格地遵守劳动纪律，不

得无故离开工作位置。

完工以后清理工具和量具，用抹布擦淨工具上的切屑，存放
在鉗台抽屉内。最后，全面地打扫工作位置，把剩余的廢料还到
存放廢料的地点。

工作位置的組織是生产中很重要的一环，它可以提高劳动生
产率，改善产品質量和减低产品成本。因此，我們都應該重視作
好这一工作，以胜利完成我們的学习任务和生产任务。

复 習 題

1. 什么叫做鉗工工作？它包括哪些工作？
2. 先进的生产既然是用机器，为什么还需要用手工工具工作？
3. 試述虎鉗的主要构造和使用时該注意的事項。
4. 为什么鉗口要用鋼的？为什么要刻有齒紋？为什么有时还要用軟鉗
口？
5. 在虎鉗夹持工件既要牢固，为什么又不能用最大压力去扳手柄。
6. 什么叫做鋼尺？在尺面上有哪些度量單位的刻錢？
7. 怎样准确地使用卡鉗？
8. 如何使用內卡鉗在鋼尺上量取尺寸？如何正确地用內卡鉗測量工
件？
9. 游标卡尺的结构和作用如何？
10. 0.1毫米游标卡尺的精度是怎样产生的？
11. 用 0.1 毫米游标卡尺测量出工件一个尺寸为 5.2 毫米，划出这游
标应有的位置？
12. 游标卡尺在使用上应注意哪些事項？
13. 角尺是做什么用的？使用时該注意些什么？
14. 工作位置的組織有何重大意义？你作得怎样？