

鑄造工藝學

(下冊)

西北工业大学403教研組編

1962.1.

前　　言

各种特种铸造方法在我国日益得到广泛的应用和发展，尤其是在航空制造工业上用的最多，这主要是航空产品要求质量高，并且应用价格昂贵的合金，而这些合金中有的机械加工又比较困难，能够获得更高内部质量和尺寸精度表面光洁度的铸件的各种特种铸造方法在航空铸造工业中占有巨大的比重。

我们为了适应这方面的要求在1958年讲述特种铸造这门课时就大大加重了这部分的内容，并且在讲授时力求反映航空铸造生产的特点。1960年教学改革时我们就把砂型铸造和各种特种铸造方法合併成为一门“铸造工艺”课程，砂型铸造算这门课程中的一章。

根据新的“铸造工艺”课程教学大纲全部内容共分为三篇讲授：第一编造型材料，第二编一次型铸造与半永久型铸造，第三编永久型铸造，并且将铸造设备（砂型铸造设备和特种铸造中的硬型，压铸、熔模精密铸造，壳型铸造），全部划归“铸造生产机械化与自动化”这门课程来讲授，不再包括本课程中。

这次我们的铸艺工造“讲义”编为上下两册，上册为造型材料与砂型铸造，下册为特种铸造，其中编、章、节的安排是根据铸造工艺教学大纲进行的。

本册为特种铸造部分讲义，其中熔模精密铸造课堂讲授14学时，另有2学时的课堂作业，壳型铸造课堂讲授10学时，石膏型铸造2学时，其它一次型半永久型铸造方法3学时，硬型铸造课堂讲授17学时另有2学时课堂作业，压力铸造16学时（包括半液体模压与挤压铸造），离心铸造8学时。课堂讲授总学时为70。

讲义的篇幅大致根据学时数来编写的，其中有些章节写的多了些。这主要表现在“其它一次型和半永久型铸造”一章中，因为这章内容很多不成熟，虽然综合了些资料由于没有足够实际经验，所以只能做为教学中的参考。

其它象連續铸造（铝及铝合金鑄錠在有色合金熔铸这门课讲授），鑄管、冷硬铸造、真空吸鑄等铸造方法在目前航空工业中用的不多或不用，故这部分内容从略。

这部份讲义虽然力求能反映出航空铸造工艺的一些特点但由于编写讲义的同志水平有限，这方面实际知识又很贫乏，又由于时间紧，所以这些特点反映的还很不够，讲义中的错误和缺点也在所难免。好在做为我校内部应用的教科书，主要是解决我校铸造专业教学讲义问题，等试用一个时期后再根据同学和教师的反应重新修订。

本部份讲义由李希傑和郑来苏仁同志编写，由工艺教研小组讨论最后由周尧和同志审阅。

西北工业大学铸工教研组

1961年12月

鑄造工藝學

下冊 目錄

前言

第六章 熔模精密鑄造..... (1)

 前言..... (1)

 第一节 壓型的構造和製造方法..... (2)

 第二节 模料..... (9)

 第三节 塗料..... (20)

 第四节 鑄型的烘干與焙燒..... (31)

 第五节 金屬的熔化和澆注..... (35)

 第六节 清理和落砂..... (35)

第七章 壳型鑄造..... (37)

 第一节 概論..... (37)

 第二节 造型材料..... (39)

 第三节 壳型鑄造工藝..... (46)

 第四节 壳型鑄造工藝設計特點及模板的設計..... (57)

第八章 石膏型鑄造..... (62)

 第一节 概述..... (62)

 第二节 石膏造型材料..... (63)

 第三节 石膏型的鑄造工藝..... (64)

第九章 其它半永久型方法的鑄造..... (68)

 第一节 陶瓷型鑄造..... (68)

 第二节 玻璃型..... (72)

 第三节 石墨型鑄造..... (74)

 第四节 泥型鑄造..... (76)

第三編 永久型鑄造

第十章 硬型鑄造..... (83)

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 第一节 概論..... | (83) |
| 第二节 硬型設計..... | (86) |
| 第三节 硬型鑄造工艺..... | (117) |
| 第四节 硬型的制造、試鑄和調整..... | (127) |
| 第五节 特种硬型..... | (132) |
| 第十一章 壓力鑄造..... | (135) |
| 第一节 概論..... | (135) |
| 第二节 壓鑄過程的基本參數..... | (141) |
| 第三节 金屬的流入和在鑄型中的運動..... | (145) |
| 第四节 壓鑄時物理與工藝因素對鑄件質量的影響..... | (149) |
| 第五节 鑄鑄法..... | (158) |
| 第六节 壓鑄合金..... | (162) |
| 第七节 真空壓鑄..... | (167) |
| 第八节 壓鑄型的設計與製造..... | (174) |
| 第九节 液體金屬沖壓..... | (185) |
| 第十节 挤壓鑄造..... | (190) |
| 第十二章 离心鑄造..... | (193) |
| 第一节 离心鑄造的理論基礎..... | (194) |
| 第二节 离心鑄造工艺及設備..... | (209) |

第六章 熔模精密鑄造

前 言

凡联接尺寸的公差达到3—5級，表面光洁度达到 ∇_3 — $\nabla\nabla_6$ 的鑄件称为精密鑄件，有色金属鑄件一直以压鑄件最为精确，金属型次之，砂型最差，金属型为6—8級，砂型7—9級。

由于现代机械制造工业的发展，在铸造工作者的面前提出愈来愈复杂的任务，尤其在航空工业上喷气式发动机的进展，首先提出来要制造很难于机械加工或完全不能机械加工的耐热合金而尺寸和形状又很精确的零件，这些零件，首先是喷气涡輪叶片，它要在900—950°C的高温下工作，为解决这項問題铸造工作者找到了远在3000年以前发明的，近百年失傳的熔模精密鑄造法，这种方法是由牙科医生保存下来的。

熔模精密鑄是由易熔的材料（腊或塑料）制成的整体模，在模上塗上一层特制的耐火塗料，干燥之后放在砂箱中，并在四周填以填充砂成型。将型烘干，模熔化由澆注系統流出，然后經过高溫焙燒，焙燒之后将金属澆入鑄型内冷却，而后得到鑄件。由此可見熔模精密鑄具有以下之特点：

1. 使用一次模，因此可以制造无分型面之型芯和鑄型如用永久模时则需要拔模和合型，有分型面之型和芯即使操作非常小心也难免发生誤差，因此尺寸容易不准确。

2. 使用特制的耐火塗料很好的和模塗掛表面很光滑。

3. 使用热型澆注，因此可以澆注很薄之鑄件。

熔模精密鑄具有下列之优点：

1. 可以制造各种合金鑄件，包括耐热合金在内。

2. 可以制造出形状非常复杂之零件，因为模可以分别制造然后粘合起来，而铸造后得到的是整体鑄件。

3. 鑄件的精度高，通常为4—5級，个别达3級表面光洁度也高，达4級至6級，因此加工裕量小，有时没有加工裕量，复杂件0.4—0.7毫米简单件0.2—0.4毫米。

4. 可以鑄出很薄之零件，鑄鋼件壁厚可达0.3毫米。

現将锻造后再經机械加工制得涡輪叶片之成本与使用熔模精密鑄制造之涡輪叶片做一比較。（表6—1）

表6—1 鑄造的涡輪叶片和熔模精密鑄造的涡輪叶片比較

| 用鑄造法制造的毛胚 | 用精鑄法制造之鑄件 |
|------------------|----------------|
| 1. 鑄件重量 28公斤 | 清理后鑄件重量 7公斤 |
| 2. 鑄造用鑄錠重量 50公斤 | 帶澆冒口的鑄件重量 10公斤 |
| 3. 机械加工工时消耗 56小时 | 机械加工工时消耗 2小时 |
| 4. 成本 977芦布 | 成本 256芦布 |
| 5. 制造所需時間 8个月 | 制造所需時間 2周 |

但是熔模精密鑄造方法也有一些缺点，在選擇鑄造方法時不可忽視：

1. 限制了鑄件之尺寸，一般鑄件重量在50—1000克之間，個別可達50公斤，其外廓尺寸一般到200毫米，個別達400毫米。

2. 工藝複雜，生產週期長達5—7天，不能與壓鑄相比。

3. 使用貴重的造型材料和輔助材料。

4. 工藝過程機械化程度不高，很多工序要用手工操作。

上述優缺點的對比決定了熔模精鑄方法應用之範圍，只有在下列先決條件下，使用熔模精鑄才是合理的。

1. 對於不能或難於機械加工的合金鑄件。

2. 要求機械加工量很小之零件。

3. 對於形狀特別複雜用其他方法不能製造之零件。鋁鎂合金很少採用熔模精密鑄造方法。近幾年來生產實際經驗證明無論在大量或大批甚至小批生產的條件下，都很有成效的採用這種方法。目前用于飛機和發動機製造，汽車、拖拉機、摩托車，鉆探機械，計算機，各種儀表，切削工具，鐵模、壓鑄模、射击武器零件，特別是渦輪葉片及計量用的磁鋼等等；此外這種方法還應用於藝術鑄造上。在很多情況下，成功的代替了鑄造和模鑄。

應當指出這種鑄造方法的優點和使用的可能性日益擴大，尤其在我們國家自58年以來各個工廠使用日益廣泛，但也應當指出這種鑄造方法還很不完善，有很多應當鑄造出來之零件還沒有鑄造出來，有的工廠質量尚不夠穩定；今后應該在造型材料造型工藝以及機械化自動化方面進行研究，使它的應用範圍日益擴大，鑄件質量日益提高。

熔模精密鑄造工藝過程很複雜，可用下列示意圖表示：（圖6—1）

第一節 壓型的構造和製造方法

§1. 壓型的設計

熔模鑄件的質量在很大程度上決定於模的質量，而模的質量除模的性能外，主要決定於壓型，此外壓型的成本對鑄件的成本也有很大的影響。

壓型的設計方法和基本原則和鍛型壓鑄型的設計相類似（在第十、十一章講）。但具體問題的處理必須考慮熔模精密鑄造的特點。

壓型型腔尺寸的確定比較複雜，除合金的收縮外，還要考慮模料的收縮和殼的膨脹（一般在高溫澆注），確定壓型尺寸時可按下式計算：

$$l_{\text{壓型}} = l_{\text{鑄件}} \left(1 + \frac{\epsilon}{100} \right) + \frac{1}{2} \delta_0 + \delta'$$

式中 l —壓型和鑄件上相應的尺寸

ϵ —總收縮率%

δ_0 —鑄件尺寸的公差

δ' —壓型製造公差

總收縮率 $\epsilon = \epsilon_{\text{模料}} - \epsilon_{\text{殼}} + \epsilon_{\text{合金}}$ 。隨塗料模料及合金種類，澆注溫度和方法，鑄件的形狀和尺寸等要素而定，並且各個方向不盡相同，必須用實驗方法來確定。設計時可參考有關

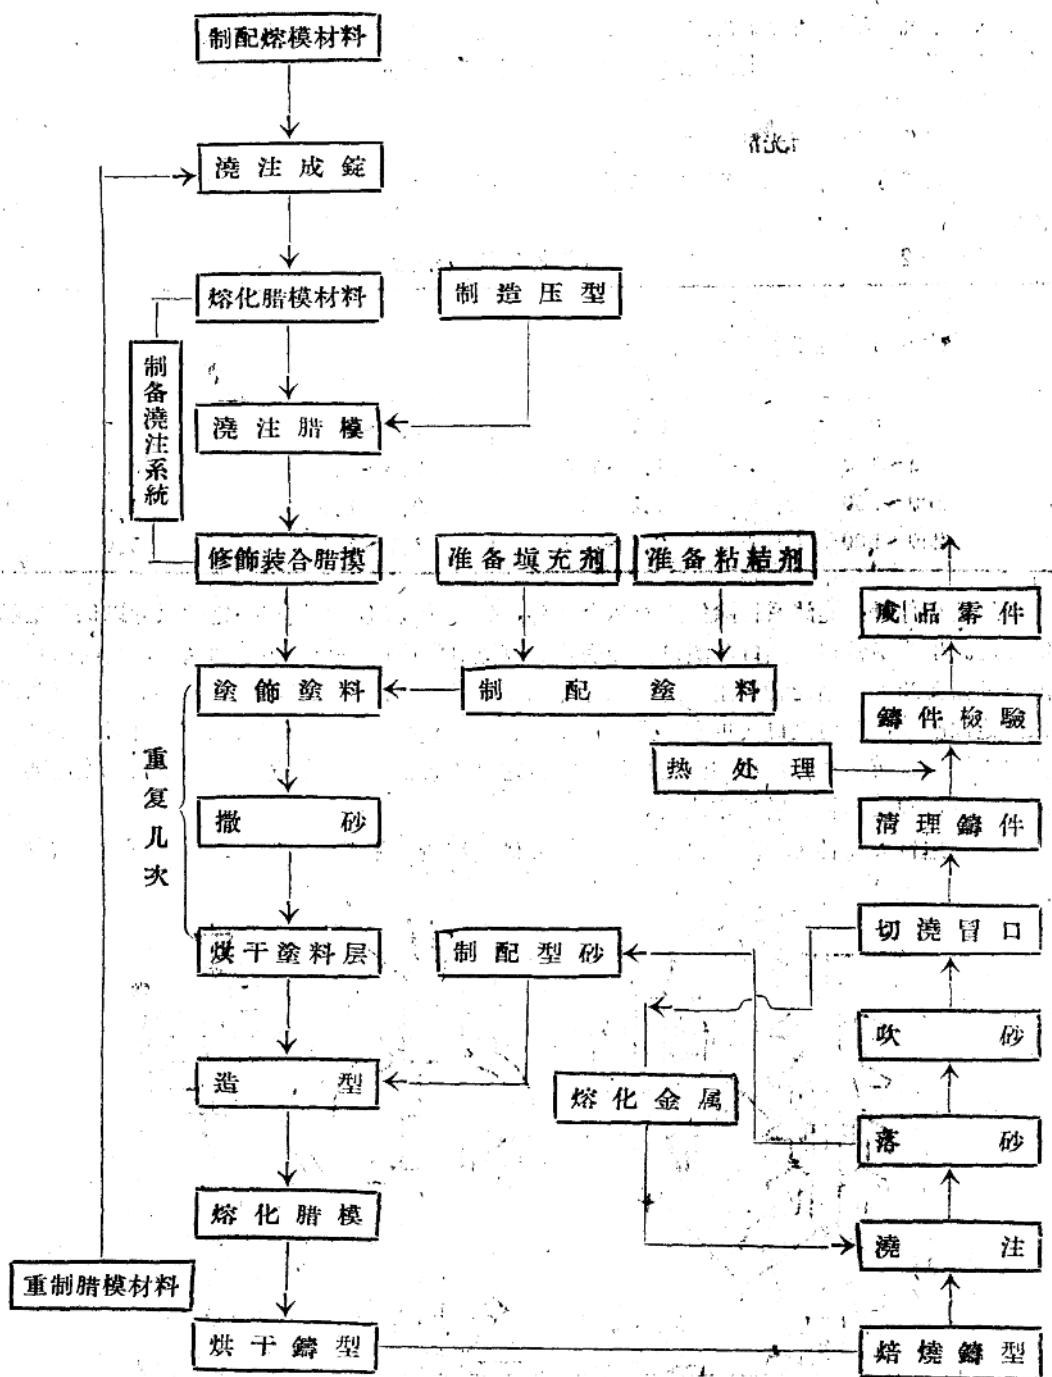


图6-1 熔模精密铸造图流

生产經驗及文献資料，并考慮到压型修整的可能。

式中 $\frac{1}{2}\delta_0$ 一項，是为了得到平均尺寸，而不是标名尺寸，設計時必須注意 δ_0 的符号，如果正負公差相等即为 $\pm\delta_0$ 則上式此項為零。压型制造公差 δ' ，对于重要尺寸可取为 $\frac{1}{3}\delta_0$ ，对于不重要尺寸可取为 $\frac{1}{2}\delta_0$ 。

压型工作面的表面光洁度应不低于 $\nabla\nabla\nabla\nabla_8$ 。

在鑄件必須加工（尺寸精确度高于5級表面光洁度高于 $\nabla\nabla_6$ 时，加工序量可参考表6—2。

表 6—2

熔模鑄件的加工裕量

| 鑄件最大尺寸(毫米) | 加 工 裕 量(毫 米) | | | |
|------------|--------------|---------|---------|-----|
| | 切 削 加 工 | 磨 削 | 澆 冒 口 下 | |
| <40 | 0.7~1.0 | 0.3~0.5 | | 2.0 |
| 40~100 | 1.0~1.5 | 0.5~0.7 | | 3.0 |
| 100~250 | 1.5~2 | 0.7~1.0 | | 4.0 |
| 250~500 | 2.0~3.0 | 1.0~1.5 | | 5.0 |

鑄造小件时，澆注系統除供应液体金属外，还支撑模組，故須有一定的尺寸以保証足够的强度。生产中常将直澆口及澆口杯标准化。直澆口的直徑一般为20—60毫米，其断面远較澆鑄的需要为大，因此常利用直澆口来补縮，而不另設冒口，这样就应从鑄件的厚处澆入以保証定向凝固，且內澆口（可看为是冒口頸）应尽量短，一般在10毫米以下，有时为了在直澆口周圍按排更多鑄件，可在直澆口与內澆口之間設盤狀和环狀聚流器，內澆口和聚流器的断面积的計算应从补縮的要求出发。

在制造較大鑄件时，澆冒口的設置与一般砂型鑄造中相类似鑄造5公斤以下的鋼鑄件时

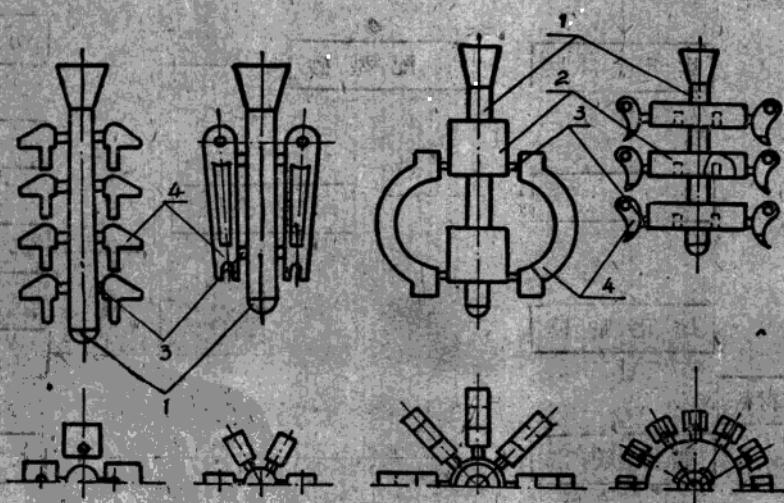


图 6—2 熔模精密鑄造常用的澆注方式
1—直澆口 2—聚流器 3—內澆口 4—鑄件。

可用下式計算澆注系統：

$$\delta_{\text{內}} = 2 \frac{\sqrt{Z^3 Q} \sqrt{l_{\text{內}}}}{\delta_{\text{直}}}$$

式中 Z ——鑄件熱節的當量厚度。即體積與表面積之比。

Q ——鑄件的重量，克。

$l_{\text{內}}$ ——內澆口之長度。毫米。

$\delta_{\text{內}}$ ——內澆口之當量厚度。即斷面積與周邊的比。

$\delta_{\text{直}}$ ——直澆口之當量厚度。

澆注方式有如圖 6—2 所示幾種。

鑄件最高點至澆口杯頂面之距離，即最小壓力頭應不小于 60 毫米。

在選擇了直澆口的直徑和內澆口長度後即可計算內澆口為了計算方便，根據上式作出了图表如圖 6—3 所示。

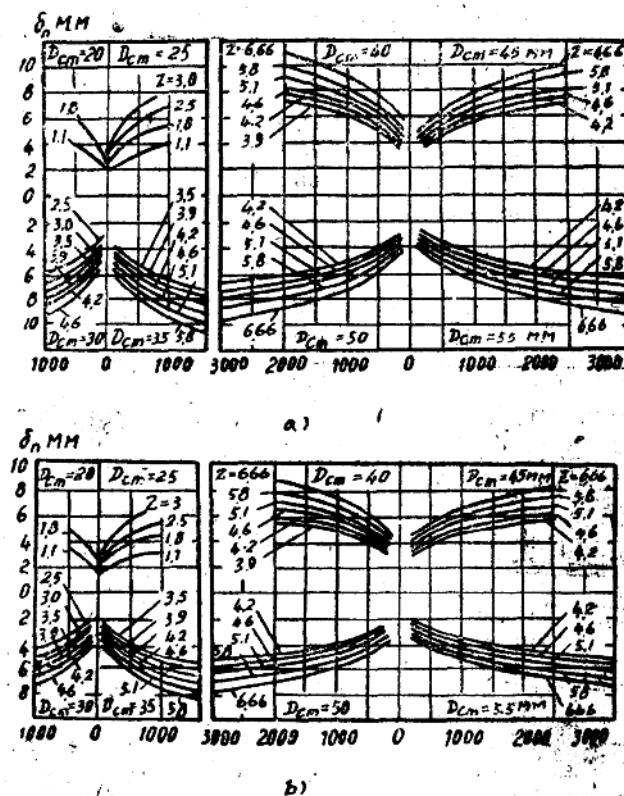


圖 6—3 熔模精密鑄造鋼鑄件澆注系統圖表

a. 內澆口長度 = 4 毫米 b. 內澆口長度 = 8 毫米

§2. 金属压型

当对铸件的表面光洁度和尺寸精确度要求高，并且生产批量大时，压型多采用鍛鋼的毛胚經机械加工制成。压型的构造在很多地方与硬型和压鑄型相似，但一般壁厚較小較輕便。压型的夹紧装置应可靠而且操作方便，常用鉗鏈，螺栓及偏心卡等，压型应有通气装置定位銷及頂出腊模的頂杆装置。

銅制压型的使用寿命很高（可达20万次），但制造困难，費时长，成本高，故只用于复杂铸件或大量生产中，在批量很小时亦可用鋁合金制造压型，但为了减少机械加工，进一步縮短生产週期降低成本常用铸造压型。

铸造压型一般用易熔合金其熔点低，使用方便，并且收縮率很小，因而容易保証尺寸的精确度，常用的几种易熔合金之成份及熔化温度見表 6—3。

表 6—3 鑄造压型用的熔易合金

| 序号 | 成 份 (%) | | | | 熔化温度 (°C) |
|----|----------------|----|----------------|----|-----------|
| | S _z | Pb | B _i | Sb | |
| 1 | 42 | — | 58 | — | 139 |
| 2 | 33 | 56 | — | 11 | 315 |
| 3 | 35 | 30 | 35 | — | 140 |
| 4 | 15 | 70 | 15 | — | 140 |
| 5 | — | 87 | — | 13 | 247 |

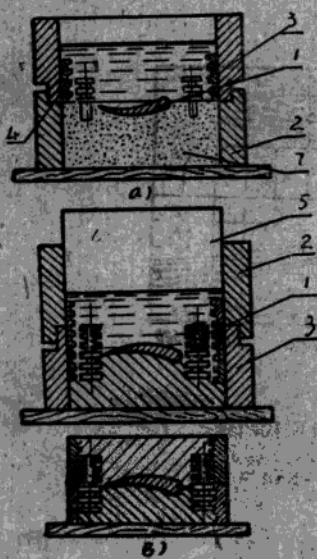


图 6—4 压型鑄造方法示意图
1—母模 2、3—套箱 4—假模
5—柱塞 6—定位銷 7—套框

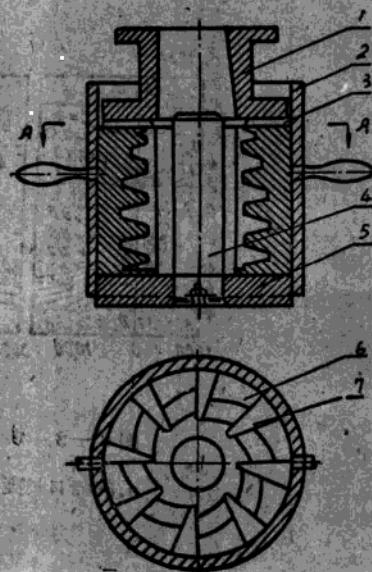


图 6—5 滚铁刀的鑄造压型
1—澆口杯, 2—套框, 3—隔片
4—芯子, 5—底板, 6、7—活块

图 6—4 示压型之铸造方法，其步骤如下：

- a. 制造一个铜合金“母模”，其形状及尺寸与压型的型腔相同，其表面光洁度要求达到7级($\nabla\nabla\nabla_1$)以上，公差为铸件公差的 $\frac{1}{2}$ 。
- b. 在一套箱2中浇满快干水泥，将母模1压入水泥中至分型面处，同时在水泥中插入两个定位销，这个水泥箱相当于造型用的假箱，亦可用石膏或细粒的肥砂（石英砂75%，粘土25%）制造，烘干后使用。
- c. 水泥干燥硬化后，在套箱2上加另一套箱3，为了加强压型还可以在套箱内加一钢制套框7，然后在其中浇满易熔合金，使其表面略高于套框（图6—4a），为了得到准确的压型，在易熔合金凝固的过程中，可用一个柱塞5加压（3—5公斤/厘米²）保持20—30分钟，（图6—4b）。
- d. 易熔合金凝固后，将分型面仔细抛光，将背面多余之合金刨去就得到了一半压型，然后可在此一半压型上以同样方法浇铸压型的另一半（用灯芯或细石英粉水玻璃涂料的分型剂）。
- e. 在一半压型上钻出浇入物料用的浇口。

图6—5示为一滚铣刀的铸造压型，首先制一个圆柱形母模，有内孔可穿在芯子4上，并且外部尺寸和斜度与套框2配合，在此母模上先加工出轴和凹槽，按图示组装起来（此时不加浇口杯和圆片3），在凹槽中浇入易熔合金得活块7，活块的顶端加工平整后应编号，然后可将压型打开。

将母模螺旋槽及外圆加工成所需尺寸后，即可将各部分再组装起来，在剩余空间内浇入易熔合金即得活块6，活块6亦应加工平整和编号。

浇口杯1形成直浇口，亦即冒口，对分割片3上有小孔，形成内浇口亦即易割冒口的颈。

用易熔合金制压型时，母模应预热到比合金熔点低50—60℃的温度。

易熔合金压型制造容易，成本低，有很好的精确度，但强度和硬度皆不高，因而使用寿命短，只适于小批生产和试制工作。

铝合金的机械性能好，但收缩大，不易得到足够精确的压型，一般仅用于制造浇注系统腊模的压型。

图6—6为在立式压铸机上，用压铸法制造压型的示意图，母模以普通钢制成，沿分型面分半，用前必须仔细去油干燥，浇铸前要预热到120℃，用锌合金或铝合金按此法制造压型可得4—5级精度。

电镀法是制造压型最新方法之一其步骤如下：

- a. 用铝合金制一精确的母模，沿分型面分为两半。
- b. 将母模仔细洗净去油镀一层镍，在分型面上涂一层用石蜡和松香各半混合成的保护层，然后将母模在硫酸铜及硫酸的溶液中电镀一层铜厚约0.8—1.3毫米（需时18—24小时）。将母模取出，冲洗、干燥后再用喷镀法将铜壳加厚到2—2.5毫米。
- c. 将分型面上的保护层刮去，将母模放在沸腾的碱溶液中把铝壳触掉，再在硫酸溶液中


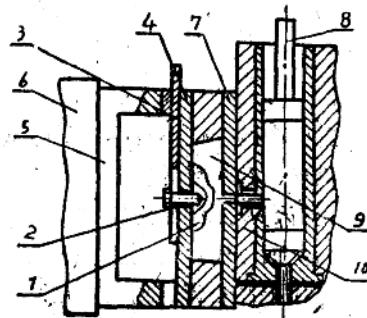


图6—6 用压铸法制造压型。
1—母模 2—螺钉 3—斜楔 4—型板 5—动型座 6—动型架
7—静型板 8—压铸 9—压铸活塞 10—型腔（压型）。

用电解法将残余的鋁去淨，同时也将一层鎳去掉。

- d. 在套框中将所得銅壳的背面澆上鋁合金，鋅合金，或石膏。
- e. 将型腔表面修整，加鍍一层鎳（厚10—12微米）以保护銅，用此法所得压型之精度可达2—3級，虽然工序較煩，但成本約比机械加工法低3倍，图6—7为用此法所得压型的組裝图及制造过程。

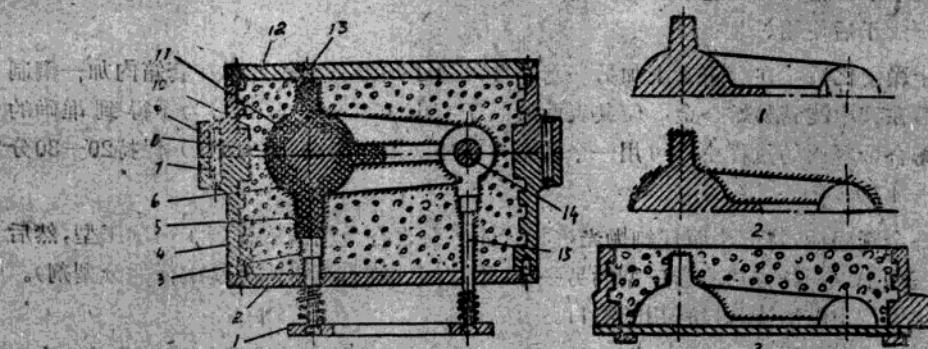

a—压型組合图 b—制造步骤

1—頂桿板，2、12—压型底板 3、5—頂桿，4、9—套框，10—填料，11—电镀金属，
6—腊模，7—定位銷。8、14—型芯，13—浇白杯

§ 3 非金属压型

当生产批量較小时，为了降低成本常用非金属压型，制造压型的非金属材料有石膏，泥、橡皮、及塑料等。

用石膏及水泥制造压型的方法与用易熔合金鑄造压型方法相似，而母模可用硬质木料制造。

为了提高石膏压型的使用寿命，可将硬化，干燥后的石膏压型在50°C的快干漆中浸30分钟，取出拭淨，烘干后在分型面及工作表面塗一层清漆，干燥3—4小时后即可使用。

为了提高石膏压型之强度可加入15—30%的水泥，亦可用金属骨架加强。

水泥压型較石膏压型耐用，配方可用水泥66%，细布英砂30%及水玻璃10%。

石膏和水泥压型特別适用于較大的有一定复杂程度的及表面光洁度和尺寸准确度不太高的鑄件。

图6—8为橡皮压型制造方法的示意图。将硫化套框及母模等加热到70—80°C，填入加热到60—70°C的切成碎块的生橡胶，然后加压，并在140—150°C下硫化（压力为10—30公斤/厘米²）1.5—2.5小时。并在压力下冷至25—30°C。

将橡皮压型自硫化套框中取出，用薄刀片沿分型面切开型腔，8—推板及推杆，9—澆鑄孔。

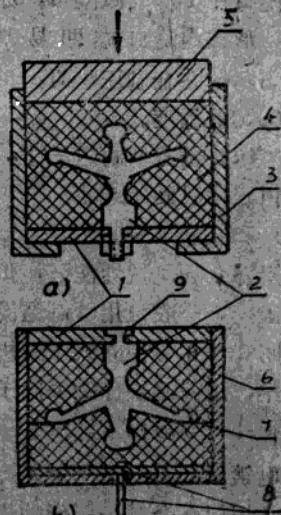


图6—8 制造橡皮压型的方法。
1—底板，2—母模，3—硫化用套框，4—硫化橡皮，5—加压柱塞，6—加压套框，7—分型面，8—推板及推杆，9—澆鑄孔。

(压型是透明的)取出母模。

用塑料制造压型的方法与橡皮相似，塑料之熔点为100—110℃，其配方为。

聚氯乙烯塑料23—27%。苯二甲酸丁脂71—75%。硬脂酸钙2%。

由于橡皮和塑料有很好之韧性，所以可以允许有倒斜度，对于复杂零件，可以用较少的分型面，因而使压型简化。

橡皮压型及塑料压型多用于艺术品铸造但也适用于形状复杂，表面要求光洁而尺寸准确度要求不高的零件。

第二节 模 料

模料在熔模精密铸造中占有很重要之地位，因为模的精确度和光洁度直接影响铸件的精度和光洁度，熔模精密铸造对模料有以下之要求：

1. 软化点高。因为软化点低易变形，尤其是大型零件要求就更高一些，由于我国气温条件南北、冬夏都不同在制造大型薄壁零件时要求软化点也不相同，一般说来大型零件模料在40℃左右，对于小零件可以要求低一些，压完模型之后可放在水中冷却防止变形。

2. 线收缩和膨胀系数要小。因收缩大易变形影响铸造精度。

3. 在没有脆性的原则下，强度应有一定值，这样可以保证焊接、悬挂、脱模等工序顺利进行。

4. 其它如要求有热稳定性，好的塗挂性，好的流动性，化学组成一定，经济合算，不稀少、无毒、卫生等。

要想全部满足以上性能是比较困难的，因此只要其综合性能基本满足就可以了，目前生产上使用的模料基本上可分为两类：

§1. 低熔点低强度模料

这种模料熔点多在50—100℃之间强度<10公斤/厘米²，这种模料主要由石腊，硬脂酸，松香、蜂腊、地腊等组成。

石腊为石油蒸馏之产物，我国东北抚顺等地产之，分子式C_nH_{2n+2}。

其中含炭愈多熔点愈高，固体石腊为树枝状结晶体，柔韧性较弱且无粘性也没有嗅味呈半透明状态，普通石腊熔点52—56℃，石腊软化点低于熔点很多，极易软化应用时多加入硬脂酸，因为硬脂酸加入后能成为一均匀的混合物，使软化点显著提高。

硬脂酸：分解动物骨脂油及多种氢化油时获得之脂肪酸混合物，由经蒸馏而得到之产物，硬脂酸为纯白色，结晶呈片状、针状、鳞片状。

川腊：我国之特产是一种虫腊，为白腊虫之分泌物，其产地以四川最好，虫腊经精炼后呈黄色，无味无嗅，组织为结晶形，坚硬不宜捣碎，其优点为强度高，软化点和熔点亦高。

地腊在115—175℃温度下，用浓硫酸酸化矿腊后之产物，呈黄色。

松香，为松香脂中固体组成物，优点为强度高，塗挂性好，缺点为熔化后粘性大，烘烤

燃烧后有残留之杂质存在。

在熔模精铸中对于原材料有以下之要求(表 6—4)

图 6—4 熔模精铸对原材料之要求:

| 材料名称 | ToCT | 比 重 | 熔化温度 °C | 灰分 % | 机械混合物 % | 水份 % | 收缩 % |
|-------|----------|-----------|---------|------|---------|------|------|
| 石 蜡 | 784—42 | 0.91—0.97 | 50—52 | 0.01 | 沒有 | — | 0.33 |
| 硬 脂 酸 | 6484—53 | 0.92—0.93 | 51—54 | 0.02 | — | 0.2 | 2.33 |
| 地 蜡 | 2488—47 | 0.91—0.94 | 60—85 | 0.03 | 0.1 | — | 8.8 |
| 蜂 蜡 | Ty437—49 | 0.95—0.97 | 65—66 | 0.02 | — | — | — |
| 松 香 | 797—41 | 1.0 —1.1 | 65—90 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | — |

在这类模料中最常用的就是50%石蜡和50%硬脂酸的混合物因为这种模料具有较好之流动性，有一定的强度，收缩较小，软化点和熔点的间隔较小，塗挂性较好，所以在小零件生产上多用这种模料，此外尚有其它各种成份如表 6—5 所列。

表 6—5 各种低熔点模料组成成分:

| 腊料 种类 | 成 份 | | | | | | |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | 石 蜡 | 硬 脂 | 蜂 蜡 | 地 蜡 | 松 香 | 川 蜡 | |
| 1 | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| 2 | 80 | — | — | 15 | 55 | — | — |
| 3 | 60 | 38 | 2 | — | — | — | — |
| 4 | 40 | — | — | 10 | 25 | 25 | — |
| 5 | 75 | — | — | 25 | — | — | — |
| 6 | 33 | — | 34 | 83 | — | — | — |
| 7 | 40 | 25 | 10 | — | — | — | 25 |

§ 2. 高熔点高强度模料

低熔点模料的最大缺点就是软化点和熔点均低，同时强度也不高，所以对要求精度高的产品，如航空产品和大型零件便不能满足要求，目前国内对于高熔点高强度之模料研究的很多，基本上可以归纳以下几类：

1. 在基体中加入塑料来提高强度和熔点之模料。

在这种模料中多加入聚苯乙烯、聚丙烯、乙基纤维素等加入这些强化组元之后，模料之强度和软化点大大提高了。

如在石腊地腊硬脂酸之类组元之模料中加入聚丙烯后，强度提高，变形性减少。

在石腊中加入10%聚丙烯，软化点可提高30多度(图 6—9)强度也提高15公斤/厘米²(图 6—10)而弯曲度值(用直径6毫米长50毫米的试样，呈水平位置，固定其一端进行测

試)也提高很多如图6—11所示:

地腊之熔点和軟化点比石腊高(67—68°C左右)，塑性比較低，綫收縮比較大(3—3.5%)，由于这些性质使它在凝固时易生成裂紋，加入聚乙烯后强度和熔点显著提高，但塑性降低，綫收縮也增加。

成份为80%石腊和20%地腊的模料，其軟化点介于地腊和石腊之間，在熔融状态时会起泡，因而使腊模表面质量不佳，加入聚乙烯会使熔融状态模料粘度提高，因而能減輕起泡現象，改善表面质量，同时模料之軟化点，抗拉强度显著增加，如图6—12所示。

以塑料为强化組元的模料典型成份很多最有名的为：

1) КПЦ模料：

成份松香50%，聚苯乙烯30%，地腊20%。聚苯乙烯应符合BTЧ241—51标准：熔点200°C，灰分0.02%，比重0.95，强度30公斤/厘米²收縮2—2.5%。

聚苯乙烯在КПЦ中作用是提高模料之强度，特別是热强度和熔点，松香增加模料塗掛性和强度，地腊的作用是增加塑性。

性能：熔点160—170°C，收縮0.65—0.75%，澆注温度180—210°C，强度55公斤/厘米²，灰分0.068%。

КПЦ模料之优点为軟化点高，强度大，塗掛性好，缺点是流动性不好，回收率差，生产成本高。

这种模料广泛应用于航空工业导向器叶片等均采用。

2) МАИ—500模料：为莫斯科航空学院創制之模料以松香为基体。

成份：松香85—89%；石腊7—11.8%；聚乙烯2.3%；泥炭瀝青0.4—0.7%；地腊%。这种模料收縮小，强度比石腊硬脂酸高2—3倍，在32—38°C时不變形，回收性能很好。

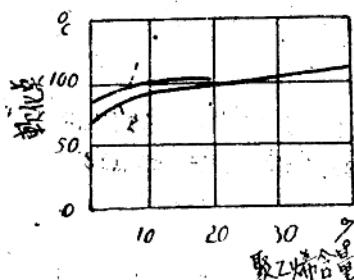


图6—9 聚乙烯对石腊地腊軟化点影响

- 1 石腊与聚乙烯
- 2 提純地腊与聚乙烯

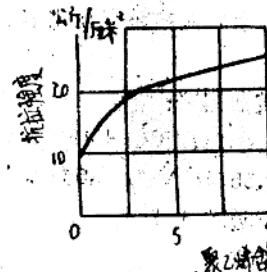


图6—10 聚乙烯含量对石腊聚乙烯熔化物强度之影响

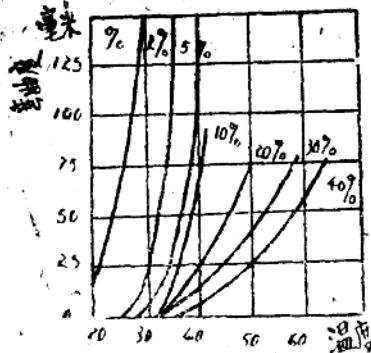


图 6—11 石蜡与不同量聚乙烯試样的
弯曲度

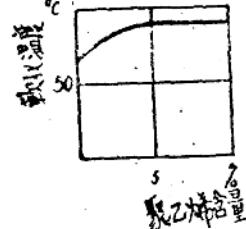


图 6—12 聚乙烯加入量对
石腊地腊 (4:1)
軟化点之影响

2. 盐 模:

这种模料主要特点是沒有軟化点，强度高且能溶于水，和塗料的塗掛張力强（主要是对水玻璃涂料，压制出来之模表面光洁度高，这些优点使其可以在炎热的夏天和南方运用。这种模料有以下几类：

1) 硫酸盐：主要用硫酸銨，硫酸鋁等組成之模料如：BH—45—7 模料。成份：45% 硫酸鋁，7% 硫酸銨，48% 水性能熔点86°C；流动性90°C；螺旋試样 6 厘米（按汽車工业科研所 МИИТАВТОПРОМ 試驗）綫收縮0.3%，抗弯强度110公斤/公分²。在90—95°C的水中既发生溶解，又发生熔化，因此模料自型腔内熔失的过程加快。回收容易，回收时不需要把溶液蒸干，多余之水份，可用蒸汽或真空蒸发驅除，所得到之液体能再用来制模，工艺性能良好价格低廉。

缺点：与水玻璃涂料有互相溶解現象，此外吸潮性大，也很易粘型，所以尚未正式用于生产上去。

2) 硝酸盐模料：


成份：1.55% HNO_3 + 45% N_2NO_3 抗拉强度40公斤/厘米² 熔点218°C

2.55% KNO_3 + 45% N_2NO_2 抗拉强度35.7公斤/厘米² 熔点137°C

优缺点与硫酸盐模同。

3) 尿素模料：

尿素之性质：尿素为无色結晶，熔点132°C，是农业方面重要之肥料，价格低廉，从固体变为液体之过程沒有軟化点。尿素溶于水，甲醇，乙醇，液体氯等，它与水作用即分解成氨与二氧化碳。

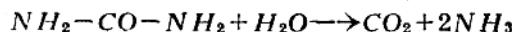

当受热150°C左右时，漸漸发出氨气，而生成二縮尿，变为混濁的白色。

尿素本身很脆，不能单独用来制造熔模，因此必須加入增塑剂来提高塑性，常用之增塑剂为硼酸，通常用的成份是97% 尿素 + 3 % 硼酸。根据試驗結果如右图所示（图 6—13）。

尿素模料的基本性质和其它盐模相似，强度高，沒有軟化点，收缩率小，塗掛性流

动性均好，但吸湿性和粘型性比其它盐模弱，所以现在尿素模料已用于生产上了，如做空心叶片等。

总的来講盐模的成份虽然很多，但性能均差不多，强度高，沒有軟化点，塗掛性、流动性好，脱模采用水溶解的方式，不但生产率提高，而且可以保証壳的质量，但缺点也是一致的，粘型吸潮和水玻璃塗料互溶等。目前正在采取措施，消除其缺点。如将盐模放在丙酮溶液中防止吸潮，但由于工艺复杂，设备限制，問題尚未根本解决。目前除尿素模有的工厂采用外，其余均尚处于試驗阶段。

但这类模料可做可溶型芯用，即比較复杂的零件不能或很困难利用金属型芯形成，则应采用可熔型芯如做球面轴承（图 7—14）。

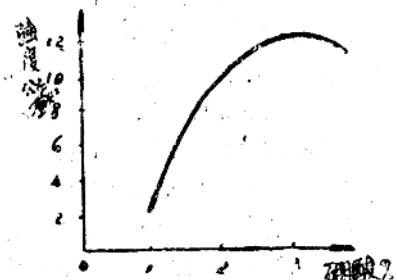


图 6—13 硼酸对尿素强度之影响

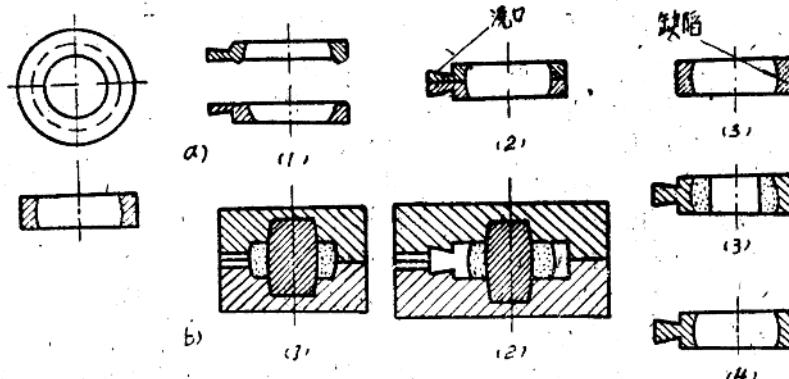


图 6—14 用可溶型芯制造球面轴承腊模

a. 組合腊模

1—两半腊模 2—熔焊成整体腊模

3—所得鑄件

b. 用可熔型芯制造整个腊模

1—制可熔型芯 2—制腊模

3—腊模和可溶型芯

4—去型芯后的腊模

这种方法已普遍应用于生产中。

3. 水銀模料：

即用水銀代替蜡和塑料制模，主要优点可制大型复杂零件的模型，这种方法的基本过程和普通熔模鑄造工艺相似，把液体水銀澆入金属模型中，再把模型浸入 -73.3°C 冷冻槽中，等水銀冻结后拆开模型取出冻结之水銀模，然后把水銀模反复浸入陶瓷塗料的稀浆中以制造铸型，一直到获得需要之壁厚为止（通常为1.6—3.2毫米）。

水銀模解冻熔出后就把型壳送入烘炉中。用 1010°C 的温度焙燒約2小时，鑄造合金可按一般鑄造法澆入铸型中。

水銀做为制模材料之优点是能很好的填充模型，因而能清晰的复制出零件的外形，冻结