

# 高頻率熱處理工藝與設備

第一機械部

# 目 錄

1. 高頻加熱物理基礎	1-1-1- 18
2. 感應加熱的基本現象和定律	2-1-2- 12
3. 淬火感應圈	3-1-3- 46
4. 高頻淬火	4-1-4- 27
5. 鋸件高頻電流加熱	5-1-5- 13
6. 机械式發电机	6-1-6- 31
7. 真空管式發电机	7-1-7- 18
8. JMT3-30 和 JMT3-60 型 高頻率裝置	8-1-8- 14
9. 应力反強度	9-1-9- 3
10. 高頻電流淬火硬化層深度和 質量的檢定方法	10-1-10- 4

## 目 錄

### 緒論：

I. 圓柱形工件外表面加熱用的感應器	3-2
1. 概論	3-2
2. 声頻率淬火用的感應器	3-7
3. 無線電頻率淬火用的感應器	3-16
4. 圓柱形感應器的近似計示	3-17
II. 圓柱形工件內表面和平形工件表面淬火用的感應器	3-26
5. 內表面淬火用的感應器	3-26
6. 平形工件表面淬火用的感應器	3-32
III. 複雜形狀工件表面淬火用感應器的基本類型	3-41
7. 旋轉体工件淬火用的感應器	3-41
8. 端面淬火用的感應器	3-43
9. 大模數齒輪淬火用的感應器	3-44
10. 电磁屏蔽法	3-45

## 1. 导体感应加热的物理基础

### 1. 电磁现象的基本概念

由任何电源（例如发电机）的电流传给导电体，在导电体的周围就造成了电场。当某种带电物体（例如由轻质材料作的小球）被吸引到带电导体上时，我们就发现有电场。我们肯定有机械力作用到带电小球上。该机械力是使带电荷的物体运动机械力是电场的一种现象。

电场用电场强度来说明，通常用符号 $E$ 来表示，电场强度等于作用到试验正电荷的机械力并且机械力与电荷量成正比，电场强度有大小有方向。

藉电场强度的概念，我们将能描述空间任意一点的电场。

电场用线来表示，线的密度表明电场的强度。

把不带电的导体放在电场中我们肯定机械力将作用到物体内部的自由电子上，正如机械力作用到试验电荷上一样，在这些力的作用下，电子就运动起来，也就是在导体内部发生了电流。

电子移到物体界面时，这回电流就很快停止，与电子运动方向相反的物体界面，形成正电荷。

缺少电子的导体另一部分是负有正电荷，在物体相对端头上的电荷集中在物体内部造成了电场，电场的方向与引起电荷移动的电场相反。由此在导体内部将没有电场存在，但是假如将导体与电源联结成封闭的电路，那末在导体的内部电场将不断的存在着，而电流在任何长的时间都会通过。

当电流通过时，利用磁针我们就能发现沿着导体的周围存在着磁场（图乙），同时在导体的内部同样也存在着磁场。

根据电流的大小和方向，磁场有不变的和交变的，当为交流电时，能够利用测量仪器来发现磁场，该仪器与放在通电导线附近的线圈连结成一个回路，保持测量线圈与导电一定的距离，回路

改变线匝对导线轴的位置，我们能使仪表指针得到最大的偏转，相当在线匝内通过最大的电流。

假想在磁场内划分出某一面时，就能研究通过这面的磁场部分被划分面的磁场部份称为磁流。

磁流密度称为磁感应，感应决定着在空间一定地方的磁场强度和磁场方向。

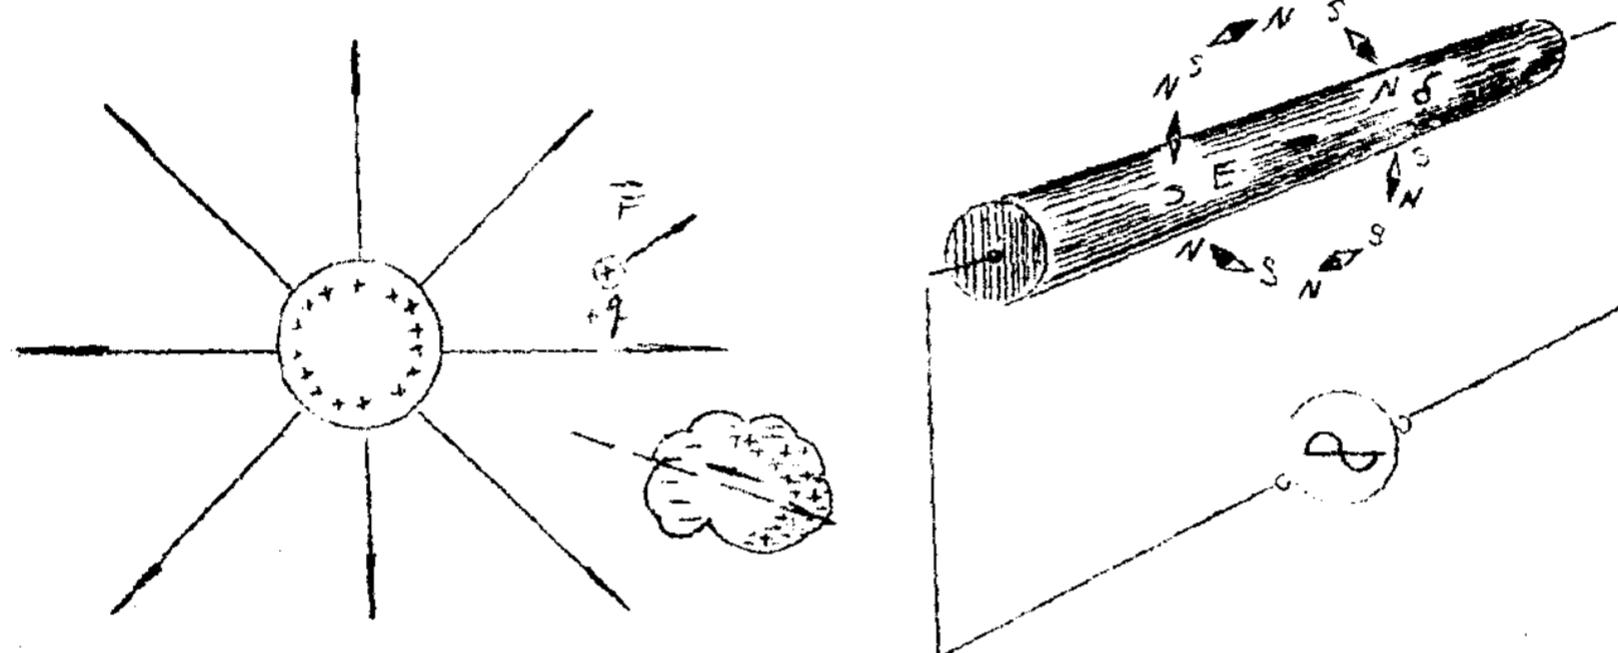


图1. 电场强度  $\propto$  等於作用到試驗正電荷  $+q$  上的機械力  
 $\vec{F}$ 。該機械力與電荷數有关。

图2. 用磁針來探測圍繞在  
導線周圍的磁場  
 $\vec{H}$  — 一電場強度  $\propto$  電流密度。

磁场用线条表示，磁场密度用感應来说明。

假想磁場在空間圍繞着導線，因此改變線匝的位置，我們就改變著貫穿線匝的磁力線（圖3）

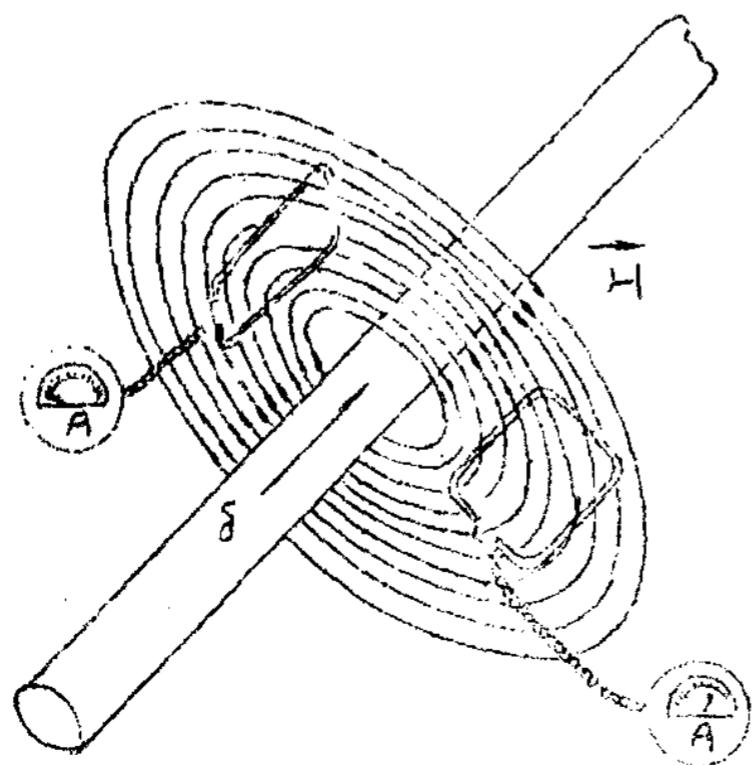


图3. 改變線匝的位置時  
· 貫穿在线匝內分割表面  
上的磁通量就改變。

当线匝的平面垂直放置在感應的方向，在线匝内產生了最大的电流，此时线匝将联系

最大的磁流。)

当随时间而改变磁场时，出现在线圈内的电场是在线圈内产生电流的原因。

因此，我们知道，当随时间而改变贯穿线圈的磁流时，在线圈内就产生引起电流的电场。

将具有电流的导体从自由空间中转移到某种物质内，我们能看到，在相同的电流下，磁场会改变。

在物质内的感应与自由空间的感应之比，称为相对导磁系数，用符号 $\mu_{rH}$ 表示。

磁场同样能用磁场强度 $H$ 来表明。磁场强度与感应成比例并且在自由空间内的磁场强度由关系式 $B = \mu_0 H$ 来决定 $\mu_0$ —自由空间的透磁率，等于 $4\pi \times 10^{-7}$ 亨利米，在任何介质内磁场强度由关系式 $B = \mu_r H$ 来决定， $\mu_r = \mu_{rH} \cdot \mu_0$ —介质透磁率。

当改变磁场时，在线圈内产生电流的现象称为电磁感应。

引起磁场改变的电场不仅在线圈内产生，同时，在没有导线的其他地方亦会产生。

我们进一步取二块平行的金属板，其中放置某种电介质这种装置称为电容器。

假如将电容器联结在交流线路内，那末在金属板之间，将有随时间而变的交变磁场存在。

当磁针接近电容器时，就能发现造成随时间而变的电容器电场的磁场。

因此，当电场随时间而改变时，就产生磁场。电场与磁场是相互联系着的，是电磁场的两个组成部份，在某一情况下我们与电磁场发生关系。但是当研究某种现象时，我们常只考虑电磁场的一个组成部份，而另一个必然存在的组成部份也要考虑到。

在某些条件下，例如在无线电台的放射天线上，电磁场可能与自己的来源有关而传播出去，并且将能独立存在。成为在无线

在收音机上所發現的電磁波形式傳佈在自由的空間中。

當說明應用在高頻加熱中的物理現象時，我們常會碰見關於電磁場的概念。

當交流電沿某個電路通過時，由電流形成的交變磁場就在導體內感應出電場。該電場與電源電流所造成的電場方向相反，換句話說，在電路內造成與電源電動勢方向相反的自感應反電動勢，由此在電路內的電流將小於沒有自感應電動勢時的電流。

產生在回路內的自感應電動勢大小是決定於與回路交聯的磁流變化速度。也就是自感應電動勢的大小是與產生磁場的交流電頻率成比例，同時也與磁流的最大數值成比例，此外自感應電動勢還關係到磁流隨時間而改變的曲線。

電流發生變化的完全循環時間稱為週期，一秒內的週期數稱為交流電的頻率。

因此，自感應電動勢的存在就相當在導體內出現了某些附加電阻，該電阻極為電路的感抗。

產生電磁場所消耗的能量就儲藏在電場和磁場內，即電場和磁場是儲蓄一定能量的負荷者，當這些電場和磁場消滅時，所儲蓄的能量或者復轉為能源，或者轉變為另一種形式的能量。

## 2. 带有交流电导体的相互感应

前面我们研究了带有交流电的单独导体的情状，也就是在导体附近没有任何的其他导体，其中包括其他的带电导体。

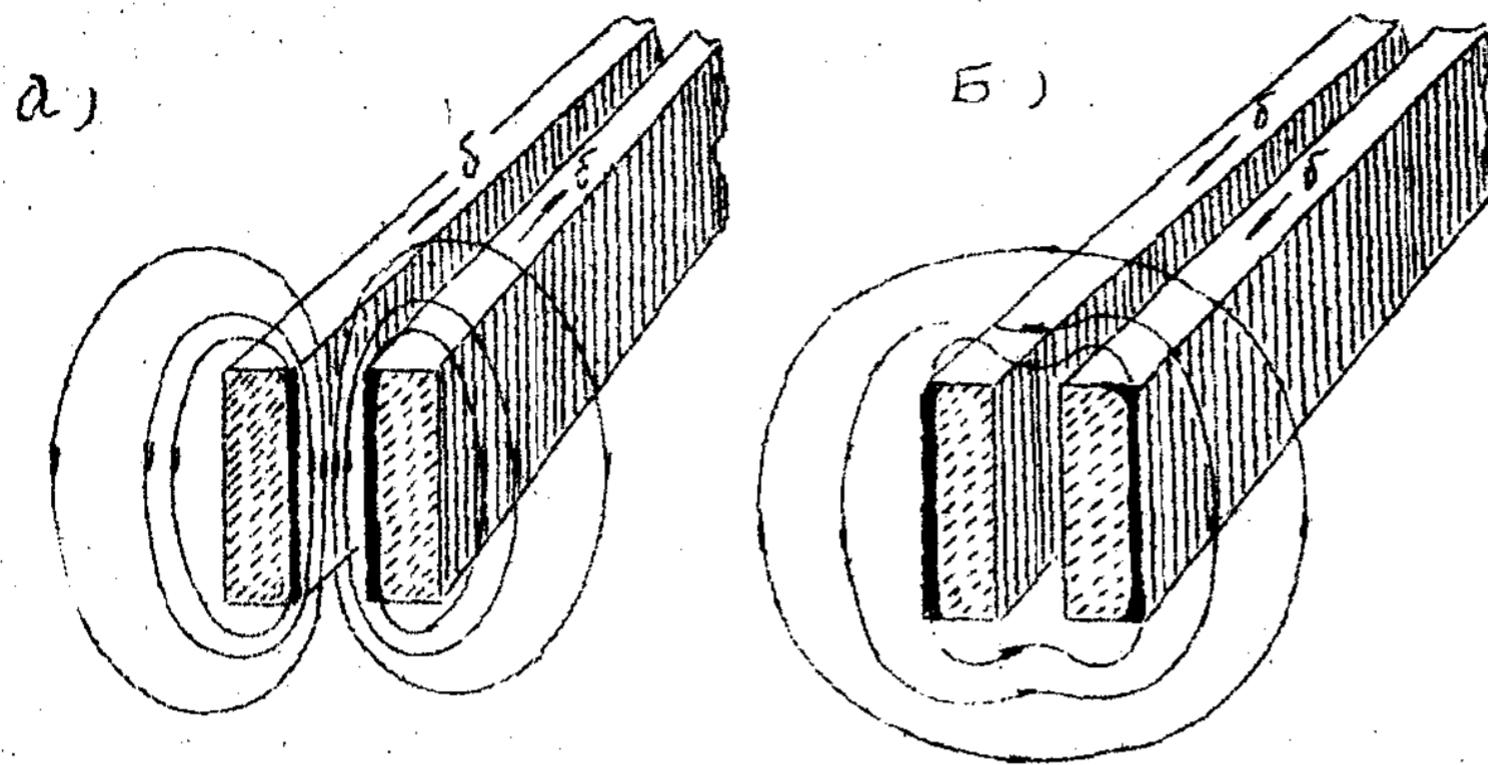


图 7 並列扭線中交流電的分佈

a—扭線中的電流方向相反； b—扭線中的電流方向相同。

现在我们来阐明，当带有交流电的导体处在其他导体的磁场中时所产生的现象。

如有两条平行线，其高度较厚度大得多，排列而放，则将显出如下的作用：

假如，在任何时间里扭线中电流的方向都是相反的，而数量大小相等（图 7.a）。此时，各电流在扭线间所产生的磁场有相同的方程，总磁场将增加。而在扭线外侧的磁场将减弱，因为磁场的方相是相反的。

因为总磁通不僅通过空气，也通过扭线本身，所以各单独的电流线联有不同量的磁通。在外侧的电力线联有较多的磁通，因而，沿此电流线，所產生的感应电場亦強於沿扭线内侧电流线所产生的电场。

外侧电力线的合成电场，即电源所產生的电场与感应所產生之电场的總和，弱於内侧。因而，外侧电流线的电流强度将弱於内侧。

在集膚作用表現得很明顯時，電流是沿田線的內側流动。

如若一條田線流過由外部電源來的電流，而若另外一條田線流過誘生電流時，則在田線中電流分佈的情況與上述現象類似。

如有兩條帶電的平田線，在任何時間內電流的方向和大小都相等時，將呈現出另外的一種集膚作用現象。

此時，磁場將在田線右側和左側的空間內重合，在田線之間由各田線中電流所產生的磁場將消滅（圖 7 右），由此磁力線將纏繞兩條田線，有一部還通過田線的截面。

在田線相對兩側的電流線將聯有大量的磁通，因而，在田線內側的電流密度將弱於外側的。

此時，如集膚作用表現得很顯著時，實際上電流將沿每條田線外側的薄層流過。

在將帶有電流的導體或能產生誘生電流的普通導体移近一帶電導體時，所產生的交流電重新分佈的現象叫做隣近作用。

在上述情況下，田線的有效電阻可按單田線用的公式 (5) 和圖 5 計算，但這裡應計算田線的全部厚度，而不應只計算一半。

在田線的厚度與電流滲透深度之比等於 1.57 時，田線的電阻最小，對於單平田線亦是如此。

隣近作用決定了同心電纜電流分佈的特性。

拿一條由圓柱和圓管所組成的電纜，該圓柱全部放在與其同圓心的圓管內。當圓管中和內導体中的電流方向相反時，在兩導體之間的空間中和導体本身中將產生磁場，在表面作用很顯著時，亦即在電流的週波很高時或在電纜的尺寸很大時，電流將在內導體的和包围它的圓管外側的表面薄層流過。

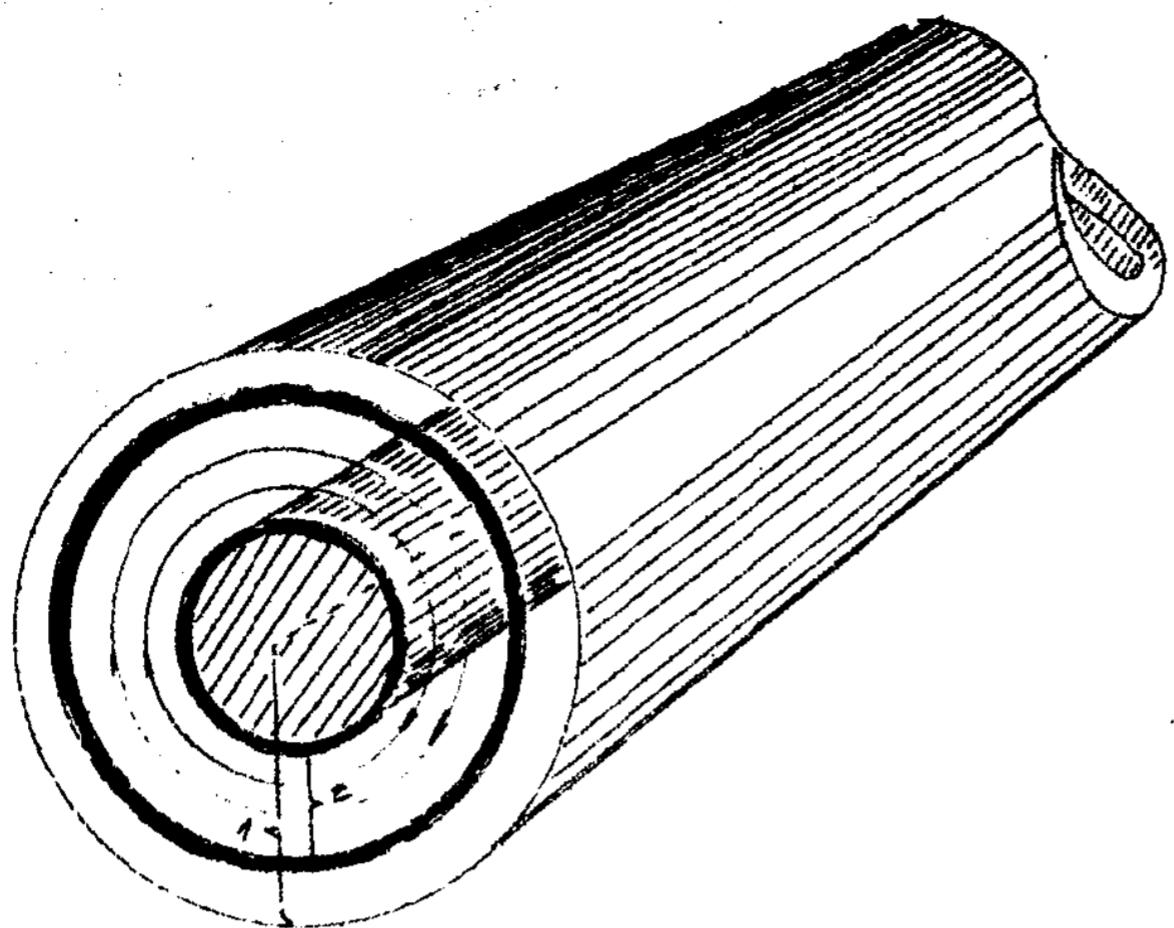


图8 在同心电流中流过大电流时

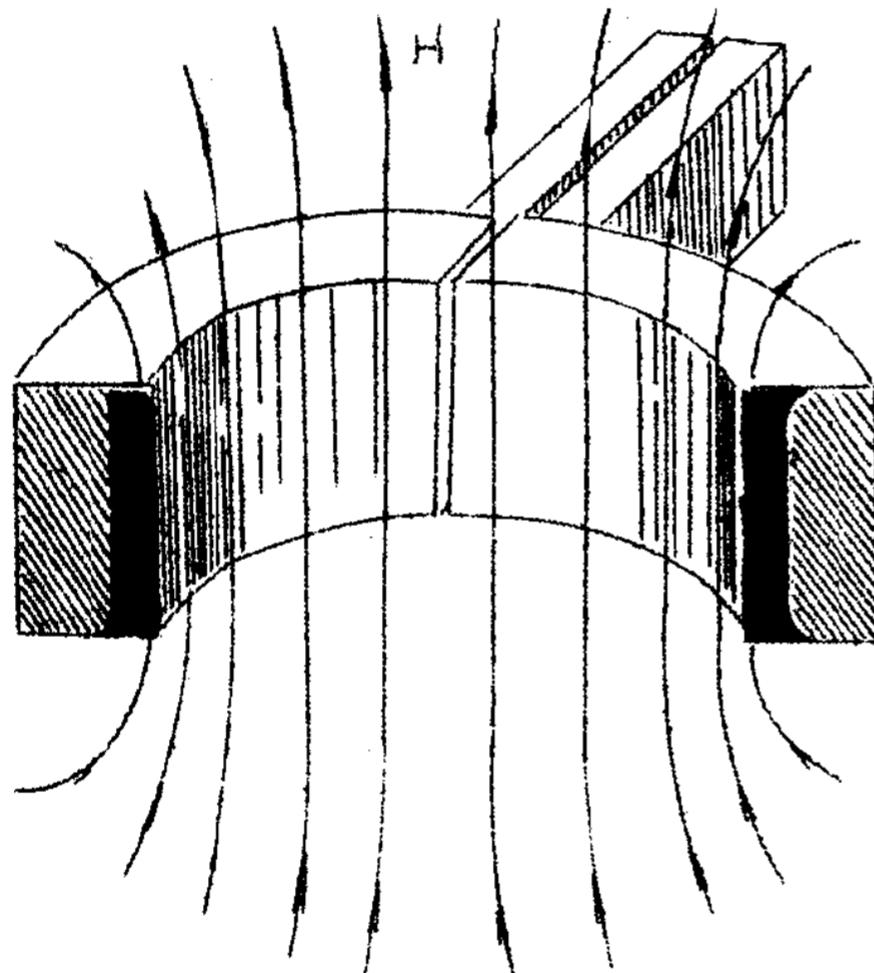


图9 在导体弯成环形时的集膚作用(同环或  
线圈作用).

在这种同心电缆中我们故意有两组回路(图8)

回路1是由与内导体同心的电流线和圆管外表面的电流线而形成. 回路本身闭合, 电流线的终端亦如此在无限远处联接.

回路2是由通过导体表面的电流线和通过圆管内表面的电流线而形成. 电流线的终端未闭合.

此時，第二個回路所聯的磁通比第一個回路所聯的多，因而第一個回路的感應電阻（電抗）比第二個回路的大，電流是沿着電阻最小的途徑流過，所以電流沿內導體的表面和外導體的內表面所形成的回路流過。

最後，如拿一變成環狀的平扭線（圖9），則此時亦可發現集脣作用—變形的隧道作用。

在環內磁場將集中，而在環外將分散。

如將超導體外側通過

的電流線看做是環狀的，則貫穿它的磁通多於貫穿導體內表面電流線的磁通。此現象可以解釋成為是由於自感反電動勢的產生，但必須指出，環內側的電場以及電流密度較大，而外側較小。

在環形導體的截面為其他形狀時，亦將發生完全相同的現象，例如，在截面為圓形時（圖10）。在導體變成環形時所產生的集脣作用，通常叫做圓環或線捲作用。

《線捲的》名稱解釋如下：在由數匝組成的線捲中和螺線圈中電流的分佈情況類似，亦即在線捲導線內側的電流密度大於外側的。

實際上在任何情況的感應加熱中都可發現線捲作用：電流僅沿線捲和環面內側的薄層流過。

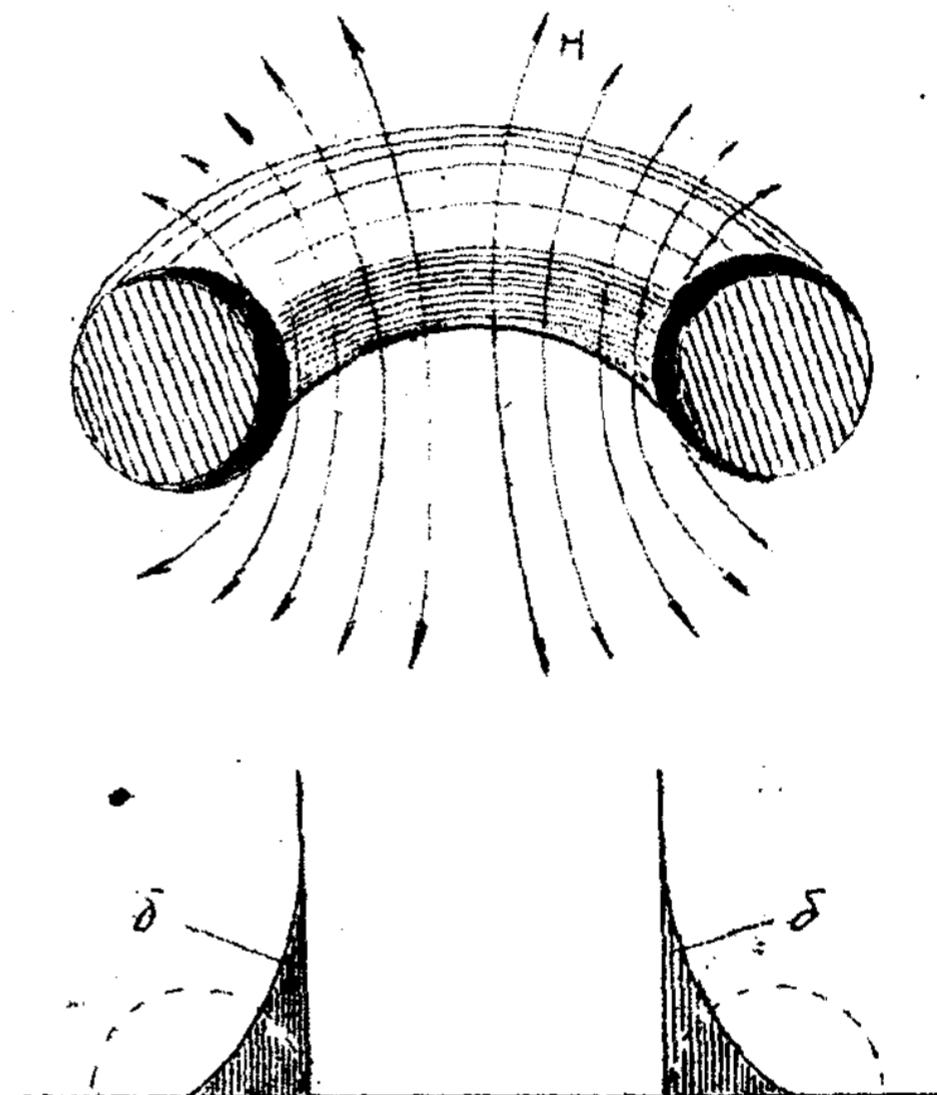


圖10 圓形截面環導體的線捲作用。（曲線指出電流沿環半徑的分佈情況）

在电流移向外层时，电流密度按上面所述的规律下降。在矩形截面环的厚度与电流渗透深度之比为 1.57 时，环的有效电阻为最小。

在线圈是由圆钢管做成时，钢管厚度必须保证上述条件，钢管的厚必须约等于  $\frac{100}{N_f}$  公厘。

### 3. 在有磁路时导体中的集肤作用

我们来研究在导体附近有铁磁路时导体中所发生的集肤作用。

将带有交流电的矩形截面钢电线放在一面敞开的由铁片层卷起来的槽内（图 11）。铁的透磁率与铜的透磁率相比是无限大的，电流是由电阻最小的途径流过，亦即沿接近铁槽敞开端的导体部份流过。

在槽底以下全部的磁通都将在铁中通过，在槽底以上磁力线将通过导体而闭合。而最后，有部分磁力线缠绕导体的全部截面，并在导体上部的空气中闭合。

在磁通这样分佈时，很顯然，放在铁槽底上导体部分的电力线带有大量的磁通，而在铁槽敞开端，导体上部分的电流线僅被在空气中闭合的磁通部分所缠绕。此时，槽底导体部分电流线所引起的自感反电动势将大于导体上部电流线所引起的自感反电动势。

因为电流是由不同方向电场的电场（电源所产生的电场和电场变化所引起的电场）所引起的，所以铁槽底部导体电流线的电流密度较小，而铁槽敞开端电流线的电流密度较大。因而，由导体的上部到槽的深部电流密度逐渐减少（见图 11）。铁槽愈深，由导线流过的电流週波愈高，这种不平均現象就愈顯著。

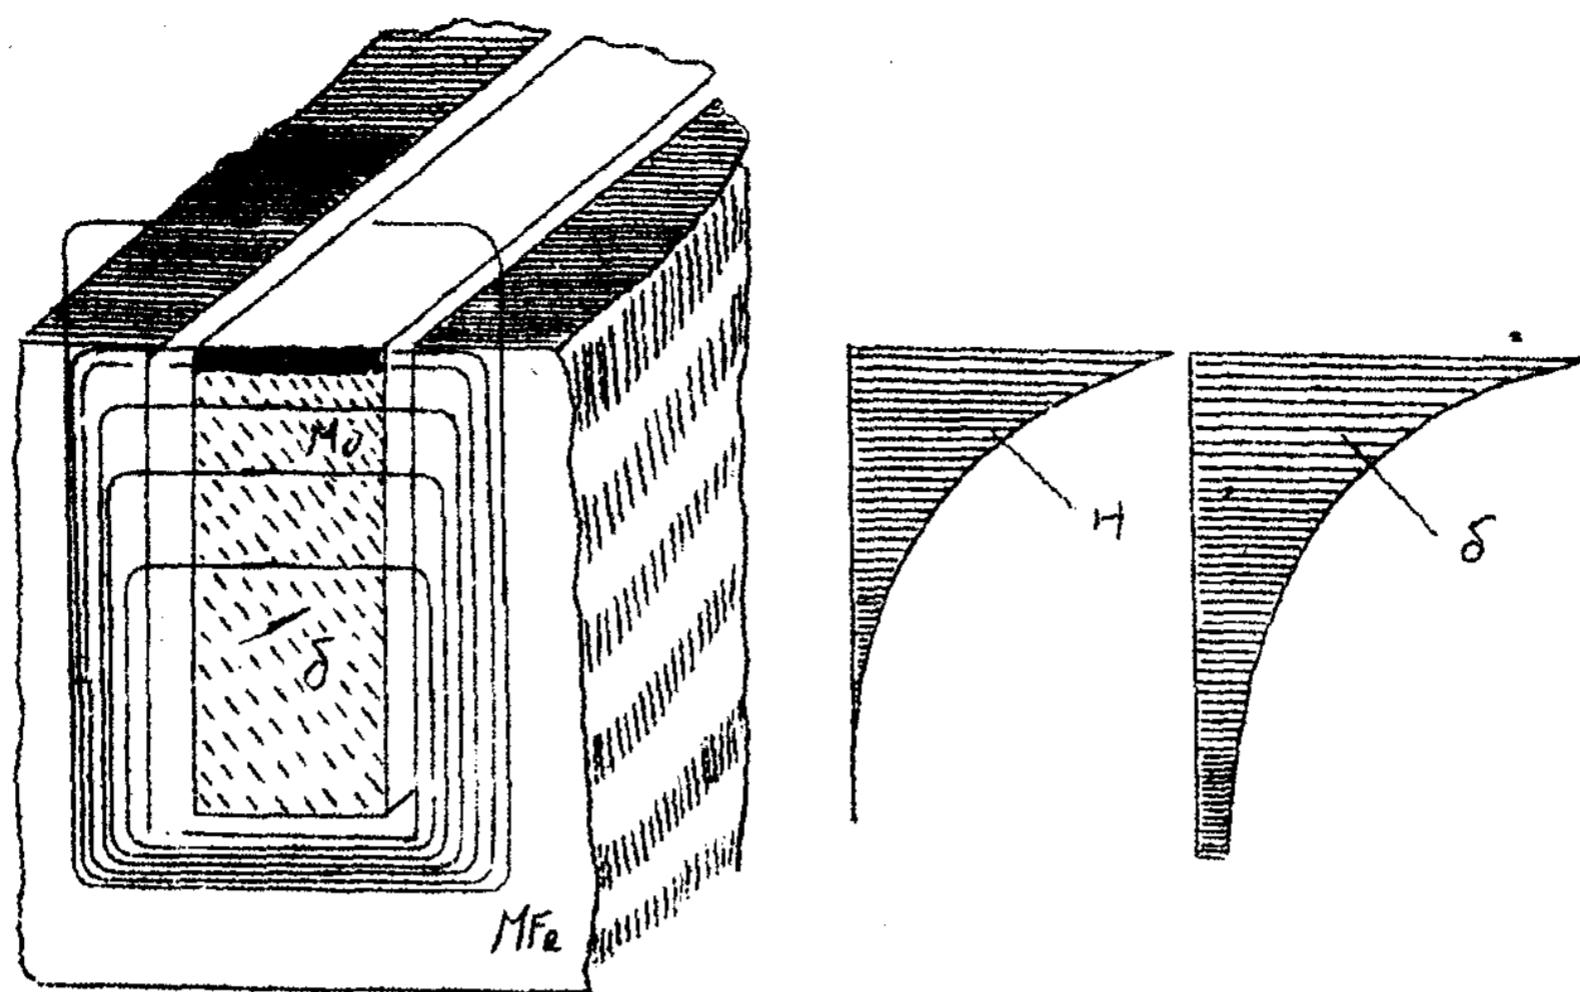


圖11 在導體週圍包以由鐵片層集的鐵槽並有敞開磁場時，電流在導體截面中的分佈。

$H$ —磁場強度；  $\delta$ —電流密度

在集膚現象很顯著時，全部電流將由鐵槽敞开端導體的薄層流過。電流在導線中的分佈可按公式(2)確定。

利用鐵片疊成的槽，使導體週圍產生敞開的磁路，將使電流在導體截面中重新分佈。在導體彎成環形時，藉助磁路能夠使電流不沿導體的內側流過，而沿導體的外側流過。

為達到此目的，需要在導體週圍加上能產生磁路的疊片鐵槽，鐵槽的敞開端在環的外側（圖12）。

在設計感加熱設備的

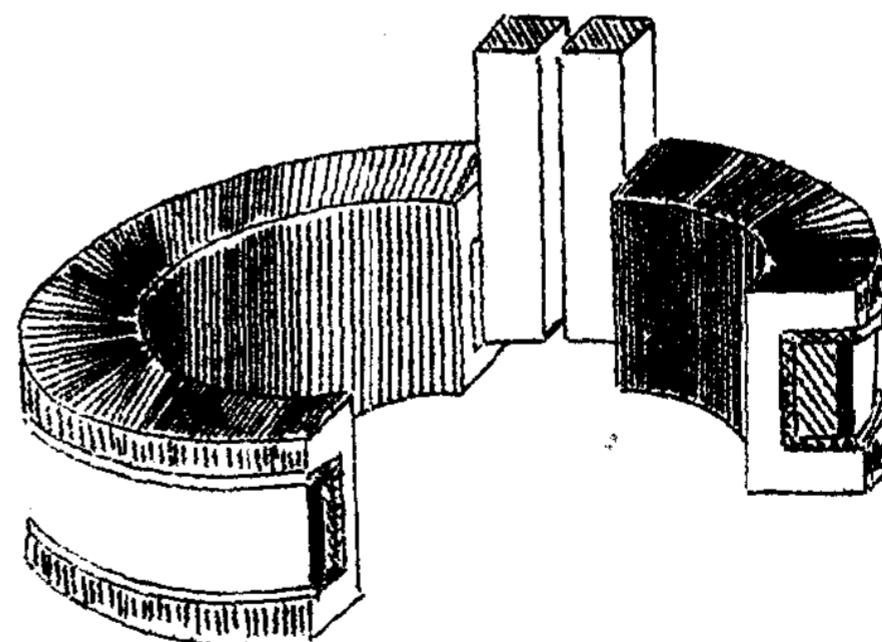


圖12 為了使電流沿導體的外側流過，而邊彎成環狀導體上所加的磁路。

附件时，可利用铁磁路，以便使电流能在导体中重新分佈。

电流在导体截面中分佈不平均的现象将使导线中的电能损耗增加，这一点在設計电机和电气器具时有很主要的意义，尤其是在迴路很高时。

對於处在同一介質中，用某种方法弯曲的导线，磁场在凹下地方的空气中聚集，而在凸出的地方散開（圖13）。导体凹下表面中的电流密度将很大，而凸出表面中的密度很小。

上面我们已经分析了在敞开导磁体中和放进在带电导体中的現象。

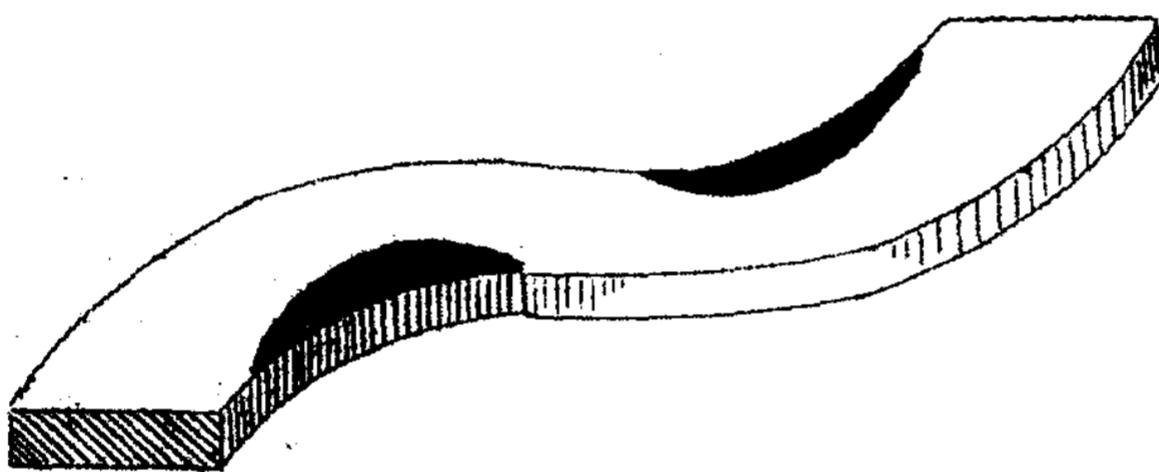


圖13. 由於沿导体流过的电流分佈不平的，而引起加热最强的地方（塗黑的地方）。

前面所談的都关系於电路中的导体部份，而电路是直接由电源供电，现在我们来研究不是有电源电路的导体部份，其中所發生的現象，而导体是放在其他导体中电流所产生的外电磁場中，被一导体与被观察的导体在电气上不联结。

#### 4. 交流磁場中的导电体

将一闭合的导线圈放在流过某电路中电流所引起的交流磁場中，我们观察到其中有电流通过。此电流是由於与导体线圈相联的磁通变化而產生的。如果用大的导体来代替导线圈，亦将產生此种現象，如用圆钢柱和圆钢球。由於电磁感应現象，在这些物

体中也能產生交流電，此種電流叫做誘生或感應電流。

感應電流能引起物体發熱，用感應電流加熱導体的方法叫做感應加熱。

我們來研究通過圓柱導體的電磁過程，此圓柱是放在外磁場中（圖14）。

假設圓柱中任何一點的單位導電率和導磁率都相等。

將圓柱放在交流電流通過長線捲的各匝中所引起的磁場中。磁場的磁力線平行於線捲的中心線，因而，亦平行於圓柱的中心線。當磁場在圓柱中變化時，將產生感應電流。

我們來研究圓柱放在交流磁場中時，在圓柱中產生感應電流過程，具有某一個速度的磁場貫穿在圓柱體中在第一個瞬間磁場將充入全圓柱體的外面不太厚的一圈，在這一圈中的感應電動勢的影響下，在圓柱中將產生感應電流，此電流的方向與流過線捲各圈的電流方向相反，此電流形成的磁場與線捲的磁場相重疊，並使它減弱。

在繼續的瞬間減弱了的磁場將繼續深入，並充入圓柱中第一層下面的第二層。如

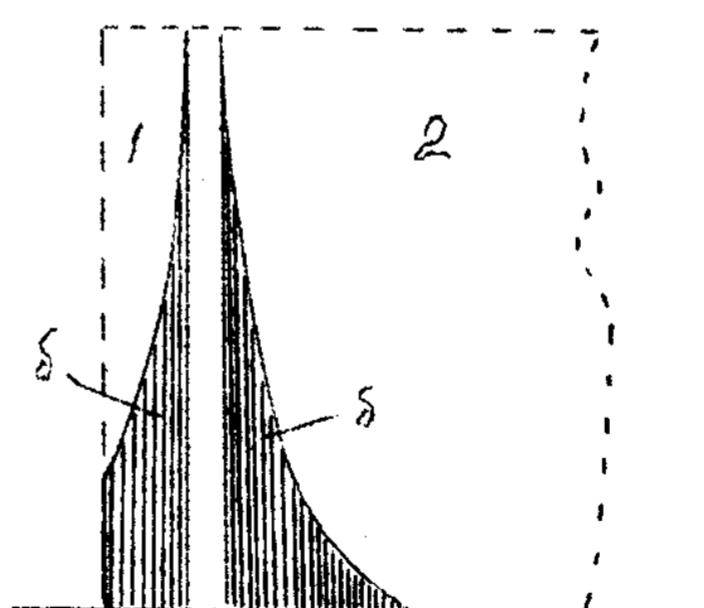
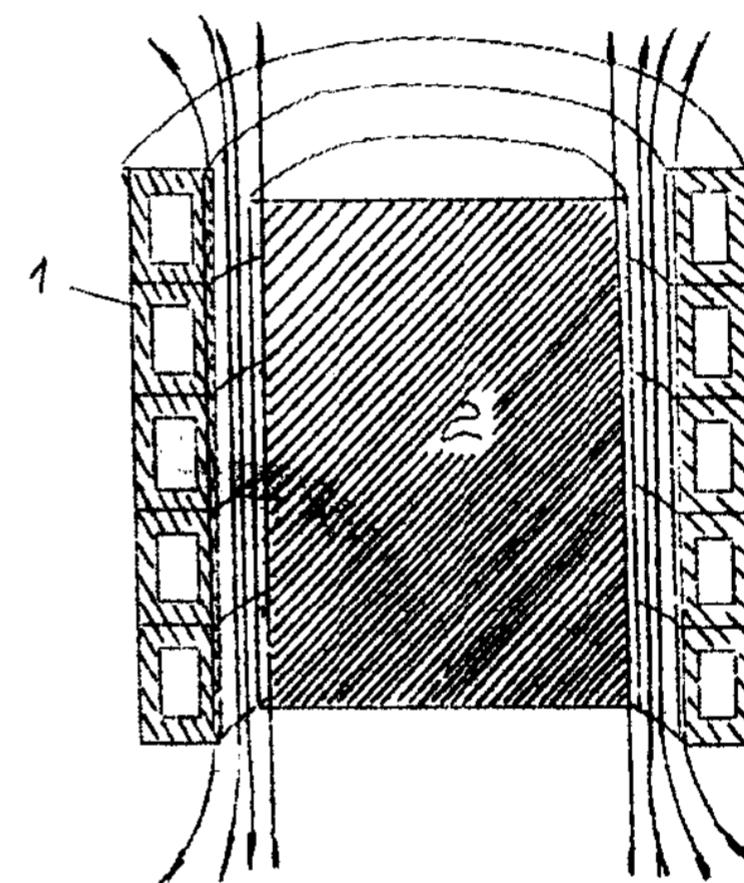


圖14 將圓柱放在線捲的磁場中時，電流和電磁場在圓柱體中分佈不平均的情況。  
(曲線指出電流在線捲中的分佈情況1和在被加熱圓柱中的情況2)

此，线捲的磁场逐渐减弱，并深入圆柱，在圆柱中引起电流，其强度由圆柱的外表面向它的中心按照我们已经晓得的规律逐渐降低。

因而，在圆柱放在线圈的磁场中时，我们又碰到了电流和磁场在它的截面中分布不均匀的现象。

磁场变化的週波愈高，亦即流过线捲电流的週波愈高，电流密度沿圆柱半径减小的现象亦愈显著。

磁场变化的週波愈高，在圆柱内引起的电场亦愈强，圆柱中的感应电流亦愈大。

这些电流的磁作用将使磁场强度很快下降，电流密度亦随之移向圆柱中心（见图14）。

在电流的週波固定时，圆柱材料的单位导电率愈高，电流密度下降得亦愈快。其原因为：在圆柱中的感应电场强度相同时，在单位导电率较大的物体中，感应电流的值亦较大。圆柱中感应电场的强度是决定於电流的週波和线捲中的磁通值。

当线捲中电流的强度和週波相同时，圆柱材料的透磁率愈大，圆柱中的磁通亦愈大；磁场愈强，产生的电流也就愈大。

在圆柱中产生的电流将使它发热（图15）。在电流流过的地方耗电量增加，消耗于加热圆柱的能量由电源通过线捲所引起的电磁场而输入。

当圆柱的尺寸不变，材料的单位导电率和透磁率固定，线捲中的电流强度固定时，输到圆柱的能量决定於电流的週波。

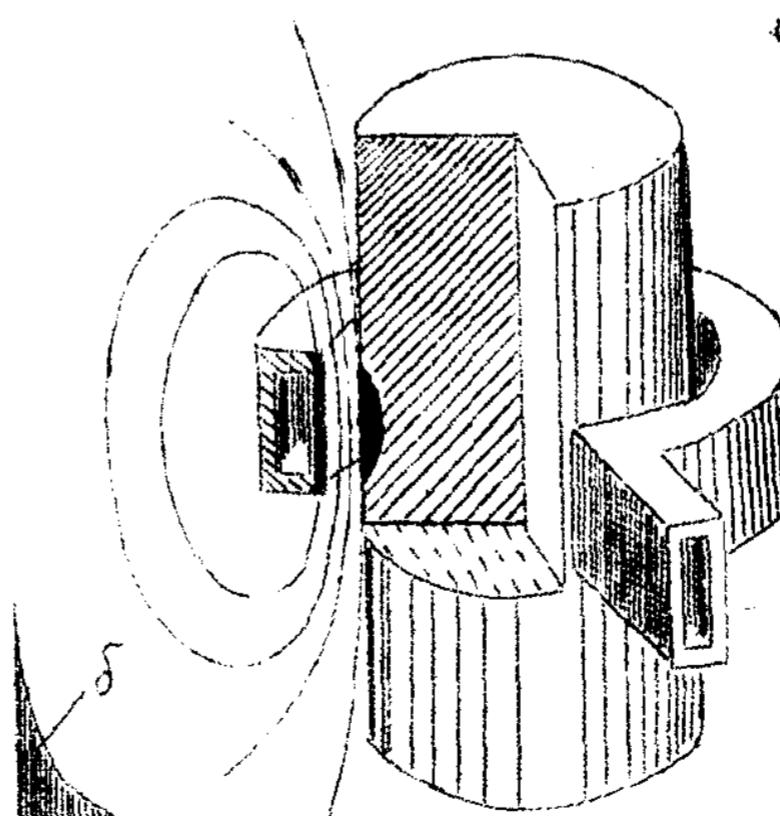


图15 在电流流过的地方圆柱发热、电流沿圆柱半径的分布图

我們來研究在電流的週波等於零時的情況，亦即磁通不變；磁場是由流過線捲的直流電而引起的。此時，由於磁通不變，在圓柱內亦不會產生任何電場（圖16），亦不會產生電流，輸到圓柱的電流將等於零。

以後逐漸開始增加電流的週波。此時，在圓柱中將產生感應電流。在圓柱中所產生的電場強度與磁通的變化速度成正比，亦即與流過線捲的電周波成正比。除此之外，電場的強度與聯接環電流線的磁通成正比。根據此環電流線我們來確定電場的強度。當週波接近於零時，磁通在圓柱截面中的分佈幾乎是平均的，磁通的數值大，因為導生電流的感磁作用弱。

此時，誘生電流的強度將與週波成正比，因而，輸到圓柱的能量將與週波的平方成正比。當電流的週波增加時，誘生電場的強度亦將增加，但這個增加將是較慢的，因為貫穿圓柱的磁場被導生電流的感磁作用所減弱。

在週波繼續增加時，這種現象將使輸到圓柱的能量不與週波的平方成正比而增長，而約與週波的平方根成正比。如線捲的電流週波固定時，而圓柱的直徑增加，也是

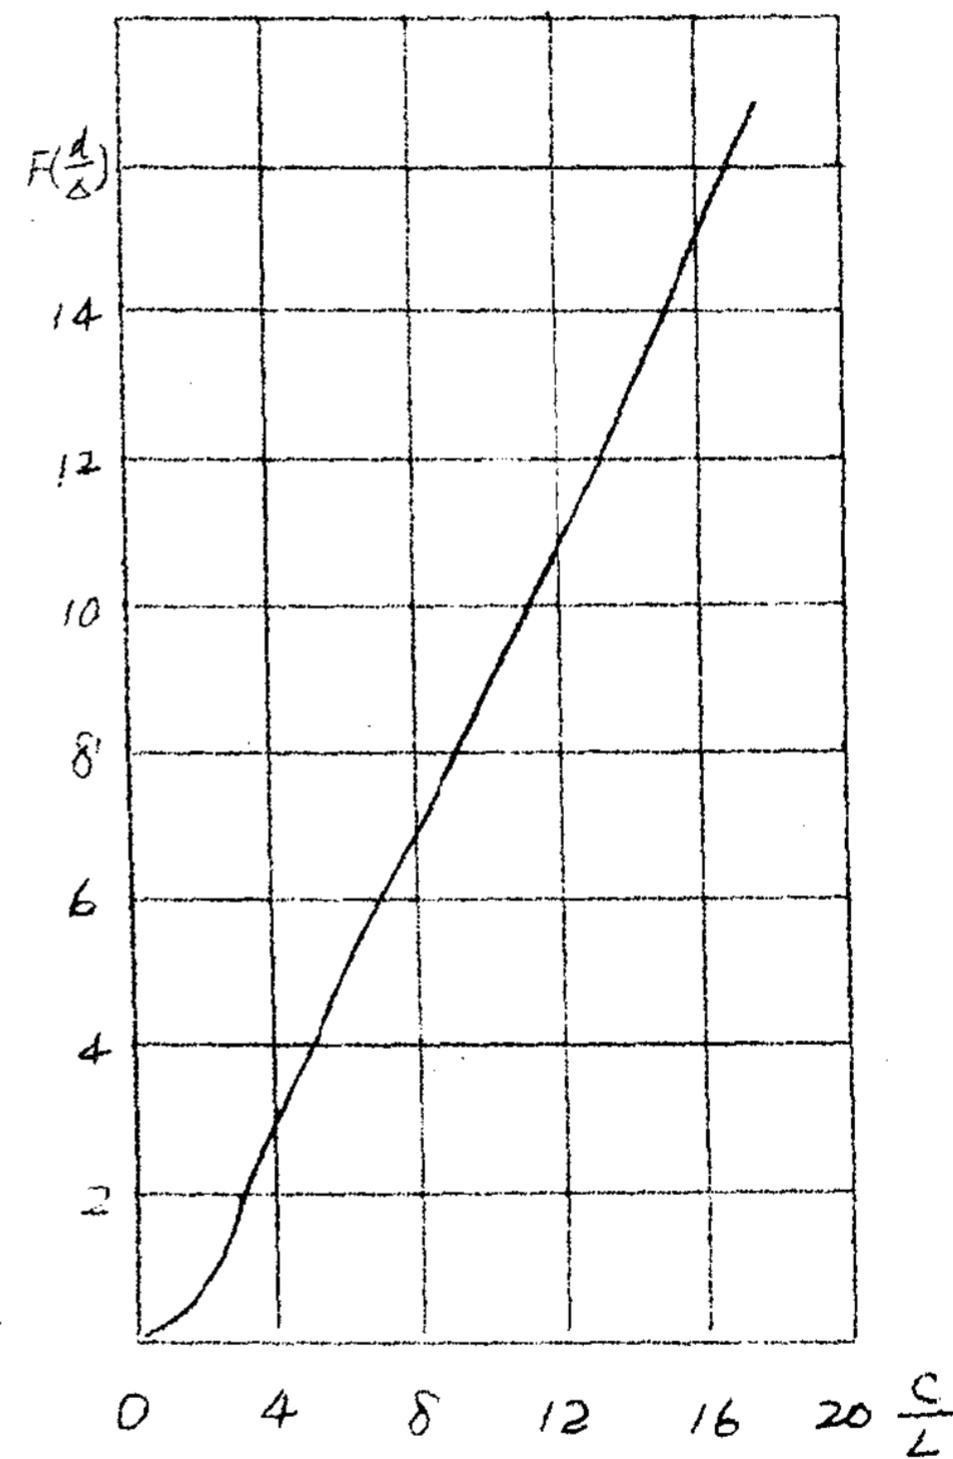


圖16 磁能容量用的函數

$F(d/L)$  圖表：

$\frac{d}{L}$  — 圓柱直徑與電流  
穿過深度之比