

专业技术学习资料



# 有色金属铸造

黃洪波、盛志云、李华兴、

陈林祥、胡志剛 合編

## 內 容 簡 介

本书首先提供了在有色合金鑄造生产中不可缺少的金属和非金属材料，以及对这些材料的技术要求和保管方法；詳細地介绍了铝合金、镁合金和铜合金的組織、結構和物理工艺性能及其数据，并列举了各种合金在各种状态下的显微組織图；鑄造工艺的设计程序和設計中不可缺少的参考数据，同时还大量地插入了不同的合金、不同的结构形式的鑄件的工艺实例；其次，对有色合金鑄造中广泛应用的砂型鑄造、硬模鑄造的基本工艺也作了細致的叙述，同时，还对先进的工艺方法作了介紹；再次，也还介绍了我国目前各工厂所采用的熔炉设备的一般情况，合金在熔炼过程中的某些物理化学作用，以及各种合金的熔炼工艺；最后，对于鑄件的清理、热处理和檢驗方法、有色合金鑄造生产中可能产生的缺陷种类、原因和防止或排除的方法也作了詳細的介紹和分析。

本书主要供从事有色合金鑄造的工程技术人员使用，也可供高等院校有关专业的学生和研究机关的有关研究人員在掌握生产实际方面参考。

# 目 次

前言 .....	9
<b>第一章 有色金屬材料 .....</b>	<b>11</b>
§ 1 純金屬 .....	11
§ 2 中間合金 .....	27
§ 3 金屬材料的保管 .....	31
<b>第二章 非金屬材料 .....</b>	<b>37</b>
§ 1 造型用砂 .....	37
§ 2 造型粘土 .....	115
§ 3 其它輔助材料 .....	123
<b>第三章 鑄造合金 .....</b>	<b>157</b>
§ 1 鑄造鋁合金 .....	157
一、鑄造鋁合金分類 .....	157
二、鋁-硅基合金 .....	158
三、鋁-鐵基合金 .....	178
四、鋁-銅基合金 .....	185
五、鋁-錫基合金 .....	193
六、複雜的鋁合金 .....	195
七、鑄造鋁合金在各種狀態下的顯微組織 .....	199
§ 2 鑄造鎂合金 .....	214
一、鑄造鎂合金分類 .....	215
二、鎂-鋁基合金 .....	215
三、鎂-鋁-錫基合金 .....	217
四、鎂-錫-鋁-稀土金屬合金 .....	223
五、鎂-錫-鋁基合金 .....	223
三、硬模合金的化學 .....	225
四、硬模的裝配 .....	
§ 3 浇注 .....	
一、合金的澆注溫度 .....	

§ 3 銅合金 .....	232
一、銅合金分類 .....	232
二、黃銅 .....	233
三、青銅 .....	266
<b>第四章 鑄造工藝設計 .....</b>	<b>292</b>
§ 1 鑄造工藝的內容及其設計程序 .....	292
一、鑄造工藝的內容 .....	292
二、鑄造工藝的設計程序 .....	295
三、鑄造工藝設計的習慣畫法和代表符號 .....	293
§ 2 鑄造工藝設計 .....	301
一、鑄件毛坯圖的設計 .....	301
二、鑄型工藝圖的設計 .....	311
三、工藝規程和工藝卡片的編制 .....	372
<b>第五章 砂型鑄造 .....</b>	<b>375</b>
§ 1 造型、制芯混合料 .....	375
一、造型混合料 .....	375
二、制芯混合料 .....	376
§ 2 型砂的試驗 .....	395
一、型砂試驗的項目 .....	395
二、型砂試驗方法 .....	396
§ 3 塗料、塗膏及粘胶的配制和使用 .....	407
一、塗料 .....	407
二、塗膏 .....	410
三、粘胶 .....	414
§ 4 冷鐵、鐵芯及過濾網的準備 .....	417
一、冷鐵和鐵芯的制作及其處理 .....	417
二、過濾網的制作及其處理 .....	418
§ 5 造型 .....	419
一、造型前的准备 .....	419

一、制芯前的准备	430
二、制造型芯的特点及其注意事项	432
三、型芯的烘烤	435
四、型芯的加工、组合和检验	438
五、型芯的保管	442
§ 7 铸型的装配	443
一、铸型装配前的准备	443
二、下芯及其检验	443
三、合箱	444
§ 8 铸型的浇注	445
一、准备工作	445
二、浇注温度的控制	446
三、浇注过程中应注意的事項	446
§ 9 铸型的加压浇注	447
一、铸型加压浇注的应用	447
二、铸型加压浇注用的设备	448
三、铸型加压浇注的工艺过程	451
四、铸型加压浇注的注意事项	451
<b>第六章 硬模铸造</b>	<b>452</b>
§ 1 硬模涂料的准备	483
一、使用涂料的目的	453
二、对涂料的要求	453
三、涂料的組成成分	454
四、涂料組成成分的作用	456
五、涂料的配制	457
六、涂料的保存期限	459
§ 2 硬模的准备	459
一、硬模的清理	459
二、硬模涂料的涂复	461
三、硬模工作温度的控制	463
四、硬模的装配	464
§ 3 浇注	464
一、合金的浇注温度	464

二、合金的澆注.....	465
三、鑄件在鑄型中的持續時間.....	468
四、開型及取出鑄件.....	468
五、鑄件的檢查.....	468
<b>§ 4 硬模的維護和檢修 .....</b>	<b>472</b>
一、硬模的維護.....	472
二、硬模的檢修.....	472
<b>第七章 合金的熔炼 .....</b>	<b>473</b>
<b>§ 1 熔炼的一般問題 .....</b>	<b>473</b>
一、熔炼的一般工艺過程.....	473
二、金屬與氣體的相互作用.....	474
三、熔融金屬與爐材的相互作用.....	481
<b>§ 2 熔炉 .....</b>	<b>482</b>
一、坩埚爐.....	482
二、電弧爐.....	485
三、高頻感應電爐.....	487
四、反射爐.....	487
五、低頻感應電爐.....	488
<b>§ 3 炉料的選擇 .....</b>	<b>489</b>
一、爐料的選擇原則.....	489
二、鋁、鎂及銅合金熔煉用爐料的種類.....	491
三、爐料的計算 .....	498
<b>§ 4 熔劑的選擇 .....</b>	<b>501</b>
一、熔劑的用途及其要求.....	501
二、熔劑的組成.....	502
<b>§ 5 熔化前的准备工作 .....</b>	<b>507</b>
一、熔爐的準備.....	508
二、熔煉工具的準備.....	513
三、爐料的準備.....	514
四、熔劑的準備.....	520
<b>§ 6 鑄造合金的熔炼工藝 .....</b>	<b>521</b>
一、鋁合金的熔炼工藝.....	522
二、鎂合金的熔炼工藝.....	530

三、銅合金的熔炼工艺.....	534
<b>§ 7 熔炼工艺規程的控制 .....</b>	<b>538</b>
一、熔炼工艺規程控制的意义及其內容.....	538
二、熔炼过程中温度的控制.....	538
三、熔炼時間的控制.....	539
四、炉前檢驗.....	540
<b>第八章 鑄件的清理 .....</b>	<b>541</b>
§ 1 鑄件清理的程序 .....	541
§ 2 鑄型的开箱（开型）出砂 .....	542
一、鑄型的开箱（开型）去砂.....	542
二、清除型芯.....	542
§ 3 去除澆、冒口 .....	544
§ 4 鑄件的表面清理 .....	545
<b>第九章 鑄件的热处理 .....</b>	<b>548</b>
§ 1 热处理規范的选择 .....	549
一、热处理的种类及其代表符号.....	549
二、热处理規范的选择.....	549
§ 2 鑄件的热处理 .....	557
一、热处理用的加热炉.....	557
二、鑄件热处理前的准备.....	562
三、热处理的特点.....	563
§ 3 热处理缺陷的种类及其排除的方法 .....	569
一、热处理缺陷的种类.....	569
二、热处理时缺陷产生的原因及其排除的方法.....	569
<b>第十章 鑄件的檢驗及其方法 .....</b>	<b>572</b>
§ 1 鑄件外观缺陷的檢驗 .....	573
一、鑄件外觀缺陷的分类.....	573
二、鑄件表面缺陷的檢驗方法.....	574
§ 2 鑄件内部缺陷的檢驗 .....	574
一、鑄件內部缺陷的分类.....	575
二、鑄件内部缺陷的檢驗方法.....	575
§ 3 化学成分的檢驗 .....	577

§ 4 机械性能的检验	578
一、单独浇注的试棒	578
二、从铸件上切取的试棒	579
三、附鑄在铸件上的试棒	580
§ 5 金相组织的检验	580
第十一章 铸件缺陷的排除方法	588
§ 1 铝合金和镁合金的铸造缺陷	589
一、由于合金与气体和水分的相互作用而引起的缺陷	589
二、由于非金属夹杂物而引起的缺陷	597
三、由于合金凝固时所引起的缺陷	601
四、由于合金液流动能力变化而产生的缺陷	608
五、其他缺陷	609
§ 2 铜合金的铸造缺陷	610
一、气孔	619
二、缩孔、缩松	611
三、偏析	613
四、砂眼	614
五、渣孔	615
六、滞流	615
第十二章 铸件缺陷的修补	617
§ 1 铸件缺陷修补的基本方法	617
§ 2 铸件缺陷的修补	618
一、焊补法	618
二、浸润法(浸滑法)	626
参考文献	627
附录	629

## 前　　言

有色金属鑄造，在我国的工业生产中有了很大的发展，它愈来愈广泛地应用于各个工业部門。这一情况，不仅更加显示出有色金属所具有的一系列的优点，同时，也說明了我国在掌握有色金属鑄造方面，已經有了很大的进展。

近年来，在有色金屬的冶炼和新的合金的研究方面，都取得了很大的成績，但要使它們更广泛地得到应用，还必須进一步的发展加工工艺，特別是有色合金的鑄造。

在最近两年中，有关的部門連續开办了《有色金属鑄造短期訓練班》，交流經驗，培养技术干部，促使有色金属鑄造工艺的向前发展。在这一基础上，去年又組織了《有色金属鑄造专业工作組》，深入全国各地的工厂，进行了为期数月的調查研究工作。

《有色金属鑄造》一书，是在党的亲切关怀和同行們的鼓舞下，根据調查的情况和我們多年来从事有色金属鑄造工作的实践經驗，在很短的时间內写成的。

有色金属的鑄造生产，由于合金本身所具有的一系列的特性，所以在生产实践中，就必須一絲不苟地貫彻严謹而又正确合理的工艺，否则，要想获得质量高而廢品率又低的鑄件，是不可能的。

为了制訂出正确而又合理的工艺，本书首先介绍了在有色金属鑄造生产中不可缺少的金屬和非金屬材料，以及这些材料的技术要求和保管方法；詳細地介绍了鋁合金、鎂合金和銅合金的組織、结构和物理工艺性能及其数据，并列举了各种合金在各种状态下的显微組織图；鑄造工艺的設計程序和設計中不可缺少的参考数据，同时，还大量地插入了不同的合金、不同的結構形式的

鑄件的工艺实例；其次，对在有色合金鑄造中广泛应用的砂型鑄造、硬模鑄造的基本工艺也作了細致的叙述，同时，也对先进的工艺方法作了介紹；第三，介紹了我国目前各厂所采用的熔炉设备的一般情况，合金在熔炼过程中的某些物理化学作用，以及各种合金的熔炼工艺；最后，对于鑄件的清理、热处理和檢驗方法，有色合金鑄造生产中可能产生的缺陷种类、原因和防止或排除的方法，也作了詳細的介紹和分析。

在书中所列舉的金屬和非金屬材料以及合金牌号，由于我国尚未全部公布自己的标准，所以暂时还是采用苏联的。

由于本书編写的时间短促，加上編者的經驗和水平有限，可能还存在不少缺点和謬誤之处，希专家和同行們批評指正；同时，也选用国内外书籍上的一些內容和数据，謹向这些著譯者致以謝意。

本书主要供从事有色合金鑄造的工程技术人员使用，也可供高等院校有关专业的学生和研究机关的有关研究人員参考。

参加本书編写工作的有李华兴（第一、二、六、八、九、十、十一、十二章）、黃洪波（第三章）、盛志云（第四章）、胡志剛（第五章）和陈林祥（第七章），并由黃洪波（第一、三、七、九、十、十二章）和盛志云（第二、四、五、六、八、十一章）兩同志負責审查、修改和补充。

本书在写作和定稿的过程中，曾經得到林华增同志的指导与热情帮助；在图稿的准备及第六章初稿的編写中，孙永庆同志作了很多工作，在此一并致謝。

編 者

原书缺页

原书缺页

原书缺页

原书缺页

表1-4 銅 (接T0C1' 859-41)

牌号	銅 (不少于)	化 学 成 分 (%)						杂质 (不多于)			用 途
		Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	O <sub>2</sub>	Zn	
M.0	99.95	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.02	0.005	0.05
M.1	99.90	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.08	0.005	0.1
M.2	99.70	0.002	0.005	0.01	0.05	0.2	0.01	0.05	0.01	0.1	—
M.3	99.5	0.003	0.05	0.05	0.05	0.2	0.05	0.05	0.01	0.1	—
M.4	99.0	0.005	0.2	0.2	0.1	—	0.3	—	0.02	0.15	—
										1.0	—

注: 1.呈鑄錠供应的銅允許: 1) M.2号銅, 規範含量相應的減少程度, 銀不多于0.4%; 銀杂质总量, 銀不多于0.025%; 2)

M.3号銅, 規範相應的減少程度, 銀不多于0.6%。

2.在M.4号銅中, 錫、鎘和鋅杂质的总量允許在杂质限度內。

表1-5 镍 (按 ГОСТ 849-56)

牌号	Ni+ Co (不 少 于)	化 学 成 分 (%)										用 途			
		Fe	Si	C	S	Cu	Mg	Al	As	Sb	Mn	Zn	P	Cd	Pb
H-0	99.99	0.0050	0.0020	0.0010	0.0050	0.0010	0.0010	0.0010	—	0.0010	0.0030	0.0010	0.0010	0.0003	0.0010
H-1	99.93	0.10	0.01	0.0020	0.01	0.0010	0.02	0.001	—	0.0010	0.001	—	0.0010	0.0010	0.001
H-2	98.8	0.15	0.04	0.0020	0.02	0.0030	0.04	—	—	—	—	—	0.005	—	—
H-3	98.6	0.70	—	—	0.10	0.03	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—
H-4	97.6	0.70	—	—	0.15	0.04	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—

注: 在H-0中的杂质锰不多于0.0003; 在H-1中的杂质锰不多于0.001。

加热至 350°C 以上时，鎳的导磁率即减低。

鎳在蒸馏水及海水中是稳定的，在酸性水溶液及在多数无机盐以及有机酸内都是稳定的。但鎳却能溶于盐酸、硝酸及硫酸。

纯鎳的抗拉强度为 45~56 公斤/毫米<sup>2</sup>，延伸率为 35~50%，布氏硬度为 60 公斤/毫米<sup>2</sup>。

纯鎳以板材、带材及线材而用于电气工业上。鎳还可以用于铜合金及耐热合金，但因其价格昂贵，故使用范围受到一定的限制。

各种不同牌号之鎳的化学成分，如表 1-5 所示。

**锰及其性质** 锰是银白色的金属，在空气中，锰被包上一层很薄的氧化膜；当加热时，这氧化膜能防止锰继续氧化。

锰的比重为 7.3，熔点为 1260°C，熔解热为 36.7 卡/克，其布氏硬度为 20 公斤/毫米<sup>2</sup>。

在许多铝合金和镁合金（AM1, MA1, MA8, ML2）中，锰作为合金强化的主要组元而存在；在硅铝镁合金中，锰作为消除有害影响的杂质铁的附加物。此外，锰还能制造各种含锰的铜合金。

各种牌号之锰的化学成分，如表 1-6 所示。

表 1-6 金属锰（按 ГОСТ 6008-51）

牌号	化 学 成 分 (%)							用 途		
	锰 (不 少 于)	杂 质 (不多于)								
	Si	P	Al	Fe	Cu	C	S	杂质 总量		
MP00	99.95	—	0.005	—	—	—	0.02	0.01	0.05	用于优质合金
MP0	99.70	—	0.01	—	—	—	0.10	0.10	0.30	用于优质合金
MP1	95.0	0.8	0.05	—	2.5	—	0.10	—	5.0	用于锰镁铜合金
MP2	93.0	1.8	0.07	—	3.0	—	0.20	—	7.0	用于铝锰青铜及铝锰黄铜
MP3	91.0	3.5	0.45	1.0	2.0	2.5	0.12	—	9.0	用于铝锰青铜及铝锰黄铜
MP4	88.0	4.0	0.50	1.5	3.0	4.0	0.15	—	12.0	用于铸造合金

注：在 MP1 中，其锰含量可不少于 96.0%，铁不多于 1.8%，铜和镍不多于 0.10%，铝、镁和钛的总量不多于 1.2%。