

軋 鋼 工 藝 學

中厚板生产部份

北京鋼鐵工業學院

壓力加工教研組

1960.1

前　　言

壓力加工專業軋鋼工藝方面的教材問題，几年來一直沒有得到很好的解決。在59年春我們部分軋鋼專業畢業班同學參加了這一編寫教材工作，希望得到一分結合我國情況並滿足新的教學計劃及教學大綱內容要求的教材。應該指出我們對進行這樣的工作沒有經驗，學識方面也感不足，另外為了專業課學生上課作教材要印成講義，時間很倉促在初稿完成後沒有進行修改。其中一定有很多缺點，所以印成小冊子作為初稿只在內部發行，請各方面提供意見經修改後再做定稿。參加這部分編寫工作的有：

中厚板軋制生產	王玉瑾
中厚板軋機的工作制度和輥型	吳壽祥
鋼板的連續軋制	盧維嫻
週期式熱軋薄板生產	張學鑑
典型品種鋼板生產	董存德
冷軋薄鋼板	張開達
指導教師	孫政元 穆承章

目 錄

第一章 中厚板軋制生產部分.....	1
第二章 中厚板軋机的工作制度和鋼板軋机軋輥規型.....	37
第三章 鋼板的連續軋制.....	60
第四章 週期式热軋薄板生产.....	91
第五章 典型品种鋼板生产.....	116
表六章 冷軋薄鋼板.....	137

第一章 中厚板轧制生产部分

第一節 緒論

§1. 中厚板在国民经济中的作用及发展方向

随着祖国社会主义建設的迅速发展，国家迫切需要进行高产优质多品种的轧鋼生产，而鋼板与帶鋼是国民經濟中各主要建設部門广泛使用的重要鋼材，一个国家的鋼板生产发展，在整个鋼材生产中，所佔的比重大小，將标志着这个国家整个国民经济发展水平及其鋼材发展情况的縮影。最近几年来，在資本主义国家生产的鋼板，在其全部鋼材生产中的比重，都大大增加，連同宽度为 500 mm 以下的帶鋼在內。

1956年美国是61.1%，英國是45%，西德是37.8%，法国、比利时，都是37.5%，随同这一发展趋势，苏联也不例外，苏联虽然大力發展各种塑料，代替鋼板，如玻璃塑料的汽車車身，綜合乙稀制造的輸油管、水管等，但其对各种鋼板的需要，仍大感不足，苏联1955年，鋼板佔鋼材总数的29.5%，目前則为40%左右。

目前我国鋼板生产仅佔全部鋼材生产的15~20%，因此如何大力發展鋼板生产將是我国鋼板生产者首要的任务。

在发展鋼板生产过程中，如何进一步增加生产各种品种及經濟断面的鋼材，对促使整个国民經濟迅速发展，则显得非常重要，由于机械制造，采用了厚板焊接的新技术，甚至轧鋼机的牌坊、万能接手、減速机架、人字齒輪座、輶道等，都可以用鋼板焊接，其結果不仅使设备重量輕整，机械制造成本大大降低（鑄鋼件每吨为厚板价格的兩倍左右），而且制造時間也大大縮短了，这样以来，厚板的大力发展，將有新的意义。

另外就增加經濟断面鋼材及管材方面来看，其鋼板生产发展景远，也是极其宏偉的。与此同时繼續大力推广負公差的轧制，对于減少金屬消耗系数，提高鋼板的成品产量來講，有极为现实的經濟价值，也是体现出大力發展經濟断面鋼材的有力措施之一。

关于經濟断面轧制品种，还是相当广泛的，其中如冷弯鋼材，即將鋼板經過多輶式的冷轧鋼机，生产角鋼、槽鋼，及各种多样的異型断面鋼材，可以节省金屬30%，並減輕设备的重量。在苏联七年計劃中，將建立兩套这样轧机，能力为90万吨。其生产規格为等边与不等边角鋼、槽鋼、乙型鋼等共27种，此种鋼材的发展很有前途，现在世界各国，如美国、英國、德国、日本等，都在发展这种冷弯鋼材——除了上述利用厚板生产弯曲鋼材外；对于異型钢管中的焊接管，則可用鋼板焊接而成，不仅可以生产圓形焊接管，而且还可以进一步生产異型焊管，如方形、矩形、三角形、八角形、六角形、平行四邊形等断面形狀的焊接鋼管，滿足各方面的需要，特別对一些需要大管徑的钢管，其也可以利用鋼板焊接滿足。

从目前来看，將來钢管生产的发展趋向，則以焊接管为主，其比例为60~70%，而无缝钢管則为40~30%。

从我国目前鋼板发展，特別是关于如何大力發展經濟鋼材来看，則还需經過相当一个时期。但从解放以后，特别是經過1958年，在党的社会主义建設总路線的光輝照耀下，全国范围内，已掀起了全民动手，大办鋼鐵的高潮，促使我国鋼鐵事業——煉鋼、煉鐵，有了史无前

例的飞跃发展，轧钢生产也正以最高的速度跟上这个形势，特别是在党的兩条腿走路的方針指导下，真正贯彻了土洋並举，大中小型相结合，地方工业与中央工业相结合后，大力展开了群众性的技术革命，破除了原来某些轧钢工作者思想中的迷信观念，使得轧钢的产量、质量，有了极大的提高，并在扩大钢材新品种方面，做出显著的成绩来，彻底破除了新产品神秘化和唯进化論的迷信，在这一发展基础上设计出2300中板厂的方案，并先后在祖国各地进行施工，投入生产。

为了提高及力争早日赶上和超过世界最先进的水平，目前则应将现有设备潜力，大力发挥出来，并力争扩大品种范围，大力发展冷弯型钢，复合钢板，并保证做到高产优质多品种的指标，使我国的轧钢生产水平早日登上世界的顶峯。

§ 2. 中厚板的用途及分类

中厚板与带钢，在国民经济建設中，其用途是相当广泛的，这首先在于本身具有一种可以任人随意根据用途不同而加以剪割，热焊、合——即焊接、鉚接、咬合等，此外特别是在近代迅速发展起来的弯曲钢材，使我们可以得到工业上最迫切需要的各种经济断面的钢材及異型焊管，从而为国家节约大量的金属。

最后由于钢板本身具有极大的包容能力及盖护特点，则使其成为工业建設中不可缺少的必需原材料。

同时，还可以进行大规模的生产，除了一般的单机与双机热生产外，还可以发展连轧和半连轧进行大规模的生产，最大限度的满足祖国和社会主义建設的国民经济需要。

(一) 中厚板与带钢的主要用途：

1) 钢結構制造业：如桥梁、筑爐、貯存容器、鍋爐钢板以及高温、高压容器钢板，蒸汽机車用的火箱钢板和各重型建筑工程中所用的鋼結構——吊車横梁等。

2) 交通运输业：汽车，拖拉机，船舶，航空器械結構体制造等。

3) 机器制造及电器工业——中厚板为各种机械制造业和电器机械制造业中必须的原材料，並可制造各种冲压零件及馬达的包 容用 板 及 地脚 板 等。

4) 焊管生产及冷弯異型钢制造等。

除此而外，对于一些具有特殊性能的钢板，如耐热、耐酸、抗腐蚀、不銹钢板及复合钢板等则也都是现代工业建設中所广泛急于需要的。至于厚度大于60%的特厚钢板，则多用在重型机械制造及国防建設工业中，如裝甲板。

(二) 钢板的分类及性能：

钢板的分类方法很多，现仅就其尺寸与用途的不同，加以分类。

①按尺寸分类；如表1所示：

关于钢板的規格尺寸，则应按国家的部頒标准进行生产。

原則上：1) 厚度由4~6mm其中間間隔 0.5 mm;

2) 厚度超过 6~30mm 厚度間隔为1.0mm;

3) 厚度超过30~60mm其厚度間隙2.0mm。

定尺时应遵照宽度为50的倍数，但最小尺寸，不得小于600mm，長度則为100mm的倍数的任何尺寸，但最小不小于 1200mm，原則上長度为宽度的倍数，因受设备間隔及厂房面积以及钢板重量限制通常其最大長度不超过12米。

目前在我国则利用單机座，三辊劳特軋机及二辊可逆式軋机进行生产4~40mm厚的钢板，

表 1

板材分类		厚度范围	宽度范围	附 註
中 厚 板	中 板	4~20m/m	600~3000m/m	厚板最大
	厚 板	20~60m/m	600~3000m/m	
	特 厚 板	60~800m/m	1200~3800m/m	宽度达4800mm
	齐 边 鋼 板	4~60m/m	200~500m/m	
寬 扁 鋼		4~60m/m	200~600m/m	長 度3~18米

对于大于此厚度的钢板受到輔助设备能力限制，则有待已投入生产的2800双机座机组来解决。

中厚板的尺寸分类基本上如上述述，但对一些具有特殊用途的特厚钢板，如高压蒸汽鍋爐钢板，机車架，海洋船舶用的重型钢板，及装甲钢板和重型机械制造业的原料，则其可有更大的宽度与長度，最寬者有达4800m/m，長达25~36米，厚到800m/m以上。

②按用途分类：

在大多数的情况下，钢板均用着在特定的技术条件下，来承受外加的靜載荷与動載荷的金屬結構钢材，但是在某些情况下，其要求具有某些特殊的性能，如磁性、电阻性、耐酸、耐热、抗腐性等，从而必要求具有一定的物理性能及机械性能。此外对于規格一定的平直钢板必需經過剪切、弯曲、冲压、铆接、焊接等加工工艺过程，才能使用，因此除上述要求外，还應該具有良好的工艺性能——成型性能，焊接性能等。因此对于钢板一般最主要的技术要求則为：

- 1) 有良好的表面質量及高精确度的断面尺寸，及合格的几何尺寸。
- 2) 有着高的机械性能，及均匀的化学成份。
- 3) 有着良好的工艺性能。基于上述原則根据钢板用途的不同，则將钢板分为以下各类；

1) 桥樑鋼板

由于承受動載荷及冲击载因此要求机械强度一定很高，通常可以采用平爐冶炼的普通炭素钢板，来制造桥樑和桥式吊車等。

一般都选用M16c与t₃M做为桥樑钢板，前者可以保証焊接性能，后者可以保証铆接性能。

$$\begin{aligned} \text{其机械性能 } M16c - \sigma_b &= 38 \text{ kg/mm}^2 \quad \delta_b \geq 26\% \\ \sigma_s &= 23 \text{ kg/mm}^2 \quad \delta_{10} \geq 22\% \\ t_3 M - \sigma_b &= 38 \text{ kg/mm}^2 \\ \delta_s &= 24 \text{ kg/mm}^2 \quad \text{同上} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \Phi \% = 50\% \end{array} \right\}$$

2) 优值炭素結構鋼板：

这种钢板的实际用途是非常广泛的，所采用的鋼号也非常之多，优質結構炭素钢板，較之一般的所含P, S量要低，組織較均匀，金屬夾杂物少，表面質量及机械性能都較好一些，可以应用到要求較高的重要結構中去。

例如：08KII 机械性能； $\sigma_b = 32 \text{ kg/mm}^2$

$$\sigma_b \% = 34\%$$

3) 鍋爐鋼板：鍋爐鋼板的厚度範圍很大，在生產的鋼板中，一般標準厚度為 $8\sim60\text{mm}$ 的熱軋炭素結構鋼板，這種鋼板可以供做製造熱蒸汽鍋爐元件，及鍋爐製造中，應用於壓力不大於60大氣壓，及溫度不超過 450°C 的情況下，而對於一些要求具有能承受高溫高壓的鋼板，則有另外特殊要求。

在性能上則鍋爐鋼板應比橋樑鋼板有着更均勻的化學成份，均勻細小的晶粒組織，有一定的塑性，不允許產生重偏析，這樣才能保證長期工作時間的性能。為此在我們生產鍋爐鋼板中則對每一块鋼板都進行取樣檢查，因為如果由於機械性能不合格，內部組織晶粒和化學成份不均則容易產生內部組織應力，從而容易引起爆炸造成重大事故。此外對其含S量控制較嚴，不許大於 0.045% 如果超過此值，則容易產生熱脆，嚴重影響鋼板的機械性能。

一般鍋爐鋼板採用的鋼號為：

$$t_{2K}, t_{3K}, 15K, 20K, 22K, 25K$$

機械強度：

$$\sigma_b = 34\sim50 \text{kg/mm}^2 \text{ (范圍)}$$

$$\sigma_s = 22\sim25 \text{kg/mm}^2$$

4) 造船鋼板

用於海洋及內河運行的船隻製造業，在航行中，不僅受到海水極大的內壓力，同時還受到海水的腐蝕，因此除具有足夠的機械強度外，還應具有一定的抗腐蝕能力。

除此以外，嚴格要求為負公差軋制也很重要，因為若按着正公差，進行軋制，則會額外增加船身自重，從而將減少其載重量，同時也浪費了金屬。

根據用途不同在我們部頒標準中，將其分為兩種：並提出不同的技術要求來；

第一組：用於航行海洋中的船隻，及一般船隻等

第二組：運行於內河的船隻

機械性能：

$$\sigma_u = 42\sim62 \text{kg/mm}^2$$

$$\sigma_s = 24\sim30 \text{kg/mm}^2$$

此外在 -40°C 時的衝擊韌性不小于 3kg/mm^2

5) 蒸汽機車用的火箱鋼板

這種鋼板實際上也屬鍋爐鋼板的一種，通常所選用的鋼號有 t_{3r} 和 t_{3nk} 的平爐鑄鋼，其中 t_{3r} 號鋼板適用於製造直接火箱和熱汽作用的蒸汽機車火箱各部件（套板，火箱後牆：火爐柵、火箱頂板，半壁板，火箱補板，以及燃燒室內所用的鋼板）。而 t_{3nk} 號鋼板則供製造蒸汽機車鍋爐板的所有其它部件用。鍋爐鋼板及火箱鋼板，均應符合國家部頒標準規定尺寸，化學成份及機械性能。

$$t_{3r} \quad \sigma_b = 36\sim38\sim46 \quad \delta\% = 23\sim26\% \quad d=0$$

$$t_{3nk} \quad \sigma_u = 38\sim40\sim44 \quad \delta\% = 21\sim24\% \quad d=0.5$$

$$\text{衝擊韌性 } a_k = 6\sim8 \text{kg/mm}^2$$

6) 容器鋼板

這種鋼板在質量上的要求，應該符合冷彎咬合，及焊接試驗的規定。

因此為這種鋼板在質量的要求上，是比較簡單的。其主要用於製造小塔、石油塔、石油車上邊用的桶以及油罐等。

要求機械性能，在冷彎時不產生裂縫，焊接及咬合性能應好。

7) 一般用途的普通炭素鋼板—

根据用途不同則分为兩种不同要求的鋼板：

1) 甲类鋼板——要求机械性能和化学成份。

2) 乙类鋼板——仅要求滿足化学成份的要求。

3) 特殊用途的鋼板——耐热，耐酸，不銹鋼板等，根据用途不同，则对其化学成份及机械性能都有特殊的要求，其在合金鋼板部份詳述。而对于特厚的裝甲鋼板，则根据国防需要来制定特殊要求。

表 2

各种不同用途的鋼板，經常选用的鋼号規格

鋼板按用途分类	鋼 种 示 例	常用規格范围
热軋厚鋼板及帶鋼		
造船鋼板	$t_1e, t_2e, t_3e, t_4e, t_4\pi$ $t_4\phi, t_5e, t_5e$ (高級) st52	4~60 × 1500~2000毫米 4~32mm者使用最多
鍋爐鋼板 (包括火 箱板)	$t_2, t_3, 15k, 20k, 22k, 25k,$ t_3t, t_3K 等	8~46 × 1500~2000 8~32毫米者使用最多
橋樑鋼板	M16e, $t_3M, st52, 10$ 力T 廿8等	8~60 × 1500~2000 8~20mm者使用最多
容器鋼板	$t_6 \sim t_7, \text{及 } t_6 \sim t_7, \text{及 } t_6 \sim t_7$	4~60 × 1800~2000m/m 4~25mm使用最多
运输工具骨架鋼板	st52, 30T, M16c 低合金高强度鋼	8~40 × 1500~2000m/m 8~25mm使用最多
焊 管 坯	及 $t_6 \sim t_7, \text{及 } t_6 \sim t_7$ 以及不銹鋼，耐热等高合金鋼	4.0~36 × 600~1300毫米 坯長5600~7500m/m鋼卷長 50~700mm, 重200~1400kg
裝 甲 板	按特殊定貨規定	
特殊用途鋼板	20力LT4, 60T24, Z24, 去1342力	
焊 管 坯	及 $t_6 \sim t_7, St_6 \sim st_7$ 及不銹鋼，耐热鋼等	

第三節 原料的選擇與加熱

§ T原料：选用扁錠及由初軋机以及板坯軋机生产的板坯做为原料，根据实践證明：采用板坯做为原料，較之选用鋼錠做为原料具备很多优点；首先由于板坯表面缺陷在加热前，可以进行处理，得到良好的表面質量，从而在加热时，不会因为坯料表面缺陷，而造成加热，軋制，以及成品缺陷，且可減少氧化鐵皮的生成得到較之鋼錠高的多的鋼板成品率。

另外，由于鋼錠具有一定的錐度，需額外增加1~3道的平整道次相对的影响了产量。

在軋制过程中，由于鋼錠比板坯笨重，厚度大則受到昇降台等輔助设备能力限制，且給人工搬鋼操作增加很大麻烦，不易咬入，軋制方向也不易控制。且由于鋼錠組織疏松，受到总压縮比的限制，从而不易保証鋼板的机械性能，从我国各厂实际生产中証明，在沒有積

軋机的單机座或机上，选用鋼錠較之选用板坯做为原料的成品产量，質量，合格率成品率，都有显著下降，因此除在特殊情况下，选用鋼錠做为原料，已成为陈旧而不合算的办法了。

(一) 原料选择原則：

針對軋某—規格尺寸的鋼板而言，为了減少道次，以提高产量，則坯料的厚度，应尽可能的小，因而其長度与宽度应尽可能的大，

基于这一根本原則，还必需同时改变它各有关影响因素：

(1) 在保証一定的軋終温度的条件下，鋼錠的厚度越大，则成品質量越好。

根据柴罗雪斯基 (М.Л.зэрашивнсий) 規錠，鋼定厚度与鋼板厚度之比不應小于20，並認為小于20則会使鋼板的机械性能惡化。

但是根据我国生产实践以及苏联1956 статья № 36~34所发表的文章証明这种說法，并不是完全正确的，当将鎮靜鋼錠，軋成具有各种厚度的鋼板，檢查結果証明，从 n/b 为14~32，则根本不会引起鋼板的机械性能的变化。

普通形狀的鋼錠在宽度增加了——150~155m/m时，厚度即减少了50~70m/m，过渡到使用扁鋼錠，就能使連續加热爐，提高生产率9.2%，使軋机生产率提高12~15%，增加鋼錠的宽度（在鋼錠長度固定的情况下），能減少切邊率0.25~0.4%。而且成品質量不会变化，由此可以初步認為；对于要求鋼錠的压缩比不小于20的論点，是受到一定的限制条件的，即对質量較差的沸騰鋼很适用，但对質量很好，組織很致密的鎮靜鋼則不見得必需遵守这一規定。

在軋制板坯时，因其厚度为錠及板的中間值，故不需考慮此限制因素，因都在可能的情况下，则应尽量減少板坯的厚度。与此同时应考慮到初軋机及板坯軋机的生产能力，因为生产薄的板坯，则会降低其产量，因此在減少坯料厚度的同时，应与該軋机配合好。

(2) 在旧有的設备中，坯料的厚度与重量，常受到軋机压下裝置的最大高程以及各輔助設设备能力及尺寸的限制：

如昇降台的能力，中輶昇降平衡裝置的能力，側出料的加热爐爐門寬度及加热爐床上之輶道間距的限制，因为如果坯料尺寸不当，则会产生刮牆，掉道，从爐門內出不来等問題，从而說明，坯料的最大長度受爐門寬度及加热爐有效爐底寬度的限制。此外其还受到軋輶的輶身長度与工作輶道；輶身長度的影响。

(3) 在選擇鋼錠时，应合理的考慮其軋制工艺及鑄錠的条件。

从軋制工艺角度来看，則希望其錐度越小越好，这样可以相应減少軋制过程中的平整道次，而从可以提高軋机的生产能力。但从鑄錠限制——即为了便于脫膜，則希鋼錠帶有的錐度，越大越易脫膜。因为尺寸关系保証了鋼錠冷却的条件，形狀，及收縮孔的大小分佈，此錐度大小，则有很多經驗数值，通常选用：窄面錐度为0.83%，寬面錐度为1.04%，而对于某些沸騰鋼錠，澆注后由于产生凝固，则与模間产生了一定間隙因此也可以不留錐度，仍可順利脫膜。

板坯：

選擇板坯做为原料时，其厚度的决定須考慮到鋼板系在單机架机組，还是双机架机組上进行軋制，如果屬前者則其厚度可薄一些，反則可厚一些。而对板坯最大宽度的选择，则需受初軋机及板坯軋机，孔型宽度的限制。方坯初軋机上孔型最大宽度，不超过1100mm而板坯軋机，则可以到1500mm兩者最小厚度为50~60m/m。在計算板坯及鋼板重量时，其理論比重为7.85而对于鋼錠來講，由于其規輕加工的內部組織比較疏松，則比重常在7.7~7.75范围内。

板坯的重量即为成品重量乘以金属消耗系数，金属消耗系数则因钢板规格及钢质而异，因为其首先根据原料钢质情况，表面缺陷处理情况，加热烧损及缺陷，轧制缺陷及剪切率等情况，变化不同，则得到的成品率不同，也就是得到的钢板金属消耗系数不同。

根据尺寸变化不同，下料系数则有很大的不同，这样将比采用不考虑定货钢板尺寸，而机械选取固定的下料系数，更为合理，因为可以机动灵活的节约大量金属，使金属消耗系数大大降低。

选择钢锭与钢坯，金属消耗系数也大不相同，前者远远大于后者，在我国实际生产中对钢3板坯的消耗系数为 $1.1 \sim 1.24$ ($h = 4 \sim 32\text{mm}$)

(二) 原料的缺陷与处理：

当原料从初轧厂运来后，往往由于炼钢，及初轧工艺过程而造成很多钢质及表面缺陷。此缺陷，不仅严重的影响了钢板表面的质量，同时还会造成很多废品以及大大增加了钢坯与钢板的处理量，严重的浪费了人力，物力，且延长了生产周期，使钢板不能及时出厂。

为了避免为此而给国家造成的大量损失，则应从产生这一缺陷原因着手解决，但是若想将原料缺陷产生原因清楚了解并非一件简单的事情，因为往往一种缺陷，可能是由几种原因造成的，也可能一种原因，所以在工艺过程中，受到另外一些因素的影响后，则又会产生几种性质相似的缺陷。因此解决这一问题，则必需从炼钢，轧钢，加热，一系列工艺过程中加以深入而全面的分析研究，关于原料缺陷的研究在很多文献上则有专门论述，在此仅我国各厂生产一些常见的缺陷加以简单介绍；

钢锭常见缺陷

1) 钢锭的横裂纹

钢锭的横裂纹，是严重的表面缺陷之一，将严重的影响钢坯的质量，经过轧制后，在钢坯上则以纵裂纹，人字裂，工字裂及尖角字裂的形态存在，这是由于钢锭上横裂纹存在部位，长度，和形状所决定的。如图1所示

2) 钢锭角部裂纹

关于这种裂纹，在经过轧制后可以消除，因为钢锭在轧制时，裂纹的方向与轧制的方向一致，裂纹仅纵方向的拉伸变细，以及消除。

3) 结疤：

产生原因及构成形式，一般分为两种：

在正确的区分结疤，气泡，烧损的情况下，则钢锭上结疤产生的原因，主要是由于浇注时，钢液飞溅在钢锭模的模壁上，此部份钢液，随即凝固，其表面一部份，被氧化，当钢液充满钢锭模时，它们与钢锭本身，不能完全焊接在一起，因而在钢锭的表面上，形成结疤。

另外在浇注时，如果开浇过急，注管过底，钢液粘稠，注速过快，使钢液翻动，以及注流偏于钢锭模的一侧，则可能形成大的结疤，如果注温高，钢液溅沫及注口结疤形成散流，则可能形成小的结疤，钢锭上，不特别大的结疤在加热炉及加热线圈的加热过程中可能被烧掉，但

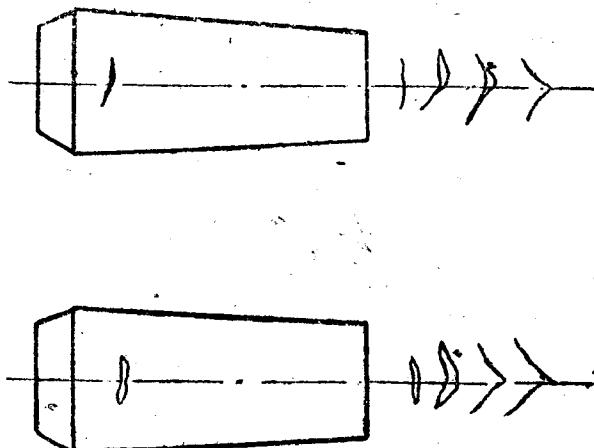


圖 1 鋼錠的裂紋圖

对于大的結疤，則不易燒掉，經加热，軋制后，仍存于鋼坯的表面上。

3) 气泡

鋼錠中产生的气泡，主要原因是，在鋼液中由于在熔炼过程时，吸收了爐气和空气气体，及化学反应生成的气体。在澆注的过程中，由于鋼液的流动，机械的从空气中帶入了气体，及鋼液与鋼錠模涂料互相作用发生的气体，在凝固过程中，这些气体即滯留在金屬内部而形成气泡。

气泡在板坯表面上，造成各种各样的缺陷；如气泡是松裂产生原因之一，当鋼錠加热：軋制后，气泡沒有被焊合，但板坯头部及边部产生劈裂和夾层，在薄的帶鋼上，或軋成較薄的鋼板后，可能在表面上产生各种不同形状，和各种大小不同的突起物，此外還可在鋼坯表面上形成舌狀的結疤及在帶鋼及坯料边上形成狼牙刺等缺陷。

4) 夾渣和夾砂

当在鋼液熔煉及注錠的过程中，在鋼質內形成有夾渣及夾砂的原因是：

当出鋼槽，盛鋼桶，塞棒和注口，保温帽，中心注管，和下注磚等耐火材料結構，机械式的侵蝕性給鋼液帶來若干的夾杂物，（即所謂夾沙）在澆注时，如果注錠表面粗糙，有裂縫和焊肉，則当鋼液上升时，某些夾杂物即可能被它們掛住或被卷到鋼錠的皮層內来。

一般來說，如夾渣(鋼渣)比鋼液輕，因此多都浮在鋼液的表面上，但在某种情况下，由于澆注使之鋼液产生上下对流，则使其漂浮在表面上的夾杂物，即会被卷入鋼錠內部（特别是鋼錠上部）的可能，这在鋼錠的低倍組織上有所謂翻皮的缺陷即証明。

从我国实际生产中得知：沸騰鋼因某种因素，使鋼錠上部有严重的偏析（硫化物），和疏松时，鋼坯的剪切斷面，具有很大的撕斷面，有时冒出紅色的渣，甚至呈现中間裂縫。

当鋼錠在加热的过程中，若均热爐底部不良，熔渣和爐渣，有可能机械的粘結在鋼錠的尾部，在軋时，这些渣物，如果沒被去除，則其会殘留在鋼坯的表面上。

5) 粘膜：

当注溫过高，至使鋼錠模局部熔化，与鋼錠粘結在一起，不易分离，虽用較大的强力使其分离，但却有將鋼錠模內壁粘下来一块的可能，因此在板坯的表面上，则有类似結疤似的粘膜。

6) 小紋：

当鋼錠在軋机上軋制时，此种缺陷为鋼錠表面的一系列缺陷引起原因之一：

当因軋制产生变形时，若内应力突破此弱点时，便会引起裂縫，而且这种裂縫，开始时也是以橫裂紋形式出现，随后因板坯的延伸而轉化为縱裂紋或人字裂。

7) 鋼紋：

其屬鋼錠表面常見缺陷之一，其形式有兩种，即凸起的与凹下的。

凸起的鋼紋产生的原因，是由于旧鋼錠模內壁之状龟裂造成，凹下鋼紋的形成，如密集的表面气孔，排列成網狀，其产生的原因，除因旧鋼錠模內壁具有网狀龟裂外，並与表面气孔之生成机构相似。

8) 过热与过燒：

a过热：

鋼的过热特征是晶粒的急剧長大，从显微組織上可以看出粗大的晶粒組織來根据觀察过热了的鋼，由于晶粒長大，内部組織开始变得脆弱，当鋼坯切断后，与正常的切斷面比較，其具有較大的撕断面，撕口不清，有类似鋼錠的細点，撕裂斷面的外形輪廓不同于繪

孔，沒有波峯而是具有曲度較小的弧拱形，严重过热的鋼錠，在初軋机下軋制时，最后几道则可以发生所謂“脹肚”甚至軋裂开来。

过热多出现于高炭鋼的鋼坯。

过热不同于过燒，过热只是晶粒長大，但晶粒界間並不发生分离及熔化，因此对过热的鋼則可以适当的进行热处理后，还可以消除这种缺陷。

6 过燒：

当加热温度过高，在金屬內部有杂质的地方，金屬晶粒边界开始氧化，或局部熔化，沿着晶粒边界熔化的結果，在晶粒的周圍，組成不坚固的而使晶粒趋向于分离的非金属粒子，在軋制塑性变形过程中，即可能产生拉裂或裂縫，有时可能产生崩裂成碎块，象腐渣一样。

經軋制后，这些碎块被压入在鋼坯的表面上，类似結疤，不过其常常是呈大块簇集的，由干燒坏所形成的金屬破裂是有不同形狀，一般呈蛇皮形，稜形或雞爪形。严重过燒的鋼錠，可能有很深的裂口在出爐时，在裂口处可能冒出火花，在初軋机上軋制时，往往会被撕裂下来，鋼錠的稜角部份，由于受热面較大，傳热較快，因此在这些地方最易过燒。

过燒的鋼，由于其組織受到破坏，晶粒間界受到最严重的氧化和脫炭，在軋制后，及在軋成鋼坯后，不可能重新焊合，也不可能采用任何办法，使其恢复原狀，但經驗証明，如果在初軋机上軋制头几道时，发现鋼錠有严重的裂口时，如果將这种鋼錠进行适当的保温（最好先在空气中冷却）使内部組織有所恢复，则可能将过燒程度得到适当的減輕。

过燒与过热产生的根本原因系：鋼錠的加热溫度过高及高温下加热時間過長造成的。

此外由于鋼錠缺限而引起坯料的缺陷还有很多如：縮孔、尾孔、气泡爆露，折疤等在此不再詳述。

缺陷处理：

在我国实际生产过程中，对鋼錠表面缺陷基本不加处理，如有缺陷严重超过技术規程允許的情况下則需退料报廢。

但对板坯为了保证鋼板表面質量，提高鋼板的成品率則必需在加热前进行原料表面处理。

在我国的实际生产过程中，对原料的表面缺陷处理原則如下：

a) 以上下表面缺陷深度不大于2mm时，不进行处理，如大于2mm时，其深度不应超过鋼坯厚度的10%，最深不得超过25mm，处理寬度应大于其深度的5倍。

b) 对于 $t_e \sim t^4$ 或含 C量在0.45% 以下的鋼号允許在常温下进行火焰处理，含 C量大于0.45% 及合金鋼則不准用火焰处理，需应用风鍛处理，在处理部分除含 C0.35% 以下的鋼外，不得用水急冷，处理后板坯表面上鐵渣及不洁之物应都扫除干淨以給加热做好准备。

§ 2. 原料的加热

加热爐的形式及特点：

根据原料的厚度及重量的不同，可以合理的選擇适当的加热爐，加热爐的形式有很多种，在此仅介紹其中最常用的几种形式：

1) 端出料及側出料的連續式加热爐：

一般最常用的为三段連續式加热爐，在爐体比較長的加热爐則有將加热段延長，加上一排或数排上加热的燒嘴，因此根据加的燒嘴排数不同則也有采其为四段加热，五段加热或多段加热等，实际上只是將加热段分成几期罢了。如在我国中厚板厂即采用三段連續及四段連續式

加热爐，为了提高爐子生产能力，則可以采用快速加热，即將三段連續加热进行兩段操作縮短予熱期，强化下加热及上加热，縮短金屬在爐內的時間，並可減少氧化鐵皮，从而大大的提高了爐子的小时产量，例如在1958年大跃进时由于我国某厂采用了这种快速加热的方法使加热時間从1.40分減少到1.00~1.10分，最大限度的滿足了軋机的需要。

至于4段，5段，以及多段的連續式加热爐，則多在連續，半連續，以及双机座机組的車間內选用，如我国2800双机座順列式軋鋼机組，即采用了四段連續式加热爐（三段連續加热爐有兩排上加热燒嘴。）

原則上一般認為坯料重量小于6T的所有坯料，均可选用連續式加热爐进行加热。一般都采用三面加热，自然通风，煤气予热的加热方式，如果是强迫通风利用发生爐煤气及混合煤气时，则应將空气进行予热，因为这样可以保証爐內温度均衡且使爐溫很快昇高到要求的爐溫提高加热速度，保証加热質量等。

根据爐体形式及加热鋼質及原料厚度不同，所要求的加热不同，因此所选用的燃料也有所不同。旧式軋鋼車間，連續加热爐大多数使用固体燃料，很少一部分还有使用固体燃料，其燃燒設備大都裝在端面爐牆上，有时为获得下加热，也設有侧面燃燒室；近代的加热爐則都是选用气体燃料，这样則对爐子能力可以大大提高，並可以保証加热質量很好，因此在一般条件允許的情况下，則应尽量选用气体燃料。但在我國具体情況下，目前則不能完全做到这点，因为选用气体燃料，对于一些联合企业來講，則是既合理又經濟的；但在党的大中小型並舉及土洋結合的兩条腿走路的方針指导下，先后兴起了很多土洋結合及小型的鋼板厂不仅沒有焦爐煤气，而且連發生爐煤气也不易获得，因此在这种情况下选用固体燃料仍然是最合理也是最經濟的。

2) 灶式、蓄热式加热爐：

对于比較重的坯料則可以选用灶式、蓄热式加热爐，当在單机座上軋制重型鋼錠时，則也可以在可动爐底的室狀爐內加热。

3) 均热爐——对一些重型鋼錠，如軋制裝甲鋼板所用的重型鋼錠重常达150~250吨重，故可在均热爐內加热。

均热爐也完全适用加热軟鋼錠或与上面抽料的灶式加热爐配合，且适用于所有的重鋼錠，在后种情况下，灶式加热爐应用于合金鋼錠的加热。

在均热爐及灶式爐中，加热的燃料則都选用气体燃料，其多采用焦爐煤气或者焦爐与高爐的混合煤气进行加热。

目前在我国已基本上全部实施均热爐出精渣的措施，这对加热質量及产量都有极大的好处。

加热制度：

正象人們所共知的，爐子的允許溫度，取决于被加热物体的厚度，导热率，鋼的机械性質。連續式加热爐的爐膛溫度当調整好以后可以不加改变，但是爐尾溫度因爐子的加热强度与燃料设备的工作制度而变化，如在裝料上区段可設有补加燒嘴，或者有中間烟道的时候，爐尾（即鋼錠裝料口区）溫度是可以隨時調整的，通过中間烟道，可以排除一部分廢氣，以便降低爐膛的溫度，当在加热合金鋼时即是这样做的，但是对于一般使用的三段連續加热爐的爐溫控制過程中，也可以不設有上述裝置而利用上述方法来改变爐內溫度。

在我国中厚板厂的加热爐实际生产过程中，則根据軋机生产情况变化的不同，随时可以相应的来改变爐內溫度，其主要是利用改变煤气的流量与压力来加以控制。

例如：当在一个加热爐內加熱兩種以上規格（主要對不同厚度）及不同鋼質的板坯時由於對加熱溫度範圍要求各有不同，因此必需及時來改變溫度變化情況，而控制一種合理的爐溫制度以便使坯料的燒損極少，且加熱效果溫度非常均勻，加熱時間能最短，以此來保證加熱質量且提高爐子的生產率。

為了提高爐子的能力則必設法進行快速均勻加熱，快速加熱的優點在於，縮短了加熱時間的 $3/4$ 左右，提高爐子的單位生產率，減少金屬的燒損率。

發展加熱爐的自動化及改進利用廢氣熱量的預熱結構，在很多方面可以改進加熱方法，並在提高加熱速度方面有顯著的成績。

此外利用縮短預熱時間、強化下加熱，都會對快速加熱做出貢獻。

實踐證明——我國在大躍進的1958年中，則由於為了滿足軋機能力的最高產量的要求，由於採用了上述方法，都得到顯著而良好的效果，如在三段連續式加熱爐操作過程中，由於採用了兩段加熱，縮短了預熱時間，對120mm厚的坯料，從1.40小時縮短到1.20~1.10小時左右都可達到出爐溫度，儘管其在加熱溫度差有些增加，但仍然是可以滿足軋制要求的。

為了避免加熱過程產生事故，如刮牆，掉道，驗起拱容，爐底昇高等，則應嚴格控制坯料的長度，消除爐底昇高及嚴格遵守加熱操作規程。

爐底因氧化鐵皮的影響，常造成嚴重的爐底昇高的現象，而坯料的掉道及驗容等事故多都因爐底過高，操作不良造成的，為了消除爐底過高這種現象——根據我國某中板廠的經驗：

在均熱帶的爐底上砌有出渣的槽子，使在均熱帶通過的坯料上的氧化鐵皮都能掉入鐵皮槽內，在操作的過程中可以及時的從均熱帶側邊爐門扒除，均熱帶爐底鐵皮槽形式如圖2所示。

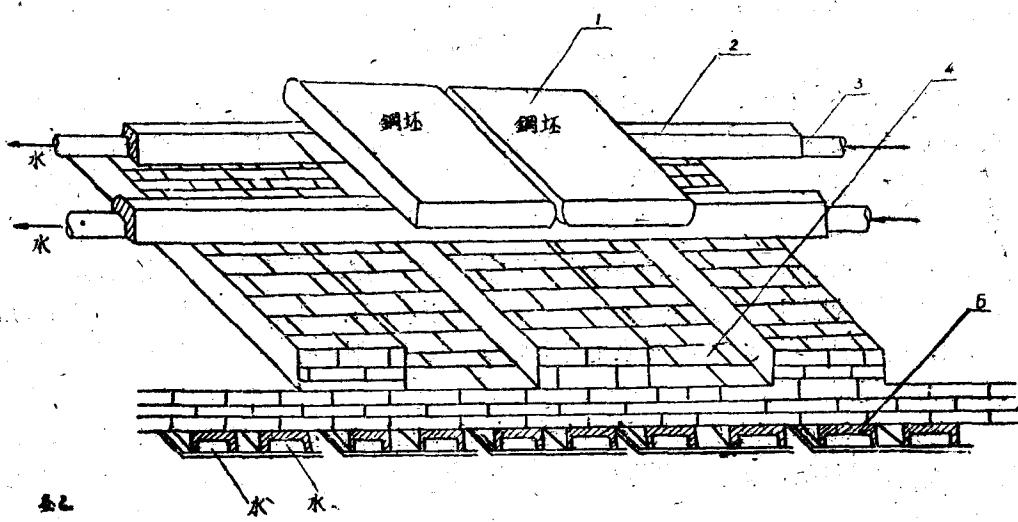


圖2二 中板廠加熱爐之均熱爐底的出渣槽示意圖

1—鋼坯；2—滑道；3—滑道的冷却水管；4—積氧化鐵皮槽(與爐門相對)
5—冷却鋼結構的小盒

正確的控制爐溫制度則會避免或減少產生一些加熱缺陷，如過燒，過熱，麻點等。正確控制爐溫及加熱時間即可以避免產生過燒與過熱，而對麻點的問題，則由於產生原因還沒有得到最完整的看法，因此還不易馬上得出消除這種缺陷最有效的方法，但是根據經驗証

明：正确的控制煤气与空气的混合比，选择合适爐內空气过剩系数，保持正常的爐压及控制合理的加热时间，并在加热前使坯料表面消除一切缺陷及污物即可以减少及消除麻点的产生。

第三節 中厚板的軋制

§1. 厚板軋機形式及特点

軋制中厚板都选用以下几种形式的軋鋼机；三輥勞特式，四輥可逆式，二輥可逆式的，二輥不可逆式的，带有立輥的万能軋邊机等。所有这些形式的軋机则各自具有不同的特点，既可以单机使用，也可及双机組以及組成多机組的連續及半連續軋制。

在我国通常最为普遍应用的則还是三輥勞特，不仅品种范围广，設备簡單便宜，更主要的則是目前我国完全可以自立更生，从設計到制造全部自主，因此在中国这种特定条件下，更加有其现实的意义。

在此应說明，钢板軋机的特征，则以輥徑与輥身長度來表明，最明显的則可以用輥身長度來表明，以表明軋成钢板的最大寬度此仍为钢板軋机的第一特征，如仅用輥徑来表示，则各种相同輥徑的軋輥，輥身可能不同，因此仅用輥徑尺寸还不能表示軋鋼机的性能。如仅用輥身長度來表示軋鋼机的性能对下輥徑（或上輥徑） b 的比值是不存在的，若輥身長度在 1800~3000 mm 則此比值在大多数情况下在 2.5~4 的范围内，輥身較長者，此比值將会更大一些。

在TIOTTE工程手册中，以下列公式来表明，钢板軋机的輥徑对于輥身長度的关系

$$D = \sqrt[3]{100L^3}$$

实践証明，此公式仅能求出近似值供参考而已。各种不同形式的軋机，各自有不同的特点，现仅就根据鋼錠和板坯的原始尺寸，和成品钢板的尺寸，以及需要的生产率，采用各种不同形式及佈置的軋机：

二輥可逆式軋鋼机一

这种軋机主要用于軋制寬而厚的重型钢板如軋制裝甲钢板及其他一些特厚钢板。

同时被人们选为順列式双机座机組中的粗軋机使用，因为是利用可逆的直流馬达帶动的，可以变速，因为輥徑很大，则相对來講有大的咬入能力，軋制过程中可以給大的压下量，从而可減少道次提高产量。

当其軋制大于 60mm 厚或更厚的特厚板时，其所选用的鋼錠常达数吨到 120 吨（多者到 250 吨），在这类軋机的产品中也有其它产品，如 60~100mm 和 120mm 的蒸气机車車架坯料。

軋制裝甲钢板及厚板軋机（二輥）的性能如下：

輥徑直徑 900~1250mm

轉數 30~60(100)轉/分

輥身 3000~4500 mm

軋制速度 1.9~3.7 公尺/秒

三輥式勞特軋机在中厚板軋制工艺过程中，三輥勞特式軋机应用的非常广泛，特別

是在我国则更加有其特殊的意义，首先由于设备简单，造价低，可选用交流马达，更加主要的如前所述在我国的机械制造业中完全可以自立更生的来设计制造这种轧机的全套设备，如我国某中板厂的一架新轧机即为我国自己制造的，这种轧机的特点是轧制品种范围非常广泛，从4~60mm的所有品种都可以轧制。

一般习惯则多将此种轧机分为两类，其因轧机轧制的钢板尺寸不同分为中板轧机与厚板轧机，但在实际生产中并不一定需要这样截然分开，因为仅轧机能力来看，其中厚板如4~60mm的钢板完全可以轧，唯一受限制的则是辅助设备能力，如剪断机的能力等等。

如果从经常主要生产成品尺寸来选用各种不同辊径及容量的轧机也是可以的：

故将这种钢板轧机性能列如表3

轧钢机	轧辊直、径		轧辊长度	品种范围	
	上下辊直径			最大宽度	厚度mm
中板轧机	650~760	450~550	1800~2150	1500~1850	4~25
厚板轧机	850~1130	550~710	2350~4165	2200~3700	4~60

三辊劳特轧机是中辊不转动，靠辊件与轧辊间的摩擦带动，其中辊比上下辊径小，在单道轧制时其中辊紧贴在上辊身上，而在双道次轧制时，中辊则又紧贴在下辊身上，因此上下辊即成为中辊的支承辊，故此可以大大减少由于中辊直径太小而产生的过大辊身挠曲，引起钢板断面尺寸的厚度不均。

对于不可避免的挠曲值，则可以利用合理辊型设计来加以抵消及减少，从而可以保证钢板断面尺寸的高精确度轧制，由于中辊辊径小则可以得到大的压下量，从而得到大的延伸率，中厚板劳特轧机所选用的原动机大都是选用异步感应电动机，附有减速箱，飞轮，人字齿轮座等，马力能力，一般可以采用辊身的长度的每1mm%1~1.2马力，由此可以算出辊身长度从1800~4165mm轧机所用的马力为1800~5000马力。

轧辊每分钟转数；中板轧机为1.0~75转/分，厚板轧机为37~65转/分。

关于中厚板三辊劳特式轧机，依以下性能进行选择轧钢机：表4

轧钢机	辊 径			辊身长度	轧辊转数	轧制速度
	上下辊		中辊			
成品厚度在12mm以上	800~1000	525~780	2000~3850mm	60~90转/分	2.5~3.5米/秒	
厚度在12mm以下	650~850	450~600	1800~2300mm	80~90转/分	2.5~3.5米/秒	

我国现有三辊劳特轧机举例一表5

轧钢机	辊 径mm		辊身长度mm	品 种 范 围		轧制速度	转 数
	上下辊	中辊		宽 度	厚		
中厚板	785	500	2300	1600~2000	4~20	3.05米/分	79转/分
中厚板	850	550	2350	1600~2200	6~40	3.0米/分	68.5转/分

3. 四輶可逆式軋鋼机——四輶可逆式軋鋼机，主要用以軋制寬而厚的鋼板最为合理，以前則多用它軋制特厚鋼板及裝甲鋼板，但近年来則普遍应用到軋制一般的中厚板，在复合式双机座的軋机組中，則多选用它做精軋机組，有时也用做粗軋机組。

有兩個小直徑的工作輶及兩個大直徑的支撑輶，在工作中則可以利用工作輶进行軋制，而工作輶与支撑輶之間接触非常紧密，从而可以利用小直徑的工作輶給以大的压下量，且因为有支承輶的作用，則可以不考慮小輶撓曲而引起的断面尺寸差的問題，此乃为四輶可逆式軋机最大优点之一，为了使鋼板断面尺寸有高的精确度，以及良好的表面質量，采用更小些的工作輶徑是最合里的，这样支撑輶徑即应相应增大，此外成品的精确度，將主要取决于軋輶輶身長度与支承輶徑間的比例，因而在此同时还应决定被軋件的宽度問題，在这种軋机上一般既能軋制板坯，也能軋制鋼錠。

四輶式軋鋼机其最大的輶身長度有达5000mm之長如軋制裝甲鋼板所用軋輶直徑尺寸为1100/1650/5440及1000/1400/4700，后者用于軋制重达90吨的錠軋成20~25mmB=4300mm, L=25000mm。

在我国2800机組中之精軋机座則为800/1400/2800，四輶精軋机其选用合金鋼軋輶及四排止推式滾珠轴承，利用液压平衡可以軋制的中厚板。在西德RNnrlant·HenriInsnntl的工厂中有一台軋輶輶身長度为4200mm的軋制裝甲厚板的四輶可逆式軋机，现已开始投入生产，就其尺寸來講，是目前按裝在欧洲的所有軋机中最大的一台板鋼軋机，此軋鋼机是bemag公司設計制造的，軋机工作直徑为980mm支持輶徑为1800mm由兩台可逆式电动机来單独傳动其水平軋輶每台电动机能傳递的扭矩为230吨·公尺。

軋机是用40吨的鋼錠軋制成厚板及裝甲鋼板（必要时可以增加到70吨）其最大的开口度为1100mm万向連桿是用液压平衡，上軋輶是用电动机来定位和平衡，工作軋輶和支撑輶是用專門的小車进行換輶的，小車裝設在車間地平面以下；并且是用电力拖动的傳动机構來傳动的。

支撑輶是在特殊結構的液体摩擦軸承內旋轉，其与 Maptoin型的液体摩擦軸承不相同，此种液体摩擦軸承，沒有錐形軸頸，而是圓柱軸頸，这样軸承的另件容易加工，工作輶將用滾柱軸承。

万能軋鋼机—

为了軋制齐邊鋼板及帶鋼，則可以采用帶有立輶的万能軋邊机进行軋制—这种軋鋼机在现代生产中將广泛被人們采用，因为其首先可以軋出齐邊的鋼板及帶鋼，扁鋼，从而可以取消剪邊設備，減少了因为剪邊而造成的金屬浪費显著的提高了鋼板的成品率，因为我們都知道对于各种鋼材成本分析的結果，鋼材价值的85~94%为金屬的价值，其中只有6~15%是属于将原料加工成鋼材的費用，因此在降低鋼材生产总費用时，同时在提高軋机的生产效率时，則首先应注意經濟使用鋼材，設法尽量节约金屬才是我們最重要的任务，基于这点万能鋼板的軋制在国民經濟中將具有其特殊的意義，此外万能軋机的成品，可不行进橫軋及角軋，軋件可以很長，在万能軋机上可以得到4~36×200~780矩形断面的扁鋼，厚的万能鋼板（齐邊鋼板）一般厚的6~50公厘，寬800~1500mm。

由于剪邊減少的缘故，万能軋鋼机軋制的鋼板合格率百分數比在一般軋鋼机軋制的相同宽度的鋼板，合格率大致高10%。

目前应用这鋼軋机形式有：三輶万能，二輶可逆万能軋机，四輶可逆軋机。可以是單机座进行鋼板从头至尾的單独生产，也可以在順列式双机座生产中及連續及半連續式軋机机列