

中華文庫


初中第一集

金屬工藝

張晉唐編



中華書局印行

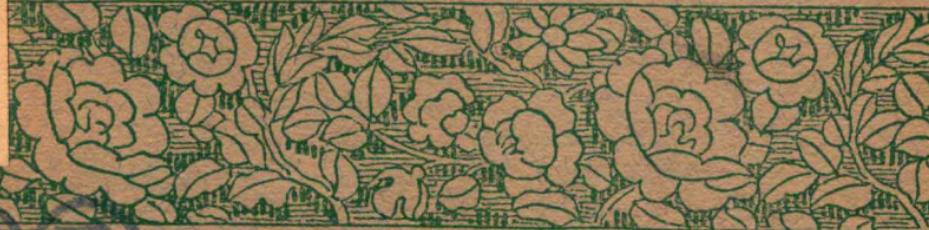

## 編 輯 大 意

- (1) 本書取材，以實驗爲主。其理論部份，不過爲實驗之說明，期合普通閱覽或參考之用。故高深之數理，與繁重之設備，均力爲避免。
- (2) 本書之文字，力求簡單明白。除普通習見之名詞外，於不易會意之譯名，則附有英文原名，以資參考。且於出現不習見之名詞時，往往爲紹介式之說明，以求易於明瞭。
- (3) 工藝之事，非圖不明，本書於必要之處，均一一附圖，寧詳無略，俾於進行工作時，按圖尋索，得以增進了解之程度。
- (4) 在敍述時，多特舉簡單之工作實例，分清步驟，依次說明，期使讀者得更切實之實驗門徑。



# 金屬工藝目錄

第一章 金屬工藝之打樣及取材法	1
第一節 繪圖器具	1
第二節 打樣法	5
第三節 取材法	8
第二章 主要金屬材料	14
第一節 金屬材料之性質	14
第二節 鐵 鋼	15
第三節 銅 黃銅	19
第四節 鉛 錫 鋅	20
第五節 鋅 鋁 鎳 鉻	21
第六節 銀 金 鉑	22
第七節 其他重要合金	23
第三章 工具及其使用技術	24
第一節 手用工具	24
第二節 機械工具	45
第四章 鍛冶設備及其工作技術	59
第一節 鋼之加熱處理	59
第二節 鍛工	65
第三節 焊接工	79

第四節 鑄工.....	83
<b>第五章 工具及工作物之保全法.....</b>	<b>95</b>
第一節 手用工具保全法.....	95
第二節 機械工具保全法.....	96
第三節 鎹之除去及預防.....	97

# 金屬工藝


## 第一章 金屬工藝之打樣及取材法

### 第一節 繪圖器具

在作任何事之前，若不經縝密計劃，則所得結果必難滿意，故在製作金工之前，亦不能缺少此計劃工作。此種計劃工作之結果，係用圖樣來表明，此項畫圖樣之工作，則稱打樣。「工欲善其事，必先利其器」，故在未說明打樣方法之前，先述最低限度之打樣器具如下：

**繪圖板** 此係厚約半吋之長方形木板，其尺寸不一，視工作情形需要而定；釘圖畫紙之木板面，須平直而無木節，同時其左面之邊亦須平直，俾丁字尺之木柄，可緊密滑動其上。

製造此種繪圖板之木料，宜擇木紋細緊，且木質較輕而乾燥者。第一圖中之A，為一用白楊七夾板所製成之繪圖板，此板價廉而合用，其尺寸為

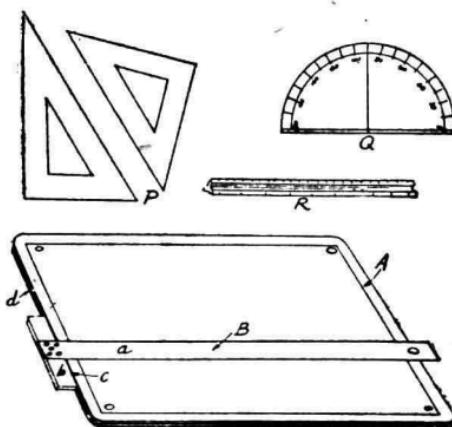


第一圖

22吋長17吋闊，此種尺寸，正適合普通對開鉛筆畫紙之用。

**丁字尺** 丁字尺因具丁字之形而得名，第一圖之B，即示一丁字尺，尺之本身a，與尺柄b互相垂直，尺柄有平直邊c，可緊貼於繪圖板平直邊d上滑動，以便在任何地位，可在固定於繪圖板之畫紙上，作出與板邊d互相垂直之各種直線。丁字尺大抵採用質堅而不易彎曲之木料製成，其尺寸則視繪圖板之大小而定，配合上述繪圖板所用之丁字尺，尺之本身長度，以24吋最為合宜。

**三角尺** 三角尺有兩種，其一所含之角度為 $30^{\circ}, 60^{\circ}, 90^{\circ}$ ；另一種為 $45^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}$ 。三角尺可與丁字尺合用，劃出與丁字尺成上述角度之直線，或作一般劃線之用。三角尺有木製或明角製者，後者在使用時較前者為便利。普通所指三角尺之尺寸，在 $30^{\circ}, 60^{\circ}, 90^{\circ}$ 之三角尺中，係指與 $60^{\circ}$ 角相對的垂直邊

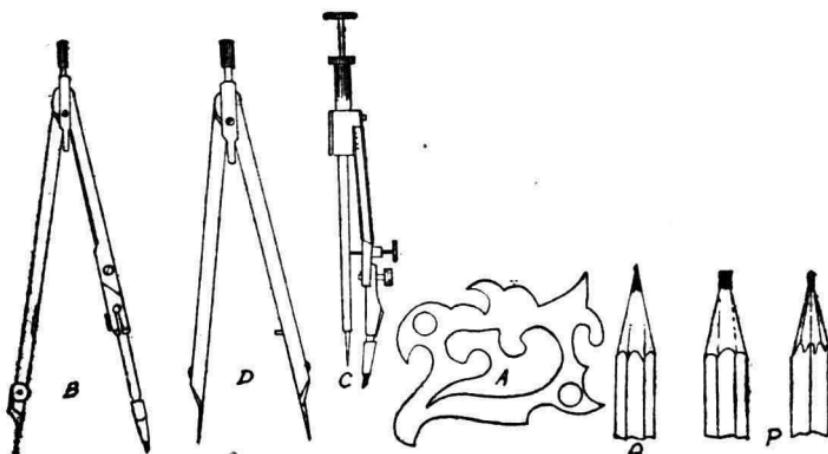

第 二 圖

之長度，在 $45^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ 之三角尺中，則指斜邊之長度而言。10吋之三角尺，在普通情形下，已足應付一切劃線之用（參照第一圖P）。

**量角器** 量角器係量各種角度，與作出各種角度用之器具。普通之式樣，為半圓形，用明角片做成就者，參閱第一圖Q。上面刻有從 $0^\circ$ 至 $180^\circ$ 之劃分。直徑十吋，有半度劃分之明角量角器，已足適合此處之用。

**雲形規** 雲形規係用以劃不規則之曲線。此種器具有各種不同之曲線形狀；在畫曲線之前，往往先已決定曲線所經之數點，繪曲線時，只須擇經過已知點之一段曲線繪出即得。市上出售之雲形規，有數只不同形狀合成一組者，有單只而具各種曲線形狀稱萬用雲形規者，第二圖A即此種雲形規。

**比例尺** 此種尺上有多種劃分，同時此種劃分，皆與某種長度單位成不同之比例，以便作圖時度量尺寸之用。比例尺之式樣不一，第一圖R係通常所用之三稜尺。購置比例尺時，宜擇無伸縮性堅質木料所製，及劃分精細者。至於比例單位則有公尺與英尺之分，得由各人需要而決定之。

**繪圖儀器** 此種器具種類頗多，有黃銅者，有鍍鉻者，更有不鏽鋼製者；其件數則有數件至數十件之分，故其價格亦相差懸殊。但在普通情形之下，如所作之圖不需要加畫墨汁者，則若有一大圓規，一小圓規與一兩端有尖針之劃分規，已足應付普通打樣之用（參照第二圖B,C,D）。

**繪圖紙** 爲適各種用途計，打樣用之繪圖紙，其闊度有42吋者，80吋者，長度則有數碼乃至數十碼者，以便隨所需之尺寸裁剪。此種繪圖紙質地頗佳，但價格亦相當昂貴，若對開普通之鉛筆畫紙，其尺寸恰配合上述繪圖板之尺寸。此種繪圖紙非但價廉，且質亦不壞，故為最理想之繪圖紙。

**鉛筆** 鉛筆宜用質細而較堅硬者，以H或2H作劃線之用，H作註字或標明尺寸用最為相宜。劃線用之筆尖，應削成鑿子狀，註字或標尺寸用者，則可用普通圓椎形。觀第二圖P,Q即更能明瞭。又鉛筆尖宜時常用細玻璃砂紙或鐵砂布磨尖。

**橡皮** 宜用白色而質柔軟者，因可避免擦損紙面，及玷污畫面也。


**圖釘** 繪圖紙係以圖釘固定於繪圖板上，上述繪圖紙之尺寸，在紙之每角釘圖釘一枚，已能使其固定於圖板上。選擇圖釘時，應注意其中心釘不宜太粗，否則易損及繪圖板。

以上所述之繪圖器具，適合打鉛筆底稿之用。正式工場中之圖樣，因需用甚廣，不能一一用鉛筆繪出，而浪費時間，故常用半透明之蠟布或蠟紙，覆於鉛筆之底樣上，用墨汁依照底樣在蠟布上描出，然後以蠟布上之圖樣，作為原稿，再以印照片之原理，晒出藍底白線之圖樣；圖樣之張數，可隨需要而增減，但於時間上則省却不少。上墨與晒圖，屬生產工場中之工作，故不另加詳述。


## 第二節 打樣法

打樣所用之器具既已備齊，再進一步，當為開始打樣。打樣之基本工作，如繪畫基本幾何圖形，平分已知角，作平行線等等，在任何初中幾何中均有說明，故不再浪費篇幅重述。現直接敘述物體在圖樣中之表現法。

**投影法** 物體在圖樣中之表明，係應用直角投影法解決之。此投影法係假定置物體於三互相垂直平面之空間內，平面上所受着與物體垂直之影像，即圖樣中之圖形。今舉一實例，使更明瞭其原理。參閱第三圖，假定A為所作圖樣之物體，並置此物體於互成直角之平面a, b, c之空間內，再使物體邊緣之形狀，依X方向垂直射於平面a上，得圖形P，照Y方向射於平面b上，得圖形Q，再照Z方向射於平面c上，得圖形R；P, Q, R

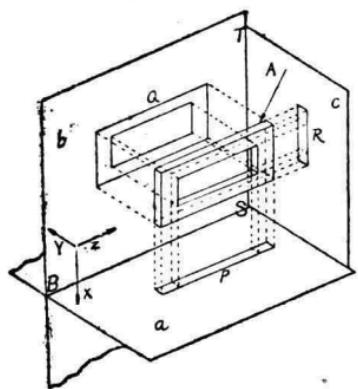

第三圖

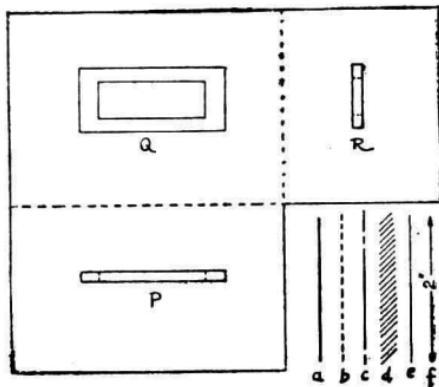

第四圖

即物體A之投影。在平面a上之圖形P，稱平面圖；在平面b上之圖形Q，稱正面圖；在平面c上之圖形R，稱側面圖。簡單之物體，若繪出其平面與正面圖，已能表明其正確形狀，往往省繪其側面圖。正式之圖樣，係沿BS展開平面a，沿ST展開平面c，使平面a,b,c成一共同平面如第四圖。在投影時，若遇隱藏線條，如物體A孔中之四角，則用虛線表明之（參照PR圖形中之虛線）。

內部複雜之物體，在作圖時，若專用虛線來表明，其內部實在形狀，仍不能充分顯出；在此種情形下，則非用剖面或截面表明不可。剖面為物體複雜部份，被切開後所示之真實形狀，在圖樣中剖面剖到部份，通常用斜平線條表明之；兩邊勻稱之物體，在剖面作圖時，常沿物體中心線剖其一半，其另一半仍表明物體之外形，因此種方法可避免作過多之虛線，有時更可省却一側面圖故也。

打樣之基本原理，已大致明瞭，現可更進一步說明打樣之其他細則。

**線條** 第四圖a為一明顯而細之實線，用以表明圖形之輪廓。b為表明隱藏部份時所用之虛線。在畫有勻稱部份之圖形時，必先畫一中心線，作為繪圖之基礎，c即中心線之畫法。d為作剖面用之平行斜線，此種線之斜度，為與水平成 $45^{\circ}$ ，線與線間之距離，則必須相等；有時剖面之材料，用各種形式之斜線表出之，但此為正式工場中之打樣慣例，故不詳加說明。


e 為輕而細之線條，在標明尺寸，作延長線時用此種線條。f 亦為輕而細之線條，但其二端有較粗之箭頭，標明兩點間距離時需用此線，此線中央之空隙，係書寫尺寸之地位。

**尺寸標明法** 通用之尺寸有二，一為公制，一為英美制。公制之單位為公厘(mm)，如 $150\text{mm}$  即150公厘之意。標明圓之直徑時，則可於數字後加一中記號，如 $75\text{mm}\phi$  即直徑75公厘之意。英美制之單位為英寸(吋)或英尺(呎)，英寸之記號為''，英尺為'，兩者皆註於數字之右上角， $6''$ 即6吋， $7'$ 即7呎之意。英寸分為8分，1分即 $\frac{1}{8}''$ ，半分即 $\frac{1}{16}''$ ，再小之尺寸，則有 $\frac{1}{32}''$ 及 $\frac{1}{64}''$ 二種。在英美制標明直徑時，則用  $d$  (diameter 之縮寫)表明之， $16\frac{1}{2}''d$  即直徑16英寸半之意。圖樣中標明尺寸時，最重要之事，為單位之統一，即用公制時，每一尺寸必須用公厘，用英美制時，均用英寸或英尺；切忌有時用英寸，有時用英尺或乃至用公厘，使觀圖樣者極易發生錯誤。


**比例** 圖樣中之各線，都具一定之長短，即使在作圖時，或因物體之本身尺寸太大或太小不能作圖，但仍必須依照原來之尺寸，用比例縮小或放大，使圖形之部份間，都合一定之比例；同時此放大或縮小之倍數，亦須在圖樣上標明。標明之方法，可用一英寸等於幾英寸，或一公厘等於幾公厘，視所採制度而定，標明比例之地位，通常位於圖樣之上部或下部。

**打樣之實例** 打樣之大概原理與方法，已相繼敍過，茲再舉一實例，以便作上述各節之總括。

第五圖所示，為一鑄鐵之V形塊(V block)，其用途將於本章中述及，第六圖所示，為此V形塊之投影圖樣，讀者不妨先照第五圖之形狀，依照X, Y及Z之方向，作出平面，正面，及半剖側面圖，再於圖樣上標明尺寸與比例，然後再參照第六圖，觀自己所作之圖樣是否正確。在標明尺寸時應注意下列四要點：(1)所標之尺寸必須準確。(2)物體之最大尺寸，如全高，全長，全闊必須另行標出。(3)若情形許可，所註之尺寸數字應在圖形之外。(4)圖樣上垂直之尺寸，在書寫時應假定書寫人之地位，係在圖樣之右面，如第六圖中之尺寸 $a$ ,  $b$ ,  $c$ 等。為自己查考便利計，在圖樣之右下方可劃一表格，寫明圖樣名稱，號碼，比例，日期及繪圖者之姓名等等。

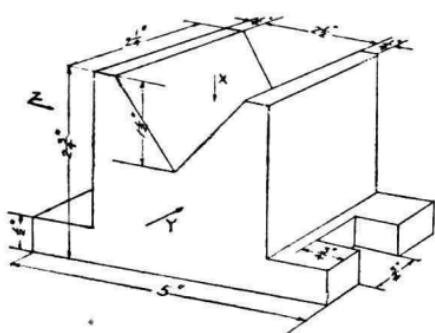

第五圖

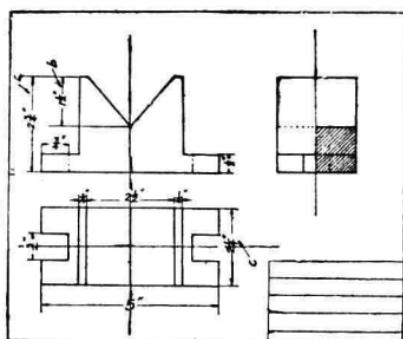

第六圖

### 第三節 取材法

圖樣既明瞭，又能繪畫，再進一步即為取材。廚子挑選

某種生料，以便適合烹調某種菜餚，可稱取材；選購衣料，以便添製某種衣服，亦可稱取材；金工之取材，與上述者亦相彷彿，即以經濟爲前提，選擇與圖樣上尺寸相當，質地相同材料之意。譬如製一3"直徑之鐵皮漏斗時，苟有適當之材料不取，而偏取自 $6' \times 3'$ 之整張鐵皮，或取七拼八湊之小料，兩者都非取材之法，因前者浪費材料，後者浪費時間故也。

**取材之步驟** 圖樣明白以後，先分析其工作方法；假定爲鑄工，即應取鑄工之材料；假定爲鍛工，即應取鍛工之材料；假定爲普通之冷工作，如鉗床，或車床等工作，則材料選定之後，即可開始計劃工作(lay out)，以便作正式工作之基礎。需要整理之鑄工與鍛工，亦需同樣之計劃工作；此工作與縫衣匠在裁剪衣料前之粉線工作同。進行計劃工作時，需要一組特用之工具，茲約略述之如下：

**計劃工具與計劃工作法** 第七圖所示，係計劃工作之必備工具（圖上所注數字，可與說明對照）。

(1)表面板(surface plate) 此係鑄鐵鑄成之板，其上部表面經刮平之工作（參閱工具章），故具正確之平面，預備計劃工作之工作物，即置此表面板上。普通表面板之尺寸，大約與普通繪圖板之尺寸不相上下；計劃較大工作物所用之表面板，稱計劃板(laying-out plates)，此種板通常置於地上，大概之尺寸爲 $5' \times 10'$ 。

(2)平面規(surface gauge) 此器具有準確平直之底面，

以便緊貼於表面板上滑動。底座上連有圓棒，圓棒與底座，係用螺絲鉸鏈連接之，故可與底座傾斜至任何角度，而隨時固定之。圓棒上有劃線針，可滑動於圓棒之任何地位，而使之固定。一切工作物上之線，只須與表面板平行，皆可用此平面規劃出。

(3)平行條(parallels) 此係具平行面之鐵條，用以擋置工作物之某種部份，有時作求出圓柱之中心，或其他之用。

(4)角板(angle plate) 此為具有互成直角面之鐵板。不能擋置於表面板上作計劃工作之工作物，往往固定於此板之垂直面上而施行之。


(5)平行夾(parallel clamp) 平行夾為可用螺絲作伸縮之夾子，用以固定工作物。

(6)V形塊(V block) V形塊係用鑄鐵製成，底面平直，上部有二平面，相交成V字形之槽。欲使圓柱不發生滾動，可置圓柱於此槽內；有時定圓心亦用此V形塊。

(7)陰陽卡鉗(hermaphrodite caliper) 此係兩腳規與卡鉗之混合物，因其一端具卡鉗形之彎腳（參照工具章），另一端則有如兩腳規上之尖針。在沿工作物邊上一點為圓心，需要作弧時，使用此器具頗為便利。

(8)鋼尺 (9)角尺 (10)兩腳規 (11)中心鑿  
(12)劃線針 (13)鐵鎚 (14)量角器(bevel protractor)  
(8)至(14)各節可參考工具章。

如上所述，計劃工作既如縫衣匠之粉線工作，故所劃之線，必須準確清晰，以便作施工時之依據。粗糙之鑄造品，可先擦以白粉，再行計劃工作，如此則可使劃出之線更為明顯。已經工作過之鐵鋼表面，在未刻劃之前，可塗以硫酸銅溶液，使發生一極薄之紅色銅層（參閱第五章第三節之浸鍍法）；經刻劃之處，即顯出灰黑色之原底。

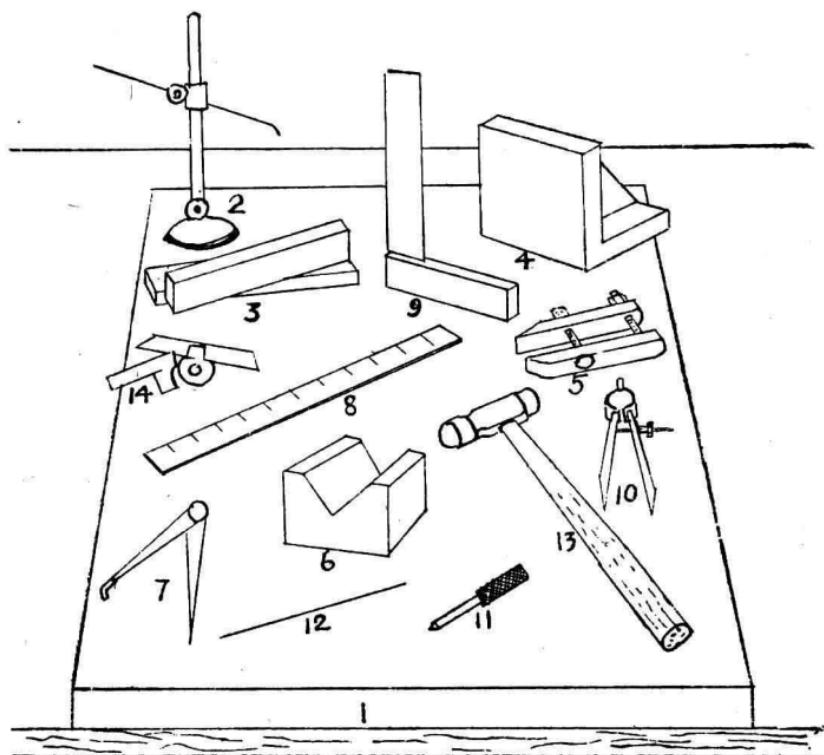

第七圖

在開始計劃工作前，應先擇一工作面，作為工作之根據；此工作面如情形許可，最佳能貼靠於表面板，或角板之表面上者。與工作面平行之距離，即可用平面規與鋼尺，一一劃出。同上面各線成直角之線，如工作面係鉗於表面板上，則可使平面規之底座，與角板相貼，在工作物上劃出所需之尺寸。反之如工作物鉗於角板時，則可使平面規之底座，置表面板上，以便劃出所需之尺寸。上述之方法，係根據一工作面作標準。有時可在工作物上作一基本線，然後以此線為出發處，劃出所需之尺寸。各種距離，有時亦可用兩腳規劃出；又成角度之線，大概皆用量角器劃出之。

某種工作物因有凸出部份，或其他原因，使選定之工作面不能直接與表面板接觸，此時則可用平行條平置在表面板上，再置工作物於平行條上，繼續進行計劃工作。

需要鑽圓孔之地位，必須用圓圈劃出，欲劃圓圈，當先尋圓心；在計劃工作中，圓心係用二相交線之交點表明之，在此相交點上，可用中心鑿輕鑿一小孔，以此孔為圓心，作出圓後，可再用中心鑿，使小孔擴大，作為鑽孔時之根據點。

在鑄工施工時，劃於粗糙面之線，往往容易模糊。補救此弊，可在線上每隔 $\frac{1}{4}$ " 或 $\frac{1}{2}$ " 之距離，用中心鑿鑿上小孔，作為記號；但在工作面上當然不能利用此法。

每一工作物，均各有特點，故計劃工作亦因此而各異。以上所述，不過為總括之大概情形而已，個別之工作實例，於後