


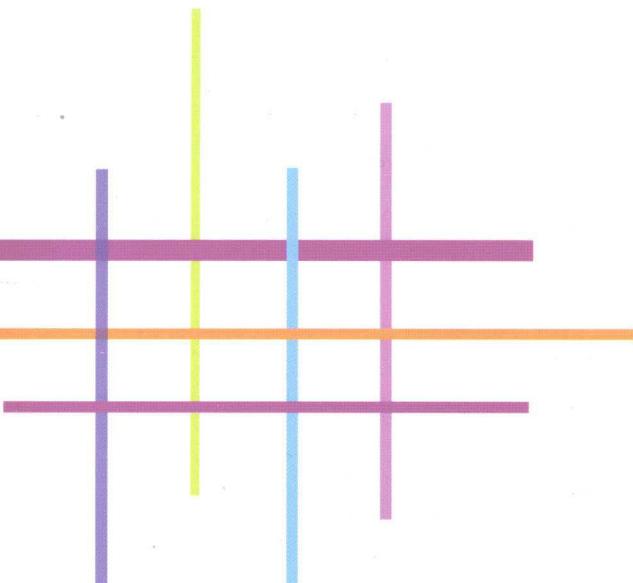

高职高专“十二五”规划教材

电机与拖动技术基础

主编 王石莉 张卫华
副主编 张晶 徐荣丽
主审 刘永华



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS



配有课件



高职高专“十二五”规划教材

电机与拖动技术基础

主 编 王石莉 张卫华
副主编 张 晶 徐荣丽
主 审 刘永华

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

本书以“模块+专题(项目)”的形式讲解了电机与拖动技术。全书共 12 个模块,每个模块由相应的专题或项目组成。模块 1 为电磁基本理论的知识。模块 2 为变压器,介绍变压器的结构和工作原理、三相变压器和仪用变压器。模块 3~4 为直流电动机,介绍直流电动机的结构和工作原理、型号、工作特性及电力拖动等方面的知识。模块 5~6 为三相异步电动机,介绍三相异步电动机的结构和工作原理、型号、工作特性和电力拖动等方面的知识。模块 7~11 分别介绍单相异步电动机、同步电机、步进电动机、伺服电动机和其他微特电动机。模块 12 介绍电动机的选用。

本书可作为高职高专院校机电类、电气自动化类专业的教材,或作为职业技术培训教材,也可作为从事机电、自动化技术的工程技术人员的参考用书。

本书配有教学课件供任课教师参考,有需要者请发邮件至 goodtextbook@126.com 或致电 010—82317037 申请索取。

图书在版编目(CIP)数据

电机与拖动技术基础 / 王石莉, 张卫华主编. — 北

京 : 北京航空航天大学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5124 - 0810 - 4

I. ①电… II. ①王… ②张… III. ①电机—基本知识②电力传动—基本知识 IV. ①TM3②TM921

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 091921 号

版权所有,侵权必究

电机与拖动技术基础

主 编 王石莉 张卫华

副主编 张 晶 徐荣丽

主 审 刘永华

责任编辑 张军香 刘福军 朱红芳

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(邮编 100191) <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82317026

读者信箱: goodtextbook@126.com 邮购电话:(010)82316936

北京时代华都印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 15.75 字数: 400 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷 印数: 3000 册

ISBN 978 - 7 - 5124 - 0810 - 4 定价: 29.00 元

若本书有倒页、脱页、缺页等印装质量问题,请与本社发行部联系调换。联系电话:(010)82317024

前　言

“电机与拖动技术基础”是机电一体化专业、数控技术专业、自动控制专业的主干课程之一。本书根据高职高专人才培养目标,结合专业教育教学改革与实践经验,本着“工学结合、‘教学做’一体化”的原则而编写。

本书以模块为单元,采用专题(项目)的形式,将知识贯穿于各模块中。内容安排上,在兼顾常用直流电机和交流电机等普通电机知识的基础上,详细介绍新兴的步进电机和伺服电机等微特电机。内容由浅入深,层次分明,通俗易懂,便于自学。本书参考学时为50~80课时。

全书共12个模块。模块1为电磁基本理论的介绍。模块2为变压器,介绍变压器的结构和工作原理、三相变压器和仪用变压器。模块3~4为直流电动机,介绍直流电动机的结构和工作原理、型号、工作特性及电力拖动等方面的知识。模块5~6为三相异步电动机,介绍三相异步电动机的结构和工作原理、型号、工作特性及电力拖动等方面的知识。模块7~11分别介绍单相异步电动机、同步电机、步进电动机、伺服电动机和其他微特电动机。模块12介绍电动机的选用。

本书由王石莉、张卫华担任主编。书中模块1、模块4、模块8由陆苗霞编写,模块2由徐荣丽编写,模块5、模块6和模块12由王石莉编写,模块9由彭爱梅编写,模块3、模块7和模块11中的专题11.3~专题11.5由张卫华编写,模块10及模块11中的专题11.1和专题11.2由张晶编写,全书由王石莉负责统稿。刘永华老师认真审阅了全书并提出了许多宝贵意见,在此表示感谢。

本书在编写过程中参考了相关文献资料,在此,对参考文献的作者表示衷心感谢。

由于编者水平有限,错误和疏漏之处恳请读者批评指正。

编　者
2012年4月

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 模块 1 电机理论的基本电磁定律 | 1 |
| 专题 1.1 有关磁场的几个物理量 | 1 |
| 1.1.1 磁场和磁感应强度 | 1 |
| 1.1.2 磁通量 | 1 |
| 1.1.3 磁场强度 | 2 |
| 1.1.4 磁动势 | 2 |
| 专题 1.2 电机理论中常用的基本电磁定律 | 2 |
| 1.2.1 电路定律 | 3 |
| 1.2.2 磁路定律 | 3 |
| 1.2.3 电磁感应定律 | 4 |
| 1.2.4 电磁力定律 | 5 |
| 专题 1.3 电机所用材料和铁磁材料的特性 | 5 |
| 1.3.1 电机中所用的材料 | 5 |
| 1.3.2 铁磁材料的磁化特性 | 5 |
| 习题与思考题 | 6 |
| 模块 2 变压器 | 7 |
| 专题 2.1 变压器的结构和工作原理 | 7 |
| 2.1.1 变压器的作用和分类 | 7 |
| 2.1.2 变压器的基本结构 | 7 |
| 2.1.3 变压器的工作原理 | 10 |
| 2.1.4 变压器的铭牌 | 10 |
| 项目 2.2 单相变压器的空载运行及其参数测定 | 11 |
| 2.2.1 项目简介 | 11 |
| 2.2.2 项目相关知识 | 12 |
| 2.2.3 项目的实现 | 14 |
| 项目 2.3 单相变压器的负载运行及其参数的测定 | 15 |
| 2.3.1 项目简介 | 15 |
| 2.3.2 项目相关知识 | 15 |
| 2.3.3 项目的实现 | 17 |
| 专题 2.4 变压器的运行特性 | 18 |
| 2.4.1 外特性 | 18 |
| 2.4.2 效率特性 | 19 |
| 项目 2.5 三相变压器 | 20 |
| 2.5.1 项目简介 | 20 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 2.5.2 项目相关知识 | 20 |
| 2.5.3 项目的实现 | 24 |
| 项目 2.6 变压器的并联运行 | 27 |
| 2.6.1 项目简介 | 27 |
| 2.6.2 项目的相关知识 | 27 |
| 2.6.3 项目的实现 | 28 |
| 专题 2.7 电力变压器的故障诊断和维护 | 29 |
| 2.7.1 电力变压器的维护 | 29 |
| 2.7.2 电力变压器的常见故障及检修 | 29 |
| 专题 2.8 特殊变压器 | 31 |
| 2.8.1 自耦变压器 | 31 |
| 2.8.2 仪用互感器 | 33 |
| 2.8.3 电焊变压器 | 34 |
| 习题与思考题 | 35 |
| 模块 3 直流电机 | 36 |
| 项目 3.1 直流电机的拆装 | 36 |
| 3.1.1 直流电机的拆装项目介绍 | 36 |
| 3.1.2 项目相关知识 | 36 |
| 3.1.3 项目的实现 | 38 |
| 3.1.4 项目中常见故障的处理 | 41 |
| 专题 3.2 直流电机的铭牌和额定值 | 42 |
| 3.2.1 直流电机的铭牌数据 | 42 |
| 3.2.2 直流电机的额定值 | 43 |
| 3.2.3 直流电机的主要系列 | 43 |
| 专题 3.3 直流电机的电枢绕组和磁场 | 44 |
| 3.3.1 直流电机的电枢绕组 | 44 |
| 3.3.2 直流电机的磁场 | 50 |
| 专题 3.4 直流电机的换向 | 53 |
| 3.4.1 直流电机的换向过程 | 54 |
| 3.4.2 影响换向的电磁原因 | 55 |
| 3.4.3 产生火花的原因 | 55 |
| 3.4.4 改善换向的方法 | 55 |
| 专题 3.5 直流电机的电枢电动势、电磁转矩和电磁功率 | 56 |
| 3.5.1 直流电机的电枢电动势 | 57 |
| 3.5.2 直流电机的电磁转矩 | 57 |
| 3.5.3 直流电机的电磁功率 | 59 |
| 专题 3.6 直流电动机的运行特性 | 59 |
| 3.6.1 直流电动机的损耗 | 59 |
| 3.6.2 直流电动机的基本方程式 | 60 |

| | |
|------------------------|-----|
| 3.6.3 他励(并励)直流电动机的工作特性 | 62 |
| 3.6.4 串励直流电动机的工作特性 | 63 |
| 专题 3.7 直流发电机的运行特性 | 64 |
| 3.7.1 直流电机的可逆原理 | 64 |
| 3.7.2 直流发电机的基本方程式 | 64 |
| 3.7.3 他励直流发电机的运行特性 | 65 |
| 3.7.4 并励直流发电机的运行特性 | 67 |
| 习题与思考题 | 68 |
| | |
| 模块 4 直流电机的电力拖动 | 70 |
| 专题 4.1 电力拖动系统的动力学基础 | 70 |
| 4.1.1 电力拖动系统的运动方程式 | 70 |
| 4.1.2 生产机械的负载转矩特性 | 72 |
| 专题 4.2 他励直流电动机的机械特性 | 73 |
| 4.2.1 直流电动机机械特性的表达式 | 73 |
| 4.2.2 固有机械特性和人为机械特性 | 74 |
| 项目 4.3 他励直流电动机的启动和反转 | 76 |
| 4.3.1 项目简介 | 76 |
| 4.3.2 项目相关知识 | 76 |
| 4.3.3 项目的实现(实验实训步骤) | 78 |
| 项目 4.4 他励直流电动机的调速 | 80 |
| 4.4.1 项目简介 | 80 |
| 4.4.2 项目相关知识 | 80 |
| 4.4.3 项目的实现(实验实训步骤) | 83 |
| 专题 4.5 他励直流电动机的制动 | 84 |
| 4.5.1 能耗制动 | 84 |
| 4.5.2 反接制动 | 86 |
| 4.5.3 回馈制动 | 88 |
| 项目 4.6 直流电动机的故障诊断与维修 | 89 |
| 4.6.1 项目简介 | 89 |
| 4.6.2 项目相关知识 | 89 |
| 4.6.3 项目的实现 | 96 |
| 习题与思考题 | 96 |
| | |
| 模块 5 三相异步电动机 | 98 |
| 项目 5.1 三相异步电动机 | 98 |
| 5.1.1 项目简介 | 98 |
| 5.1.2 项目相关知识 | 98 |
| 5.1.3 项目的实现 | 107 |
| 专题 5.2 三相异步电动机的定子绕组 | 111 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 5.2.1 交流绕组基本知识 | 111 |
| 5.2.2 交流绕组基本术语 | 112 |
| 5.2.3 三相单层绕组 | 113 |
| 5.2.4 三相双层绕组 | 114 |
| 5.2.5 三相绕组的感应电动势 | 115 |
| 5.2.6 交流电机绕组的磁场 | 115 |
| 专题 5.3 三相异步电动机的运行原理 | 115 |
| 5.3.1 三相异步电动机的空载运行 | 115 |
| 5.3.2 三相异步电动机的短路运行 | 117 |
| 5.3.3 三相感应电动机的负载运行 | 117 |
| 专题 5.4 三相异步电动机的功率转换 | 118 |
| 5.4.1 功率平衡 | 118 |
| 5.4.2 转矩平衡 | 119 |
| 项目 5.5 三相异步电动机的工作特性、空载和短路试验 | 120 |
| 5.5.1 项目介绍 | 120 |
| 5.5.2 项目相关知识 | 120 |
| 5.5.3 项目的实现 | 123 |
| 习题与思考题 | 124 |
| 模块 6 三相异步电动机的电力拖动 | 126 |
| 专题 6.1 三相异步电动机的机械特性 | 126 |
| 6.1.1 三相异步电动机的机械特性概述 | 126 |
| 6.1.2 固有机械特性 | 128 |
| 6.1.3 人为机械特性 | 129 |
| 6.1.4 三相异步电动机的稳定运行 | 130 |
| 项目 6.2 三相异步电动机的启动 | 131 |
| 6.2.1 项目简介 | 131 |
| 6.2.2 项目相关知识 | 131 |
| 6.2.3 项目的实现 | 136 |
| 专题 6.3 三相异步电动机的调速 | 137 |
| 6.3.1 变极调速 | 138 |
| 6.3.2 变频调速 | 139 |
| 6.3.3 改变转差率调速 | 140 |
| 专题 6.4 三相异步电动机的制动和反转 | 141 |
| 6.4.1 三相异步电动机的反转 | 141 |
| 6.4.2 三相异步电动机的制动 | 141 |
| 习题与思考题 | 144 |
| 模块 7 单相异步电动机 | 145 |
| 专题 7.1 单相异步电动机的结构和工作原理 | 145 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 7.1.1 单相异步电动机的结构 | 145 |
| 7.1.2 单相异步电动机的铭牌 | 146 |
| 7.1.3 单相异步电动机的工作原理 | 147 |
| 专题 7.2 单相异步电动机的主要类型和启动方法 | 150 |
| 7.2.1 电阻分相式单相异步电动机及启动 | 150 |
| 7.2.2 电容分相式单相异步电动机及启动 | 151 |
| 7.2.3 罩极式单相异步电动机及启动 | 152 |
| 专题 7.3 单相异步电动机的调速、反转及应用 | 153 |
| 7.3.1 单相异步电动机的调速 | 153 |
| 7.3.2 单相异步电动机的反转 | 155 |
| 7.3.3 单相异步电动机的日常应用 | 155 |
| 习题与思考题 | 156 |
| | |
| 模块 8 同步电机 | 157 |
| 专题 8.1 同步电机的结构和工作原理 | 157 |
| 8.1.1 同步电机的结构与分类 | 157 |
| 8.1.2 同步电机的工作原理 | 159 |
| 8.1.3 同步电机的铭牌数据 | 160 |
| 专题 8.2 同步发电机 | 160 |
| 8.2.1 同步发电机的运行特性 | 161 |
| 8.2.2 同步发电机的并联运行 | 163 |
| 专题 8.3 同步电动机 | 167 |
| 8.3.1 同步电动机的功角特性和机械特性 | 167 |
| 8.3.2 同步电动机的工作特性 | 169 |
| 8.3.3 同步电动机的启动方法 | 170 |
| 项目 8.4 同步电动机的故障诊断与维修 | 171 |
| 8.4.1 项目简介 | 171 |
| 8.4.2 同步电动机常见故障及排除方法 | 171 |
| 8.4.3 同步电动机的修理 | 173 |
| 8.4.4 项目实现 | 173 |
| 思考与练习题 | 175 |
| | |
| 模块 9 步进电动机 | 176 |
| 专题 9.1 概 述 | 176 |
| 专题 9.2 反应式步进电动机的结构和工作原理 | 176 |
| 9.2.1 反应式步进电动机的结构 | 177 |
| 9.2.2 反应式步进电动机的工作原理 | 177 |
| 专题 9.3 其他形式的步进电动机 | 178 |
| 9.3.1 永磁式步进电动机 | 179 |
| 9.3.2 混合式步进电动机 | 179 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 专题 9.4 步进电动机的驱动电源 | 179 |
| 9.4.1 驱动电源的组成 | 180 |
| 9.4.2 步进电动机的典型驱动方式 | 180 |
| 专题 9.5 步进电动机的控制和应用 | 183 |
| 9.5.1 步进电动机的控制 | 183 |
| 9.5.2 步进电动机的应用 | 183 |
| 专题 9.6 步进电动机的选用与故障诊断 | 184 |
| 9.6.1 设备、仪表、工具 | 184 |
| 9.6.2 相关训练 | 184 |
| 思考题与习题 | 187 |
| | |
| 模块 10 伺服电动机 | 188 |
| 专题 10.1 直流伺服电动机 | 188 |
| 10.1.1 直流伺服电动机的结构和分类 | 188 |
| 10.1.2 直流伺服电动机的控制方法 | 190 |
| 10.1.3 直流伺服电动机的静态特性 | 190 |
| 10.1.4 直流伺服电动机的动态特性 | 192 |
| 专题 10.2 交流伺服电动机 | 194 |
| 10.2.1 同步交流伺服电动机 | 195 |
| 10.2.2 异步交流伺服电动机 | 196 |
| 专题 10.3 交流伺服电动机与其他电动机的性能比较 | 197 |
| 10.3.1 交、直流伺服电动机的性能比较 | 197 |
| 10.3.2 交流电动机与步进电动机的性能比较 | 198 |
| 专题 10.4 伺服电动机的应用 | 200 |
| 10.4.1 直流伺服电动机在电子电位差计中的应用 | 200 |
| 10.4.2 直流伺服电动机在家用录像机中的应用 | 200 |
| 10.4.3 交流伺服电动机在测温仪表电子电位差计中的应用 | 201 |
| 项目 10.5 直流伺服电动机的使用与维修 | 202 |
| 10.5.1 项目简介 | 202 |
| 10.5.2 项目相关知识 | 202 |
| 10.5.3 项目的实现 | 203 |
| 项目 10.6 交流伺服电动机的使用与维修 | 204 |
| 10.6.1 项目简介 | 204 |
| 10.6.2 项目相关知识 | 204 |
| 10.6.3 项目的实现 | 205 |
| 习题与思考题 | 207 |
| | |
| 模块 11 其他微特电机 | 208 |
| 专题 11.1 直线电动机 | 208 |
| 11.1.1 直线电动机的结构 | 208 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 11.1.2 直线电动机的工作原理..... | 210 |
| 11.1.3 直线电动机的应用举例..... | 211 |
| 专题 11.2 超声波电动机 | 212 |
| 11.2.1 超声波电动机的结构..... | 212 |
| 11.2.2 超声波电动机的工作原理..... | 213 |
| 11.2.3 超声波电动机的应用举例..... | 215 |
| 专题 11.3 旋转变压器 | 216 |
| 11.3.1 旋转变压器的分类..... | 216 |
| 11.3.2 旋转变压器的结构..... | 216 |
| 11.3.3 旋转变压器的工作原理..... | 216 |
| 11.3.4 旋转变压器的应用举例..... | 219 |
| 专题 11.4 自整角机 | 220 |
| 11.4.1 自整角机概述..... | 220 |
| 11.4.2 自整角机的结构与工作原理..... | 221 |
| 11.4.3 自整角机的应用举例..... | 224 |
| 专题 11.5 测速发电机 | 225 |
| 11.5.1 测速发电机概述..... | 225 |
| 11.5.2 直流测速发电机..... | 226 |
| 11.5.3 交流测速发电机..... | 228 |
| 11.5.4 测速发电机的应用举例..... | 230 |
| 思考题与习题..... | 230 |
| 模块 12 电力拖动系统的选择 | 231 |
| 专题 12.1 电动机发热与冷却、绝缘等级及工作方式 | 231 |
| 12.1.1 电动机的发热与冷却..... | 231 |
| 12.1.2 电动机的绝缘等级..... | 231 |
| 12.1.3 电动机的工作制分类..... | 232 |
| 专题 12.2 不同工作制下电动机的容量选择 | 233 |
| 12.2.1 连续工作制电动机额定功率的选择..... | 233 |
| 12.2.2 短时工作制电动机额定功率的选择..... | 234 |
| 12.2.3 断续周期工作制电动机额定功率的选择..... | 235 |
| 专题 12.3 电动机其他参数的选择 | 235 |
| 12.3.1 电动机类型的选择..... | 235 |
| 12.3.2 电动机额定电压的选择..... | 235 |
| 12.3.3 电动机额定转速的选择..... | 236 |
| 12.3.4 电动机安装防护形式选择..... | 236 |
| 习题与思考题..... | 237 |
| 参考文献..... | 238 |

模块 1 电机理论的基本电磁定律

本模块主要讲述电机常用的基本知识,简单介绍一些磁场方面的物理概念,包括磁场的几个物理量、电机理论中常用的基本电磁定律、电机所用材料和铁磁材料的特性。

专题 1.1 有关磁场的几个物理量

教学目标:

- 1) 了解磁场的概念;
- 2) 掌握磁感应强度、磁通量和磁场强度的概念及三者之间的关系;
- 3) 了解磁导率及磁动势的概念。

1.1.1 磁场和磁感应强度

磁场是由电流产生的,是存在于运动电荷周围空间除电场外的一种特殊物质,对位于其中的运动电荷有力的作用。表征磁场的物理量有磁感应强度 B ,又称磁通密度,是描述磁场强弱及方向的物理量。通常用磁感线来形象地描绘磁场,即用磁感线的疏密程度表示磁感应强度 B 的大小,磁感线在某点的切线方向就是该点磁感应强度 B 的方向。磁感线是人为地画出来的,并非磁场中真的有这种线存在。图 1-1 所示为几种载流导线的磁感线。

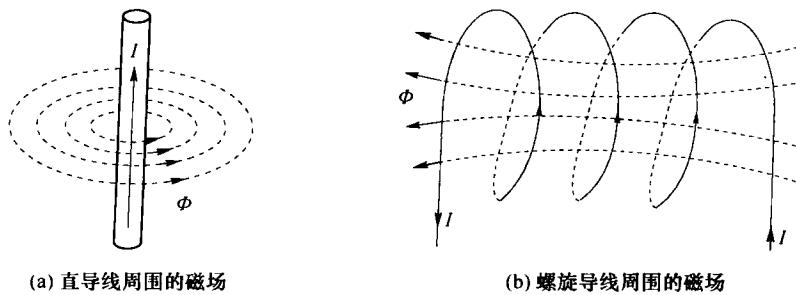


图 1-1 电流磁场中的磁感线

由几种典型的载流导线磁感线的图形可以看出,磁场与产生它的电流的方向之间满足右手螺旋定则。

1.1.2 磁通量

磁通量简称磁通,用 Φ 表示,指穿过某一截面 S 的磁感应强度 B 的通量,通常用穿过某截面 S 的磁感线的数目来表示磁通的大小。磁通量 Φ 与磁感应强度 B 之间的关系可表示为

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (1-1)$$

当磁场均匀,且磁场与截面互相垂直时,式(1-1)可简化为

$$\Phi = B \cdot S \quad (1-2)$$

在国际单位制中, B 的单位是特斯拉(T), S 的单位是平方米(m^2), Φ 的单位是韦伯(Wb), 有

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \times 1 \text{ m}^2$$

1.1.3 磁场强度

磁场强度 H 是描述磁场的一个辅助量, 是为建立电流与由其产生的磁场之间的数量关系而引入的物理量, 其方向与 B 相同, 大小关系满足

$$B = \mu H \quad (1-3)$$

式中, μ 为磁导率, 它是反映导磁介质导磁性能的物理量。磁导率 μ 越大的介质, 其导磁性能越好。磁导率的单位为亨利/米(H/m)。

真空中的磁导率为

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

其他导磁介质的磁导率通常用 μ_0 的倍数来表示, 即

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad (1-4)$$

式中, $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$ 为导磁介质的相对磁导率。

在国际单位制中, 磁场强度的单位为安培每米(A/m)。

1.1.4 磁动势

在磁场中, 沿任一闭合路径磁场强度矢量的线积分, 等于穿过该闭合路径所有电流的代数和, 这就是安培环路定律。即有如下关系

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum i \quad (1-5)$$

在电机中, 当一个 N 匝的线圈流过电流 I 时, 这一定律可写成

$$\sum_{k=1}^N H_k l_k = \sum I = NI = F \quad (1-6)$$

式中, F 为磁动势, 即 $F = NI$, 单位为安匝。

磁通大小与磁通通过的路径的关系为

$$\Phi = \frac{F}{R_m}, R_m = \frac{l}{\mu S} \quad (1-7)$$

式中, R_m 为磁路的磁阻; l 为磁路的长度; μ 为磁路的导磁率; S 为磁路的截面面积。

专题 1.2 电机理论中常用的基本电磁定律

教学目标:

- 1) 掌握磁路定律、电磁感应定律和电磁力定律;
- 2) 掌握电路定律和磁路定律之间的关系。

1.2.1 电路定律

1. 基尔霍夫电流定律(KCL)

在电路中,流入、流出节点的电流之和等于零。其数学表达式为

$$\sum I = 0 \quad (1-8)$$

2. 基尔霍夫电压定律

在电路中,任一闭合回路的电位升等于电位降。其数学表达式为

$$\sum E = \sum U \text{ 或 } \sum U = 0 \quad (1-9)$$

3. 欧姆定律

在同一电路中,导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻阻值成反比,这就是欧姆定律。其数学表达式为

$$U = \pm IR \quad (1-10)$$

1.2.2 磁路定律

磁路是用强磁材料构成并在其中产生一定强度的磁场的闭合回路,一般由通电电流激励磁场的线圈(有些场合也可用永磁铁作为磁场的激励源)、软磁材料制成的铁芯,以及适当的空气间隙组成。

1. 磁路的基尔霍夫第一定律

磁路中的任一闭合面内,在任一瞬间,穿过该闭合面的各分支磁路磁通的代数和等于零,即

$$\sum \Phi = 0 \quad (1-11)$$

2. 安培环路定律

在磁场中,沿任意一个闭合磁回路的磁场强度矢量的线积分,等于穿过该闭合路径的所有电流的代数和,这就是安培环路定律。也称为磁路基尔霍夫第二定律,有如下关系

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum i \quad (1-12)$$

在电机中,当一个 N 匝的线圈流过电流 I 时,这一定律可写成

$$\sum Hl = \sum I \quad (1-13)$$

即沿着闭合磁路中,各段平均磁场强度与磁路平均长度的乘积 Hl (称为磁压降)之和等于它所包围的全部电流 $\sum I$ 。

如图 1-2 所示,应用安培环路定律可写成

$$\oint_t \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_1 + I_2 - I_3 \quad (1-14)$$

如图 1-3 所示,可写成

$$\sum Hl = \sum IN \quad (1-15)$$

式中, N 为线圈匝数; Hl 称为磁压降; IN 称为磁动势。对于磁路中的任一闭合路径,在任一瞬间,沿该闭合路径的磁压降的代数和等于该路径的所有磁动势的代数和。

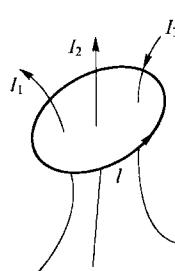


图 1-2 闭合线圈的全电流定律的应用

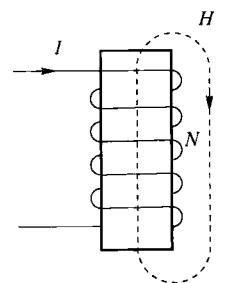


图 1-3 螺线管的全电流定律的应用

当 H 与闭合路径 l 的循行方向一致时, HI 取正; 当电流方向与上述选定的 l 循行方向符合右手螺旋定则时, IN 取正。

3. 磁路欧姆定律

由安培环路定律可得

$$F = IN = Hl = \frac{lB}{\mu} = \frac{l\Phi}{\mu A} = R_m \Phi$$

式中, $R_m = \frac{l}{\mu A}$, R_m 称为磁路的磁阻。则

$$\Phi = \frac{F}{R_m} = \frac{IN}{R_m} \quad (1-16)$$

1.2.3 电磁感应定律

变化的磁场会产生电场,使导体中产生感应电动势,这就是电磁感应现象。在电机中电磁感应现象主要表现在两个方面:

- ① 当线圈中的磁通变化时,线圈内产生感应电动势。
- ② 当导体与磁场有相对运动,导体切割磁感线时,导体内产生感应电动势,称为切割电动势。

1. 感应电动势

一个匝数为 N 匝的线圈,若与线圈交链的磁通 Φ 随时间发生变化,则在线圈内会产生感应电动势,如图 1-4 所示。

感应电动势的正方向与磁通的正方向符合右手螺旋关系,即右手的大拇指表示磁通的正方向,其余 4 个手指表示电动势的正方向,则感应电动势可表示为

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt} \quad (1-17)$$

式中, Ψ 为磁链; Φ 为磁通; N 为线圈匝数。

式(1-17)表明,由电磁感应产生的电动势大小与线圈所交链的磁链变化率成正比,或者说,与线圈的匝数和磁通的变化率成正比。

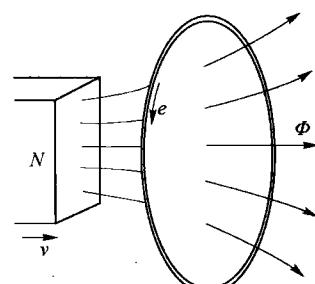


图 1-4 线圈中感应电动势的产生

2. 切割电动势

导体与磁场有相对运动,导体切割磁力线,在导体中会

产生感应电动势。在均匀磁场中,若直导体的有效长度为 l ,磁感应强度为 B ,导体相对切割速度为 v ,则其感应电动势为

$$e = Blv \quad (1-18)$$

切割电动势的方向可以用右手定则来确定,如图 1-5 所示。展开右手,使拇指与其余 4 指垂直,让磁力线穿过手心,大拇指指向导体切割磁场的方向,则 4 指所指的方向即为切割电动势的方向。

发电机就是按此原理工作的。

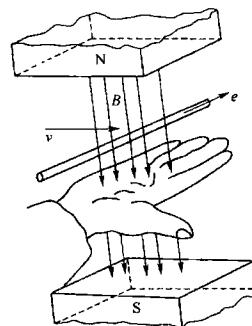


图 1-5 切割电动势的产生

1.2.4 电磁力定律

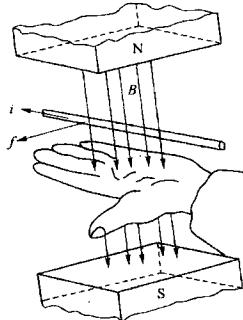


图 1-6 载流导体
电磁力的产生

载流导体在磁场中会受到力的作用。由于这种力是磁场和电流相互作用产生的,所以称为电磁力。若磁场与载流导体相互垂直,导体的有效长度为 l ,磁感应强度为 B ,导体中的电流为 i ,则作用在导体上的电磁力为

$$f = Bli \quad (1-19)$$

电磁力的方向可以用左手定则来确定,如图 1-6 所示。展开左手,大拇指与其余 4 指垂直,让磁力线穿过掌心,4 指指向电流的方向,则大拇指所指方向就是电磁力的方向。

电动机就是按此原理工作的。

专题 1.3 电机所用材料和铁磁材料的特性

教学目标:

- 1) 了解电机中所用的主要材料;
- 2) 了解铁磁材料的磁特性。

1.3.1 电机中所用的材料

通常将电机所用的材料分为 4 大类。第 1 类是导电材料,用于构成电路,常用铝或铜制成。第 2 类是导磁材料,用于构成磁路,常用 0.35 mm 或 0.5 mm 厚的两面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。第 3 类为绝缘材料,用其把带电部分分隔开来,用云母、瓷等材料制成。第 4 类为机械支撑材料,用钢铁或铝合金制成。

1.3.2 铁磁材料的磁化特性

在各种磁介质中最重要的是以铁为代表的一类磁性很强的物质,称为铁磁质。电机是利用电磁感应作用实现能量转换的,所以在电机里有引导磁通的磁路和引导电流的电路。为了在一定的励磁电流下产生较强的磁场,电机中使用了大量的铁磁材料。铁磁材料具有导磁性,具有磁饱和现象及剩磁,铁芯还有损耗。

1. 导磁性

铁磁材料包括铁、钴、镍及它们的合金。所有的非铁磁材料的导磁系数都接近于真空的导

磁系数 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, 而铁磁材料的导磁系数 μ_{Fe} 比真空导磁系数大几千倍。因此, 在同样大小的电流下, 铁芯线圈产生的磁通比空心线圈的磁通大很多。

同时, 铁芯也能起到引导磁场的作用, 在电机中铁磁材料都制作成一定的形状, 以使磁场按设计好的路径通过, 并达到分布的要求。

2. 磁饱和现象及剩磁

铁磁材料的磁化曲线如图 1-7 所示。铁磁材料之所以有高导磁性能, 是由于铁磁材料内部存在着很多很小的强烈磁化的自发磁化区域, 相当于一块块小磁铁, 称为磁畴。磁化前, 这些磁畴杂乱地排列着, 磁场互相抵消, 所以对外界不显示磁性。但在外界磁场的作用下, 这些磁畴沿着外界磁场的方向做有规则的排列, 顺着外磁场方向的磁畴扩大了, 逆着外磁场方向的磁畴缩小了, 结果磁畴之间的磁场不能互相抵消, 从而形成一个附加磁场, 叠加在外磁场上, 使总磁场增强。随着外磁场的不断增强, 有更多的磁畴顺着外磁场的方向排列, 总磁场不断增强, 如图 1-7 曲线 bc 段。当外磁场增强到一定的程度后, 所有的磁畴都转到与外磁场一致的方向, 这时它们所产生的附加磁场达最大值, 总磁场的增强程度减缓, 这就出现磁饱和现象, 如图 1-7 曲线 cd 段所示。

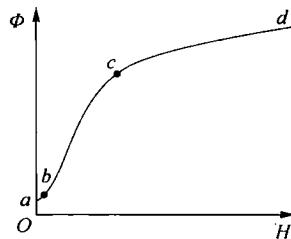


图 1-7 铁磁材料的磁化曲线

由于磁畴靠得非常紧, 彼此间存在摩擦, 当外界磁场消失后磁畴不能完全恢复到磁化前状态, 磁畴与外磁场方向一致的排列被部分保留下, 这时的铁磁材料对外呈磁性, 这就是剩磁现象, 见图 1-7 中 a 点。

3. 铁芯损耗

(1) 磁滞损耗

铁磁材料置于交变磁场中, 材料被反复交变磁化, 磁畴相互不停地摩擦而消耗能量, 并以产生热量的形式表现出来, 造成的损耗称为磁滞损耗。

(2) 涡流损耗

当通过铁芯的磁通随时间变化时, 根据电磁感应定律, 铁磁材料内将感应电动势并产生感应电流。这些电流在铁芯内部围绕磁通呈漩涡状流动, 称为涡流。涡流在铁芯中引起的损耗 ($i^2 r$) 称为涡流损耗。

(3) 铁芯损耗

磁滞损耗与涡流损耗之和, 称为铁芯损耗, 用 p_{Fe} 表示。

习题与思考题

1-1 磁场是如何产生的? 如何根据电流的情况判断磁场的分布?

1-2 什么是铁磁材料? 在电机中为什么大量使用铁磁材料?

1-3 什么是铁磁材料的磁滞损耗和涡流损耗? 引起铁磁材料磁滞损耗和涡流损耗的原因是什么? 铁损的大小与哪些因素有关?

1-4 铁磁材料的磁饱和及剩磁是怎么回事?

1-5 导线中可通过哪些方式产生感应电动势? 如何计算电动势的大小? 如何判断电动势的方向?

1-6 什么是电磁力定律? 如何计算电磁力的大小? 如何判断电磁力的方向?