



# 多能牛头铣床

上海试验机厂编

机械工业出版社



**内容提要** 本书介绍了旧牛头刨床的改造方法。旧牛头刨经改造后，可以从事铣、钻、镗、插等加工，提高了劳动生产率，扩大了机床使用范围。书中详细介绍了改造后机床的结构，附有主要零件图。

本书可供有关的机械工人参阅。

## 多能牛头铣床

上海试验机厂编

\*  
机械工业出版社出版 (北京朝阳门外南竹杆胡同1号)

(北京市书刊出版营业登记证字第117号)

上海商务印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 新华书店经售

\*  
开本 787×1092 1/32·印张 2 1/8·字数 55 千字  
1975年10月上海第一版·1975年10月上海第一次印刷  
印数 00,001—36,000 · 定价 0.17 元

\*  
统一书号：15033·4279



## 出 版 说 明

在批林批孔运动的推动下，机械工业技术革新和技术改造的群众运动蓬勃开展，先进经验层出不穷。为及时总结推广这些先进经验，我们组织编写了“机械工业技术革新技术改造选编”。

“机械工业技术革新技术改造选编”将陆续出版，内容包括：铸、锻、焊、热处理、机械加工、改善劳动条件、三废处理等方面，每本讲一个专题，内容少而精，便于机械工业的广大职工阅读参考。

在组织编写过程中，得到有关领导部门和编写单位的大力支持，对此我们表示感谢。欢迎广大读者对这些书多提宝贵意见。

## 前　　言

我厂是专门生产动平衡机和金属材料试验机的中小型厂。由于产品种类多，批量小，零件尺寸大小悬殊，平面加工是我厂的关键。平面加工要靠铣床、牛头刨床来进行，但我厂铣床少，旧牛头刨床多，牛头刨切削效率低，远远跟不上生产发展的需要。“老牛拖破车”经常成为我厂加工的薄弱环节。怎么办？伟大领袖毛主席教导我们：“中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。”毛主席的教导给我厂广大职工增添了无穷的智慧和力量。在上级领导部门和厂党总支、革委会领导下，我厂组成了以工人为主体的三结合技术改造小组。为了打好试验机翻身仗，我们以大庆、大寨为榜样，改造旧有设备。在缺乏图纸和资料的情况下，采取走出去请进来的办法，群策群力，因陋就简，利用废、次的机件，用较短的时间将我厂一台三十年代的报废的牛头刨床改造为铣、插、钻、镗等多能牛头铣床。改装的成本，相当原机床的一次大修理费用。经过一年多的生产实践，生产效率比原牛头刨大大提高。

多能牛头铣床的产生，对旧设备的改造，对推动我厂的生产与今后的技术改造起了一定作用，也是对林彪与孔老二鼓吹的“生而知之”、“唯上智与下愚不移”等谬论的有力的批判。我们将进一步树立实践出真知、斗争长才干的正确观点，进一步贯彻毛主席的“打破洋框框，走自己工业发展道路”的指示，将我厂的技术改造运动继续推向前进。

由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够，缺乏编写经验，书中可能存在一些错误，恳请同志们批评指正。

上海试验机厂  
一九七四年九月

## 目 次

### 前言

一	主要用途及技术参数 .....	1
二	机床的主要结构及特点 .....	2
1	铣头(钻、镗) .....	5
2	铣头微调 .....	16
3	插头 .....	20
4	滑枕(牛头) .....	27
5	铣头变速箱 .....	50
6	工作台 .....	51
三	使用机床时应注意的事项 .....	62

## 一 主要用途及技术参数

牛头刨床主要用来刨削平面和成形面，如利用台虎钳、分度头等工艺装备时，还可以加工轴类等分槽等，使用范围较窄。

改革后的多能牛头铣床（见图1），以铣削代替了刨削。在铣头主轴内有2号莫氏锥孔，可以安装各种刀具，用来铣键槽、钻孔、镗孔。扳松铣头的四只M14螺母时，铣头可转成一定角度，可加工一定形状的槽。如在机床上装有台虎钳、分度头时，还可以加工轴的等分槽等。在铣头上装有插头，可以插键槽。因此改革后的多能牛头铣床既能代替刨床，又能代替铣床、插床、钻床、镗床，做到了一机多用，扩大了机床使用范围。

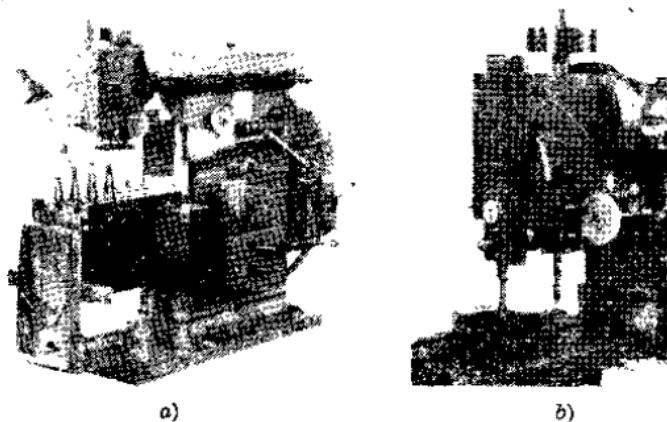


图1 多能牛头铣外貌

该机床的主要技术参数如下：

铣头转数：56转/分、150转/分、225转/分、600转/分；

插削次数：37 次/分(常用)、100 次/分、150 次/分、400 次/分；

工作台走刀速度：38 毫米/分、48 毫米/分、70 毫米/分、80 毫米/分、90 毫米/分、160 毫米/分；

工作台横向最大位移：500 毫米；

工作台上、下最大位移：250 毫米；

滑枕纵向最大位移：300 毫米；

滑枕纵向机动走刀：铣头每转一周为 0.4 毫米；

滑枕纵向手动走刀：手盘每转一周为 0.5 毫米；

铣头上、下最大位移：50 毫米；

可装盘铣刀外径：160 毫米；

可插键槽的最大尺寸：宽 12 毫米，长 104 毫米；

钻孔最大外径：30 毫米；

镗孔最大深度：100 毫米；

光洁度： $\nabla 4 \sim \nabla 5$ ；

铣头变速箱电动机：2.2 千瓦、960 转/分三相感应电动机(JO<sub>2</sub>32-6)；

工作台走刀变速箱电动机：250 瓦、1400 转/分三相异步电动机(A1-7114)。

## 二 机床的主要结构及特点

多能牛头铣去掉了牛头刨床通过摇杆，带动滑枕(牛头)直线往复运动的机构。多能牛头铣床的传动和变速采用了齿轮箱结构，通过操作手柄，移动滑动齿轮达到变速的目的。铣头的各档速度是根据实际生产需要而定的。我们选择 56 转/分

为了适应插头切削速度, 150 转/分、225 转/分为为了适应盘铣刀切削速度, 600 转/分为了适应立铣、钻、镗的切削速度。铣头和插头的切削运动是由 2.2 千瓦(960 转/分)电动机带动的。工作台的走刀运动是由 250 瓦(1400 转/分)电动机带动的。

多能牛头铣由铣头(钻、镗)、铣头微调、插头、滑枕(牛头)、床身、工作台、横溜座、变速箱、工作台走刀变速箱、底座等部件组成。在改革过程中, 利用了原牛头刨的床身、横溜座、工作台、底座; 增加了铣头(钻、镗)、铣头微调、插头、铣头变速箱、滑枕传动、工作台走刀变速箱等结构。

现将铣头(钻、镗)、铣头微调、插头、滑枕(牛头)、铣头变速箱、工作台走刀变速箱等主要结构分别介绍于下。

多能牛头铣的传动原理见图 2。


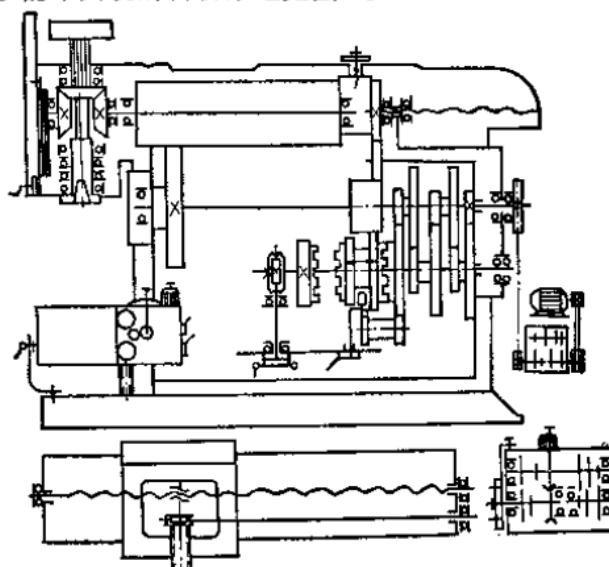


图 2 多能牛头铣传动原理示意图

铣头、插头的装配关系见图 3。

图3 洗、插头装配图

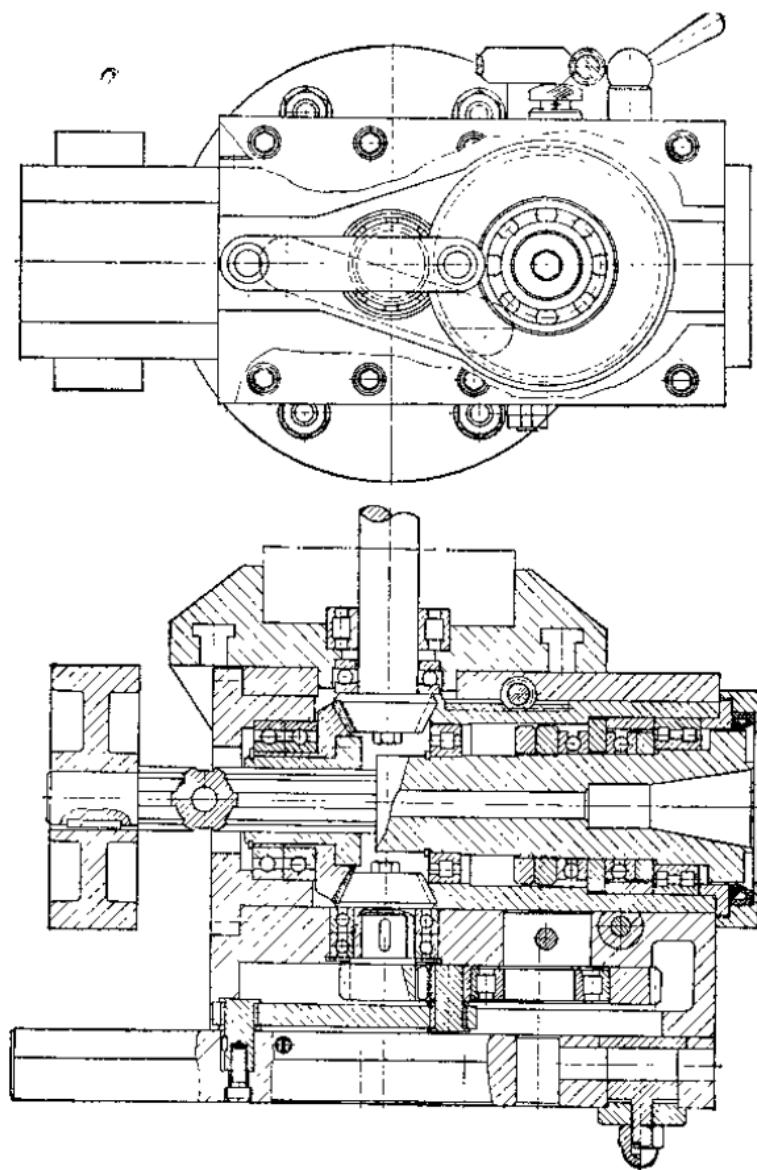

## 1. 铣头(钻、镗)

铣头的结构见图 4。

铣头由长齿轮、螺旋伞齿轮、主轴螺旋伞齿轮、主轴、花键套、主轴钢套、飞轮、套、壳体、端盖、法兰盘等主要零件组成。铣头的零件名称、材料、件数等见表 1。

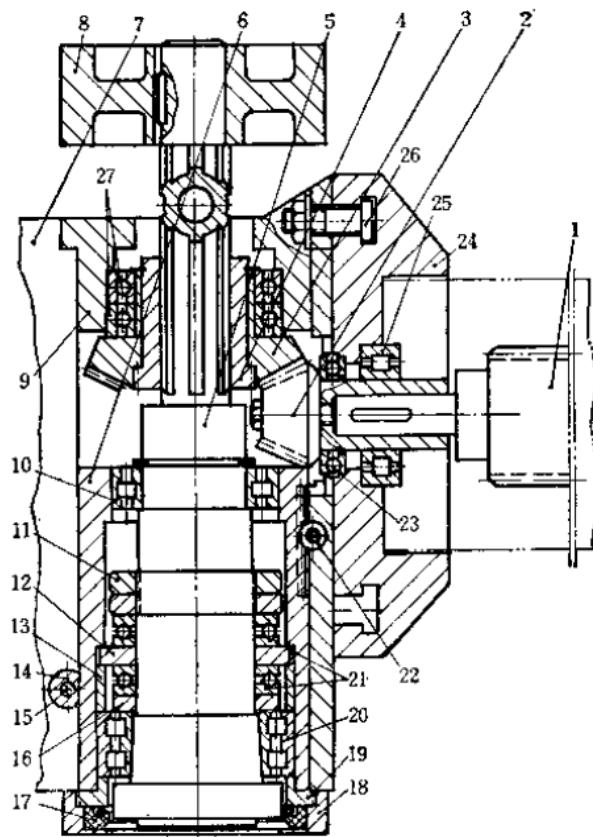


图 4 铣头的结构

表 1 铣头的零件名称、材料、件数

图 4 零件号	零件名称	材料	件数	该零件在本 书的图号	备 注
1	长齿 轮	40Cr	1	5	
2	螺旋伞齿 轮	40Cr	1	6	可用 X53T 立铣升降台螺旋伞齿轮代替
3	主轴螺旋伞内轮	40Cr	1	7	可用 X53T 立铣升降台螺旋伞齿轮代替
4	花 键 套	45	1	9	
5	主 轴	40Cr	1	8	
6	主 轴 钢 套	40Cr	1	10	
7	壳 体	HT20-40	1	11	
8	飞 轮	HT20-40 或锻件	1	12	
9	套	HT15-38	1	13	
10	单列向心短圆柱 滚子轴承		1		2111, GB 283-64
11	固 紧 螺 母	45	2		
12	垫 圈	45	1		
13	垫 圈	45	1		
14	锁 紧 套	45	各 1		
15	锁 紧 螺 钉	45	1		
16	垫 圈	45	1		
17	骨架式橡皮油封		1		HG 4-692-67, $\phi 90 \times \phi 110 \times 12$
18	端 盖	45	1	14	
19	端 盖	45	1	15	
20	双列向心短圆柱 滚子轴承		1		3182113, GB 285-64
21	单向推力球轴承		2		8112, GB 301-64
22	升 降 齿 轮	40Cr	1		$m=1.5, z=11$ , 调质
23	单向推力球轴承		1		8207, GB 301-64
24	法 兰 盘	HT21-40	1	16	
25	单列向心短圆柱 滚子轴承		1		2507, GB 283-64
26	T 型 螺 钉	45	4		M14
27	单列向心球轴承		2		111, GB 276-64

由图 4 可以看出：铣头主轴的动力由长齿轮 1 传来。长齿轮通过键带动螺旋伞齿轮 2，螺旋伞齿轮 2 带动主轴螺旋

伞齿轮3, 主轴螺旋伞齿轮用4只M8内六角圆柱头螺钉与花键套4连接, 花键套带动主轴5旋转。

主轴上安装飞轮8, 是为了增加旋转惯性, 使切削更加平稳。

由于采用了螺旋伞齿轮结构, 使传动效率高, 不易磨损, 噪音也小。

主轴的φ44内孔采用2号莫氏锥度, 便于立铣、钻、镗时安装刀具。

由于主轴上装有双列向心短圆柱滚子轴承, 可调整径向间隙, 减少铣头振动。

主轴钢套的材料采用40Cr, 调质处理后HRC22~26, 外径高频淬火后HRC50~58, 内、外径的不同心度允差0.01毫米。

主轴钢套与壳体φ120<sup>+0.021</sup>的孔研配, 间隙应小于0.01毫米。

旋松与T型螺钉26相配的螺母, 可调节铣头的角度。

铣头的主要零件见图5~图16。


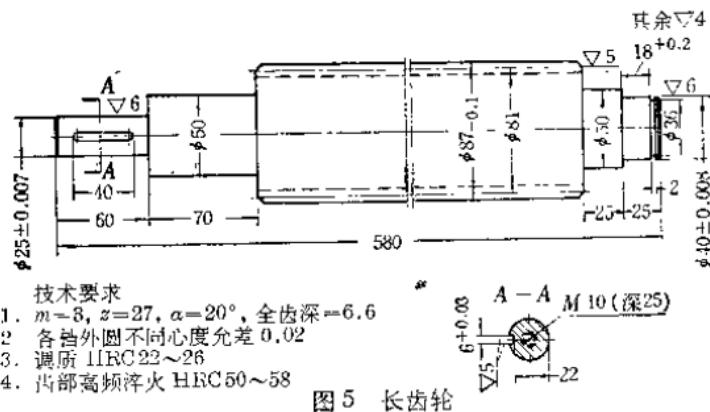


图5 长齿轮

模数	4.233
齿数	13
齿型	等高齿
精度	J1T
螺旋方向	右
压力角	17°30'
节锥角	26°33'54"
螺旋角	35°
齿顶高	3.72
齿根高	3.48
全齿高	6.20
齿有效高	5.44

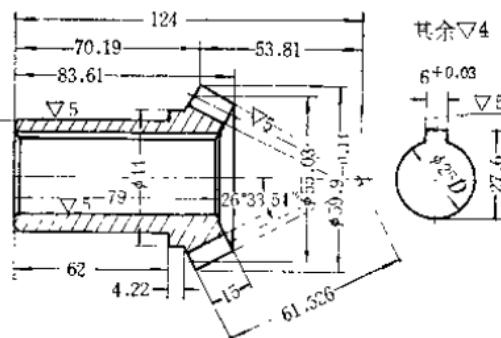

## 技术要求:

1. 调质处理 HRC22~26
2. 内外径不同心度允差 0.02
3. 齿部淬火 HRC50~58

图 6 螺旋伞齿轮

模数	4.233
齿数	26
齿型	等高齿
精度	J1T
螺旋方向	左
压力角	17°30'
节锥角	63°26'6"
螺旋角	35°
齿顶高	2.72
齿根高	3.48
全齿高	6.20
齿有效高	5.44

## 技术要求:

1. 调质处理 HRC22~26
2. 内外径不同心度允差 0.02
3. A面对内外圆中心线不垂直度允差 0.08
4. 齿部淬火 HRC50~58

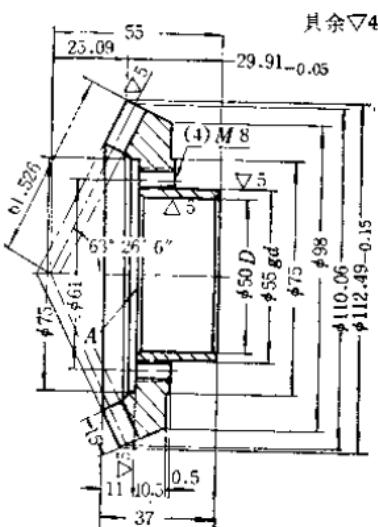
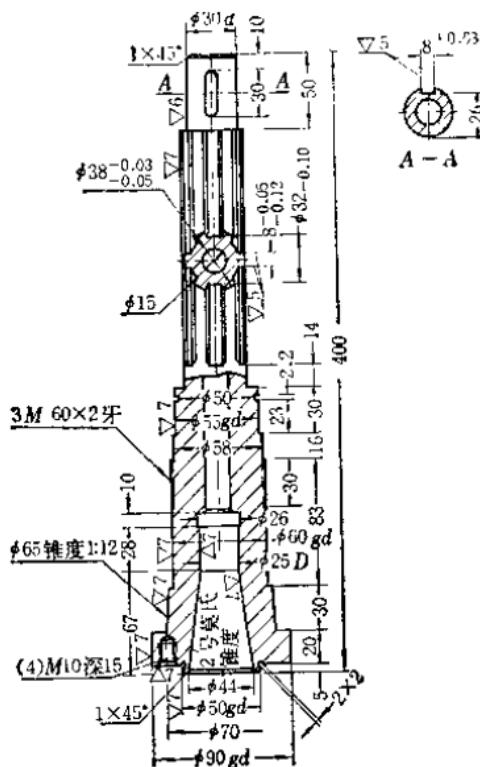


图 7 上轴螺旋伞齿轮

其余 $\nabla 4$ 

## 技术要求

1. 粗车后调质处理
2. 各档内外径不同心度允差 0.01
3.  $\Phi 65$  锥度 1:12 与 3182113 滚柱轴承配合加工
4.  $\Phi 90$  gd 一端淬火, 长 70, 硬度 HRC48~55
5. 各档外径、 $\Phi 44$  锥孔、 $\Phi 25D$  内孔均磨削加工

图 8 七轴


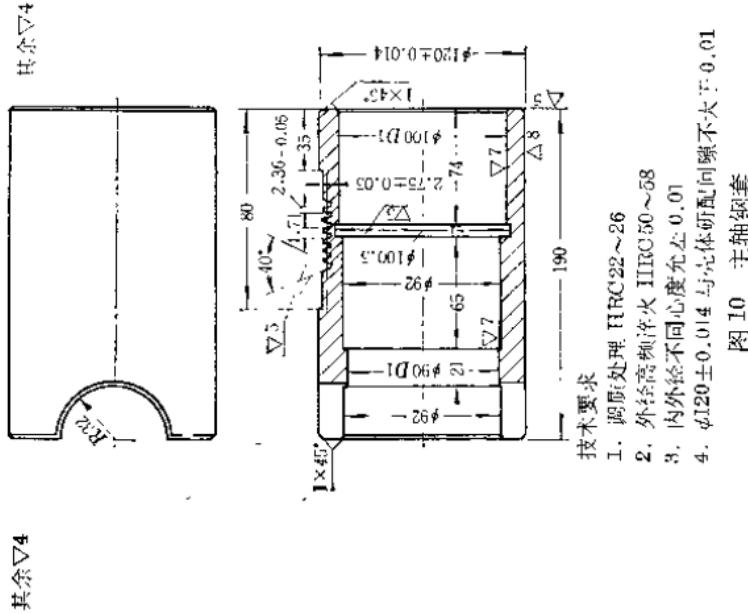


图 9 花键套

图 10 主轴钢套

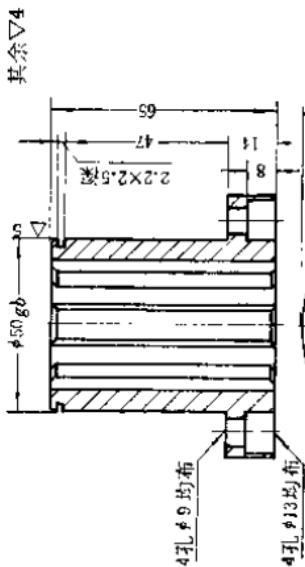