

# 小型陀螺馬達 製造工藝

[苏联] C. A. 饶尔达克著



國防工業出版社

# 小型陀螺馬達制造工艺

〔苏联〕C. A. 饶尔达克著

孙治邦譯

周士炎、肖之中校



國防工業出版社

1965

## 內容簡介

本书主要闡述作为任何陀螺仪主要元件之一的陀螺馬达的零件和組件的制造工艺以及馬达的装配与試驗問題。着重研究小型电动陀螺馬达的制造工艺。此外，本书还介绍了能保証高制造精度的夾具。

本书內容是按实际生产陀螺馬达时零件和組件的加工与装配的先后次序編排的。

本书适合于仪表制造专业的工程技术人员閱讀，也可供高等工业院校及中等技术学校有关专业的师生参考。

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ  
ГИРОМОТОРОВ

С.А. Жолдак  
СУДПРОМГИЗ 1961

## 小型陀螺馬达制造工艺

孙治邦譯  
周士炎、肖之中校

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业許可證出字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

国防工业出版社印刷厂印裝

850×1168 1/32 印張 8 7/16 214 千字

1965年4月第一版 1965年4月第一次印刷 印数：0,001—3,900册

统一书号：15034·853 定价：(科七) 1.40元

# 目 录

前言 .....	3
----------	---

## 第一章 陀螺馬达的結構

§ 1 陀螺仪及其进动.....	9
§ 2 陀螺馬达的主要结构形式.....	11

## 第二章 陀螺馬达零件的鑄造

§ 3 概述.....	23
§ 4 壳体和端盖的压力鑄造.....	26
§ 5 壓力鑄型的結構.....	28
§ 6 鑄件的缺陷及鑄型的使用.....	33
§ 7 轉子鼠籠的離心鑄造.....	34
§ 8 真空壓力鑄造.....	40
§ 9 真空離心熔模鑄造.....	43
§ 10 鑄件的檢驗 .....	45
§ 11 鑄件的穩定化回火 (时效) .....	49

## 第三章 陀螺馬达零件的機械加工

§ 12 概述 .....	51
§ 13 工藝規程的編制 .....	51
§ 14 工藝卡片的填写 .....	53
§ 15 加工精度 .....	53
§ 16 誤差产生的原因及其查明方法 .....	55
§ 17 提高加工精度的主要方法 .....	60
§ 18 被加工表面的粗糙度 .....	60
§ 19 表面粗糙度的評定標準 .....	62

§ 20 表面粗糙度对陀螺馬达质量的影响 .....	64
§ 21 获得必要的表面光度的方法 .....	66
§ 22 加工后表面粗糙度的測量 .....	68
§ 23 轉子的毛坯 .....	71
§ 24 轉子的車削加工 .....	72
§ 25 带鼠籠的轉子的加工 .....	78
§ 26 轉子軸頸的研磨 .....	85
§ 27 壳体的机械加工 .....	86
§ 28 壳体外側軸頸座孔的加工 .....	90
§ 29 带壳体的軸頸的加工 .....	95
§ 30 端盖的机械加工 .....	97
§ 31 軸承螺帽的制造 .....	100
§ 32 轉子鐵芯和定子鐵芯的制造 .....	101
§ 33 鐵芯的制造工艺 .....	103
§ 34 鐵芯的机械加工 .....	115

#### 第四章 繞線工作和防銹處理

§ 35 概述 .....	117
§ 36 陀螺馬達繞組材料 .....	117
§ 37 定子鐵芯的絕緣 .....	120
§ 38 定子繞組的模繞法 .....	124
§ 39 定子繞組的手繞法 .....	128
§ 40 定子繞組的机繞法 .....	132
§ 41 定子繞組的浸漬 .....	140
§ 42 用塑料压制代替浸漬 .....	147
§ 43 防銹處理 .....	149
§ 44 化學處理 .....	150
§ 45 表面復漆 .....	152
§ 46 在制造陀螺馬達時的防銹措施 .....	158

#### 第五章 滾珠軸承的安裝和轉子的平衡

§ 47 概述 .....	161
§ 48 滾珠軸承的包裝及包裝前的準備 .....	161

§ 49 滾珠軸承的檢驗.....	163
§ 50 滾珠軸承振动的測量.....	168
§ 51 在裝好的陀螺馬達中對滾珠軸承的檢驗.....	171
§ 52 轉子平衡的实质和意义.....	173
§ 53 靜平衡.....	174
§ 54 动平衡.....	175
§ 55 动平衡的方法.....	177
§ 56 动平衡机.....	180
§ 57 摆式动平衡机.....	181
§ 58 机械框架式动平衡机.....	182
§ 59 带光学测幅器的动平衡机.....	183
§ 60 譜振閃頻測速仪.....	185
§ 61 电子式动平衡机.....	188
§ 62 “卢納”(ЛУНА)型电子式动平衡机.....	190
§ 63 轉子的平衡.....	192
§ 64 滾珠軸承的安装.....	193
§ 65 平衡框架与轉子的装配.....	199
§ 66 动平衡工艺.....	203
§ 67 滾珠軸承的潤滑.....	207

## 第六章 陀螺馬達的裝配

§ 68 裝配工作的組織形式.....	213
§ 69 對裝配間的要求及工作地的組織.....	216
§ 70 裝配工藝規程的設計.....	220
§ 71 裝配中所用的連接方式.....	223
§ 72 端蓋與定子的裝配.....	225
§ 73 整裝.....	227
§ 74 初裝.....	228
§ 75 軸向間隙的調整.....	233
§ 76 陀螺馬達平衡度的檢查.....	238
§ 77 分解.....	240
§ 78 最後裝配.....	242

## 第七章 陀螺馬达的試驗

§ 79 試驗的种类.....	244
§ 80 檢驗陀螺馬达的仪器.....	246
§ 81 六小时預先試驗.....	249
§ 82 三小时重复試驗.....	255
§ 83 檢驗.....	256
§ 84 典型試驗.....	258
§ 85 陀螺馬达的包装.....	266
参考文献 .....	269

# 小型陀螺馬達制造工艺

〔苏联〕C. A. 饶尔达克著

孙治邦譯

周士炎、肖之中校



國防工業出版社

1965



## 前　　言

陀螺馬达是任何陀螺仪的主要元件。它对仪表的精度与其工作可靠度有着决定性的影响。为了保証給定的精度要求，陀螺仪一般应当在給定外廓尺寸的情况下具有很大的角动量，高度稳定的重心位置，高度恒定的角动量值以及很小的振动等。陀螺仪的工作可靠度在很大程度上取决于高速滾珠軸承的工作寿命儲备、轉子慣性盤的强度儲备与电絕緣强度儲备。上述要求的保証不仅取决于陀螺仪的主要参数与其結構选择的正确性，它还与陀螺系統零、组件制造工艺的正确与否有关。

在制造与試驗陀螺仪时应当解决的主要工艺任务是：

1. 保証零件表面(尤其是配合部分)获得高的表面光度。

这样做是为了减少零件表面加工后殘留的、能滯留住外界杂质的凸峰数目与高度。另外是为了便于清除这些杂质。完成这个要求(再加上保証装配場所要清洁这个条件)有助于提高陀螺仪的可靠度与精度，因为在这时由于杂质进入滾珠軸承而造成的大振动与损坏軸承的可能性，由于外附杂质相对于轉子的变位所造成的轉子动不平衡的可能性，以及由于外附杂质在配合部分的挤压造成的重心偏移的可能性都减少了。

2. 保証零件的几何形状不变。

这是为了防止陀螺馬达的零件因自然时效或內应力消除(在試驗与使用陀螺馬达时可能发生)而产生的几何形状改变所引起的一些故障。

属于这类故障的有：轉子动平衡的破坏，重心位置稳定性的破坏与軸頸同心度的破坏等。

3. 保証进一步縮小零件尺寸公差与提高其几何形状精度的

可能性。

这个要求是为了进一步提高陀螺馬达动平衡和靜平衡的稳定性，保証滾珠軸承內外圈的配合有更高的可靠性，并使得零件的重量稳定。

要使上述問題得到解决，必須使陀螺仪的全部零件按照正确編制的并且在生产中得到考驗的工艺規程来制造。但是陀螺馬达的制造与試驗工艺問題在苏联的文献中介紹得还不够广泛。就其他国家文献来看，关于上述問題的介紹也仅見于个别的一些杂志文章。

出版本书的目的是介紹国内外一些工厂制造陀螺馬达的工艺过程。

书中簡要地闡述了与陀螺馬达零件制造工艺有关的一般工艺問題和机械加工問題。內容叙述的先后次序大致与仪表制造厂陀螺馬达零、组件的加工与装配的先后次序相同。

书中还介紹了某些值得向生产部門推荐使用的先进的工艺过程以及能获得良好加工精度的专用夹具。

# 目 录

前言 ..... 3

## 第一章 陀螺馬达的結構

§ 1 陀螺仪及其进动.....	9
§ 2 陀螺馬达的主要結構形式.....	11

## 第二章 陀螺馬达零件的鑄造

§ 3 概述.....	23
§ 4 壳体和端盖的压力鑄造.....	26
§ 5 壓力鑄型的結構.....	28
§ 6 鑄件的缺陷及鑄型的使用.....	33
§ 7 轉子鼠籠的離心鑄造.....	34
§ 8 真空壓力鑄造.....	40
§ 9 真空離心熔模鑄造.....	43
§ 10 鑄件的檢驗 .....	45
§ 11 鑄件的穩定化回火 (时效) .....	49

## 第三章 陀螺馬达零件的机械加工

§ 12 概述 .....	51
§ 13 工艺規程的編制 .....	51
§ 14 工艺卡片的填写 .....	53
§ 15 加工精度 .....	53
§ 16 誤差产生的原因及其查明方法 .....	55
§ 17 提高加工精度的主要方法 .....	60
§ 18 被加工表面的粗糙度 .....	60
§ 19 表面粗糙度的評定標準 .....	62

§ 20 表面粗糙度对陀螺馬达质量的影响 .....	64
§ 21 获得必要的表面光度的方法 .....	66
§ 22 加工后表面粗糙度的測量 .....	68
§ 23 轉子的毛坯 .....	71
§ 24 轉子的車削加工 .....	72
§ 25 带鼠籠的轉子的加工 .....	78
§ 26 轉子軸頸的研磨 .....	85
§ 27 壳体的机械加工 .....	86
§ 28 壳体外側軸頸座孔的加工 .....	90
§ 29 带壳体的軸頸的加工 .....	95
§ 30 端盖的机械加工 .....	97
§ 31 軸承螺帽的制造 .....	100
§ 32 轉子鐵芯和定子鐵芯的制造 .....	101
§ 33 鐵芯的制造工艺 .....	103
§ 34 鐵芯的机械加工 .....	115

#### 第四章 繞線工作和防銹處理

§ 35 概述 .....	117
§ 36 陀螺馬達繞組材料 .....	117
§ 37 定子鐵芯的絕緣 .....	120
§ 38 定子繞組的模繞法 .....	124
§ 39 定子繞組的手繞法 .....	128
§ 40 定子繞組的机繞法 .....	132
§ 41 定子繞組的浸漬 .....	140
§ 42 用塑料压制代替浸漬 .....	147
§ 43 防銹處理 .....	149
§ 44 化學處理 .....	150
§ 45 表面復漆 .....	152
§ 46 在製造陀螺馬達時的防銹措施 .....	158

#### 第五章 滾珠軸承的安裝和轉子的平衡

§ 47 概述 .....	161
§ 48 滾珠軸承的包裝及包裝前的準備 .....	161

§ 49 滚珠轴承的检验.....	163
§ 50 滚珠轴承振动的测量.....	168
§ 51 在装好的陀螺马达中对滚珠轴承的检验.....	171
§ 52 转子平衡的实质和意义.....	173
§ 53 静平衡.....	174
§ 54 动平衡.....	175
§ 55 动平衡的方法.....	177
§ 56 动平衡机.....	180
§ 57 摆式动平衡机.....	181
§ 58 机械框架式动平衡机.....	182
§ 59 带光学测幅器的动平衡机.....	183
§ 60 谱振闪频测速仪.....	185
§ 61 电子式动平衡机.....	188
§ 62 “卢纳”(ЛУНА)型电子式动平衡机.....	190
§ 63 转子的平衡.....	192
§ 64 滚珠轴承的安装.....	193
§ 65 平衡框架与转子的装配.....	199
§ 66 动平衡工艺.....	203
§ 67 滚珠轴承的润滑.....	207

## 第六章 陀螺马达的装配

§ 68 装配工作的组织形式.....	213
§ 69 对装配间的要求及工作地的组织.....	216
§ 70 装配工艺规程的设计.....	220
§ 71 装配中所用的连接方式.....	223
§ 72 端盖与定子的装配.....	225
§ 73 总装.....	227
§ 74 初装.....	228
§ 75 轴向间隙的调整.....	233
§ 76 陀螺马达平衡度的检查.....	238
§ 77 分解.....	240
§ 78 最后装配.....	242

## 第七章 陀螺馬达的試驗

§ 79 試驗的种类.....	244
§ 80 檢驗陀螺馬达的仪器.....	246
§ 81 六小时預先試驗.....	249
§ 82 三小时重复試驗.....	255
§ 83 檢驗.....	256
§ 84 典型試驗.....	258
§ 85 陀螺馬达的包装.....	266
参考文献 .....	269

# 第一章

## 陀螺馬达的結構

### §1 陀螺仪及其进动

高速旋转的转子是任何陀螺仪的主要元件。装在内平衡环3两个支承上的陀螺仪（图1）的转子1具有绕AA轴旋转的自由度。内环3可以在外平衡环2的两个支承上绕BB轴自由旋转。外环则可在仪表壳体K的支承上绕外轴CC自由旋转。上述三个轴都应当两两相互垂直，并相交于被称为陀螺仪的悬挂点的O点。AA、BB、CC各轴分别称为陀螺仪的主悬挂轴、内悬挂轴和外悬挂轴。与悬挂轴类似，保证转子绕AA轴旋转的支承称为主悬挂支承或简称为主支承，而保证绕BB和CC轴旋转的支承均称为悬挂支承。

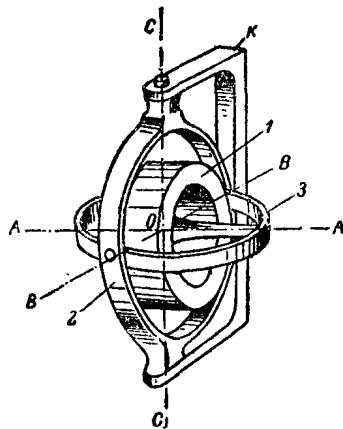


图1 万向挂架中的陀螺仪。

万向挂架可以保证陀螺仪绕着AA、BB和CC三个轴旋转的三个自由度，使转子的AA轴可在空间处于任何位置。根据悬挂轴的数量，陀螺仪可具有两个或三个自由度。在图1所示的陀螺仪模型中，转子可以绕AA、BB和CC轴转动。这种陀螺仪被称为三自由度陀螺仪。如果在此陀螺仪中有一个平衡环是固定的，

則这种陀螺仪将只有两个自由度。陀螺仪根据自由度的数目具有不同的性能，而这些性能在技术上获得了广泛的应用。

陀螺仪的轉子多半是以气动的或电动的办法来驅动的。在这两种情况下，动力源的功率应当保証轉子以高速旋轉（每分钟几万轉），而其結構要保証能在溫度剧烈变化以及仪表基座有振动和加速度的条件下維持轉子工作轉数的恒定和长时间不间断的工作。陀螺仪在恶劣的气候条件及机械作用下工作。因而仪表及带陀螺馬达的陀螺仪应当在由+50至-60°C溫度下及振幅达0.15毫米80赫芝的振动下无故障地工作，并能承受住个别的很大的冲击。此时应当保証指示的精确性及长期使用的可靠性。

保持陀螺仪重心位置对其壳体恒定不变，对于陀螺仪表的工作具有重大意义。例如，当轉子的重心沿AA軸（图2）偏移一个主支承中的軸向間隙值时，陀螺仪将以如下的角速度繞CC軸进动：

$$\omega = \pm \frac{Pa}{I\Omega}, \quad (1)$$

式中  $\omega$  ——进动角速度；

$P$  ——轉子重量；

$a$  ——間隙值；

$I$  ——轉子的轉动慣量；

$\Omega$  ——轉子的角速度。

由上式得知，陀螺仪主支承中的軸向間隙必須尽可能保持为最小。为此，一般以压紧主支承的方法来达到，可是这样会增大該支承中的摩擦力矩，从而会增大对驅动陀螺仪旋轉的电机或气源功率的要求。但这个缺点却可以减小主支承中的軸向間隙以及提高陀螺仪表的总的精确度来得到补偿。

式(1)表示了作为陀螺現象基本理論的主要規律之一的陀螺仪进动运动（或簡称之为进动）的規律。从式中得知，角速度 $\omega$ 随着外加力矩的增大而增大。当作用力矩恒定时，进动的角速

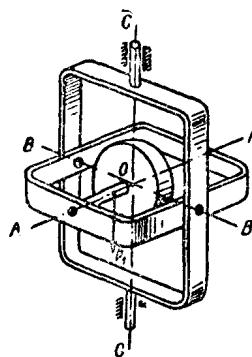


图2 軸承間隙对陀螺仪精度的影响。