

乡镇企业初中级技术工人培训教材

农业部乡镇企业司 编

# 钳工工艺学

JIANGZHEN  
QIYE  
CHUZHONG  
JISHU  
CONGREN  
PEIXUN  
JIAOCAI

辽宁科学技术出版社



数据加载失败，请稍后重试！

钳工工艺学

Qiangong Gongyixue

农业部乡镇企业司 编

---

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)  
辽宁省新华书店发行 朝阳新华印刷厂印刷

---

开本: 787×1092 1/32 印张: 8 1/4 字数: 180,000  
1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

---

责任编辑: 马 骏 责任校对: 赵树新  
封面设计: 朝 夕

---

印数: 1—11,000  
ISBN 7-5381-1000-3/TG·24 定价: 3.81元

---

# 乡镇企业技术工人培训教材（机械类）

## 编审委员会

主任委员 黄海光

副主任委员 郭志实 赵汝霖 王小华 樊 鹏

委员 (按姓氏笔画为序)

王正石 白振芳 刘太来 朱丽英

吴汉太 李炳恩 李殿华 苑汝义

姚守成 胡呈祥 贺恒立 雇大智

徐大成 徐洪如 瞿运富 戴贺兰

本书主编 王正石

编写者 孟繁荣 窦振荣 邢宝龙 倪 萌

主 审 徐大成

## 前　　言

搞好乡镇企业职工的技术培训，培养大批合格的技术工人，以提高职工的整体素质，是当前全国乡镇企业面临的紧迫任务。

为了满足乡镇企业技术工人等级培训的需要，农业部乡镇企业司组织黑龙江、辽宁、山西、河北、河南、湖北、内蒙、北京、天津、大连等十省、自治区、市有关同志、专家教授，编写了乡镇企业初中级技术工人培训教材，其中有《数学》、《机械基础》、《机械制图》、《机械制造工艺概论》、《车工工艺学》、《钳工工艺学》、《铣工工艺学》、《磨工工艺学》、《铸造工艺学》、《锻压工艺学》、《刨工工艺学》、《冲压工艺学》、《焊工工艺学》和《机械制图习题集》、《基础课习题集》等共十五本书。

这套教材是以机械部颁布的初、中级技术等级标准为依据，同时结合乡镇企业实际情况编写的。在内容编排上改变了以往技术工人培训教材初、中级分开的模式，采取了初级内容和中级内容合编，既适用于初级工培训和已获初级工证书、晋升中级工的培训，又适用于直接进行中级工的培训。教材内容充实、语言简练，以讲清最基本的概念和操作方法为主，尤其注重实际操作能力的培养，体现劳动部关于“要改革培训内容和培训方法，改变重理论轻技能、重课堂轻实际训练，单纯强调正规化、系统化的思想，突破传统教育观念，

突出和强化技能训练”的要求，使学员通过理论培训，能够掌握高质量、高效率的操作技能。

教材还写进职业道德教育方面的内容，使学员通过培训，不仅学到技术理论知识，提高操作技能，而且在思想觉悟方面也有所提高。

统编乡镇企业初中级技术工人培训教材，由于缺乏经验，撰写时间较紧促，书中难免有疏漏之处，希望读者提出宝贵意见，再版时改正。

农业部乡镇企业司

1990年6月

# 目 录

<b>第一章 基本概念</b> .....	<b>1</b>
一、钳工工作内容.....	1
二、工作场地的合理组织.....	1
三、乡镇企业职工应具有的职业道德.....	2
复习题.....	3
<b>第二章 划线</b> .....	<b>4</b>
一、划线的概念.....	4
二、涂料与划线工具.....	4
三、划线基准选择.....	7
四、找正与借料.....	9
五、划线方法、步骤及实例分析.....	12
复习题.....	24
<b>第三章 特殊工件的划线</b> .....	<b>25</b>
一、复杂工件的划线.....	25
二、大型及畸形工件的划线.....	30
复习题.....	32
<b>第四章 錾削、锉削和锯割</b> .....	<b>33</b>
一、錨削.....	33
二、锉削.....	40
三、锯割.....	46
复习题.....	49
<b>第五章 钻孔、扩孔、锪孔和铰孔</b> .....	<b>50</b>
一、钻头的构造和要求.....	50
二、夹持钻头的夹具及构造和要求.....	53

三、台钻、立钻和摇臂钻	55
四、钻孔时切削用量的选择和冷却润滑	59
五、钻孔前的准备和钻孔操作	65
六、钻削安全技术、钻孔时的废品分析和钻头 损坏的原因	70
七、麻花钻的刃磨	72
八、扩孔和扩孔钻	76
九、锪孔和锪孔钻	78
十、铰孔和铰刀	79
复习题	85
<b>第六章 群钻和钻削特殊孔</b>	<b>87</b>
一、群钻的结构和性能	87
二、钻削特殊孔的几种方法	95
复习题	100
<b>第七章 攻丝和套扣</b>	<b>102</b>
一、攻丝	102
二、套扣	105
复习题	109
<b>第八章 刮削和研磨</b>	<b>110</b>
一、刮削	110
二、研磨	117
复习题	121
<b>第九章 矫正与弯曲</b>	<b>122</b>
一、矫正	122
二、弯曲	124
复习题	127
<b>第十章 旋转件的动平衡与静平衡</b>	<b>128</b>

一、平衡的基本知识.....	128
二、静平衡的原理和校正.....	130
三、动平衡的原理和校正.....	131
四、平衡精度.....	132
复习题.....	134
<b>第十一章 装配与修理的基本知识.....</b>	<b>136</b>
一、装配与修理工作的重要性.....	136
二、装配与修理的工艺过程.....	136
三、装配与修理的一般方法.....	138
四、部件装配与总装配.....	145
五、总装配后的调整与试验.....	146
复习题.....	147
<b>第十二章 固定连接的装配和修理.....</b>	<b>148</b>
一、螺纹连接的装配和修理.....	148
二、键连接的装配和修理.....	151
三、销连接的装配和修理.....	155
四、过盈连接的装拆方法.....	157
复习题.....	159
<b>第十三章 传动机构的装配和修理.....</b>	<b>160</b>
一、皮带传动机构.....	160
二、链传动机构的装配和修理.....	168
三、齿轮传动机构的装配和修理.....	171
四、联轴器的装配和修理.....	174
复习题.....	180
<b>第十四章 转动部件的装配和修理.....</b>	<b>181</b>
一、轴的装配和修理.....	181
二、滑动轴承的种类和装配修理.....	183

三、滚动轴承的装配及故障的排除方法	187
四、润滑剂	193
复习题	194
<b>第十五章 巴氏合金浇注轴承及精密滚动轴承的     装配工艺</b>	<b>195</b>
一、巴氏合金浇注轴承	195
二、精密滚动轴承的装配工艺	196
三、静压轴承的工作原理、特征和装配工艺	197
复习题	198
<b>第十六章 导轨与丝杠螺母机构的装配工艺</b>	<b>199</b>
一、导轨的分类与精度要求	199
二、导轨的几何精度检验	203
三、导轨的修理与调整工艺	208
四、丝杠螺母机构的装配与修理工艺	214
复习题	218
<b>第十七章 普通车床及其装配修理工艺</b>	<b>219</b>
一、CA6140普通车床的传动系统和主要部件	219
二、CA6140车床总装配工艺	232
三、CA6140车床主要部件修理工艺	238
四、CA6140车床一般故障分析与排 除方法	240
复习题	242
<b>第十八章 机械运行和故障分析基本知识</b>	<b>244</b>
一、机械正常运行的主要工作参数	244
二、机械故障诊断的类型及基本知识	247
三、机械故障的一般检测与诊断方法	248
复习题	252

# 第一章 基本概念

## 一、钳工工作内容

在机械生产过程中，钳工的工作范围很广，主要工作内容有：

- (1) 毛坯在切削加工前，要进行清理和划线；
- (2) 对零件进行钻孔、铰孔、攻丝、套扣等加工；
- (3) 采用机械方法不太适宜或不能解决的某些工件的加工；
- (4) 精度要求比较高的设备及工具的精加工及装配等。

随着机械制造业的不断发展，对钳工的技术要求也越来越高。因此，作为一名钳工，不仅要具有很高的基本操作技能，还要具备一定的机械基础知识和工艺知识。

## 二、工作场地的合理组织

### 1. 工作场地的常用设备

钳工的工作场地通常是一人或多人大工作的固定地点。在工作场地常用的设备有钳工工作台、虎钳、砂轮机、台钻或

立钻等。

钳工工作台，也称钳桌，多用木料或钢材制成。台面高度约为800～900毫米。

虎钳装在钳工工作台上，是夹持工件用的工具。它的规格用钳口的宽度表示，常用的有100毫米、125毫米和150毫米等。

砂轮机是用来刃磨錾子、钻头、刮刀等工具的。它由电动机、砂轮和机体组成。

## 2. 工作场地的合理组织

合理组织好钳工的工作场地，是提高劳动生产率、保证产品质量和安全生产的一项重要措施，为此必须做到：

- (1) 设备布置合理，场地整齐清洁；
- (2) 毛坯及工件要放在搁架上，并要考虑到安全及便于工作；
- (3) 工具的存放要整齐，不要与工件混放在一起，常用的工具应放在工作位置附近。

## 三、乡镇企业职工应具有的职业道德

由于各行各业的性质不同，因此职业道德规范也有所区别。乡镇企业职工所应具有的职业道德规范概括起来有以下几个方面：

- (1) 热爱本职工作，忠于职守，有主人翁的劳动态度；
- (2) 团结协作，顾全大局，树立集体主义思想；
- (3) 遵守劳动纪律，维护生产秩序，有高度的组织观念，自觉做到文明生产；

- (4) 勤俭节约，爱厂如家，有艰苦奋斗的创业精神；
- (5) 学习知识，钻研技术，有奋发进取的精神风貌。

## 复 习 题

1. 锯工的基本操作方法有哪些？
2. 为什么要合理组织好锯工的工作场地？为此应做好哪些工作？

## 第二章 划 线

### 一、划线的概念

在毛坯或工件上，按照图纸要求用划线工具划出加工界线或加工图形，这种操作就叫划线。

划线分平面划线和立体划线两种。平面划线是在工件的一个表面上进行划线；立体划线是在工件几个不同的表面上进行划线。

### 二、涂料与划线工具

#### 1. 涂料

为使工件上划线清晰，在划线部位都要涂上一层薄而均匀的涂料，简称涂色。涂料的种类很多，常用的有以下几种：

(1) 石灰水 它是由大白和桃胶加水混合熬成的。一般涂在铸、锻件毛坯表面。小件毛坯也可涂粉笔。

(2) 紫色 它是用紫颜料加漆片和酒精按一定的比例混合而成。一般用在已加工表面。


(3) 硫酸铜 它是用硫酸铜块加酒精(或水)和少量的硫酸，按一定比例混合而成。一般用在形状较复杂的已加工

表面。

## 2. 划线工具

(1) 划针 划针(图2—1)是划线的基本工具。它是用直径为3~5毫米的弹簧钢丝或高速钢制成，长约200~300毫米，前端磨成 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 的尖角并经淬火处理。也有的在钢丝的一端焊上硬质合金，经过磨尖而成。

用划针划线的正确方法如图2—2所示。

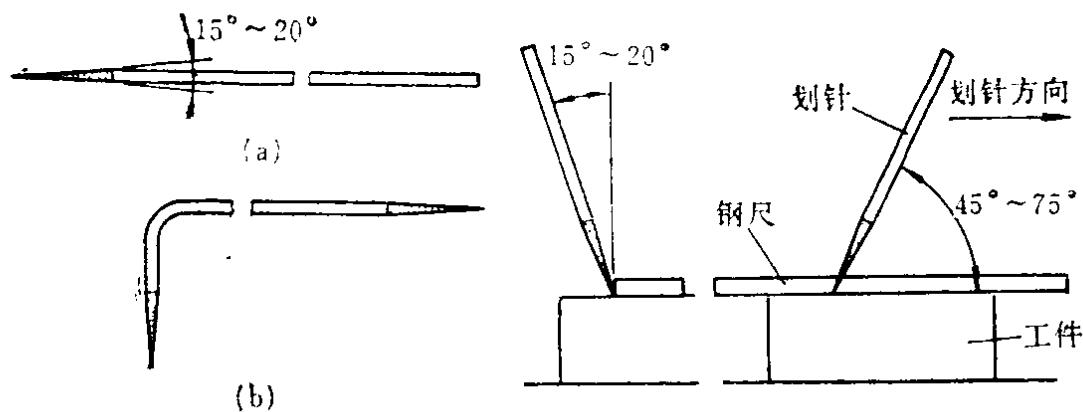

(a) 直划针 (b) 弯头划针

图2—1 划针

图2—2 用划针划线的正确方法

(2) 划线平台 划线平台由铸铁制成，它的上平面经过精刨或刮削等精加工，是划线的基准面。为了保持平面的精度，平台要经常保持清洁。

(3) 划针盘 划针盘(图2—3)是划线和校正工件位置的常用工具。它由底座、立柱、划针和夹紧螺母组成。划针上焊有硬质合金的一端作划线用，另一端弯头作校正工件用。划针盘用毕，划针尖要朝下放，或者在划针尖上套一段塑料软管，不使针尖露出。

(4) 划规 划规是一种用来划圆弧、移尺寸、分线段的

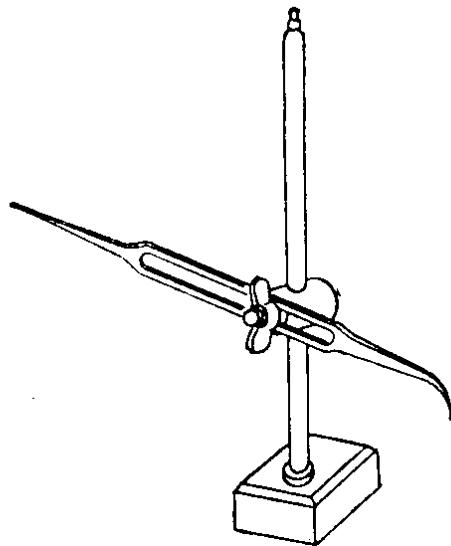


图 2—3 划针盘

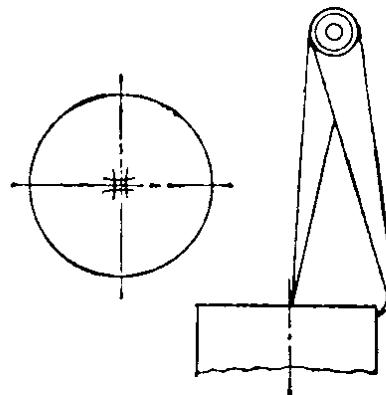


图 2—4 单脚规及其应用

工具。它可分为普通尖脚划规、扇形划规、可调尖脚划规、弹簧分规、滑杆式划规等。

(5) 单脚规 单脚规用来求圆形工件的中心。使用时要注意单脚规的弯脚离工件端面的距离应保持每次都相同(图2—4)，否则所求中心会有较大的偏差。

(6) 高度尺和高度游标尺 高度尺由尺座和钢尺组成。钢尺零线与尺座底平面可以一致，也可以相距一定的尺寸。划线时，用划针针尖直接在尺上取尺寸。高度游标尺是精密量具之一，广泛用于精度较高的已加工表面的划线。

(7) 方箱 它是由铸铁制成的空心立方体。它的六个表面都经过精加工且相互平行或垂直，主要用来夹持工件并方便地翻转工件的位置，从而划出垂直线。

(8) V形铁 V形铁是带有三角槽的垫铁。它主要用来安放轴、套筒、圆盘等圆形工件，以便用划针盘划出中心线或找出中心等。

(9) 夹持角铁和C形夹 夹持角铁(图2—5)由铸铁制成。它的两个垂直面经过精刨或刮削，精度较高。平面上

的孔或槽是夹持工件时穿螺钉用的。在面积较大的薄工件上划线时，可用C形夹（图2--6）将工件夹在夹持角铁的垂直面上划出水平线，然后再将夹持角铁向左或向右翻转90°，即可划出垂直线。

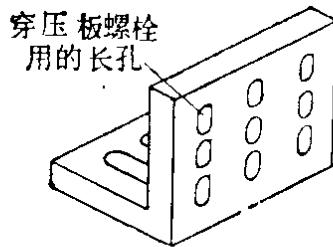


图 2—5 夹持角铁

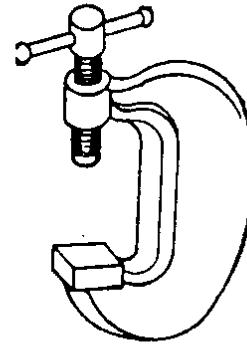


图 2—6 C形夹

(10) 千斤顶 千斤顶有尖头和平头（或带V形槽）两种，一般3个为一组，主要用来支承较大工件或形状不规则的工件，以便调整高低和定位。

(11) 样冲 为便于看清和检查工件上已划出的线条，一般要用样冲在线条上冲出小而均匀的冲眼。在圆的中心处也要冲眼，便于钻孔时钻头对准。样冲用工具钢制成，尖端磨成圆锥形并淬火，尖角一般为 $50^{\circ}\sim60^{\circ}$ 。

### 三、划线基准选择

划线时，应首先从划线基准开始。划线基准就是零件上用来确定其它点、线、面位置的依据。正确选择划线基准是提高划线质量和效率的重要因素。要正确选择划线基准，首先要找出零件图上的设计基准。设计基准是零件图上用来确定其它点、线、面位置的基准。划线时，划线基准应与设计基准相一致。