

机 械 制 图

江西人民出版社

本书是通过在工厂调查后，并根据1971年颁布的《机械制图》国家标准编写的。全书分机械图的图示基础、装配图与零件图、其它图样三编，共十二章。在书末附有机械制图中的一些常用标准，以供查阅选用。

本书内容及图例主要来源于生产实践；在内容安排上尽量做到循序渐进，符合认识规律；在编写上文字力求简明易懂，并配以较多的立体图，便于自学。

本书可作工科院校机械类专业的制图教材，有关工厂技术部门的制图参考书，也可作进行技术教育的制图教学参考书。

机 械 制 图

江西工学院《机械制图》编写组

江西人民出版社出版

江西省新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 插页11幅 印张23.375 字数200,000字

1974年4月第1版 1974年4月第1次印刷

印数：1—8,000册

统一书号：15110·6 定价：1.87元

毛主席语录

教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产劳动相结合。

思想上政治上的路线正确与否是决定一切的。

要提倡唯物辩证法，反对形而上学和繁琐哲学。

认识从实践始，经过实践得到了理论的认识，还须再回到实践去。

我们能够学会我们原来不懂的东西。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。

前　　言

在毛主席无产阶级革命路线指引下，亿万人民群众的社会主义革命和社会主义建设的积极性日益高涨，工农业生产蓬勃发展，科学技术和文化教育等各项事业不断前进。

为了广大工农兵为革命学技术的需要和适应教育革命发展对《机械制图》教材的要求，在院党委的领导下，我们到工厂进行调查，收集资料，向工人师傅学习，向生产实际学习；同时，学习了兄弟院校编写《机械制图》新教材的经验，按照工科院校机械类专业的要求，编写了这本《机械制图》。

在编写本书过程中，我们力求改革旧教材中存在的脱离无产阶级政治，脱离生产实际和形而上学的思想体系，尽量用辩证唯物论的认识论的观点来指导和组织教材内容。对于基础理论部分的内容，通过典型实例的分析、综合，然后抽象出一般规律，归纳出画图和看图的基本方法；对于装配图和零件图部分的内容也是通过典型部件及其主要零件的结构分析和表达分析，总结出画和看零件图和装配图的基本方法。在内容阐述方面，尽量做到条理清楚，通俗易懂，在选用图例方面，尽量采用实际生产中使用的图样，并配以立体图，便于自学。

在编写本书的过程中，承蒙许多工厂的领导、工人师傅、革命技术人员对我们的工作给予热情地支持和帮助；由院属各工厂和外厂部分工人组成的“机械制图训练班”对本书初稿进行了试用和审查；兄弟院校也提出了许多宝贵意见，特在此表示衷心地感谢。

由于我们水平有限，经验欠缺，编写时间匆促，在书中一定会有不少缺点和错误。恳切地希望广大工农兵群众和有关方面批评指正。

江西工学院《机械制图》编写组

一九七三年十二月二十六日

目 录

第一篇 机械图的图示基础

第一 章 制图基本知识	(3)
§ 1—1 机械制图的一般规定	(3)
§ 1—2 平面图形画法	(16)
第二 章 机件的图示原理	(26)
§ 2—1 正投影法	(26)
§ 2—2 三视图的形成及其规律	(26)
§ 2—3 机件上线、面的投影特性	(30)
§ 2—4 平面体的图示	(37)
§ 2—5 回转曲面体的图示	(43)
§ 2—6 组合体的图示	(49)
§ 2—7 看图的基本方法	(57)
第三 章 机件表面的交线	(65)
§ 3—1 截交线	(65)
§ 3—2 相贯线	(72)
第四 章 机件的表达方法	(88)
§ 4—1 机件外形的各种表达方法	(88)
§ 4—2 机件内形的各种表达方法	(90)
§ 4—3 其它一些表达方法	(102)
§ 4—4 画图和看图	(106)

第二篇 机械制造图样

第五 章 装配图和零件图	(115)
§ 5—1 概述	(115)
§ 5—2 部件测绘	(116)
§ 5—3 零件测绘	(119)
第六 章 公差与配合	(124)
§ 6—1 公差与配合的基本概念及标注	(124)
§ 6—2 公差与配合的选择	(134)

§ 6—3	表面光洁度	(145)
§ 6—4	表面形状偏差和表面位置偏差	(147)
第七章 零件图		(157)
§ 7—1	轴套类零件	(157)
§ 7—2	轮盖类零件	(164)
§ 7—3	叉杆类零件	(167)
§ 7—4	箱座类零件	(169)
§ 7—5	小结	(178)
§ 7—6	怎样看零件图	(180)
第八章 几种常用件的画法		(183)
§ 8—1	螺纹件	(183)
§ 8—2	键和销	(198)
§ 8—3	齿轮	(202)
§ 8—4	弹簧	(224)
§ 8—5	滚动轴承	(229)
第九章 装配图		(233)
§ 9—1	装配图的表示法	(233)
§ 9—2	装配图的视图选择	(235)
§ 9—3	装配图上的尺寸标注	(237)
§ 9—4	装配图中的技术要求	(238)
§ 9—5	部件的合理装配结构	(238)
§ 9—6	画装配图的步骤	(240)
§ 9—7	看装配图	(241)
§ 9—8	由装配图画零件工作图	(246)

第三篇 其它图样

第十章 机件上倾斜面的表示法——变换投影面法	(250)	
§ 10—1	变换投影面法的基本规律	(251)
§ 10—2	变换投影面法的应用举例	(254)
第十一章 立体表面展开	(257)	
§ 11—1	平面立体的表面展开	(257)
§ 11—2	曲面立体的表面展开	(260)
§ 11—3	组合体的表面展开	(263)

§ 11—4 不可展曲面的近似展开	(268)
第十二章 轴测图	(272)
§ 12—1 轴测图的形成	(272)
§ 12—2 轴测图的画法	(274)

附录

附录一 公差配合标准	(283)
一、基准件公差	(283)
附表 1—1 基准件公差(GB159—59)	(283)
二、配合公差表	(284)
附表 1—2 尺寸 1~360mm 基孔制静配合(GB164—59)和基轴制静配合 (GB167—59)	(284)
附表 1—3 尺寸 1~500mm 基孔制过渡配合(GB165—59)和基轴制过渡 配合(GB168—59)	(285)
附表 1—4 尺寸 1~500mm 基孔制动配合(GB166—59)	(286)
附表 1—5 尺寸 1~500mm 基轴制动配合(GB169—59)	(287)
三、配合精度与表面光洁度	(288)
附表 1—6 一般机械零件在单件生产时,与配合精度相适应的表面光洁度的 等级	(288)
附录二 零件标准结构要素	(289)
一、机械加工一般规范	(289)
附表 2—1 标准直径(JB176—60)和标准长度(JB177—60)	(289)
附表 2—2 标准锥度(GB157—59)	(290)
附表 2—3 中心孔(GB145—59)	(291)
附表 2—4 砂轮越程槽(JB3—59)	(292)
附表 2—5 轴与套的倒角与倒圆半径及其配合尺寸(JB5—59)	(292)
二、螺纹	(293)
附表 2—6 普通螺纹的直径 d 与螺距 t(GB193—63)	(293)
附表 2—7 梯形螺纹的直径 d 与螺距 t(GB784—65)	(294)
附表 2—8 梯形螺纹制品的最大旋合长度(GB784—65)	(294)
附表 2—9 圆柱管螺纹	(295)
三、零件结构要素	(296)
附表 2—10 螺栓、螺钉及双头螺栓末端尺寸(GB2—58)	(296)
附表 2—11 普通螺纹内螺纹螺尾、退刀槽、倒角尺寸(GB3—58)	(297)
附表 2—12 普通螺纹外螺纹螺尾、退刀槽、倒角尺寸(GB3—58)	(298)

附表 2—13	螺孔深度及螺栓突出螺母末端的长度尺寸 (GB 8—58)	(299)
附表 2—14	被连接零件的沉头座及通孔尺寸 (GB152—59)	(299)
附表 2—15	粗牙螺栓、螺钉的拧入深度尺寸	(300)
附录三 常用件	(301)
一、螺栓	(301)
附表 3—1	六角头螺栓类(GB18—66)(GB30—66)(GB31—66)(CB793—66)...	(301)
附表 3—2	光双头螺栓 (JB9—59)	(302)
二、螺钉	(303)
附表 3—3	沉头螺钉 (GB68—66)	(303)
附表 3—4	圆柱头螺钉 (GB65—66)	(304)
附表 3—5	紧定螺钉(GB71—66)~(GB75—66).....	(305)
三、螺母	(306)
附表 3—6	六角螺母类(GB45—66)(GB47—66)(GB52—66)(GB54—66).....	(306)
附表 3—7	六角槽形螺母 (半精制) (GB48—66)	(306)
附表 3—8	圆螺母 (GB812—67)	(307)
四、垫圈	(308)
附表 3—9	垫圈(GB97—66)(GB848—66)	(308)
附表 3—10	轻型弹簧垫圈 (GB859—66) 弹簧垫圈 (GB93—66)	(309)
五、销及开口销	(310)
附表 3—11	圆柱销 (GB119—66) 圆锥销 (GB117—66)	(310)
附表 3—12	开口销 (GB91—67)	(311)
六、键	(312)
附表 3—13	平键的剖面及键槽尺寸 (GB1095—72)	(312)
附表 3—14	普通平键的型式尺寸(GB1096—72)	(313)
附表 3—15	楔键的剖面及键槽尺寸 (JB115—60)	(314)
附表 3—16	普通楔键 (JB116—60)、钩头楔键 (JB117—60)	(315)
附表 3—17	半圆键的剖面及键槽尺寸 (GB1098—72)	(316)
附表 3—18	键和键槽宽的尺寸公差配合的选定	(317)
附表 3—19	轴槽宽的公差	(317)
附表 3—20	矩形齿花键连接 (JB290—60、JB291—60、JB292—60)	(318)
附表 3—21	矩形齿花键孔的长度系列	(318)
附表 3—22	定心直径的推荐配合	(319)
附表 3—23	定心直径 D (或d) 的综合公差	(319)
附表 3—24	键宽 b 的推荐配合	(319)
附表 3—25	键宽 b 的综合公差	(320)
附表 3—26	非定心直径公差配合	(320)

附表 3—27 表面光洁度	(320)
七、常用滚动轴承尺寸及性能	(321)
附表 3—28 单列向心球轴承(GB276—64)	(321)
附表 3—29 单列向心推力球轴承(GB292—64)	(322)
附表 3—30 单向推力球轴承(GB301—64)	(324)
附录四 常用金属材料	(325)
一、代号	(325)
附表 4—1 钢铁牌号中的代号(GB221—63)	(325)
附表 4—2 常用有色金属及合金产品代号(GB340—64)	(325)
二、牌号及用途	(326)
附表 4—3 普通碳素钢(GB700—65)	(326)
附表 4—4 优质碳素钢(GB699—65)	(326)
附表 4—5 合金结构钢(YB6—59)	(327)
附表 4—6 弹簧钢(YB8—59)	(328)
附表 4—7 滚珠轴承钢	(328)
附表 4—8 工具钢	(329)
附表 4—9 灰铸铁(GB976—67)	(330)
附表 4—10 球墨铸铁(JB298—62)	(330)
附表 4—11 耐磨铸铁	(330)
附表 4—12 有色金属	(331)
三、齿轮材料选择	(332)
附表 4—13 齿轮材料选择	(332)
四、硬度	(332)
附表 4—14 硬度的代号	(332)
附录五 焊接表示法	(333)
一、焊缝的规定画法	(333)
二、焊缝代号及标注方法(GB324—64)	(333)
附表 5—1 引出线画法	(334)
附表 5—2 焊接方法的字母符号	(334)
附表 5—3 焊缝型式的图形符号	(335)
附表 5—4 焊缝有关尺寸的符号	(335)
附表 5—5 焊缝的辅助符号	(336)
附表 5—6 焊接标注示例	(338)
三、焊接接头的文字代号(GB985—67)	(339)
附表 5—7 焊接接头的文字代号举例	(340)

附录六 机动示意图中的规定符号 (341)

附表 6—1 机动示意图中的规定符号 (GB138—70) (341)

第一篇 机械图的图示基础

在设计和制造任何机器、仪器或设备的过程中，图样是一种重要的技术资料，是直接为生产服务的。它是表达技术思想，指导生产和交流技术经验的工具。在生产斗争、科学实验中起着重要的作用。

在机械制造中应用的图样叫做“机械图”。机械图主要有两种：一种是表示整台机器或其部件的图样叫做装配图。如图1为分度头用千斤顶的装配图。

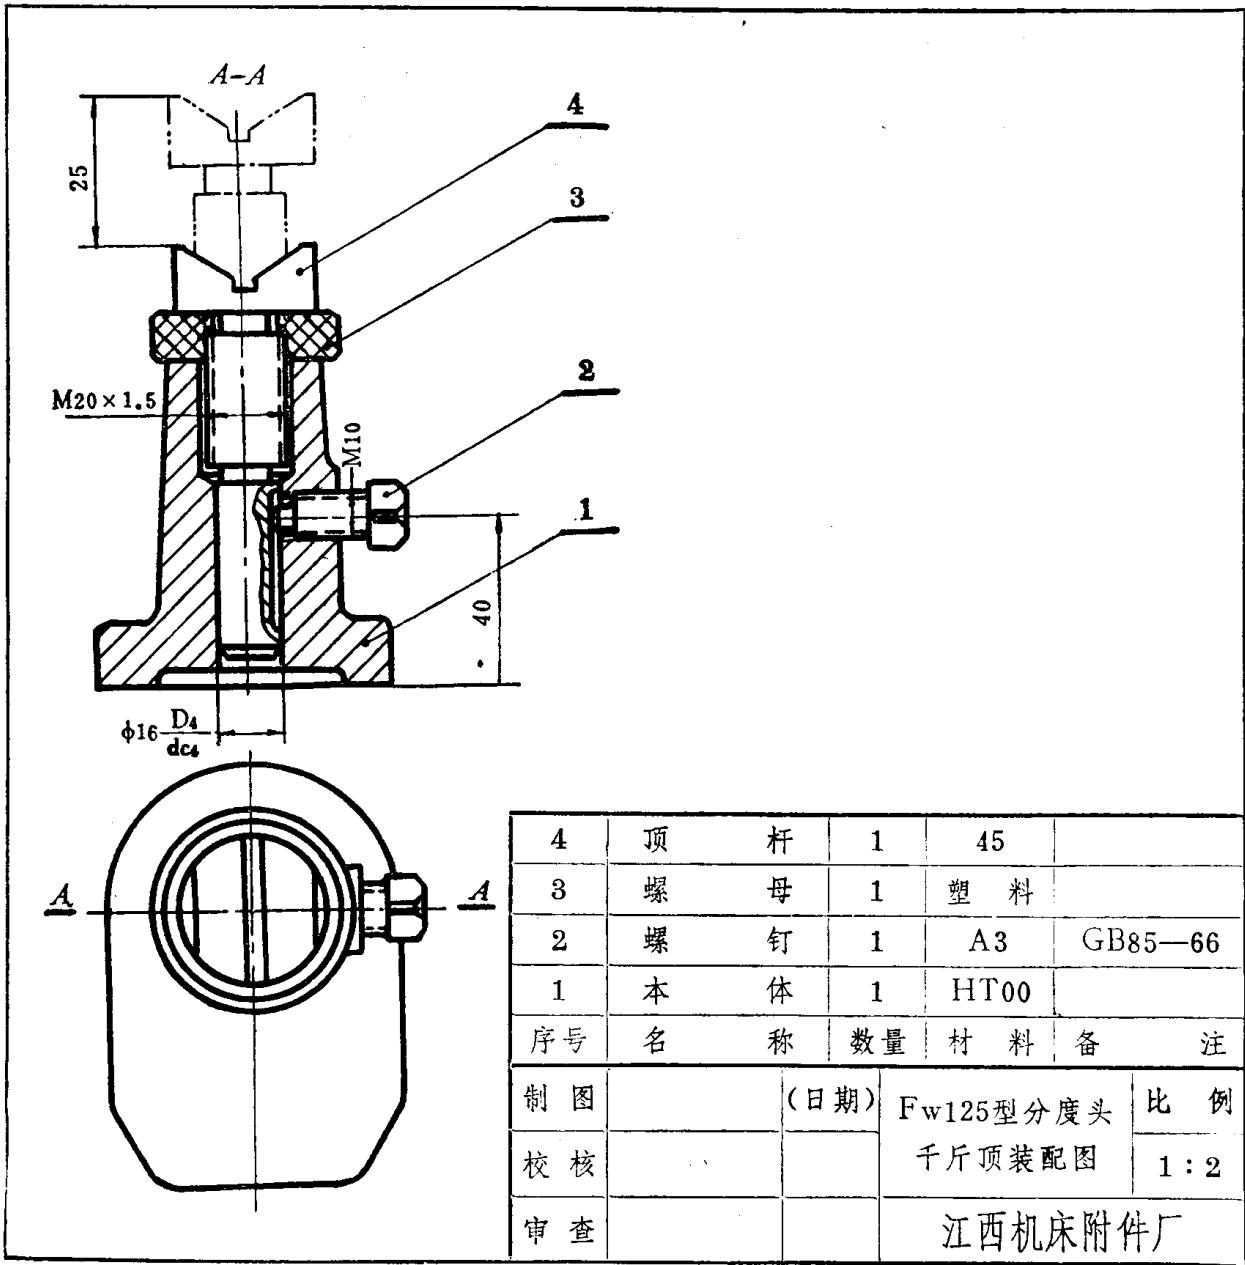


图1 分度头用千斤顶

另一种是制造机器零件用的图样叫做零件图。如图 2 为千斤顶本体的零件图。

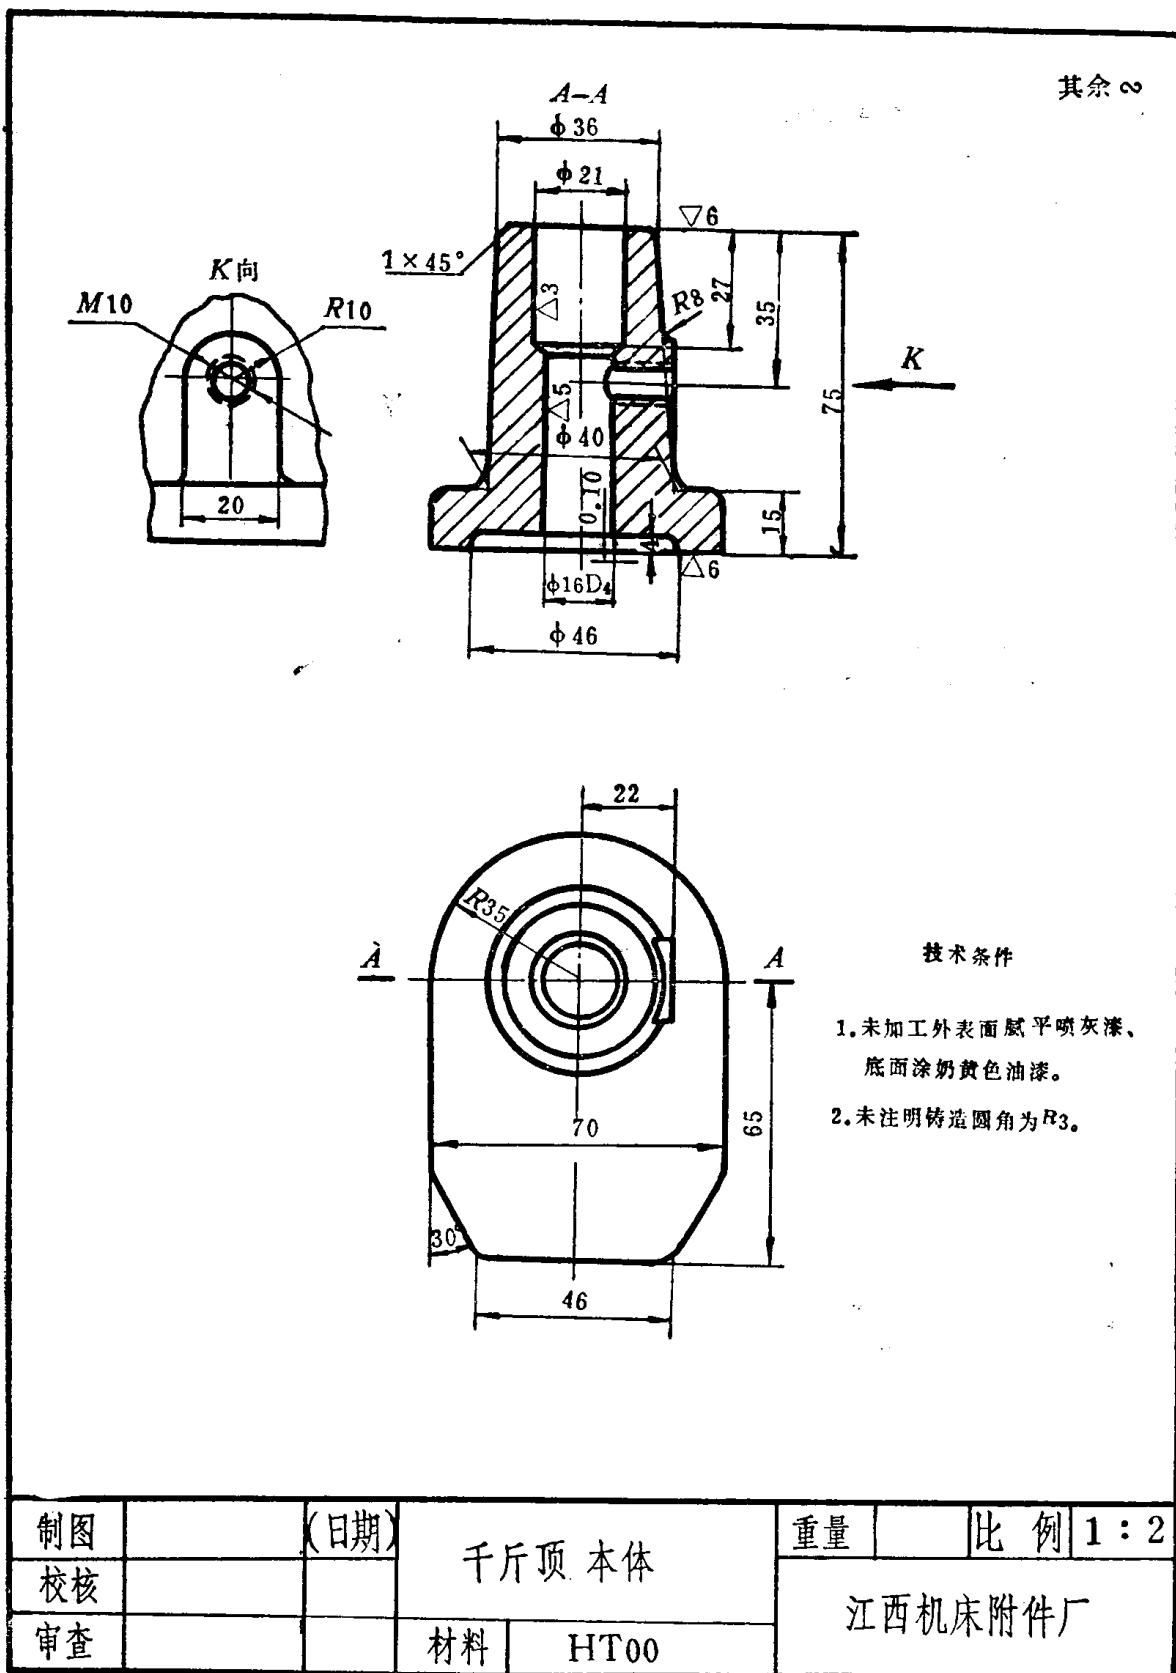


图 2 千斤顶本体零件图

第一章 制图基本知识

§ 1—1 机械制图的一般规定

为了适应生产上的需要和便于进行技术交流，对图样的内容、格式都必须有统一的规定。为此，我国科学院于1971年修订颁布试行的《机械制图国家标准》(GB126—70)有如下的规定：

一、图纸幅面

1. 图纸幅面：在绘制机件图样时，应优先采用下表规定的幅面：

表 1—1 图 纸 幅 面 (单位：毫米)

幅面代号	0	1	2	3	4	5
B × L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297	148×210
c		10			5	
a			25			

必要时允许将表中幅面的一边加长(0号及1号幅面允许加长两边)，其加长量根据需要确定。

2. 图纸的格式：(1)无论图纸是否装订，均应画出边框，其格式如图1—1所示。

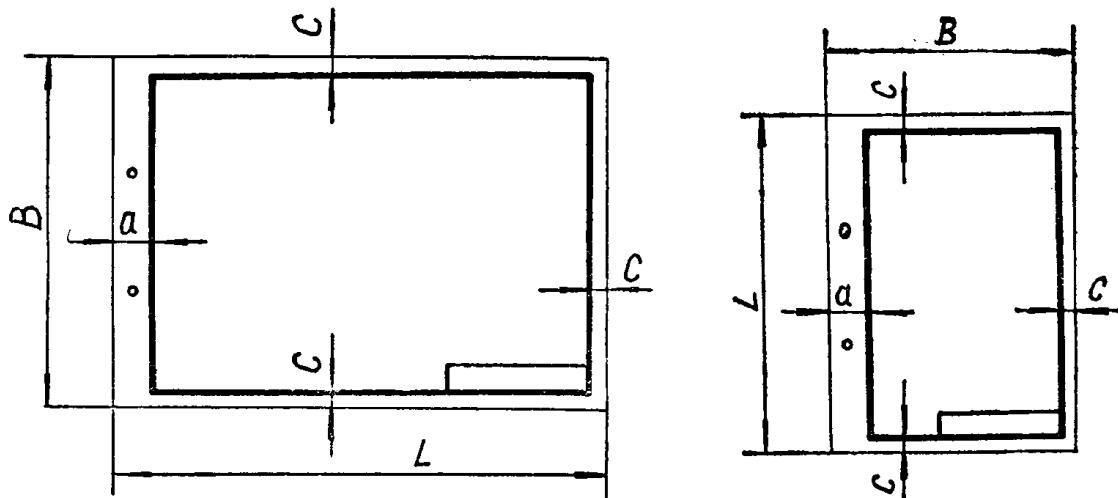


图 1—1 图纸格式

(2)每张图纸的右下角必须画出标题栏，它的格式没有统一的规定，可根据具体情况自行设计。在学习过程中绘制图纸时，可采用图1—2的格式。

序号	名 称	数 量	材 料	备 注	
(图 名)					比例 共 × 张 第 × 张
制 图		(日期)	(校 名)	(图 号)	
审 核			(班、级)		
					15 25 25 15 30 15 15 140

图 1—2 标题栏格式

- 说明：①标题栏中的字体大小应适当，并与边框线或分格线和字间留出适当距离。
 ②标题栏的线型规定为：边框线为粗实线，分格线为细实线。
 ③本标题栏适用于装配图，如作零件图的标题栏时，将图名以上各栏不要，将“共×张”“第×张”两栏改作零件材料栏。

二、比 例

1. 比例：绘制图样的比例是指图形大小与实物大小之比。画图时应根据机件的大小和复杂程度，按表 1—2 中规定的比例选取。

表 1—2 比 例

与实物相同	1 : 1
缩小的比例	1 : 2 1 : 2.5 1 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 10 ⁿ 1 : 2 × 10 ⁿ 1 : 5 × 10 ⁿ
放大的比例	2 : 1 2.5 : 1 4 : 1 5 : 1 10 : 1 (10 × n) : 1

注：n 为正整数。

2. 比例的标注：图样上比例的标注形式如下：

M 1 : 1 M 1 : 2 M 2 : 1

如在标题栏中标明“比例”的一栏内填写比例时，可省略符号“M”。

3. 注意事项：绘制同一机件的各个视图时，应采用相同的比例，如用不同比例时必须另行标注。

三、字 体

在图样中书写的汉字、数字、字母要求字体端正，笔划清楚，排列整齐，间隔均匀。

图样中的字体很重要，字写得工整清楚，能使看图方便；如果字体潦草，字迹不清，则不仅会影响图面质量，而且可能产生误解，导致生产上的损失。

根据国家标准规定，汉字应采用国家正式公布的简化字，字体采用长仿宋体书写。数字

和字母分为斜体和直体两种，各种字体的高度与宽度之比一般约为三比二。各种字体书写示例见图 1—3、1—4。

汉字示例

江西工学院机械制图化
工电机锻压铸造审核日
期比例序代号名称数量
材料技术要求零件装配
螺母轴承销子垫圈键齿
轮支架底座叉套盘润滑
热处理调质钢铁铜铬铝
弹簧条板块麻棉石平直
尺寸偏公差其余编备注

厚深斜锥不同轴心端面径向椭圆大于渗碳度淬火
镀层表面光洁展开手柄盖箱体导压扳夹紧杆球滑

图 1—3 汉字书写示例

数字示例

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

罗马数字示例

I II III IV V VI VII VIII IX X

字母示例

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Ü Ĝ Ö

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Ü Č Ö

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z b

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z b ē

图 1—4 数字、字母书写示例

四、图线及其画法

1. 图线：根据绘制机件图形的实际需要，国家标准对各种图线作了统一规定，绘制图样时，应采用表 1—3 所规定的图线。

表 1—3

图

线

图线名称	图线型式	图线宽度	应用范围
粗实线	——	b(约0.4~1.2)	可见轮廓线, 可见过渡线, 移出剖面的轮廓线等。
虚线	- - - - -	b/2左右	不可见轮廓线, 不可见过渡线。
细实线	——	b/3或更细	尺寸线和尺寸界线, 剖面线, 指引线, 辅助线, 重合剖面的轮廓线, 分界线及范围线等
点划线	- · - - -	b/3或更细	轴线及对称中心线。
双点划线	- - - - -	b/3或更细	假想投影轮廓线, 坏料的轮廓线, 中断线等。
波浪线	~~~~~	b/3或更细 (徒手画)	断裂线, 中断线。

2. 常用图线的画法及应用举例: (1) 各种图线的宽度均按粗实线的宽度b(宽度b在0.4~1.2毫米内选用)成比例地变化, 复杂或较小的图形, b的值可取小一些, 简单的或大的图形, b的值可取大一些。

(2) 虚线和点划线的每段长度, 及两段的间隔距离, 如图 1—5 所示

虚线 — — — — — $L = 2 \sim 6$ 毫米

$$l = \frac{1}{4} L$$

点划线 — — - - - $L = 10 \sim 40$ 毫米
 $l = 3 \sim 4$ 毫米

图 1—5 虚线和点划线的画法

(3) 图线的应用举例(见图 1—6)

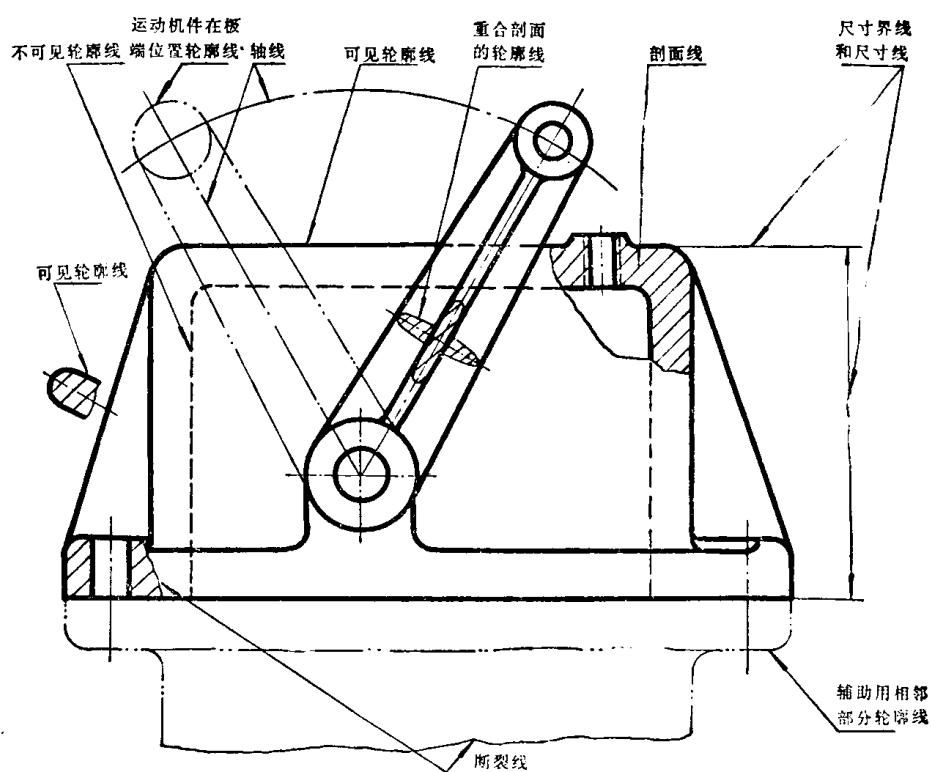


图 1—6 图线的应用举例