

组合夹具组装与使用

(修订本)

天津组合夹具厂编

机械工业出版社

组合夹具是一种标准化、系列化程度较高的新型工艺装备，它是由一套预先制造好的各种不同形状、不同规格尺寸而具有完全互换性及高耐磨性的标准元件所组装成的。根据各种零件的加工要求，应用各种组合夹具元件的特点，可以组装出机械加工、检验及装配等工种用的夹具。

本书较系统地介绍了组合夹具元件的分类、作用、编号、所用材料、技术要求、组合夹具的组装及其实例、组合夹具的检验以及组合夹具的使用。

本书是根据1971年第一版修订的。此次修订作了较全面的修改和补充，可供从事组合夹具生产、组装与使用的广大工人、技术人员参考。

组合夹具组装与使用

(修订本)

天津组合夹具厂 编

*

机械工业出版社出版 (北京阜成门外百万庄南街一号)
(北京市书刊出版业营业登记证字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 850×1168 1/32 · 印张 4 5/8 · 字数 121 千字

1971年6月北京第一版

1977年12月北京第二版·1977年12月北京第二次印刷

印数00,001—61,000 · 定价0.40元

*

统一书号：15033·4439

前　　言

在毛主席无产阶级革命路线指引下，机械工业战线上的广大工人、干部和工程技术人员，认真学习毛主席的一系列重要指示，以阶级斗争为纲，坚持党的基本路线，深入开展革命大批判，贯彻执行毛主席关于“**独立自主、自力更生”、“艰苦奋斗、勤俭建国**”的伟大方针，抓革命，促生产，形势一派大好。

组合夹具是机床夹具中一种标准化、系列化程度较高的新型工艺装备。它的出现和发展，为机械工业新产品试制及单件小批生产的迅速发展，创造了有利条件。同时，在合理地发挥组合夹具和专用夹具各自特长的基础上，也将对生产更能起到经济而有效的作用。

遵照伟大领袖毛主席“**要认真总结经验**”的教导，我们组成了以工人为主体的“三结合”编写小组，在各级党组织的领导和亲切关怀下，编写了这本《组合夹具组装与使用》，以供广大机械加工工人和各地组合夹具组装站（室）的工人在实际工作中参考。

本书于1971年出版后，曾收到了广大读者的来信，给予我们很大的鼓励，并提出了不少极为有益的意见和建议，为本书的修订提供了良好的条件。参照广大读者所提的意见和建议，我们对本书作了较全面的增删与修改。这次修订时，虽然力求满足读者的需要，但由于我们的经验不足，水平有限，书中仍会存在不少缺点和错误，欢迎大家批评指正。

天津市组合夹具厂

目 录

前 言

| | |
|------------------|-----|
| 第一章 概述 | 1 |
| 一、什么是组合夹具 | 1 |
| 二、组合夹具的使用范围 | 2 |
| 三、使用组合夹具的效果 | 4 |
| 四、组合夹具的发展 | 5 |
| 第二章 组合夹具元件 | 8 |
| 一、元件的分类及作用 | 8 |
| 二、元件的编号 | 52 |
| 三、元件的材料和技术要求 | 54 |
| 第三章 组合夹具的组装 | 57 |
| 一、定位原理及定位结构的主要型式 | 57 |
| 二、夹紧原理及夹紧结构的主要型式 | 63 |
| 三、组装过程 | 67 |
| 四、组装注意事项 | 73 |
| 第四章 各类组合夹具的组装实例 | 79 |
| 一、钻夹具 | 79 |
| 二、车夹具 | 96 |
| 三、铣、刨、平磨夹具 | 107 |
| 四、镗孔夹具 | 114 |
| 第五章 组合夹具的检验 | 123 |
| 一、夹具结构的检验 | 123 |
| 二、夹具尺寸及精度的检验 | 124 |
| 第六章 组合夹具的使用 | 133 |
| 附表 | 135 |

第一章 概 述

机床夹具是加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置。过去很长一段时期内，大量使用的是结构和尺寸固定的专用夹具，这种夹具在生产中所起的作用很大。但是，随着生产的发展，人们发现，专用夹具并不是对各种类型的生产都能完全适应的。为了弥补专用夹具应用的局限性，人们在生产实践中，在认识和使用专用夹具的基础上，进一步创造了一种新型的工艺装备——组合夹具。

组合夹具在我国始用于 1957 年。第一机械工业部为推广这项新工艺装备，1962 年在天津市成立了组合夹具厂，1963 年成立组合夹具组装站，至今已有十多年的历史。

一、什么是组合夹具

组合夹具是机床夹具标准化的较高形式，它是由一套预先制造好的各种不同形状、不同规格尺寸而具有完全互换性及高耐磨性的标准元件所组装成的。根据各种零件的加工要求，应用各种组合夹具元件的特点，可以组装出机械加工、检验及装配等工种用的夹具。

图 1-1 所示，即为在工件（阀体）上钻铰 $\phi 20D$ （呈 30° 交角）孔所用的钻夹具。

由上例可见，组合夹具的组装，很象是搭“积木”，所以以前有人管它叫“积木式夹具”。又由于它拼装起来的性能变化多，因而也有人管它叫“万能拼合夹具”。我国现在统一的名称定为“组合夹具”。

组合夹具的基本特点是，结构灵活，元件能长期重复使用（可以循环使用十五年以上），供应及时（一般夹具可以在 4~8

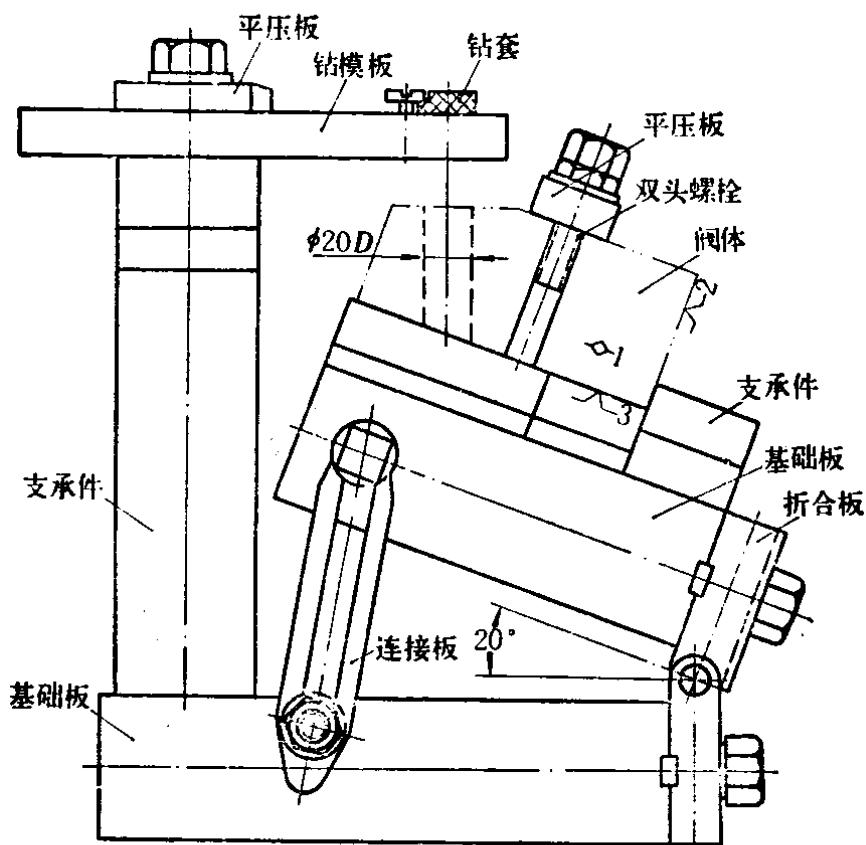


图1-1 钻阀体斜孔夹具

小时内组装使用)。

二、组合夹具的使用范围

组合夹具适用于生产的许多方面：

1. 从生产类型来看，组合夹具所固有的特点，就决定了它最适用于产品变化较大的生产，如新产品试制、单件小批生产和临时性突击任务等。
2. 从加工工种来看，组合夹具可以用于钻、车、镗、铣、刨、磨、检验等工种，其中以钻夹具用量最大。
3. 从加工工件的精度来看，总结我国多年来的现场经验，使用组合夹具，可以达到表 1-1 所列的位置精度。
4. 从加工工件的几何形状和尺寸来看，使用组合夹具一般不受工件形状的限制，很少遇到因工件形状特殊而不能组装夹具的情况。我国目前大量采用的是中型系列组合夹具，通常适于加工

表1-1 使用组合夹具加工可以达到的位置精度

| 类 别 | 位 置 精 度 名 称 | 偏 差 (毫 米) | 备 注 |
|-------|----------------|--------------|------|
| 钻 夹 具 | 钻、铰两孔间距离误差 | ±0.05 | 用分度台 |
| | 钻、铰两孔不垂直度 | 0.05/100 | |
| | 钻、铰圆周孔各孔间距离误差 | ±0.03 | |
| | 钻、铰圆周孔圆周直径距离误差 | ±0.05 | |
| | 钻、铰上下孔间不同轴度 | 0.03 | |
| | 钻、铰孔与底面不垂直度 | 0.05/100 | |
| | 钻斜孔的角度误差 | ±2' | |
| 镗 夹 具 | 镗两孔距离误差 | ±0.02 | |
| | 镗两孔不平行度 | 0.010/200 | |
| | 镗两孔不垂直度 | 0.010/200 | |
| | 镗两孔不同轴度 | 0.01 | |
| 铣、刨夹具 | 加工斜面的角度误差 | ±2' | |
| | 加工面与基准面不垂直度 | 0.02/100 | |
| 平磨夹具 | 加工斜面的角度误差 | ±30" | |
| | 加工面与基准面不垂直度 | 0.01/100 | |
| 车 夹 具 | 加工孔与孔之间距离误差 | ±0.03 | |
| | 加工孔与基准平面的不平行度 | 0.01/100 | |
| | 加工孔与基准平面的不垂直度 | 0.01/100 | |

注：在机床、刀具和操作正常的情况下，表中所列数据完全能够达到。

长度为 20~1000 毫米的工件。但这也不是绝对的。有时由于生产需要，工人同志创造性的劳动，也组装出过更大的组合夹具。

十多年来的生产实践，使组合夹具已推广应用到机械制造部门的许多行业。

某机械工厂在自制 C620-3 车床时，工艺上提出需要 287 套夹具，经过研究，只做了五套专用夹具，其余都采用了组合夹具。

某造船厂在 1967 年时对组合夹具能不能适合大件加工需要作了调查研究，分析结果认为，船用柴油机虽大，但它是由很多小零件所组成的，在 43/82 型柴油机中，约有 95% 以上零件完全适于用中型组合夹具来加工，现在该厂已在各车间推广使用了多年。

某仪器仪表厂在 1964 年时对组合夹具能不能适合小件加工需要作了调查研究，分析结果，决定设计发展小型组合夹具（槽宽和螺钉各为 8 毫米），现每年已平均组装 1200 多套。

某汽轮电机厂在 1958 年时对组合夹具能不能加工叶片作了实践，试用结果令人满意。另外，在组合夹具元件中增加了叶片定位用的专用型线垫块，已用于叶片的批量生产。

从以上所举各例可以看出，组合夹具的适用范围很广，各行业如能根据本厂特点增加专用定位或调整元件后，更可扩大其应用范围，从而达到缩小夹具体积、提高生产效率的目的。

三、使用组合夹具的效果

十多年来生产实践证明，采用组合夹具与自制专用夹具对比，有以下效果：

| 对比项目 | 单位 | 专用夹具 | 组合夹具 | 效果对比 |
|---------|----|--------|--------|--------|
| 设计及制造工时 | 小时 | 50~100 | 1~16 | 减少 90% |
| 生产周期 | 天 | 30~60 | 2~10 | 缩短 90% |
| 材料消耗 | 公斤 | 10~30 | 1 (磨损) | 节省 95% |
| 成本 | 元 | 50~100 | 10~30* | 降低 80% |

* 租用一套中等复杂夹具，平均组装费为 8 元，以使用 10 天计算，每天使用折旧费为 1 元，共计 18 元。

推广组合夹具主要有以下优点：

1. 迅速为生产提供夹具，缩短生产准备周期。由于组合夹具互换性好，灵活多变，一个组装工人一天可以组装 1~2 套标准套组合夹具，一个月就可以组装出 45~60 套标准套组合夹具，相当于一个小型夹具车间的月产量。组合夹具的这个优点，对于军工生产以及新产品试制任务较多的工厂尤其见效。

2. 保证产品质量，提高生产效率。通过调整，可以组装出高精度的夹具，加工出二级精度的产品。例如组合镗模的孔距精度可以达到 ± 0.02 毫米。

采用组合夹具，可以保证零件的精度和互换性，可以采用普

通机床代替精密机床加工出精度较高的零件，例如可以用车床或铣床来代替镗床。

采用组合夹具，可以提高生产效率。例如在钻床上用组合钻模钻、铰工件，可全部取消划线工序，从而大大提高生产效率。

3. 节约人力和物力。采用组合夹具后，能大量节约专用夹具设计和制造的劳动量，同时节省了钢材消耗和制造费用，这对于一般设计和制造能力薄弱的工厂来说，意义是很大的。

过去有的人认为，组合夹具只适用于单件小批生产，不适用于大批大量生产。事实证明，这种看法是不够全面的。例如某内燃机厂生产的活塞，一年投产二次，每次批量为一万件，其中车活塞销孔工序租用组合夹具的组装费为8元，使用250天，每天使用费1元，平均每件工件的组合夹具费用为：

$$\frac{\text{组装费 } 8 \text{ 元} \times 2 \text{ 次} + \text{使用费 } 250 \text{ 天} \times 1 \text{ 元}}{2 \text{ 次} \times 10000 \text{ 件}} = 0.0133 \text{ 元/件}$$

可见，批量越大，采用组合夹具的费用比划线所花的费用还少。因而如果每年投产次数小于2~3次时，还是比较经济的。相反，如果每年投产次数在8~10次以上，所花组装费用就较多，则不如自制专用夹具比较经济方便。

4. 灵活多变。有了二万件元件的某纺织配件厂，每月可组装出车、钻、铣、磨等夹具400多套，比专用夹具只能适用于一种产品的一道工序、不能改变尺寸的性能灵活得多。

组合夹具更适用于备战。一辆载重两吨的汽车，即可装运一万个元件，而它能装出的夹具，比一个夹具仓库还要多。

四、组合夹具的发展

我国是一个发展中的国家，工业产品中还有部分需要革新、定型。因此，大力推广组合夹具的应用，是符合我国机械工业发展方针所需要的。

在推广应用组合夹具的过程中，人们经常会碰到以下几方面的问题。

1. 采用组合夹具的加工精度问题。有人认为，采用组合夹具的加工精度不高。果真不高吗？实践证明，这种看法是不对的。以精度要求较高的镗加工来说，使用组合夹具，孔距精度可以达到 ± 0.02 毫米，不平行度可以保证在200毫米内小于0.01毫米。那种认为组合夹具完全是由具有尺寸误差的条条块块拼凑起来的，累积误差一定很大的说法，也完全是片面的。当然，我们应该看到，组合夹具元件的精度对被加工工件的精度的确有一定的影响，但不是绝对的。元件在组装中，既有累积误差的一面，又有互相抵消误差的一面。就是说，组合夹具的尺寸精度，并不完全取决于元件的精度，它可以依靠选择元件和最后的精心测量、调整而达到很高的精度。

2. 组合夹具的刚性问题。组合夹具的刚性很差吗？不能这样一概而论。组合夹具的连接固然是依靠螺栓、螺母和键，但它们在组装的结构上是可以灵活变化的。事实上，组装工人在工作中可以根据各种不同的加工要求，采用多种办法来加强夹具的刚性。再说，所谓刚性强不强是相对的，是相对于加工要求来讲的。不同工种，不同加工要求，对夹具刚性的要求是不一样的，有的要求高一些，有的要求低一些。一般的加工，对刚性的要求并不是很高的，组合夹具完全可以胜任。

3. 采用组合夹具的使用范围问题。有些人认为，采用组合夹具只能代替一些划线工作。这种看法是全然错误的。目前，组合夹具已经推广应用到钻、车、镗、铣、刨、磨以及检验等工种的许多方面，这就足以说明了组合夹具不只是仅仅代替了一般划线工作，而是成为必不可少的一种工艺装备。

组合夹具已在全国很快推广，各地相继建立起组装站或组装室。随着推广工作的开展，组合夹具的组装技术也已迅速提高，组装工人在实践中不断创造新的组装型式，扩大组合夹具的使用范围。例如圆周精密分度孔的加工、密孔的加工等，现在都能较容易地组装出适用的组合夹具。尤其是无产阶级文化大革命以来，组装工人发扬了敢想敢干的革命精神，通过不断摸索和实

践，成功地用中型组合夹具元件组装出大型箱体的组合镗模，为中小型工厂单件小批生产制造机床设备解决了三箱加工的关键。现在，组合镗模已在生产中得到普遍应用。

几年来，组合夹具元件系列也已得到迅速发展，这里面以中型系列为主，对它进行了多次元件改进设计，并创造了许多实用的新型元件。在其他系列方面，如为了适应重型机械的需要，设计了一套大型组合夹具元件系列；为满足仪器仪表等行业的需要，推广使用了小型和微型组合夹具。

鉴于目前使用中以中型元件为主，并且有其代表性，因此本书介绍的内容主要为中型系列组合夹具。

第二章 组合夹具元件

一、元件的分类及作用

组合夹具的元件，按其用途不同，可分为八大类：第一类基础件；第二类支承件；第三类定位件；第四类导向件；第五类压紧件；第六类紧固件；第七类其他件；第八类合件。在每一类里又可分为很多型别和规格，详见表 2-1 所示。每一类元件都有其基本用途，但也没有严格的界限，在某种情况下，也可起到其他类元件的作用。

表2-1 组合夹具元件类型规格

| 序号 | 类别 | 型别 | 规格 |
|----|-----|----|-----|
| 1 | 基础件 | 4 | 29 |
| 2 | 支承件 | 39 | 185 |
| 3 | 定位件 | 27 | 160 |
| 4 | 导向件 | 11 | 124 |
| 5 | 压紧件 | 6 | 17 |
| 6 | 紧固件 | 19 | 158 |
| 7 | 其他件 | 15 | 84 |
| 8 | 合件 | 15 | 29 |

注：建立一个组装室为中型工厂服务，所需配套的元件一般为 5000 件、7000 件和 10000 件等。

建立一个组装站为中等工业城市服务，所需配套的元件应在三万件以上。

元件的配套比例建议采取：

基础件 0.5~1.5%，支承件 13~18%，定位件 12~16%，
导向件 2~8%，压紧件 3~5%，紧固件 50~60%，其他件 2~4%，
合件 1~2%。

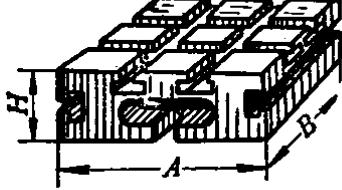
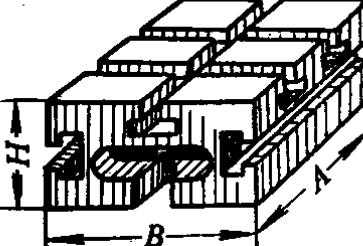
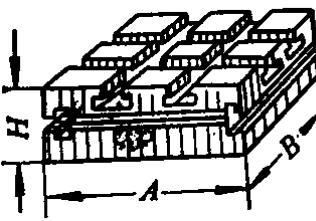
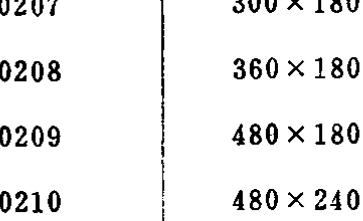
要组装好夹具，必须非常熟悉各类元件的结构、尺寸和使用

方法，就象战士必须非常熟悉自己使用的武器一样。只有这样，才能充分发挥各种元件的效能和特长，灵活运用，组装出刚性强、结构好、使用方便的好夹具来。

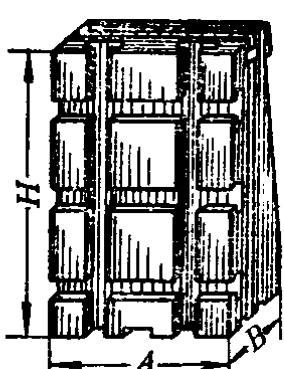
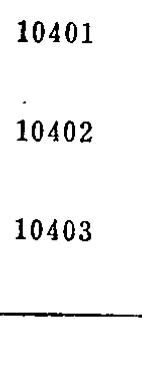
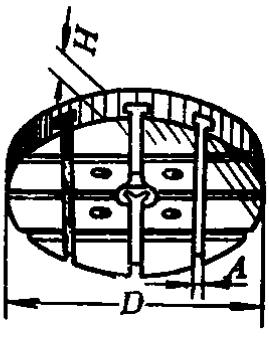
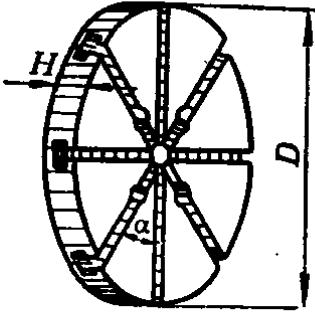
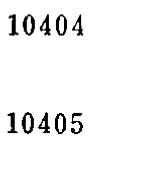
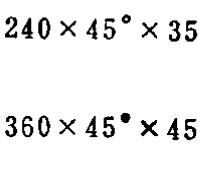
现将各类元件的分类及其主要作用分述如下：

第一类基础件：其中包括方形基础板、长方形基础板、圆形基础板和基础角铁等，见表 2-2。

表2-2 基础件

| 元件名称及示意图 | | 元件名称及示意图 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 编 号 | 规 格 | 编 号 | 规 格 |
| 方形基础板 | | 长方形基础板 | |
|  | |  | |
| $A \times B \times H$ | | $A \times B \times H$ | |
| 10101 | $180 \times 180 \times 60$ | 10201 | $180 \times 120 \times 60$ |
| 10102(I) | $240 \times 240 \times 60$ | 10202 | $240 \times 120 \times 60$ |
| 10103(I) | $300 \times 300 \times 60$ | 10203 | $300 \times 120 \times 60$ |
| 10104 | $360 \times 360 \times 60$ | 10204 | $360 \times 120 \times 60$ |
| 10105 | $420 \times 420 \times 60$ | 10205 | $480 \times 120 \times 60$ |
| 四面槽方形基础板 | | 四面槽长方形基础板 | |
|  | |  | |
| $A \times B \times H$ | | $A \times B \times H$ | |
| 10102(II) | $240 \times 240 \times 60$ | 10206 | $240 \times 180 \times 60$ |
| 10103(II) | $300 \times 300 \times 60$ | 10207 | $300 \times 180 \times 60$ |
| | | 10208 | $360 \times 180 \times 60$ |
| | | 10209 | $480 \times 180 \times 60$ |
| | | 10210 | $480 \times 240 \times 60$ |
| | | 10211 | $600 \times 240 \times 60$ |
| | | 10212 | $480 \times 300 \times 60$ |
| | | 10213 | $600 \times 300 \times 60$ |

(续)

| 元件名称及示意图 | | 元件名称及示意图 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 编 号 | 规 格 | 编 号 | 规 格 |
| 基础角铁 | | 10401 | $240 \times 12 \times 35$ |
|  | | 10402 | $300 \times 12 \times 40$ |
|  | | 10403 | $360 \times 12 \times 45$ |
| 圆形基础板 | | | |
|  | |  | |
| $D \times A \times H$ | | $D \times \alpha \times H$ | |
|  | | 10404 | $240 \times 45^\circ \times 35$ |
|  | | 10405 | $360 \times 45^\circ \times 45$ |

基础件主要用作夹具的底座，但还有其他作用。如用两块方形或长方形基础板，可组装成一个角度，作为角度支承使用，如图 2-1 所示。

基础板的上平面有十字交叉的 T 形槽或键槽，平行的相邻两槽的槽距为 $60^{+0.05}$ 毫米，T 形槽上部定位部分和键槽的宽度为 $12^{+0.019}$ 毫米。利用这些槽，通过键和槽用螺栓，可定位和紧固其他元件。

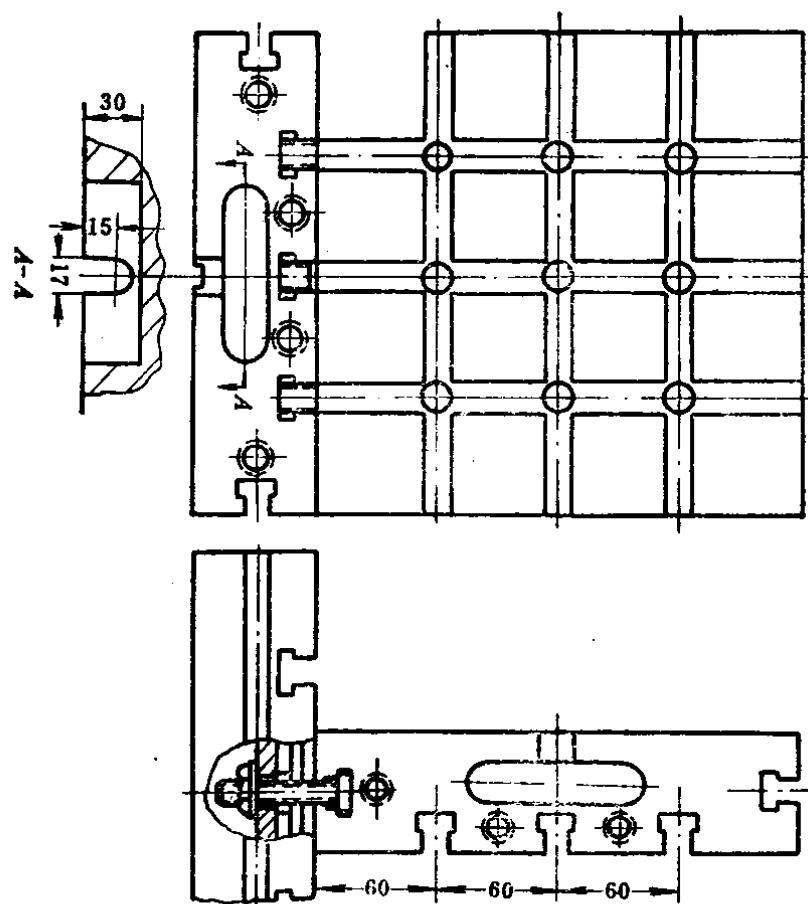


图2-1 用两块基础板组装成垂直角铁

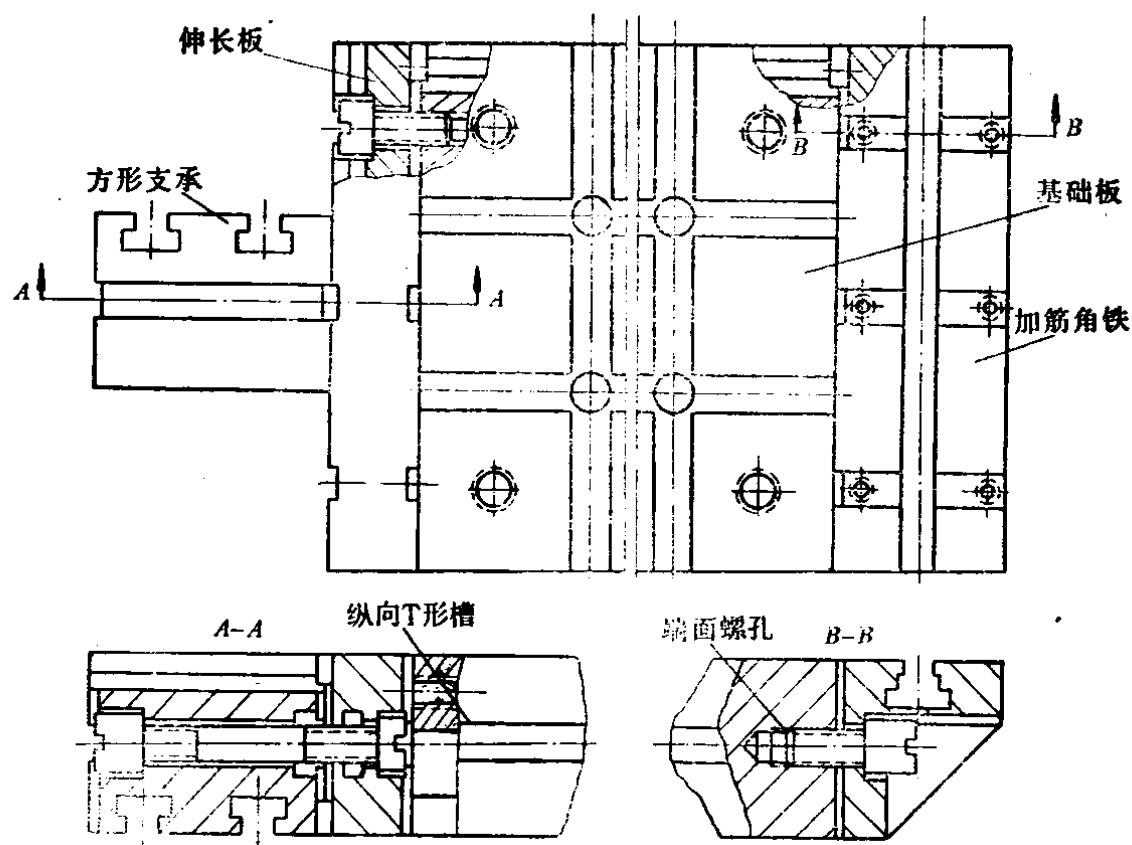


图2-2 利用基础板两端面的螺孔连接元件

1. 方形和长方形基础板的侧面有纵向 T 形槽，端面有螺孔。通过这些槽和螺孔，根据使用的部位不同，可在基础板的侧面和端面用不同的连接法安装各种元件，或把两块以上的基础板连接起来，从而扩大基础板的使用面积（基础板厚度公差需要选择，高精度为 0.01~0.03 毫米，一般为 0.03~0.05 毫米），如图 2-2、图 2-3 所示。

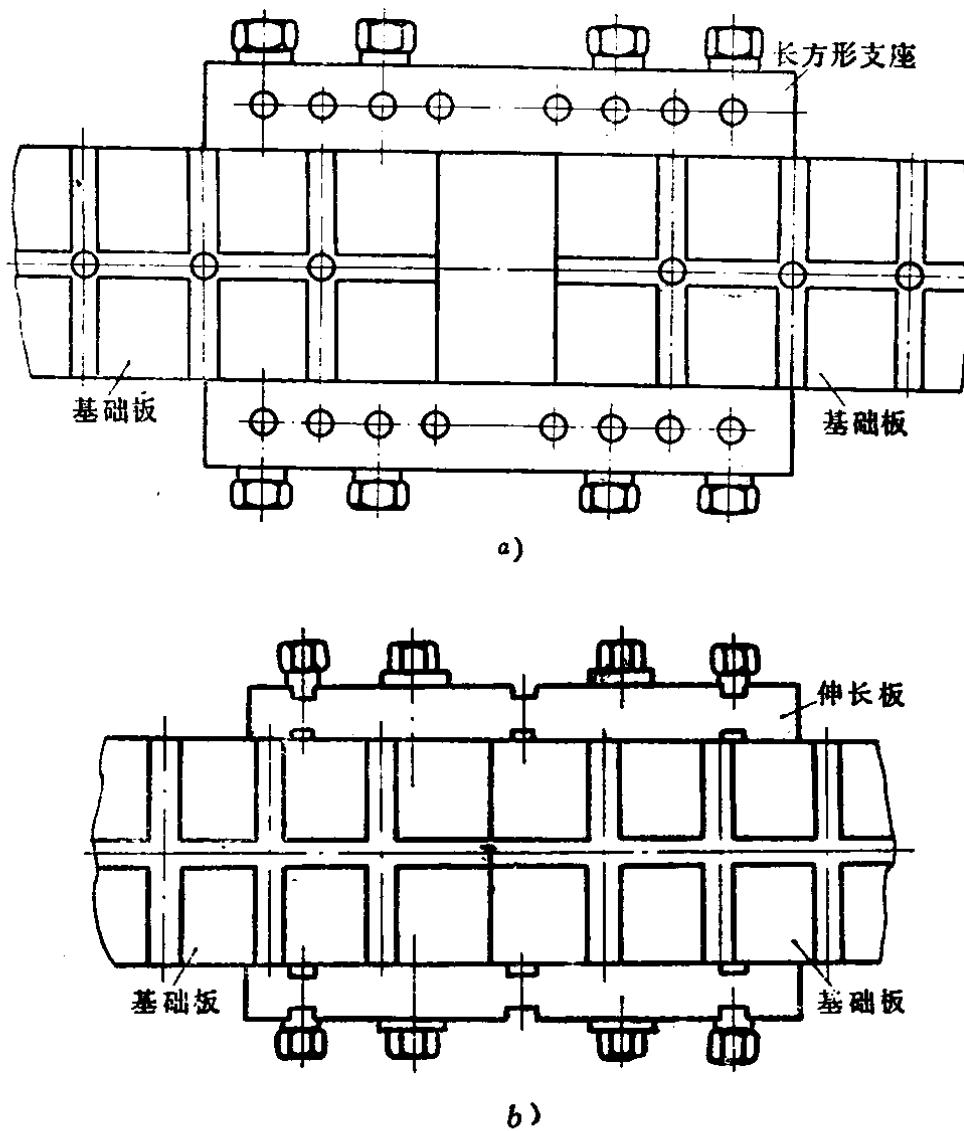


图 2-3 两块基础板利用两侧面 T 形槽互相连接

在方形和长方形基础板的底面，有一条平行于侧面的键槽，装上键后，可使夹具按机床工作台上的 T 形槽定位，固定方向。基础板的两端面还做有凹窝和专门的缺口（参看图 2-1），以便把夹具紧固在机床工作台上。

2. 圆形基础板主要用于组装车夹具，也用于组装一般的分度夹具，如图 2-4 所示。

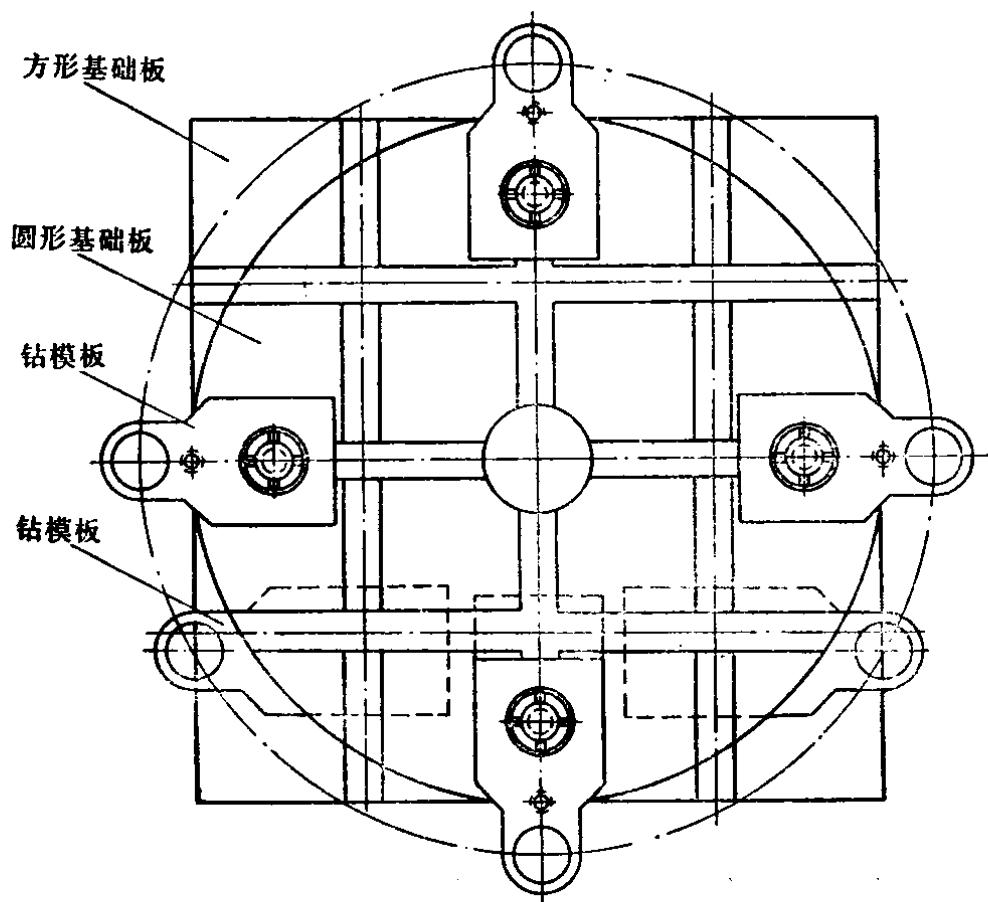


图2-4 用圆形基础板组装成的十二等分分度结构

第二类支承件：包括各种垫片、垫板、支承、角铁、V形角铁、伸长板和菱形板等，见表 2-3。

表2-3 支承件

| 元件名称及示意图 | | 元件名称及示意图 | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 编 号 | 规 格 | 编 号 | 规 格 |
| 方形垫片 | | 方形垫片 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| $A \times B \times H$ | | $A \times B \times H$ | |
| 20101 | 60×60×1 | 20201 | 60×60×10 |
| 20102 | 60×60×1.5 | 20202 | 60×60×12.5 |
| 20103 | 60×60×2 | 20203 | 60×60×15 |
| 20104 | 60×60×2.5 | 20204 | 60×60×17.5 |
| 20105 | 60×60×3 | 20205 | 60×60×20 |
| 20106 | 60×60×5 | | 中间有 $\phi 23$ 沉孔 |