


224994

航空材料的鉚焊

(譯文集)

庄鴻壽等編譯

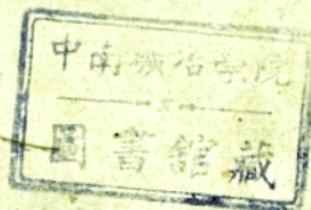

新材料研究室
情報資料組
資料專用章



國防工業出版社

空 材 料 的 鋒 焊

(譯 文 集)

庄鴻寿等編譯



國防工業出版社

1964

出版者的話

本譯文集共有十六篇文章，主要敘述钎焊技术在国外航空工业应用中的一些最新情况。其中，介绍了几种在国外已被相当重视的新型高温钎料的生产方法及性能方面的研究成果，銀基钎料和白钎剂钎料的应用，并对有关真空钎焊，在保护气氛中的钎焊和一些新型的钎焊方法作了論述。

本文集可供航空工厂及航空科研、教学单位閱讀参考，也适合于从事焊接及钎焊的工程技术人员参考。

航空材料的钎焊

庄鴻寿等編譯

*

國防工业出版社 出版

北京市書刊出版業營業許可證出字第 074 号

国防工业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

*

850×1168 1/32 印張 7 5/8 插頁 17 223千字

1964年5月第一版 1964年5月第一次印刷 印数：0,001—2,500册

统一书号：15034·765 定价：(科八-1)2.20元

目 录

1. 銀焊技术在国外航空工业中的应用	5
2. 高溫銀料純度的重要性	19
3. 某些高溫銀料的基本性能	34
4. Ni-Cr-B 和 Au-18Ni 銀料的进一步評價	64
5. 新型高溫錳基銀料	85
6. 薄壁 Rene' 41 蜂窩結構的銀焊	98
7. 銀焊不銹鋼薄件用的銀料	114
8. 防空气的自銀剂銀料的新进展	138
9. 关于不銹鋼銀料的活化問題	155
10. 控制气氛銀焊和真空銀焊	164
11. 航空用合金的真空銀焊	179
12. 真空銀焊的生产規模	191
13. 高溫使用的“大間隙”銀焊	208
14. 放热反应銀焊	226
15. 用皺扩散結合高溫合金	238
16. 不銹鋼和鎳基合金的銀焊	262

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

钎焊技术在国外航空工业中的应用

近几年来，随着航空工业、电子工业、原子能工业和火箭导弹技术的迅速发展，钎焊技术也相应地得到发展。在制造蜂窝壁板，喷气发动机上的各组合件，以及制造火箭导弹时都广泛使用了钎焊技术。钎焊技术的发展之所以如此迅速，是由于它具有如下优点：

- (1) 钎焊时只有钎料熔化，基体金属不熔化，故只需较低的加热温度，因此对基体金属的物理化学性能不会发生影响，或者影响很小。
- (2) 在钎焊过程中工件的变形小，尤其在均匀加热（如炉中钎焊）的钎焊过程中，工件的变形最小，因而容易确保工件的精密尺寸。
- (3) 利用钎焊可以制造形状复杂的工件，借钎焊技术一次可焊成几十条，甚至几百条钎缝，因此大大提高了劳动生产率和产品质量。
- (4) 可连接异种合金。

很多航空组合件的结构极其复杂，制造要求又非常高，利用钎焊方法能很好地满足要求。下面就扼要地介绍一下钎焊技术在航空工业中的应用情况。

蜂窝结构的强-重比高，刚性好，表面光滑，而且绝热性亦好，所以在飞机结构中获得愈来愈广泛的应用。当飞机的飞行速度在 $M = 2.5$ 以下时，用胶接方法来连接铝合金蜂窝结构是一种既经济而又有效的连接方法。但是，随着飞行速度的提高，当 M 数超过 2.5 左右时，蒙皮表面的温度超过铝合金的上限工作温度，

因而胶接的铝合金蜂窝结构已不能满足使用要求，必须使用不锈钢（如 17-7PH, PH15-7Mo）或钛合金的蜂窝壁板。这些材料在 482°C 以下工作时，具有优良的机械性能。温度更高时，可采用由超级合金制成的蜂窝壁板。在制造这些需要在较高温度下工作的不锈钢或超级合金蜂窝壁板时，由于高温胶接剂的发展不能满足要求，故钎焊是最合适的连接方法。

例如，在美国制造的 B-58 轰炸机上约有 80 平方米的钎焊蜂窝壁板（图 1）。虽然钎焊蜂窝壁板为数不多，但由于它们在高温下工作，所以非常重要。发动机短舱、机翼后缘和副翼总共有 230 块钎焊蜂窝壁板，它们必须承受由发动机发出的高达 427°C

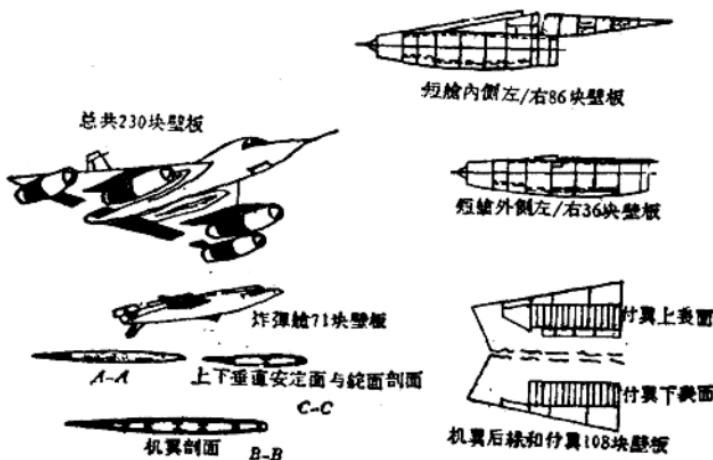


图 1 在飞机上应用的一些蜂窝壁板。

的气流和辐射热。此外机翼和炸弹舱操纵面的 71 块蜂窝壁板（20 平方米）也必须承受因高速飞行蒙皮摩擦而引起的高热。钎焊蜂窝壁板的最高工作温度为 482°C。

B-58 轰炸机上的钎焊蜂窝壁板的形状基本上有四种：楔形的、平的、特形的和翼剖面形的。副翼后缘的三大块壁板是典型的楔形壁板，两面都暴露在空气中，其中最大的一块壁板的尺寸约

1220×1520 毫米。平壁板用于副翼匣前部上下支承面，平均尺寸约为 1000×400×9.5 毫米。特形壁板起初用于发动机短艙后部。其形状一般多呈尖锐的曲面，典型壁板的尺寸为 815×965 毫米，厚 16 毫米，曲率半径为 60 毫米。

蜂窝壁板基本上由加工至规定外形与尺寸的蜂窝夹层和钎焊在夹层两面的上下蒙皮组成。为了提高硬度和刚度，壁板周围负载最大的地方，于蒙皮和密封边条之间衬入平板条或角形板条的垫片。图 2 表示钎焊平壁板的典型结构。

B-58 轰炸机的钎焊蜂窝壁板的所有元件均由 17-7PH 不锈钢制成，夹层采用 0.04 毫米厚的箔片制成 4.8 毫米见方的格子，其上钻有

小孔，结点用点焊焊成。外蒙皮的厚度随壁板的位置及用途不同而异。暴露于空气流中的蒙皮厚度一般等于 0.2~0.3 毫米，但如短艙支座等承受大负载的壁板，其厚度可达 1.5 毫米，不暴露在气流中的蒙皮厚度为 0.1~0.2 毫米。钎焊用钎料成分如下：92.3% 银，7.5% 铜，0.2% 锌。

美国最新制造的 B-70 研究机大量采用了钎焊蜂窝壁板。B-70 研究机的飞行高度为 21000 米，最大飞行速度为 3200 公里/时。在上述飞行高度和速度下，飞机蒙皮的温度将达到 250~350°C。因此 B-70 研究机主要采用不锈钢和钛合金作为机体的结构材料。为了满足气密、绝热和高的强-重比等要求，B-70 研究机的钎焊蜂窝结构约占飞机表面面积的 75%。

蒙皮和夹层的材料是 PH15-7Mo 不锈钢。蒙皮厚度为 0.15~2.54 毫米，夹层是用 0.019~0.1 毫米厚的不锈钢箔。蜂窝格子是四方的，边长为 3.175~6.35 毫米。典型的钎焊蜂窝壁板的尺

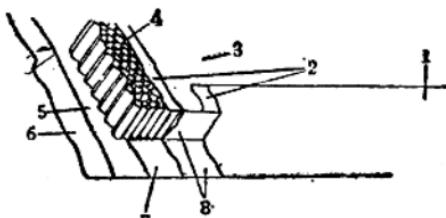


图 2 钎焊的蜂窝壁板典型结构：
1—Z形边条；2—钎料；3—内蒙皮；4—夹层；
5—钎料；6—外蒙皮；7—垫片；8—钎料。

寸如下： 1.8×3.7 米和 1.8×7.3 米的机翼翼盒， 1.5×1.5 米的升降副翼， 1.15×1.8 米的刹车板， 1.18×1.4 米的进气道和 3×6 米的平的和小曲度的壁板。后一种壁板是美国制造的最大钎焊蜂窝壁板。

钎焊 PH15-7Mo 不锈钢壁板时使用银基钎料：其成分是 84.6% 银，5.5% 钼，2.2% 钼，7.5% 铜和 0.2% 锂。钎料中的钼起减少钎料导热性的作用，加钼的目的是提高钎焊温度，以便在钎焊时同时完成第一阶段的热处理。

装配前，蜂窝壁板的所有元件和钎料必须除油和化学清洗，以便去除工件表面的髒物。典型壁板的装配过程如下：

- (1) 放置下蒙皮；
- (2) 然后放钎料，在钎焊 17-7PH 蜂窝壁板时，钎料厚度通常为 0.05 毫米的箔片。厚度超过 25 毫米的壁板，则用 0.1 毫米的钎料；
- (3) 放上垫片和边条，并用定位焊焊在蒙皮上；
- (4) 放蜂窝夹层，并且与边条及嵌在夹层侧面内的钎料并排放齐，边条和夹层用定位焊焊在一起；
- (5) 放置必须的垫片，并用定位焊焊在边条的上缘上；
- (6) 在夹层上表面放置钎料；
- (7) 将上蒙皮置于钎料上，并与其定位焊。至此，壁板的装配基本完毕。

将组合件以及钎焊成型夹具均放置在由薄板制成的钎焊箱内，然后将钎焊箱焊死，并试验其气密性。通过钎焊箱上的抽气管，将钎焊箱抽成真空，以排除钎焊箱内的有害气体，然后输入惰性气体。如此重复数次，保证将钎焊箱内的空气排除干净。

最初，蜂窝壁板的钎焊是在氩气保护下进行的，但氩气保护有两个缺点：首先，氩气容易爆炸；其次，沉淀硬化不锈钢含有一些对氧亲和力很大的合金元素（如钼等），氩气中的微量水分即可使这些材料氧化，从而妨碍钎料的润湿。所以后来用惰性气体（如

氩) 代替了氩气。壁板的钎焊是在部分真空的条件下进行的, 这就是說在钎焊前先将钎焊箱抽成真空, 然后充入一定压力的氩气(約 250 到 600 毫米水銀柱), 钎焊箱表面在压力下向內陷入, 从而保証均匀的压力并向整个蜂窩壁板表面傳熱。钎料中的鋰起自钎剂作用, 它可提高钎料的潤湿性和流布性。

钎焊箱有单箱式和双箱式两种。上面提到的是单箱式钎焊箱。在实际生产中常常使用双箱式钎焊箱, 其构造如图 3 所示。先将壁板組合件放在钎焊箱内的石墨垫 2 上。石墨垫的作用是保証

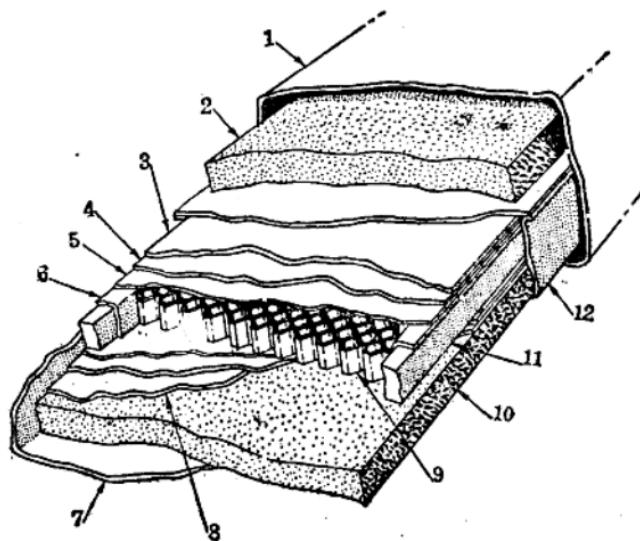


图 3 双箱式钎焊容器:

1—钎焊容器；2—石墨垫；3—不锈钢垫片；4—蒙皮；5—钎料；6—边条；7—钎焊箱；8—不锈钢垫片；9—夹层；10—石墨垫；11—成型夹具；12—钎焊箱。

壁板获得精确的外形并保証壁板均匀加热。对平壁板來說, 有时可以不用石墨垫。为了防止石墨使壁板增碳, 在两者之間还夹上一层不锈钢垫片 8。钎焊成型夹具 9 放在边条一边, 以免因钎焊箱内达到真空后引起扭曲及传递负载。上蒙皮上同样盖以不锈钢

垫片，上下垫片和成型夹具同时再用矾土和丙烯水泥混合物涂盖，免得钎料从壁板内部向外流出时将夹具钎焊在蒙皮上。然后将钎焊箱焊死，即将一块薄钢板用气密焊缝焊在钎焊箱的凸缘上。在钎焊箱上面再放置石墨垫，然后将整个装配件放入钎焊容器内。钎焊也是在部分真空的条件下进行的，以保証蒙皮和夹层紧密贴合。在钎焊容器和钎焊箱内均充有氩气。双箱式钎焊容器的优点是：如果在钎焊过程中钎焊箱发生漏气，也不会影响蜂窝壁板的钎焊质量，因此复杂的，或贵重的大壁板均适于用此法钎焊。

钎焊时应精确地控制加热温度和加热时间。钎焊温度借助于与钎焊箱接触的热电偶测量。用银铜锂钎料钎焊 17-7PH 壁板时，钎焊温度为 897°C，用银铜铌钽锂钎焊 PH15-7Mo 壁板时，钎焊温度为 958°C。若钎焊温度过高，便可能影响基体金属性能，并会使钎料流失；若钎焊温度过低，则钎料分布不佳，钎缝圆角不均匀。保温时间为 10 分钟左右。

钎焊完毕后，应使壁板迅速而均匀地冷却。对沉淀硬化不锈钢来说，钎焊后的冷却速度非常重要。例如对 PH15-7Mo 不锈钢来说，为了取得最佳机械性能，要求该材料在 5 分钟内从 843°C 冷却到室温。如果冷却时间延长，则会使随后的时效处理时间延长。钎焊后必须根据对每种材料规定的条件进行处理，如对 PH15-7Mo 不锈钢来说，-73°C 冷处理 8 小时，510°C 时效 1 小时。

钎焊曲度较大的壁板时，熔融的钎料有向较低部位流动的倾向，因而减小了较高处的钎缝圆角尺寸。为了消除这一缺点，可在钎料中加 20% 的镍粉。也曾试验过一种三层钎料，即内层是纯银，外层是银铜锂钎料。钎料熔化时，银铜锂内的铜扩散至中层银内，从而提高外层的熔点，这使得钎料的流动性降低，因而可控制钎料的流失量。三层钎料的厚度一般为 1:3:1 至 1:6:1。

国外对蜂窝壁板的钎焊加热方法进行了研究。常用的钎焊加热方法有以下几种。

发光壁炉钎焊 发光壁炉是根据新的燃烧原理工作的。炉子的内壁系由多孔的耐火砖壁板组成，在每个壁板的后面有一个增压室，炉子外壁是钢的。煤气和空气预先在炉外混合，以很低的压力送入增压室。当混合气体通过多孔砖时发生燃烧，多孔砖被加热到白热状态，因而形成一个有效的辐射表面，使钎焊容器加热，由于冷混合气体不断通过多孔砖，所以可防止热量积聚在砖内。钎焊后关闭混合气体，同时输入冷空气，使工件迅速冷却。发光壁炉的优点是：1) 加热较快；2) 冷却速度也比较快；3) 温度可精确控制。利用此种方法可以钎焊中等复杂程度的大型壁板。

利用图3所示的钎焊容器时，由于石墨吸热量很大，因此，钎焊周期仍相当长。为了缩短钎焊周期，有人提出用带铜垫的单钎焊容器（图4），这样可使加热速度大大提高。在后期，据称发光壁炉已停止使用。

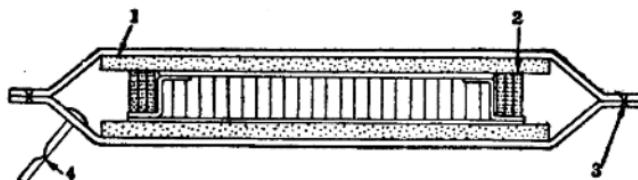


图4 钎焊容器：

1—铜垫，2—垫片；3—缝焊；4—抽气管。

盐浴钎焊 盐浴钎焊时，将壁板组合件放在一个单箱式钎焊容器内，将钎焊箱抽空，并充入氩气，最后将抽气管焊死，在钎焊箱内保持静止的氩气，然后将钎焊箱放在石墨垫之间，把整个装置放入盐浴槽内。钎焊后自盐浴槽内取出整个装置，并令其在空气中冷却。盐浴加热钎焊的优点是加热速度极快，钎焊温度容易控制，并且盐浴可防止氧化，钎焊后组合件的冷却速度也比较快。由于盐浴槽的限制，盐浴钎焊适用于小型壁板和中等曲度壁板。

为了加速蜂窝壁板在钎焊后的冷却速度，可采用模具淬火法。例如，将壁板组合件放入单箱式钎焊容器内，在组合件的上、下均敷设铜垫。钎焊容器在炉中加热。钎焊完毕后，从炉中取出容器，放在一淬火模内，使它迅速冷却，以便基体金属获得优良的性能。利用此法只能钎焊小型壁板，因为高温的钎焊容器从炉中取出时，大型蜂窝壁板各零件的相对位置可能发生移动。

电热毡钎焊 电热毡加热是一种比较适宜的钎焊方法。电热毡由上、下加热垫组成。加热垫由耐火砖制成，通过耐火砖，设有冷却水管网。电阻丝或平电阻条安置在加热垫的整个表面上，其形状与壁板的外形相同。当壁板组合件装置完毕后，放入钎焊容器内（图5），气密焊接整个容器，使之形成一个封闭容器。容器内空气排除后，通入氩气。为了保证壁板零件紧密贴合，通过一个安置在壁板上的气囊加压，此气囊是用氩气来增压的。用电热毡加热时加热效率较高（达60%），同时钎焊夹具简单，因此加热速度比较高。钎焊完毕后，通过敷设在耐火砖内的冷却管道，使组合件迅速冷却。一般说来，从954°C降到538°C的时间约为45分钟。电热毡加热法可用来钎焊外形复杂的工件。

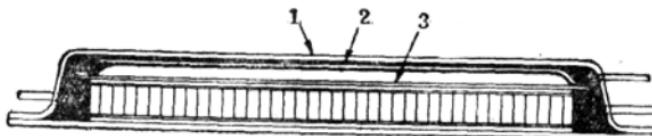


图5 电热毡钎焊夹具：
1—钎焊容器；2—压力囊；3—蜂窝壁板。

最近发展的且投入生产使用的新的钎焊法是陶瓷模钎焊。陶瓷模具由一种称为玻璃岩的熔融硅石制成。这种材料具有极高的尺寸稳定性，因而能确保钎焊零件的外形精度。由于这种材料是一种良好的绝热体，故用这种材料制造的模具吸热很少，因此蜂窝壁板在钎焊后能迅速冷却。由900°C冷却至538°C只消5分钟即可。模具的制造方法是先用水泥将硅石块粘结成模具初型，然

后在模具上敷設許多因康鎳管子，然后再复上一层掺有硅石的水泥。当水泥凝固后，将模具表面磨至所要求的形状。因康鎳管子既作加热元件，又作冷却元件。先将蜂窩壁板組合件放在一容器內；然后将容器放入模具內。釺焊在部分真空（充氮）的条件下进行。利用因康鎳管子加热組合件。釆焊后，向因康鎳管子內輸入冷却水使組合件迅速冷却。然后，压入氟三氯三烷冷冻剂（-78°C）进行冰冷处理。最后向因康鎳管輸入电流，将壁板加热到时效溫度进行时效处理。因此，利用一个电热陶瓷模可同时完成釆焊和釆焊后的热处理工序，这样既能提高生产率，又能确保釆焊壁板的质量。

石英灯釆焊 作为釆焊热源的石英灯是一个内部装有鎢絲的封密純石英管。釆焊时，利用成排的石英灯发出的輻射热加热工件。釆焊时将装配好的蜂窩壁板組合件放入一个容器中，然后将容器中的空气抽出，通入氩气。将容器置于石英灯照射下，这时壁板溫度迅速上升。石英灯釆焊时，在5~15分钟內就可以完成一个釆焊周期，如采用普通的炉中釆焊，通常需要3~12小时。

在釆焊用超級合金制成的蜂窩壁板时，加热速度非常重要。为了满足高溫工作的要求，釆焊这类合金的蜂窩壁板时常采用鎳基釆料。如果由于加热速度緩慢而使壁板长时间处于高溫作用下，则由于溶解的緣故会使基体金屬产生溶触。因此，为了确保工件质量，必須使用快速加热的方法。

除了蜂窩壁板外，飞机液压系統中的各接头常用釆焊方法来制造。如B-70的液压系統上共有5,000个接头。为了节省重間和空間，管接头上釆焊一个套管以代替普通的螺紋联接件，从而使B-70飞机減輕了435公斤的重量。套管用AM355不銹鋼切削成的，内部有两个环槽，供安置釆料之用。釆料系采用含鎳的銀基釆料，利用感应加热法在833°C下釆焊。感应釆焊的速度极高，只有几秒钟，因此不会影响结构材料的性能，液压系統的其它构件，如作动筒、液压活門等也采用了釆焊方法。如H-11工

具鋼的作動筒筒體釤焊上 AM 355 不銹鋼管。釤料是采用 82% 金和 18% 錳的成分。在 1000°C 左右釤焊。AM 355 不銹鋼的活門和 AM355 管子的釤焊方法與上述相似，但採用銀基釤料，釤焊溫度為 950°C。

在航空發動機中，尤其是航空燃氣渦輪發動機上有很部位，如渦輪導向器、壓氣機靜子、導向器葉片、擴散器和換熱器等都是用釤焊法製造的。例如，英國在製造功率為 1000 馬力的直升飛機用燃氣渦輪發動機的導向器和排氣機匣時便採用了真空釤焊法。一級渦輪導向器有釤縫 113 条，3 個導向器的 339 条釤縫可在真空爐內一次釤成。導向器用 Stellite 和 Nimonic75 合金製造，釤料則採用 Endewrance 52 高溫鎳基釤料（圖 6）。



圖 6 燃氣渦輪發動機的導向器和排氣機匣，用真空釤焊焊成。

除了以後要提到的一些航空發動機的釤焊實例外，在 B58、F4H、康維爾 880 和 B-70 飛機燃氣渦輪燃油控制系統中的某些零件均採用了釤焊法。例如換熱器是用 AISI 321 不銹鋼管以鎳基釤料在真空爐中釤焊而成的。

噴氣发动机的釤焊部件大部分是在高溫下工作的，因此在大多数情况下均采用高溫釤料，其中鎳基釤料应用最广。釤料的选择取决于部件工作条件及基体金属性能等。

前几年，发动机零件普遍采用氩气保护的炉中釤焊。現在，特別是釤焊那些含鈦、含鋁或含鈦鋁的高溫合金时，开始改用超級純氮和真空代替干燥氩气，利用前两种气氛能取得更良好的保护效果。这样，既可提高釤焊接头的质量，又可簡化釤焊前的制备工件或釤焊工序。

制造发动机的复杂部件时，有时采用多重釤焊。多重釤焊包括两个以上独立的、各不相同的釤焊工序。在每一个釤焊工序中，依次地装入新的零件或組合件，从而装配成最終的构件。图7所示为利用多重釤焊制成的大型噴氣发动机用的蜂窩夾层密封圈。密封圈的內环采用的是0.093吋厚的因康鎳条材，夾层是0.005吋厚和 $1/8$ 吋見方的格子。首先将內环和夾层釤焊成开式的蜂窩夾层。釤焊在 1121°C 下进行，所用釤料为Ni-Cr-Mn-Si-B成分。然后将0.043吋厚的因康鎳W釤焊在开式的蜂窩夾层上，第二次釤焊时，为了降低釤料的熔点，在原有的釤料基体上再加入0.5%硼和0.5%硅，釤焊溫度为 1037°C 。

图8所示为噴氣发动机的气动調節器，它是采用含1.4%硼的高溫鎳基釤料釤焊三次制成的。

液体火箭发动机壳机也是可用釤焊法制造的一种組合件。例如，将0.2毫米厚的AM-350 U型不銹鋼点焊成一定的外形，然后将0.2毫米厚的AM-350 不銹鋼带和釤料同时纏繞在U型鋼条上。把組合件放在充有氮气或氩气的炉中加热，釤焊溫度为 1100°C 。釤焊完毕后将工件冷却到室溫，随后装配輸送推进剂的支管、加热环和噴注器的法兰盘，然后用銅-錫釤料在約 1000°C 溫度下釤焊。这些U型鋼和薄鋼带纏繞结构的优点是重量輕、强度高、成本低。

“阿特拉斯”、“雷神”和“丘辟特”导彈所用的液体燃料火箭

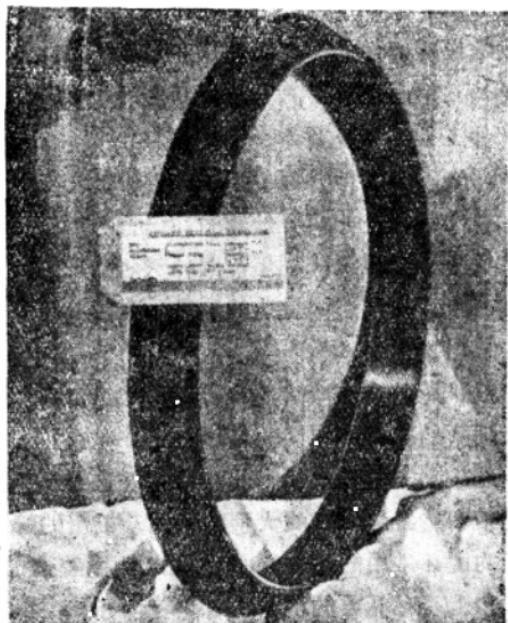


图 7 大型发动机用的全金属蜂窝密封圈。



图 8 喷气发动机的气动调节器。