

金属大走刀快速車削手册

苏联 A.H. 格倫別爾克著



煤炭工业出版社

内 容 提 要

本手册介绍推广科列索夫切削车刀快速切削所积累的先进经验，主要内容有刀具的结构，刃磨和研磨，硬质合金的选择，切削用量和需要的能力，基本操作规程等。快速强力切削（用科列索夫结构的先进刀具）是煤炭系统1959年推广的36项先进经验之一，本书可供矿山机械制造厂、修理厂车削工人参考。

А. Я. Григорьев
ПАМЯТКА ПО СКОРОСТНОМУ ТОЧЕНИЮ
МЕТАЛЛОВ С БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ
Углехимиздат Москва 1954
根据苏联国立煤矿技术书籍出版社1954年版译

1248

金属大走刀快速车削手册

沈尔昌译

*

煤炭工业出版社出版(社址：北京东长安街煤炭工业部)

北京市书刊出版业营业许可证字第084号

煤炭工业出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

开本787×1092 公厘 $\frac{1}{32}$ 印张1 $\frac{15}{16}$ 字数 31,000

1959年11月北京第1版 1959年11月北京第1次印刷

统一书号：15035·918 印数：0,001—5,000 册 定价：0.26元

目 录

序 言

1. 金属大走刀快速切削方法的现实性.....	4
2. 大走刀快速车削的采用范围.....	4
3. 大走刀工作的刀具结构.....	5
4. 硬质合金牌号的选择.....	20
5. 有宽光切削刃的刀具刃磨和研磨.....	22
6. 切削用量和需要的能力.....	23
7. 大走刀工作时刀具的基本操作规程.....	46
8. 大走刀快速加工采用范围的扩大.....	48
9. 煤矿机械制造厂大走刀快速车削的示例.....	51

“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度
胜利的最重要最主要的东西”

——B.I.列宁

序 言

推广金属的快速切削对金属切削加工方面劳动生产率的提高，是有特别重要的意义。

金属快速切削的现代方法，是建立在合理地利用粉末冶金法制成的硬质合金的切削性能。我国的优质硬质合金在金属切削加工工业中是被广泛地采用着，它的特点是在高温时还具有切削性能，并可以大大地提高金属切削加工的生产率。当时生产率的增加，主要是靠提高切削速度。高速切削的革新者鲍尔脱甘维其、贝可夫、马尔可夫及很多其他同志在金属切削加工时使切削速度提高到从未有过程度，甚至达2000公尺/分钟或更高些。对于这样高的切削速度的工作就需要有高速的机床，主轴的转数要很高，这些机床，现在正在我们工业中制造和推广。

斯立特涅伏尔伊机床制造厂车工B.A.科列索夫，对自己提出了车工所能找到的道路，就是在机床主轴不高的转数下显著地提高劳动生产率。

直到现在，大多数金属的切削加工，在很大程度上提高生产率的可能性还没有被利用。这主要是增加走刀量，特别是对于要求保证足够的加工光洁表面的零件。这说明在工作中现有的工具结构，在增大走刀后就会显著地降低加工面的光洁度，因此车工在半精和精加工时，曾被迫采

用不超过0.25~0.5公厘一轉的走刀。

早在1948年車工B.A.科列索夫曾設計了这种切削車刀的几何形，它可以进行半精加工和精加工鋼制的零件，走刀量很大，而且表面光洁度还很高。例如在ДИП-300型改装的机床上($n=800$ 轉/分； $N=12$ 班)，科列索夫进行了1616机床空心軸的加工，其直径为64公厘(Ст.45, 220—250H_n)，在切深 $t=1.7$ —2公厘时，切削速度 $V=150$ 公尺/分，而走刀量 $S_0=2.65$ 公厘/轉，代替了过去所采用的0.25公厘/轉的走刀量。

采用科列索夫走刀的价值不仅如此，还可以在余量不大时能够充分利用设备的能力，而不用作很大的改装。显然，科列索夫方法是简单而效率高的方法，他的工作经验现在已经在很多机械制造厂中获得了广泛的采用。

机械制造厂的合理化建議者发展了科列索夫的經驗，其结构的刀具，不仅用于鋼制零件的加工上，而且也用于鑄鐵、有色金属和合金制零件的加工上。

在本書里我們想以简单的格式給車工、工长和工艺师关于有效地掌握和采用大走刀快速切削方面的必要知識。

本手册編寫时，利用了煤矿机械制造厂和煤矿机制工艺院关于大走刀所积累的經驗及其他机械制造部門的材料(如ВНИИ, НИБТН, ЭНИМС, ЦНИИТМАШ, ОРГТРАНСМАШ等)。

切削用量計算的基础是根据技术定額科学研究处的“大走刀車削的快速切削用量”。

1. 金属大走刀快速切削方法的现实性

一般所用的刀具几何形，在车削时加工表面成波峰状，其波峰间距为零件一转的走刀，波峰高度愈大，那末零件一转的走刀量也愈大。

因此，为了获得很光的表面，在半精和精车削加工时，只得采用小的走刀量。

车工 B.A. 科列索夫研究的这种车刀的几何形，它可以在比以前的走刀量大10—20倍以下进行工作，并能保证获得5—6级的表面光洁度（按照ГОСТ 2789-51）。

科列索夫车刀突出的特点是有光洁的切削刃。刀的导角为零度，精切削刃的长度大于零件一转的走刀量。

科列索夫车刀半精车和精车方法是先进和进步的方法。它能保证显著地缩短加工的机动时间和显著地提高劳动生产率，同时这方法有可能在符合充分利用硬质合金切削性能和机床能力下，采用高速切削。

2. 大走刀快速车削的采用范围

大走刀工作的刀具可用于半精加工和精加工钢、铁和其他材料制成的零件。它能作纵向车削圆柱和有阶段的圆柱表面及横向车削（端面切削）。

在上述情况下车刀工作时，被加工件的表面光洁度达5—6级，而在个别情况下可达7级（按照ГОСТ 2789-51），

加工的允許精度达 3 級而且还可提高。

利用科列索夫車刀的有效程度，决定于机床——零件——工具系統的刚性，决定于零件的尺寸和外形、加工的尺寸、固定的刚性、机床的刚性和能力、被加工材料的質量和加工精度。

这种車刀在有較高刚性和加工表面很大的毛坯上車削，如机床的能力大、刚性强、毛坯固定坚固时，最为有效。

大走刀加工最不利的情况是这样：

- 1)切削速度低于 45—50 公尺/分时，刀的耐用度和加工面的光洁度就显著地降低。
- 2)在单件生产的条件下，因为这时的机动时间常显著地小于安装等的輔助时间。

3. 大走刀工作的刀具結構

1. 加工鋼的刀具

甲)通切刀导角 $\varphi = 45^\circ$

图 1 所示的通切刀，其导角 $\varphi = 45^\circ$ ，即用于半精和精加工的鋼制零件。

这些刀具的結構，根据其断面可用每轉 3.6 公厘的走刀工作，刀具允許最大的走刀量决定于光制切削刃的长度，因此，在这种情况下为了要保証在大于刀具結構允許值下刀具的工作，光制切削刃的长度要增大。

为了保証刀具的正常工作，光制切削刃的长度应大于

代号	断面		L	m _c	h	b ₁	最大走刀量 S _{mm/轉}	K	K ₁	n	TOCT 2209-49合金片			
	B	H									NN	a	b	c
YOP21050-001	12	20	110	9	14	10.8	2.2	2.5	3.1	8	0.225	14	12	6
YOP21050-002	16	25	125	9	19	10.8	2.7	3.0	3.6		0.225	14	12	6
YOP21050-003	20	30	150	11.5	22	14.5	3.6	4.0	4.6	10	0.229	18	16	8
YOP21050-004	25	25	125	13	18	16.6	2.7	3.0	3.6		0.231	22	18	7
YOP21050-005	25	40	210	13	31	16.2	3.6	4.0	4.6	12	0.233	22	18	9
YOP21050-006	30	30	150	14	20	18	3.6	4.0	4.6	10	0.235	25	20	10
YOP21050-007	30	45	200	14	35	18	3.6	4.0	4.6	12	0.235	25	20	10
YOP21050-008	40	40	200	14	30	18	3.6	4.0	4.6	12	0.235	25	20	10
YOP21050-009	40	60	200	14	50	18	3.6	4.0	4.6	12	0.235	25	20	10

編號	名稱	數量	單量	規格	材料	牌號	毛坯種類	熱處理	標準或規格	備註
1	刀杆	1	1	Cr.45		T5K10,T15K6			TOCT1050-52	
2	合金片		1						TOCT2209-49	

註：切削刃 K 的直線性用平尺來保持。

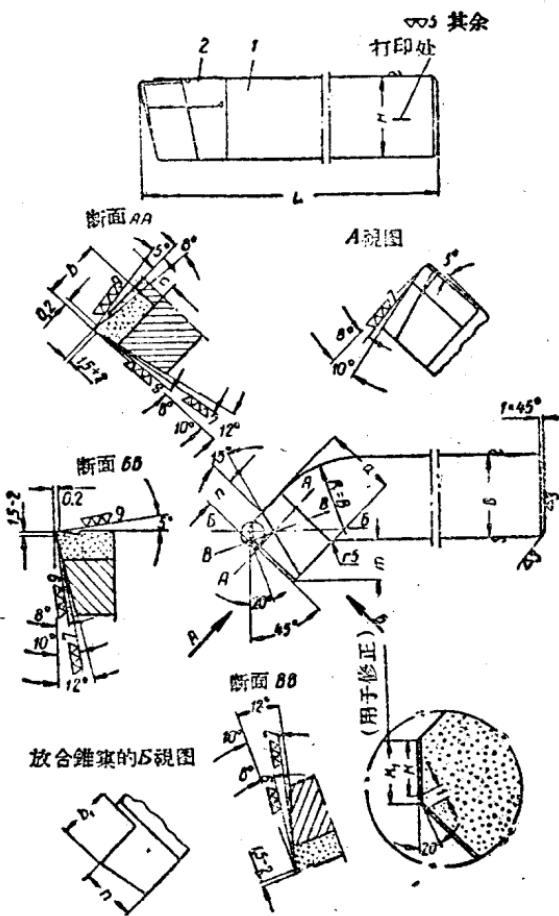


图 1 大走刀车削用车刀 $\varphi = 45^\circ$

刀具代号30×30×150, 硬质合金T15K6, 刀具VOP21050-006T15K6

零件一轉走刀量的10—20%，即 $K \geq (1.1-1.2)S_0$ 。

光制切削刃与导角 $\varphi = 45^\circ$ 的切削刃的联接是經由一个导角 $\varphi_0 = 20^\circ$ 的过渡刃，过渡切削刃用作增大刀具頂部的强度，切削刃的連接也可以是半径为1—3公厘的圓弧。

为了可靠地引出卷曲的鐵屑，在刀上有卷屑沟。卷屑沟与刀切削刃的位置，根据所取的切削量影响下引出鐵屑的形状。实际証明鋼屑的可靠卷曲，是在卷屑沟深度不小于1.3~1.5公厘/时，而其位置与切削刃的角度成15—20°，其导角 $\varphi = 45^\circ$ 。

卷屑沟距刀具頂部的距离取决于切下的厚度（切深或走刀量），为8—12公厘，距离小切割的厚度亦小。

在切深小于1公厘时卷屑沟距刀具頂部的距离应减小。

刀具卷鋼屑的前稜是專門刃磨，可以在支承車刀上安設附加的卷屑器（图2）或焊以硬質合金片（图3），附加的卷屑器与刀具同时固定在刀架內。

为了不使鋼屑成連續的螺旋，而将其破断成一段一段的，切削刀导角为45°时，应有 $\lambda = +3^\circ$ 的刀傾角。在有这种傾角时，鋼屑成环状推向零件的非加工部分，并不等到形成一圈即破断。只在个别情况下，鋼屑才断成超过2—3圈的状态（图4）。

为了加强刀具的切削刃，在其工作周緣应研磨成0.2公厘寬的稜角，該稜角 $\gamma = -5^\circ$ 。

为了获得良好的加工表面，切削刃应严格成直綫，并

按平尺来保持。

乙) 导角 $\varphi=90^\circ$ 的侧切刀

图5所示导角 $\varphi=90^\circ$ 的侧切刀是用于半精加工和精加工，这些车刀可以加工平轴和有台阶的轴。

侧切刀与导角为 45° 的通切刀的区别是卷屑沟接近于顶部，其距离为5—8公厘。

切削刃在导角 $\varphi=90^\circ$ 时，在侧切刃上的刀倾角 $\lambda=+3^\circ$ ，其负前角为 $\gamma=-3^\circ$ 使具有负前角是要加强刀具的顶部，此时被切钢屑在顶部的两个互相垂直方向相碰，由于钢屑强力的变形在刀具顶部就发生了很大的力量。

车刀前刃是要专门刃磨，但它可以用安设断屑器或焊以硬质合金来代替。

丙) 纵向和横向的复合车刀

图6所示为纵向和横向车刀的结构，上述结构适用于车制大直径的圆柱面和端面（齿轮等），这些刀具可以大大地降低辅助时间。

丁) 乌兰诺夫车刀

巴基石油机械制造厂的车工乌兰诺夫在加工大钢轴时，采用了科列索夫的方法，改进了刀具的结构，使能在有冲击负荷时车去很大的余量。乌兰诺夫车刀的结构如图7。

乌兰诺夫通切刀没有卷屑沟，钢屑的弯曲是靠切削部的几何形，为了显著地减少切削大余量时的震动，刀杆中心线不垂直于零件的中心线，而成 30° 的夹角。

乌兰诺夫车工成功地在粗车和半精车时采用了这种通切刀。

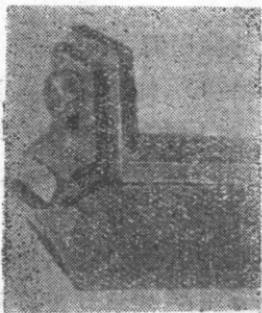


图 2

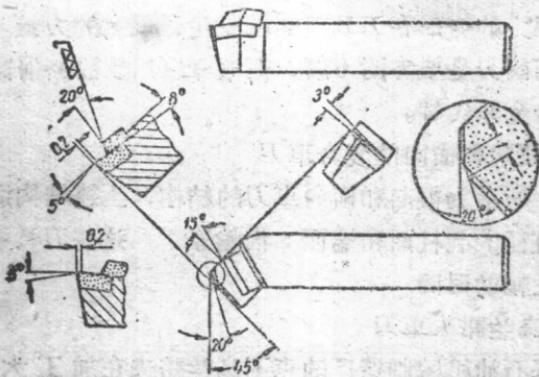


图 3

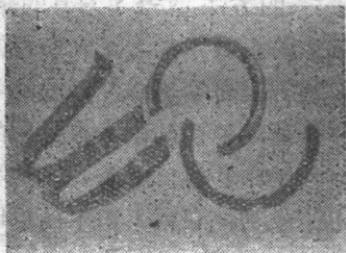


图 4

代号	断面		L	t	m	h	b ₁	a ₁	S _{mm} /轉	K	n	TOCT2209-49				
	B	H										NN	a	b	c	R
YOP21051-001	12	20	110	15	6	13.4	7.3	13.1	2.2	2.5	5	0723	14	8	6	8
YOP21051-002	16	25	125	18	6	18.1	7.3	13.1	2.7	3.0	6	0723	14	8	6	8
YOP21051-003	20	30	150	20	8	22.1	8.2	13.9	3.6	4.0	6	0727	15	9	7	9
YOP21051-004	25	25	125	25	10	17.8	10.3	19.1	2.7	3.0	6	0729	20	11	6	11
YOP21051-005	25	40	200	25	10	30.3	10.1	18.8	3.6	4.0	8	0731	20	11	8	11
YOP21051-006	30	30	150	30	12	20.8	10.1	18.8	3.6	4.0	6	0731	20	11	8	11
YOP21051-007	30	45	200	30	12	35.5	17.1	23.8	3.6	4.0	8	0733	25	14	8	14
YOP21051-008	40	40	200	30	15	30.5	13.1	23.8	3.6	4.0	8	0733	25	14	8	14
YOP21051-009	40	60	300	30	15	48.5	12.9	23.6	3.6	4.0	8	0735	25	14	10	14

註：1. 切削刃 K 的直線性按千分尺保持。

2. 刀具頂部的半徑值在車削時 $r = 1\text{mm}$ 。在加工台阶軸時 r 值按零件圖取。

編號	名稱	數量	頁號	材料			熱處理	標準或規格號	備註
				牌號	毛坯種類	規格			
1	刀杆	1		Cr.45				TOCT1050-53	
2	合金片	1		T6K10.T15K6				TOCT2209-49	

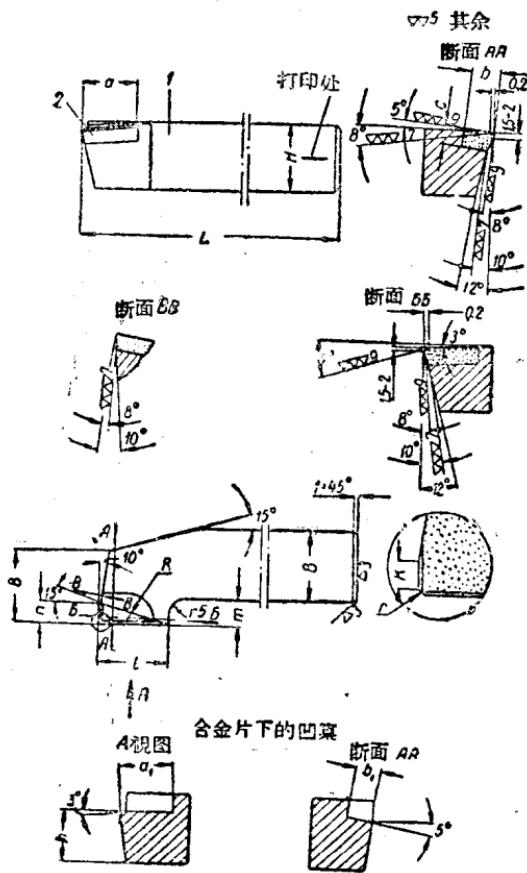


图 5 大走刀车削钢用侧切刀 $\varphi = 90^\circ$
刀具代号25×25×125, 硬质合金T15K6, 刀具YOP21051—004T15K6

代号	断面		L	m	h	b ₁	最大抗力量 mm/轉	K	K ₁	n	ГОСТ2309-49合金片			
	B	H									NN	a	b	c
YOP21059-001	30	30	150	11	20.5	14.1	3.6	4	4.6	8	0121	30	16	9.5
YOP21059-002	30	45	200	11	35.5	14.1	3.6	4	4.6	8	0121	30	16	9.5
YOP21059-003	40	40	200	13	29.5	15.9	3.6	4	4.6	8	0123	40	18	10.5
YOP21059-004	40	60	300	13	49.5	15.9	3.6	4	4.6	8	0123	40	18	10.5

註：切削刃 K 的直線性按半尺保持。

編號	名稱	數量	頁號	材料		热處理	標準或規格號	備註
				牌號	毛坯種類			
1	刀杆	1		Cr45			ГОСТ 1050-52	
2	合金片	1.		T6K10 T15K6			ГОСТ 2309-49	

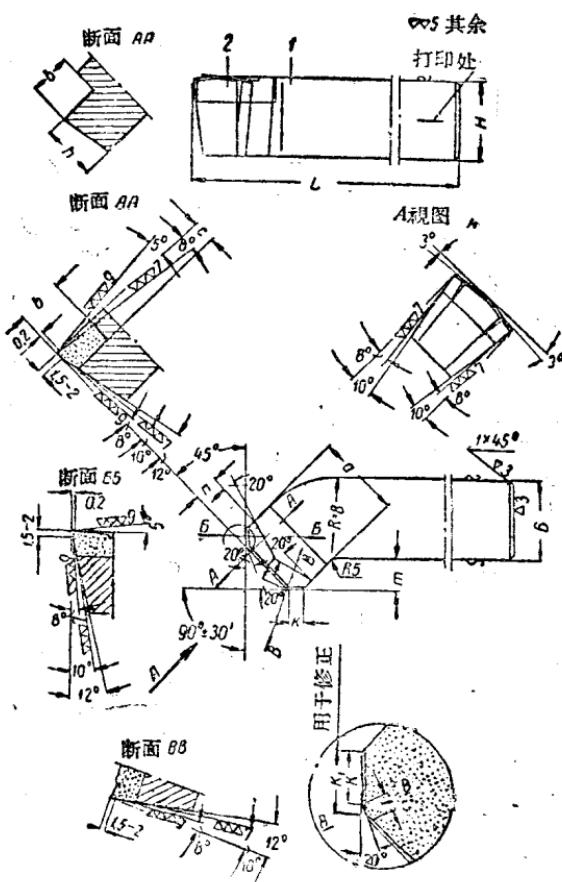


图 6 大走刀车削钢用复合车刀
刀具代号30×30×150, 硬质合金T15K6, 刀具VOP21059-001T15K6

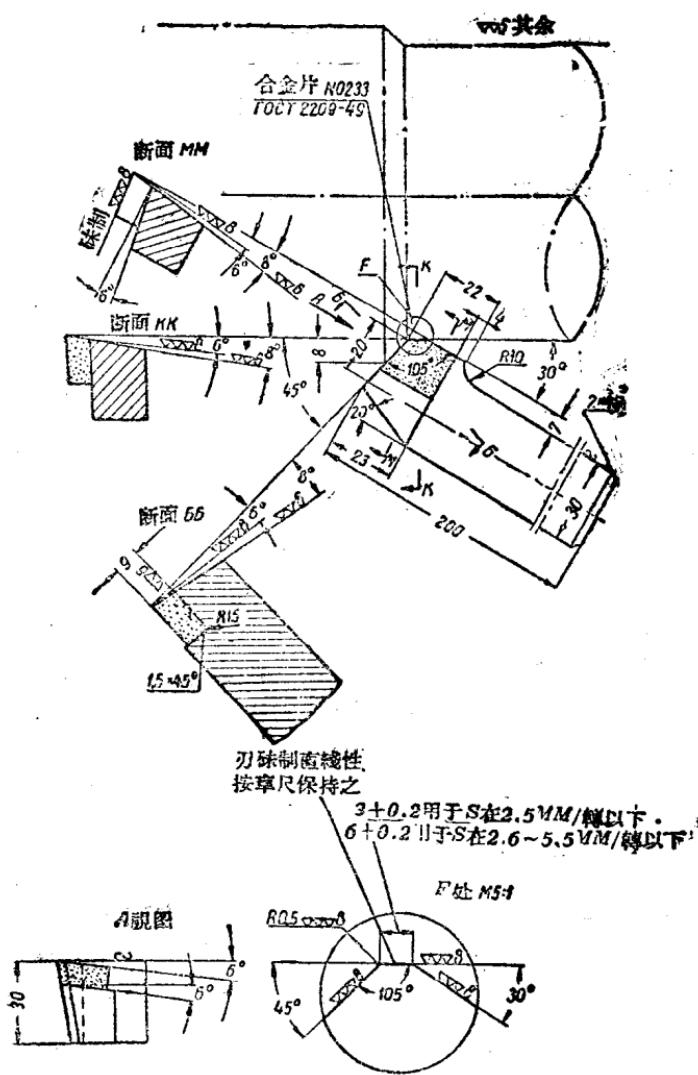


图 7 大走刀車削鋼用通切刀 $\varphi = 45^\circ$ (烏兰諾夫結構)
刀杆材料—Cr40x，合金片材料—T5K10