

# 几何形状公差

余用仁編

机械工业出版社

# 几 何 形 狀 公 差

余 用 仁 編



机 械 工 业 出 版 社

1958

## 出 版 者 的 話

本書內容可分为三大部分。第一部分为一至二章，系統地介紹几何形狀公差的理論知識。第二部分为三至四章，叙述怎样選擇几何形狀精度，并介紹常用零件所要求的精度和各种加工方法所能达到的几何形狀精度。第三部分为第五章，介紹怎样測量几何形狀誤差。必須指出，几何形狀公差至今还没有頒布正式的标准，本書中的資料仅供工作时参考，不能当作标准执行。

本書是以初級技术人員為讀者对象的讀物，希望讀者讀过本書之后就能达到实际使用的目的。这本書只是初步的嘗試，希望讀者提出宝贵的意見。

本書也可供工人和技术人員参考。

NO. 1654

---

1958年6月第一版 1958年6月第一版第一次印刷

787×1092 $\frac{1}{32}$  字数54千字 印張2 $\frac{1}{2}$  0,001—1,000册

机械工业出版社(北京东交民巷27号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华書店發行

---

北京市書刊出版業營業許可証出字第008号 定价(10) 0.40元

# 目 次

<b>第一章 零件的精度 .....</b>	<b>5</b>
1. 尺寸精度 .....	5
2. 形状精度 .....	6
3. 位置精度 .....	6
4. 表面精度 .....	7
<b>第二章 几何形状公差的概念 .....</b>	<b>8</b>
<b>    第一节 几何形状误差的基本类型 .....</b>	<b>8</b>
1. 圆柱体的圆度偏差 .....	8
一、椭圆度(8)——二、棱面度(9)	
2. 圆柱体母线平行度偏差 .....	10
一、鼓形度(10)——二、凹陷度(10)——三、弯曲度(10)	
3. 圆柱体母线平行度偏差 .....	11
4. 圆柱体相互位置偏差 .....	11
一、偏心度(11)——二、径向跳动(12)——三、端面跳动(12)——	
四、轴线的不平行度(13)——五、相交轴线的位置偏差(14)	
5. 平面类型偏差 .....	14
一、不直度(15)——二、不平度(15)——三、不平行度(16)——	
四、不垂直度(16)	
6. 对称度偏差 .....	16
7. 角度偏差 .....	17
8. 表面波度 .....	18
<b>    第二节 几何形状公差 .....</b>	<b>18</b>
1. 公差单位 .....	19
2. 尺寸区分 .....	20
3. 精度等级 .....	21
<b>第三节 几何形状公差与尺寸公差 .....</b>	<b>21</b>
<b>第四节 几何形状公差在图纸上的标注 .....</b>	<b>23</b>

<b>第三章 几何形状公差的应用</b>	28
<b>第一节 几何形状精度的选择</b>	28
<b>第二节 一般机床零件的几何精度</b>	38
一、主轴(38)——二、床身(39)——三、机箱(39)——四、花键 (40)——五、滚动轴承(40)	
<b>第四章 几何形状的加工误差</b>	46
<b>第一节 产生几何形状误差的原因</b>	46
一、椭圆度(46)——二、棱面度(47)——三、母线平直度(48) ——四、母线平行度偏差(49)——五、径向跳动(50)——六、端 面跳动(50)——七、轴线平行度偏差(50)——八、平面的不平度 (51)——九、平面的不平行度与不垂直度(51)	
<b>第二节 各种加工方法得到的几何精度</b>	51
<b>第五章 几何形状误差的测量</b>	62
1.椭圆度	62
2.棱面度	63
3.母线平直度	64
4.母线平行度	65
5.偏心度	65
6.径向跳动	66
7.端面跳动	68
8.轴线平行度	70
9.相交轴线垂直度	72
10.平面直线度及平度	73
11.平面平行度	76
12.平面垂直度	77
13.对称度	78
<b>参考文献</b>	79

# 第一章 零件的精度

每台机器都是由許多零件結合起來的，但不論這些零件是那一个車間或那一个厂的产品，我們都希望在裝配時，任意拿到一個零件，不需任何額外的加工或修整就能裝在規定的部位上。並且裝配起來的部件或机床，它的質量都能全面地滿足預定的技術要求，對於這樣的零件，我們就可稱為滿足互換性的零件。

要實現互換性，當然是要求每個零件都具有相等的尺寸、形狀、相互位置等規定的幾何參數。但要求每個零件都絕對相等，即使用最精密的加工，也不可能達到，而且事實上也無此必要。因此在保證互換性的要求下，通常就按照零件的技術要求，規定在尺寸、形狀、位置、表面精度各方面，允許和理論要求有一定程度的製造誤差，只要不超過規定的製造誤差，零件就能達到互換。規定製造出來的零件和理論要求相差的程度就是零件的精度。

在實現互換性要求時，最早只注意到控制零件的尺寸精度，但是，隨著高速高負荷和精密機器的出現，零件的技術條件日益提高，所以形狀、位置、表面精度等也是組成零件精度的重要因素。如果只注意尺寸精度，就無法保證零件的互換性。

**1 尺寸精度** 每一零件設計時計算出來的尺寸稱為名義尺寸，經過加工後實際測量出來的尺寸稱為實際尺寸，實際尺寸和名義尺寸相符合的程度就是尺寸精度，兩者愈接近，則零件的尺寸精度也愈高。

尺寸精度是根據零件在機構中的作用和配合性質來決定，例如：緊密配合的零件就比松動配合的零件精度要高些，高速高負

荷機構中的零件也比一般機構中零件精度要高些。

尺寸精度的規定，在每个国家里都有系統的完整的制度，这就是大家熟知的公差制度。在国际中有 ISA 公差制度，苏联有 OCT 全苏公差制度，德国有 DIN 公差制度等。在我国也已由第一机械工業部頒布了部定公差标准，这些都是專門为尺寸精度而制訂的公差。

零件的某一部位須和另一零件指定部位相配合，則此部位尺寸称为配合尺寸。配合尺寸的精度，按照公差制度規定选用；对于不起配合作用仅以限制零件外形輪廓或重量用的尺寸，一般称为自由尺寸。对自由尺寸的精度，凡經過切削加工的在苏联机械制造工业中一般規定为 7 級及 8 級精度，在航空及仪器制造工业中常規定为 5 級及 7 級精度，也可按自由尺寸公差分类选用，同时也可不在圖紙上标注。

**2 形狀精度** 每一零件都是由一些不同的几何形体組成，由于加工的誤差，往往实际得到的几何形体与正确的几何形体有誤差，这就是形狀誤差。要求几何形体保持正确的程度就称为形狀精度。

形狀誤差是随原来零件的几何形狀而不同，例如一根圓軸，它的横截面应当是正圓面，但如果形狀有了畸变就会出現橢圓或棱面圓。对于較長的圓軸，則往往因为机床縱向运动的差誤，产生鼓形、凹陷、錐形等形狀誤差。

**3 位置精度** 組成零件的各种几何形体，它們在空間所占有的位置，相互間都有一定的規定要求，这就是位置精度，也称为相互位置精度。凡在相互位置上或对于基准位置上發生的誤差都屬於位置誤差。

位置誤差一般都指与規定的基准線或基准面在空間位置上的

誤差。例如一根迴轉的多階梯形圓軸，要求每各階梯圓面都共有一个軸心，称为同心度。由于加工中的誤差，造成各階梯圓面的几何軸心不能互相重合，也就是对基准軸心綫有了位置誤差，通称偏心。又如測量用的角尺，如果以基座的底面作为基准面，則另一边的表面位置必須与底面成 $90^{\circ}$ ，即保持互相垂直。假使大于或小于 $90^{\circ}$ 时，实际表面和理論表面就有了位置誤差，这是对基准面的位置誤差，通称不垂直度。

相互位置誤差是隨組成的幾何形體及這些形體在空間排列的位置不同而互異，圓柱體和平面所形成的位置誤差，通常有偏心度、徑向跳動、端面跳動、不平行度、不垂直度等基本類型。

**4 表面精度** 組成零件的表面，無論是平面、圓面或其他曲面，總是經過各種加工而獲得。由於加工方法的不同，零件的表面精度也互異。評論表面精度，一般分為表面光潔度和表面波度兩類。

**表面光潔度** 刀具在切削過程中，從零件表面剝離去一層薄薄金屬，而由於刀具的振動，刀刃和表面的摩擦，以及金屬的塑性變形，因而在加工面上遺留下細微的切削痕迹。表面光潔度就是表示這些痕迹深淺不平的程度。

表面光潔度的等級和標準，在蘇聯是按 ГОСТ 2789-51 的規定執行，我國目前各工業部門也都是通行蘇聯的標準。

**表面波度** 表面波度的產生，除了由於刀尖和表面的摩擦外，主要是機床——零件——工具加工系統的剛性不足，引起振動，以及零件坯料質量不均勻等原因。最後在表面上留下周期性的不平波紋，並呈現出顯著的波峰與波谷，不但波峰很高，而且兩波峰之距也比較大，一般在大於 1 公厘到 10 公厘的範圍。

表面光潔度和表面波度的區別是前者波峰低，波距小於 1 公

厘，波紋不显著；后者波峰高，波距大，呈現显著的波紋面。因此也有人把表面光潔度称为表面微观几何精度，表面波度称为表面宏观几何精度。

关于表面波度的分类在后面还要詳談。

对于尺寸精度和表面精度都已有專書論述，故本書以后各章將專門討論形狀精度与位置精度。由于是以圓柱、平面等基本几何形体为对象来談，因此以后各节所称‘几何形狀精度’或‘几何形狀公差’都是指形狀精度与位置精度而言，所称公差制度或OCT公差制度，则系指尺寸公差而言。此外，‘几何形狀公差’有人称为‘整形公差’或‘型体公差’。

## 第二章 几何形狀公差的概念

### 第一节 几何形狀誤差的基本类型

多数机械零件都是由各种几何形体組成，从最簡單的平面、圓柱体、錐体到复杂的不規則几何形体都有。但是根据現代机床所适于加工的几何形体，以及广泛应用在機構中的几何形体，主要还是平面和圓柱体及其联合体。故几何形狀公差也只限于平面和圓柱体这些簡單的几何形狀。

#### 1 圓柱体的圓度偏差

一、椭圓度 一般圓軸之类的零件，在車削或磨削时，如果裝夾不正或有跳动，则加工出来的軸的橫截面就不是正圓，而是如圖1甲所示的椭圓。

椭圓度是以在同一个垂直于軸線的截面內最大直徑与最小直

徑之差來計算。實際測量時，應該多取幾個截面，並且每一截面內要在兩個或兩個以上方向進行測量，一般這兩個方向要互成 $90^\circ$ 。如以 $D_1$ 代表最大直徑， $D_2$ 代表最小直徑，則橢圓度為 $D_1 - D_2$ 。

對於圓孔來說，也有橢圓度出現，如圖1乙。

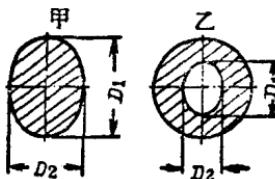


圖 1

**二、棱面度** 棱面度亦稱為多面度，通常只在無心磨削時出現。有了棱面度的軸，它的橫截面不是正圓，而是由許多不同圓心的圓弧連接而成的棱面圓，在此棱面圓內，任何方向上最大的弦都是彼此相等，如圖2所示。由於棱面圓中的 $L$ 值是不變的，所以我們用普通量具和用測量零件對徑的方法，都測不出它的棱面度數值。

棱面度是以把截面輪廓全部包含在內的圓的直徑和切於零件表面的兩平行面間距離之差來計算。如以 $D$ 代表包有截面輪廓的圓的直徑， $d$ 代表切於零件表面兩平行面間距離， $A$ 代表棱面度的值，則

$$A = D - d.$$

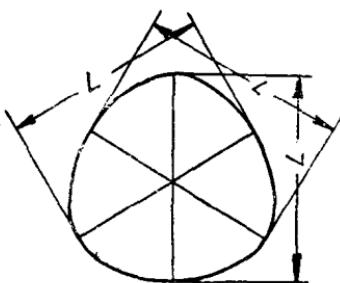


圖 2

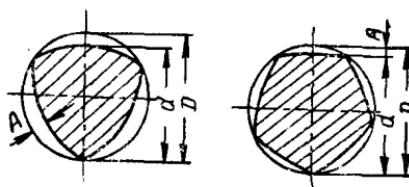


圖 3

产生棱面度的起因，除了用三爪卡盤將零件夾持所引起的变形外，主要是由于無心磨削时軸的迴轉中心位置改变的結果。由于瞬間迴轉中心的数量是可以任意的，因此相連接而成棱面圓的圓弧数也是可以任意的，圖 3 所示就是几个不同圓弧数的棱面圓。

**2 圓柱体母線平直度偏差** 所有圓柱体的母線都应当是平直的直線，但由于加工差誤，就会出現下列畸形：

一、**鼓形度** 鼓形度也有称为桶形或腰鼓形。一般圓柱体在加工之后，如果有兩端細中間粗的鼓肚情况，则这种誤差称为鼓形度。

鼓形度值的計量，是以在通过軸線的縱截面上最大直徑  $D$  和最小直徑  $d$  之差来計算，如以  $a$  代表鼓形度，则

$$a = D - d \quad (\text{參閱圖 4})。$$

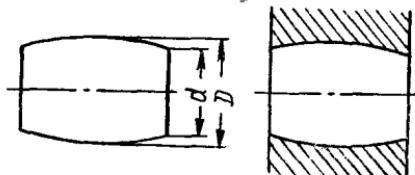


圖 4

二、**凹陷度** 凹陷度剛好和鼓形度相反，它是兩端粗中間細，凹陷情况如圖 5，俗称凹肚。

凹陷度值的計量也是以在通过軸線的縱截面上最大直徑  $D$  和最小直徑  $d$  之差来計算，如以  $a$  代表凹陷度則

$$a = D - d.$$

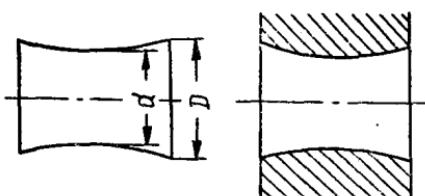


圖 5

三、**弯曲度** 弯曲是指圓柱体在軸心線上發生了弯曲变形，使原来平直的圓軸变成弓形弯軸。



圖 6

弯曲度是以圓柱体軸線或其母線的弯曲撓度来計量。如圖 6

所示，以  $a$  代表弯曲度， $D$  代表包含通过轴线纵截面的表面轮廓的两条平行线之间的距离， $d$  代表实际直径，则

$$a = D - d。$$

**3 圆柱体母线平行度偏差** 上面所述是母线的平直度偏差，在另外一些情况下，例如车床尾座不正时，加工出的圆轴就会直径不一样：一端粗，一端细，成为圆锥体。圆锥体的母线虽然还是直线，但不是互相平行的直线。因此，锥度是母线平行度有了偏差的结果。

母线平行度的偏差用锥度来表示，以垂直于轴线两个横截面内直径之差和两个截面之间距离的比来表示。如图 7 所示，以  $D$

和  $d$  代表两个横截面的直径， $L$  代表两截面之间距离，则锥度为  $\frac{D-d}{L}$ 。

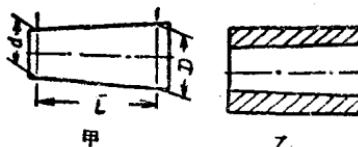


圖 7

**4 圆柱体相互位置偏差** 对于由两个或两个以上圆柱体结合而成的零件，除了径向和轴向的形状误差外，在相互位置方面，还有以下几种类型的误差。

**一、偏心度** 偏心度是指其轴线的圆柱体在轴线上有了偏移或歪斜，一般也称为不同心度。例如多阶梯的圆轴，内外要求同心的轴套，机箱中的轴承孔等，许多零件在理论上都要求同心，但实际上绝对同心是不可能的事，只要偏心度不超出允许限度也就认为合格。

偏心度是以轴线在被检查长度内的最大平行偏移或歪斜来计量，如图 8 所示。在实际测量偏心度时，一般应先选定基准轴线，其余各孔或各轴段的轴线偏移或歪斜都是指和基准轴线的距离误差，如图 9 所示的阶梯轴，以直径  $D$  轴段为基准，其余  $d_1, d_2, d_3$  各

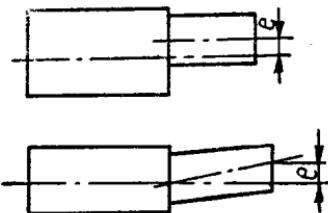


圖 8

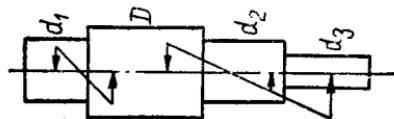


圖 9

軸段的偏心都根據  $D$  軸段來測量。

**二、徑向跳動** 徑向跳動常和偏心度相伴而生，有了偏心，也必然有徑向跳動，不過偏心度是以軸線偏移來計量，而徑向跳動是以被檢驗的圓柱形表面到中心軸線（基準線）距離的最大相差數，或者以被檢驗的圓柱形表面到另一同心的圓柱形表面（基準面）距離的最大相差數來計量。如將圖10的零件夾持在頂尖間測量時，是檢查  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三軸段對中心軸線的徑向跳動；如將  $B$  段放在V形座鉄內，則是檢查  $A$ 、 $C$  兩圓柱形表面对  $B$  圓柱形表面的徑向跳動。

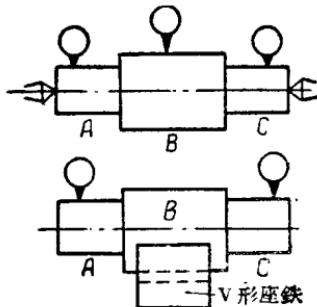


圖 10

徑向跳動是包括軸的橢圓度、棱面度、軸的弯曲度再加上軸的偏心度，可以說是圓柱體的綜合誤差，所以許多零件的偏心度也往往用徑向跳動來限制，而不另外單獨規定零件的偏心度。

**三、端面跳動** 對於細長軸類零件，端面跳動一般影響很少，而對粗短的圓柱體，特別是像法蘭盤之類零件，端面的位置精度就十分重要。所以車床上用來安裝卡盤的法蘭盤，我們總是光車好螺紋，然後旋到車頭主軸上再車削端面，以減少端面跳動。

端面跳動實際上是端面對軸線不垂直的結果，測量端面跳動時，以零件的實際端面至垂直於軸線的基面（在平行於軸心線方向上）的最大差數來計算。如圖11所示，A面為實際端面，B面為垂直於軸線的基面，則 $a$ 為端面跳動。

端面跳動允許的極限值，有時是在被檢查端面的全面內測量，有時規定在端面上距軸心一定距離處測量。如圖12甲所示，是指在A面上任何處的端面跳動都不能大於0.05公厘；圖12乙所示，是指在A面上距軸心100公厘處的端面跳動不能大於0.02公厘。

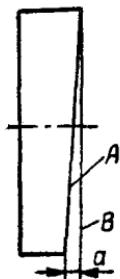


圖 11

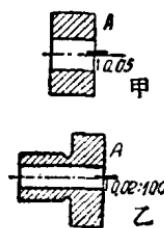


圖 12

測量端面跳動雖然也包含有端面不平度偏差在內，但在車床上加工端面時，如果進刀方向不能和主軸旋轉軸線保持垂直，則車出的端面就會有凸出或凹下的情況，如圖13所示。這些用測量端面跳動的方法，却無法測出。因此對端面的凸出或凹下誤差，可認為是端面的不平度。

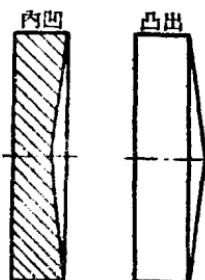


圖 13

四、軸線的不平行度 軸線的平行度  
對許多系列的孔來說是很重要的技術條件，特別是機床機箱中許多系列的軸孔，軸線必須保持平行，變

速齒輪的交互嚙合才能正確。另外如車床車頭機箱主軸的軸線，還必須和機箱的基准底面平行，否則安裝到床身上後，也無法和有關導軌保持平行。

軸線的不平行度是指圓柱體軸線對基準軸線或基準面的平行度偏差，它的誤差值是用在軸線上的兩點分別到基準面或另一軸線（基準軸線）的兩個垂直距離之差與此兩點距離之比來表示，如圖 14 所示，

$A$ 為一軸線， $B$ 為另一軸線， $C$ 及 $C'$ 為 $A$ 上兩點，相距為 $L$ ， $C$ 及 $C'$ 到 $B$ 的垂直距離為 $D$ 與 $D + \delta$ ，則軸線不平行度為

$$\frac{(D + \delta) - D}{L} = \frac{\delta}{L}$$

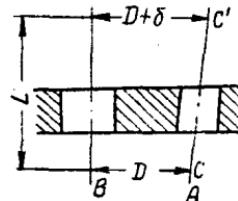


圖 14

如果沒有注明長度，僅規定有偏差值，則此偏差是指被檢查圓柱體的全部長度。

**五、相交軸線的位置偏差** 相交軸線的偏差主要是沒有按規定角度相交，因而引起位置偏移。在一般幾何形狀公差中討論的多限於垂直相交的兩軸線，所以亦稱相交軸線垂直接度偏差。

相交軸線的偏差，可以用兩軸線間夾角的偏差來計量，也可用軸線間實際交點和理論交點的偏移來表示。圖 15 的  $\theta$  角度表示相交軸線的角度偏差， $\delta$  則表示交點的位置偏差。

**5 平面類型偏差** 平面類型也是組成零件的基本幾何形體，特別像機床的床身、導軌、基座等機件，都是由平面形體組成。它們的幾何形狀精度對整個機床來講是極其重要的。平面類型的幾何精度通常分不直度、不平度、不平行度、不垂直接度等四種，其中不直度和不平度屬於平面平度偏差，不平行度和不垂直接度屬於相互位置偏差。

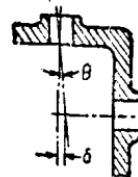


圖 15

**一、不直度** 如果用一平面去切割另一平面，則理論的截面是一條直線。在實際工作中，假使使用一平面去切割表面，表面截面的截形也應當是一條直線，如果表面不平，則截形不是直線，而是如圖 16 所示的曲線。平面的不直度，實際上相當於用一垂直平面，在指定方向上去切割被檢驗表面，所得截面截形的直線偏差值。因此也可說平面不直度是指平面在指定方向上的直線偏差值。

平面不直度可以在一定方向上對表面的全長或部分長度計量。

量具中的刀口形直尺，就是利用兩個平面相交成的一條直線的原理來工作，它本身的工作面要有極高的直線度，因此也常用它來檢查表面的不直度。

**二、不平度** 平面不平度是指被檢驗表面在任意方向上直線度的最大偏差，它和不直度有區別：不直度是在指定方向，實際是一條線的直度偏差；不平度則是在任意方向上，實際是全平面的平度偏差。

檢驗不平度通常用染色法來檢查，在標準平板上塗上顯示劑，然後復在被檢驗表面上，根據單位面積上染色的斑點數，來衡量表面的不平度。

在同一表面上，平面的不平度在不同方向上也可是不同的，例如圖 17 表示的平面，它在縱向每 1000 公厘允許有 0.03 公厘的不平度，而在橫向每 100 公厘則允許有 0.01 公厘的不平度。此外，還可根據零件的實際要求，規定只

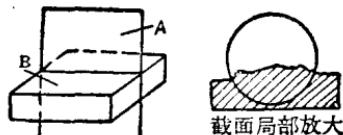


圖 16

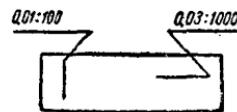


圖 17 平面的不平直  
限度的標誌方法

允許向上凸起或向下凹陷。例如一般平板就只可凹陷，而車床床身導軌，則只允許凸起。

三、不平行度 平面的不平行度是指被檢驗表面對基面的平行偏差，例如量塊的兩測量端面，必須保證平行，才能達到尺寸精密。

平面的不平行度是用被檢驗表面上各點到基面距離之差與一定長度之比來表示。例如 A 面（圖18）上 E 点到基面 B 的距離是  $\delta$ ， $E'$  点到基面 B 的距離是  $\delta'$ ， $EE'$  之間的距離是 L，則不平行度為  $\frac{\delta - \delta'}{L}$ 。

在檢驗表面的不平行度時，也包括表面不平度的數值。

四、不垂直度 平面的不垂直度是指兩相交平面所夾角度對直角的偏差，雖然也可用角度偏差來表示，但通常還是用角邊對理論位置的間隙來表示。它是以一平面（夾角的一邊）為基面，測量另一平面（夾角的另一邊）在規定長度上和理論垂直面的偏差。一般以較長平面為基面，即夾角的長邊，短面為被檢驗面。

圖 19 表示在 L 長度上不垂直度為  $\delta$ 。

6 对称度偏差 对称度偏差是指某些几何形体对于軸綫或基准綫的偏移或歪斜，最典型的是鍵軸上的鍵或軸孔中的鍵槽，它們都要求對稱於零件的軸綫，但在加工中却會出現下列情況的偏差。

第一種情況是鍵或鍵槽對軸綫有平行偏移，如圖20。所偏移的  $\delta$  就是對稱度偏差值。

第二種情況是鍵或鍵槽對軸綫有歪斜偏移，如圖21，此時鍵或槽本身也已歪斜。歪斜偏差是以在一定長度上對原來軸綫偏移

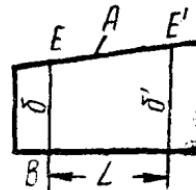


圖 18

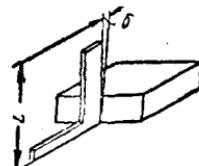


圖 19