

机 械 工 人

国 营 红 湘 江 机

《机械工人识图》编写小组



湖 南 人 民 出 版 社

一九七二年三月

毛 主 席 语 录

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

打破洋框框，走自己工业发展道路。

青年是整个社会力量中的一部分最积极最有生气的力量。他们最肯学习，最少保守思想，在社会主义时代尤其是这样。

我们能够学会我们原来不懂的东西。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。

前 言

在毛主席的无产阶级革命路线指引下，我们伟大的社会主义祖国，正以雄伟的步伐向前迈进。社会主义事业蓬蓬勃发，一接受了工农兵再教育的青年队伍，加入了工业建设的行列，机械制造工业建设大军不断发展壮大。

在机器制造业中，图纸是组织生产和制造机器零件的依据，它是工程界的共同语言，是厂与厂之间，地区与地区之间以及各国之间技术交流的工具。因此，机械工人必须具有识图能力。

“青年是整个社会力量中的一部分最积极最有生气的力量。他们最肯学习，最少保守思想，在社会主义时代尤其是这样。”在马列主义、毛泽东思想的哺育下，一代新人正在茁壮成长。《机械工人识图》一书，是在我厂积极开展对新工人培训工作中产生的。它是在以老工人为主、领导干部、技术人员参加的三结合小组，对《识图》教学内容进行了审定，在编写出初稿的基础上，经过多次实践，反复修改，不断充实教材内容而编写成的。

毛主席的哲学思想是我们认识世界和改造世界的思想武器。为了理论联系实际，教学内容联系生产实践，建立了以看零件图为主，以基本体、组合体的视图为基础，以讲清零件的剖视、剖面的画法为重点的教材内容。在《视图》一篇中，采用开门见山的叙述方法，甩掉投影轴，介绍基本体的视图画法，并叙述运用基本体的视图特征去看懂组合体视图的方法。在叙述《剖视图与剖面图》中，运用事物矛盾法则和认识事物规律的方法，介绍一九七一年国家标准《机械制图》的有关内容。在编写《零件图》一篇中，选编了各类典型零件图以作识图练习使用。不仅如此，在《视图》、《剖视图与剖面图》各篇中，都选编了看标准件图纸的练习。

“事物都是一分为二的。”由于我们对培训新工人工作的规律性还处于初步认识阶段，《识图》如何适应培训工作的要求又缺乏经验，加以编写时间仓卒，编者水平有限，因此，本书一定有不少缺点和错误，希望读者批评指正，以便我们在今后实践中进一步地修改、补充。

编 者

一九七二年三月

目

录

第一篇 视图

一、视图的基本概念	(3)
1.什么是正投影	(4)
2.多面投影的必要性	(4)
3.投影面的展开	(5)
二、基本体的三面视图	
1.长方体	(6)
2.六棱柱	(7)
3.圆柱	(8)
4.圆锥	(8)
5.球体	(8)
三、切割基本体	(9)
1.长方体的锐边倒角和倒圆	(9)
2.棱堆台和圆锥台	(9)
3.平面切圆柱	(10)
4.圆柱倒角和穿孔	(10)
5.平面切球、球体穿孔	(11)
四、尺寸注法	
1.注尺寸的基本知识	(11)
2.基本体的尺寸注法	(13)
3.一般零件的尺寸注法	(14)
五、组合体的三面视图	(14)

1.组合体及其形体分析	(14)
(1) 拼加型	(15)
(2) 切割型	(15)
(3) 综合型	(15)

2.组合体的三面视图画法	(16)
--------------	------

六、组合体的表面交线	
1.两圆柱相交	(18)
2.圆柱上穿圆柱孔	(19)
3.六棱柱的30°倒角	(19)

七、怎样看组合体的视图	(20)
-------------	------

八、检查看图效果的方法	(22)
-------------	------

1.切泥模型	(22)
--------	------

2.补画第三视图	(23)
----------	------

3.立体图的画法	(24)
----------	------

(1) 平面立体的立体图画法	(25)
(2) 圆弧形体的立体图画法	(26)

练习	(28)
----	------

第二篇 剖视图与剖面图

一、采用剖视图的意义	(38)
二、剖视图的种类	(39)
1.全剖视	(39)
2.半剖视	(39)

3. 局部剖视	(40)	(5) 齿轮	(70)
4. 斜剖视	(41)	(6) 弹簧	(71)
5. 阶梯剖视	(41)	二、比例	(72)
6. 旋转剖视	(42)	三、表面光洁度注法	(72)
三、筋和轮廓在剖视图中的画法	(43)	四、常见工艺结构的尺寸注法	(75)
四、剖面图		五、技术要求	(77)
1. 移出剖面	(44)	六、怎样看零件图	(77)
2. 重合剖面	(45)	练习	(80)
五、剖面线和剖面符号			
六、怎样看剖视图	(46)		
练习	(47)		
	(50)		
第三篇 零件图			
一、图形	(61)	一、什么是装配图	
1. 基本视图	(61)	二、装配图的内容	(110)
2. 局部视图	(62)	三、装配图的几种规定画法	(112)
3. 局部放大图	(62)	四、怎样看装配图	(113)
4. 斜视图	(63)	五、其他	(117)
5. 旋转视图	(63)	1. 公差与配合	(117)
6. 假想投影	(64)	(1) 公差	(117)
7. 折断画法	(64)	(2) 配合种类	(118)
8. 简化画法	(65)	(3) 配合制度	(118)
(1) 滚花	(65)	(4) 尺寸精度	(119)
(2) 回转体上的局部平面	(66)	(5) 配合代号注法举例	(119)
(3) 键槽的局部视图	(66)	2. 表面形状和位置偏差的表示法	(119)
(4) 螺纹	(67)	3. 机动示意图符号	(119)
		4. 工序图	(119)
		练习	(132)

第一篇 视图

毛主席教导我们：“认识从实践始，经过实践得到了理论的认识，还须再回到实践去。”

我们在机械工业生产实践中，经常碰到图纸，这种图纸是按照投影原理和国家标准《机械制图》的规定画法画出来的。《机械工人识图》一书是介绍这些原理和画法，通过学习，掌握这些原理和画法，看懂生产中所使用的图纸，做到按图加工，确保产品质量，增加数量，为人类作出较大的贡献。

我们在生活中看到的图画，是用立体图来表达物体形状的，如图1—1，这种图有立体感觉，能看出物体的大概形状。立体图的缺点是与物体的形状不完全相同，原来

是长方形的变成了平行四边形，原来是圆形的变成了椭圆形，物体后面的部分被挡住看不出来。总之，立体图不能完整和清楚地反映出物体的形状和大小。

工厂里使用的图纸如图1—2所示，这种图是由视图和文字来表达的。一个视图表示物体的一个方面的形状，几个视图合起来就能表示物体的整个形状了。

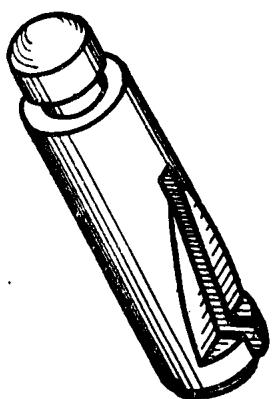


图1—1 立体图


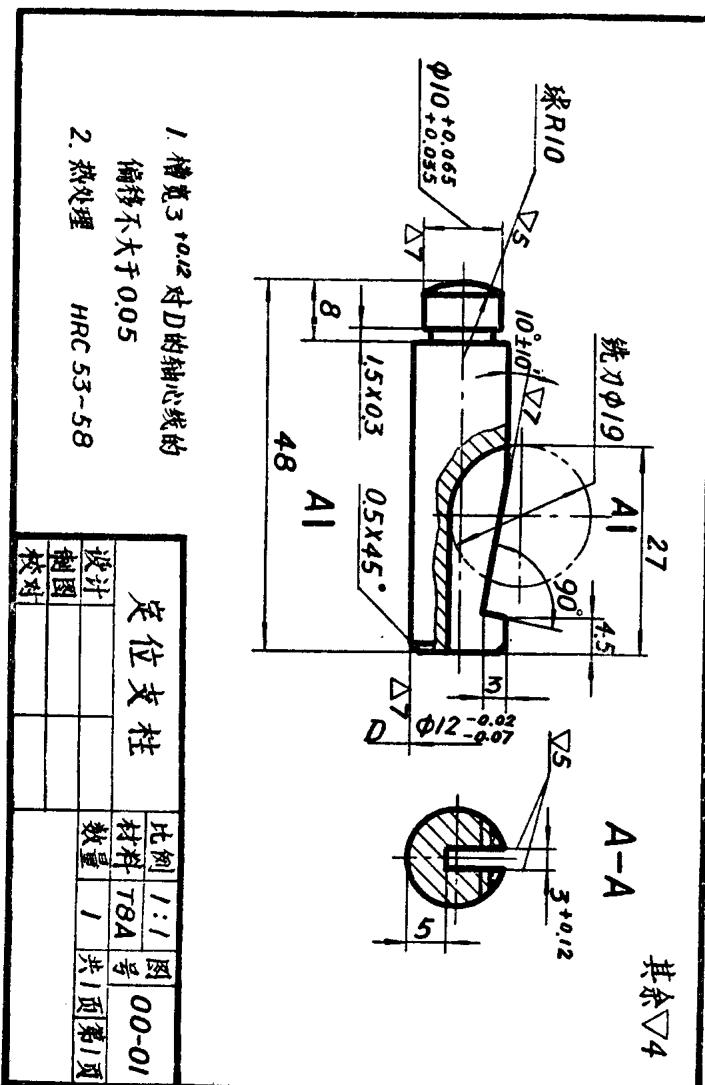


图1—2 零件图

视图是按规定的图线画出来的，各种图线的名称、型式、宽度及其应用举例如表1—1中所述。

表1—1 图 线


序号	图线名称	图线型式	图线宽度	应 用 举 例
1	粗 实 线	——	b (约0.4~1.2mm)	可见轮廓线
2	虚 线	---	b/2左右	不可见轮廓线
3	细 实 线	---	b/3或更细	3 ₁ —尺寸线和尺寸界线 3 ₂ —剖面线
4	点划线	—·—·—·—·—	b/3或更细	中心线、轴线
5	双点划线	—·—·—·—·—	b/3或更细	假想轮廓线
6	波浪线	~~~~~	b/3或更细 (徒手绘制)	断裂线

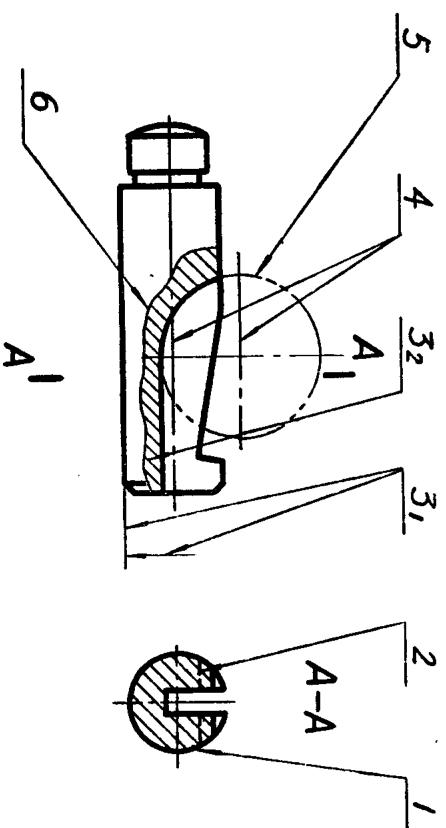

绘制视图时，优先采用表 1—2 中 $B \times L$ 的图纸幅面。每张图纸都要画出图框，无论图纸竖放或横放，图框的左边为装订边，图框的右下角为标题栏，它的格式如表 1—2 中图 a 和 b。

表 1—2 图纸幅面和图框

幅面代号	0	1	2	3	4	5
$B \times L$	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297	148×210
c					5	
a			10		25	

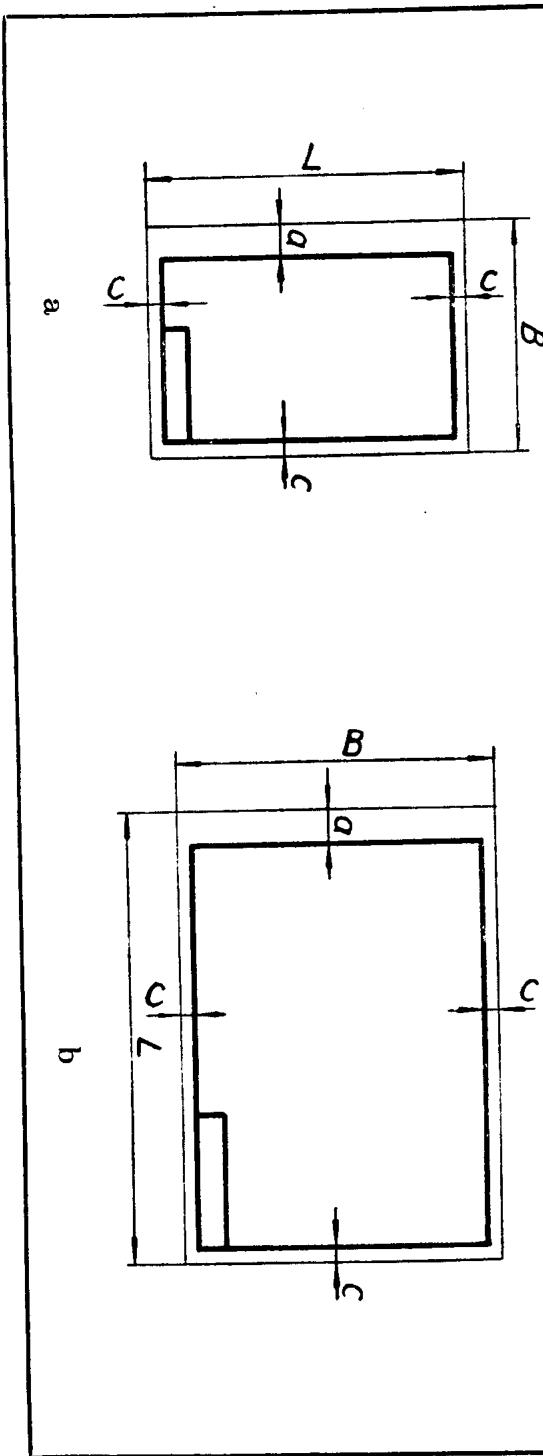

一、视图的基本概念

视图是运用正投影的原理画出来的图形，有它的规律性。“学游泳有个规律，摸到了规律就容易学会。”我们通过

学习，掌握了正投影的原理，摸到了它的规律，就能画出和看懂视图。

1. 什么是正投影

晚上把三角板放在灯和墙之间，三角板受光线照射，在墙上出现了它的影子，如图 1—3。由于光线是不平行的，当移动三角板的位置时，影子的大小就会跟着改变。总之，不能得到与三角板大小相等的影子。

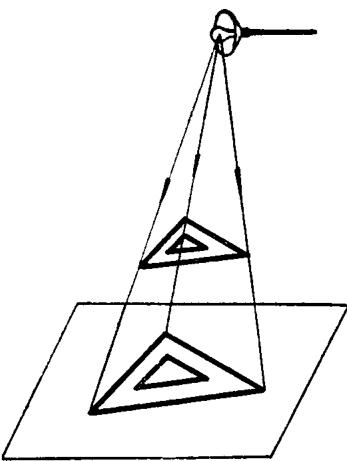


图 1—3 影子

太阳当顶时，放在地上的一张方桌，在地面上的影子和桌面的大小相等。这是因为太阳光线是平行光线，光线又与地面垂直的缘故，所以影子和桌面的大小相等。如图 1—4。

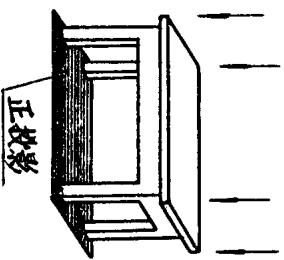


图 1—4 桌子的正投影

如果三角板与墙面处于平行位置，用平行光线垂直地照

射到墙上，同样，在墙上也可以得到与三角板大小相等的影子。这种影子就叫

正投影，简称投影。

光线叫投影线，墙

面叫投影面。这种

投影线垂直于投

影面的投影方法，

叫正投影法。如图

1—5。

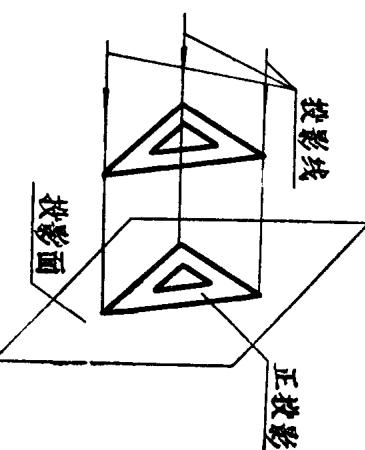


图 1—5 正投影

2. 多面投影的必要性

如图 1—6 所示，我们运用正投影法画图时，把纸当作投影面，将物体放在适当的位置，把眼睛的视线作为平行的投影线，正对着物体看去画出来的图形，叫视图。


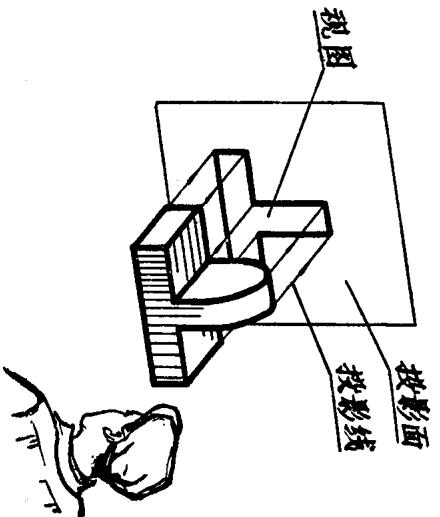


图 1—6 视图

在一般情况下，要想完整、清楚地表示物体的形状和大小，只从单方面去看物体，画出一面视图是不够的。“世界上的事情是复杂的，是由各方面的因素决定的。看问题要从各方面去看，不能只从单方面看。”因此，必须从各方面去看物体，采用多面视图来表示物体的形状和大小。将物体放在互相垂直的三个投影面之间，从正前方看去，画在正投影面上的叫主视图，它反映了物体的长度、高度方向的形状和大小。要表示它的宽度方向的形状和大小，还需要自上而下投影，画在水平投影面上的叫俯视图，如图1—7a。但主视图和俯视图仍然没有把物体上面部分的半圆柱形状表示清楚，因此，还必须从左向右投影，画在侧投影面上的叫左视图。如图1—7b所示的三面视图，从三个方面将物体各部分的形状和大小清楚地反映出来。

3. 投影面的展开

我们在生产中所用的图纸都是画在纸面上，即各视图同在一平面上，而图1—7 b中，主视图、俯视图、左视图却在互相垂直的三个投影面上，为了使三个视图同在一平面上表

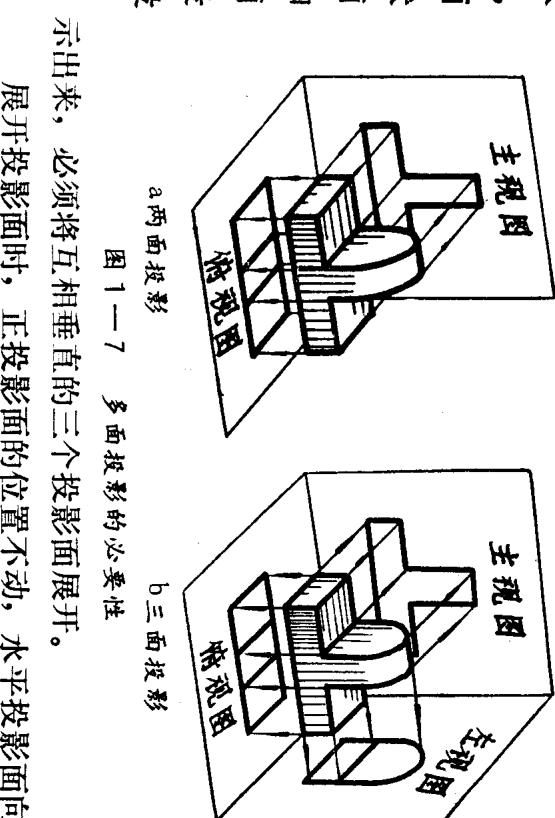

a. 两面投影

b. 三面投影

示出来，必须将互相垂直的三个投影面展开。

展开投影面时，正投影面的位置不动，水平投影面向下

转90°，侧投影面往右转90°，使三个视图摊平在一个平面上，如图1—8 b所示。

因为各视图的相互位置已经确定，并保持一定的投影关系，所以不画投影面的边界，不注视图名称，如图1—8 c。

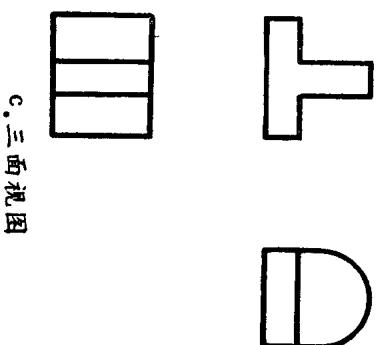
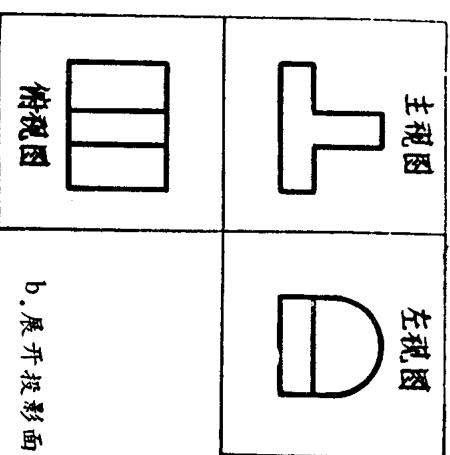
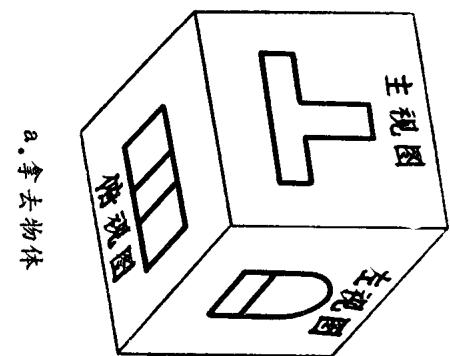


图1—8 投影面的展开

二、基本体的三面视图

构成物体或零件的基本形体，叫基本体。

零件的形状虽然是多种多样的，但为了制造的方便，它的形状一般是有规则的，都可看成是基本体或由几个基本体所组成的。因此，掌握基本体的视图规律是看懂零件图的基础。

基本体按其表面不同，可分为平面立体与曲面立体两大类。

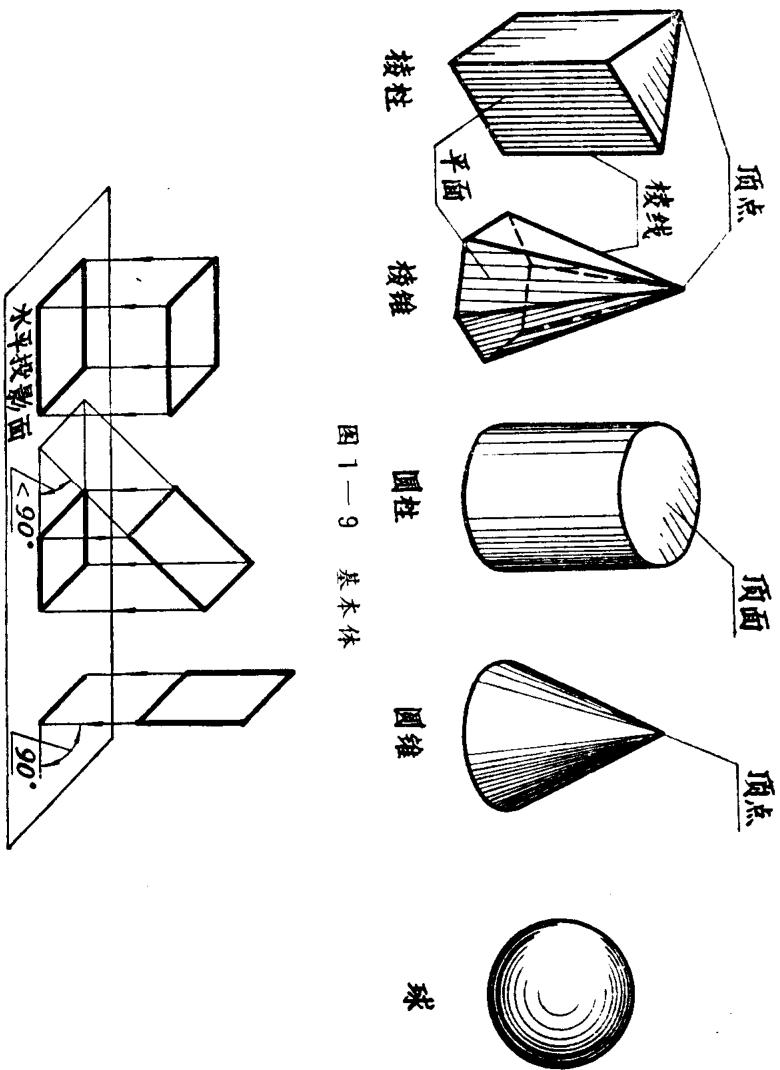


图 1—9 基本体

类。如棱柱、棱锥等由许多平面围成的，属于平面立体；球体由曲面围成，是曲面立体，圆柱、圆锥由曲面与平面围成，都属于曲面立体。如图 1—9。

平面的投影规律：一平面对于一投影面的位置有平行、倾斜、垂直三种。如图1—10所示，当平面与投影面平行时，其投影反映实形；倾斜时小于实形；垂直时为一直线。即：平行现实形，倾斜投影小，垂直成一线。

图 1—10 平面投影的规律

1. 长方体

长方体由六个长方形围成。相对的两个长方形平行且相等，相邻的两个长方形互相垂直。

如图1—11所示，使长方体的六个平面分别平行于各投影面，则其三面视图都是长方形。

各视图的性质是：主视图反映出长方体的长度和高度的形状、大小；俯视图反映出长方体的宽度和高度的形状、大小；左视图反映出长方体的宽度和高度的形状、大小。

毛主席教导我们：“不论做什么事，不懂得那件事的规律，它的性质，它和它以外的事情的关联，就不知那件事的规律，就不知如何去做，就不能做好那件事。”因此，我们不但要知道各视图的性质，而且还要找出各视图的投影关系，才能掌握画视图的规律。三面视图的投影关系是：主、俯视图长对正；主、左视图高平齐；俯、左视图宽相等。简单地说：长对正，高平齐，宽相等。

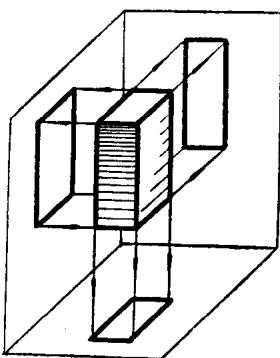


图1—11 长方体的三面视图

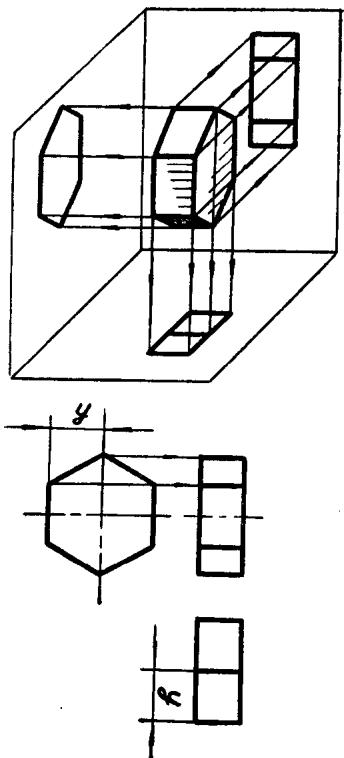


图1—12 六棱柱的三面视图

2. 六棱柱

面为相等的长方形。

把六棱柱放成：使它的顶面和底面平行于水平投影面，六个侧面中的相对两个侧面平行于正投影面。

它的三面视图如图1—12所示：俯视图中的正六边形表

示了六棱柱的顶面和底面的真实形状，顶面挡住了底面；六个侧面都与水平投影面垂直，它们的俯视图是正六边形的各边。从主视图来看，六棱柱的前后两侧面平行于正投影面，它的投影为长方形，反映实形，前面挡住了后面；六棱柱的其他四个侧面与正投影面倾斜，在正投影面上的投影为左、右各一个长方形，但小于实形，顶面和底面与正投影面垂直，其投影都是直线，是主视图的上下两边，所以主视图是三个长方形组成的图形。从左视图来看，六棱柱的顶面和底面与侧投影面垂直，它在侧投影面的投影为上、下两条水平线；六棱柱的前、后两个侧面与侧投影面垂直，它的投影是左、右的两条垂直线；六棱柱的其他四个侧面与侧投影面倾斜，它的投影是两个长方形，但小于实形。

3. 圆 柱

圆柱是一种曲面立体，由底面圆、顶面圆和圆柱面所围成。

圆柱面是一条与轴线平行的直线作母线，绕轴线旋转而成的。

如图 1—13，把圆柱的轴线摆成与水平投影面垂直的位置。它的俯视图是一个圆形，反映了圆柱的顶面和底面的实形，顶面遮住了底面。从主视图来看，因为两端面与正投影面垂直，所以投影是两条水平线，圆柱面向正投影面投影时，它的轮廓投影成为两条垂直线，因此，整个主视图就是长方形，它表示了圆柱面的前半部是可见的，后半部被遮住了。左视图的长方形，表示圆柱面的左半部可见的，右半部被挡住了。

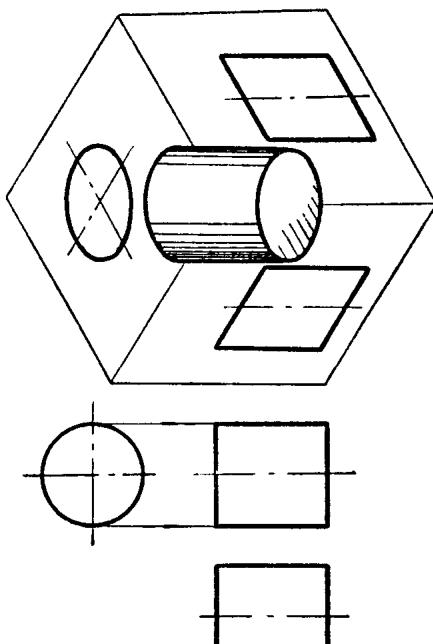


图 1—13 圆柱的三面视图

相交的直线作母线，绕轴线旋转而成。

圆锥在投影面间所放位置，使其轴线垂直于水平投影面。它在水平投影面上的投影是一个圆形，其他两个视图是相等的三角形。它的俯视图为一圆形，反映圆锥底圆实形，圆锥面的投影与圆形重合，是看得见的。在主视图的三角形，表示圆锥面的前半部看得见，后半部被遮住了。左视图的三角形，表示圆锥面的左半部看得见，右半部被遮住了。如图 1—14。

5. 球 体

球体的三个视图是三个相等的圆形，表示了球的三个方向的投影轮廓。如图 1—15。

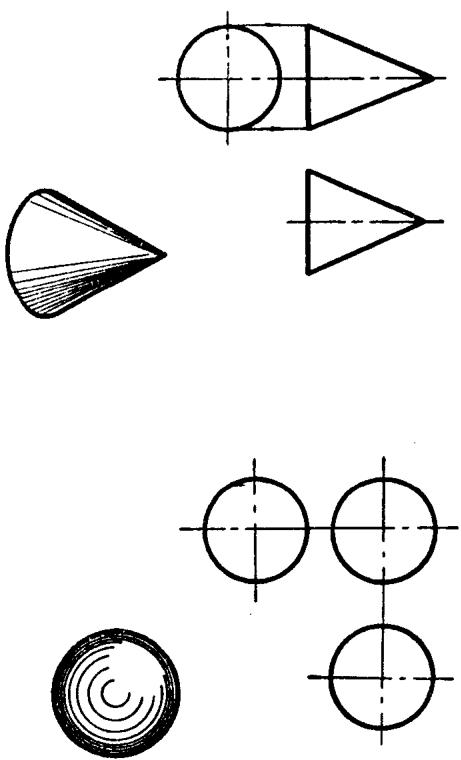


图 1—14 圆锥的三面视图

图 1—15 球的三面视图

4. 圆 锥

三、切割基本体

组成零件的立体有些是不完全的基本体，如同从基本体中切去一部分似的，如图1—16为切割基本体。

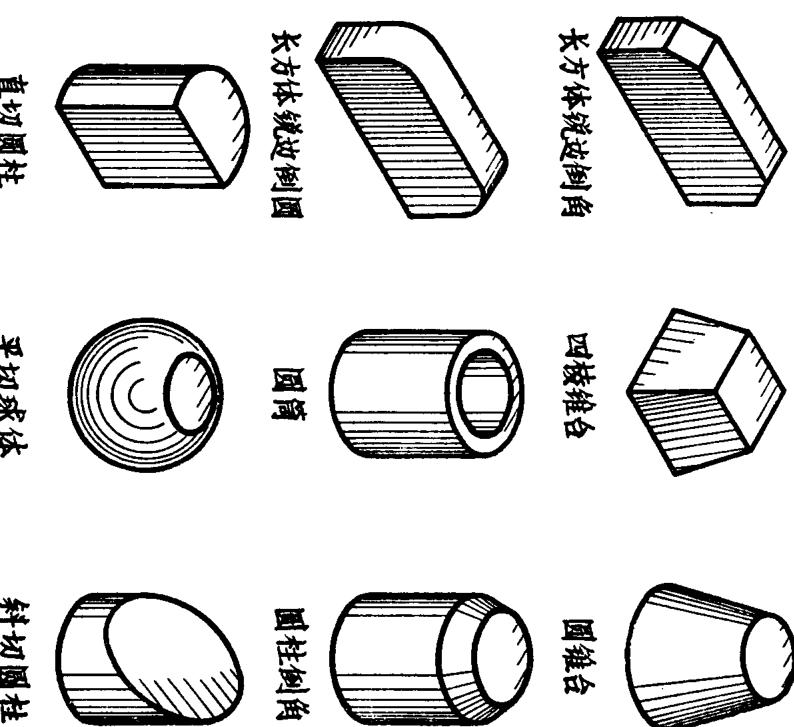


图1—16 切割基本体

2. 棱锥台和圆锥台

棱锥台是切去了顶的棱锥。为作图方便起见，可按棱锥先画出它的两面视图，然后画出切去顶后的顶面的投影。画顶面的投影时，先画投影为一直线的视图，如图1—18a，先画主视图，再画俯视图，然后画左视图。

圆锥台是切去了顶的圆锥。顶面是一个圆形，画法和棱锥台相似。如图1—18b。

图和左视图中都要画出交线的投影。

若零件的尖角部分切成了圆弧面，叫倒圆。这段圆弧面与原来的端面光滑相切，相切部分没有分界线，当然，视图上也不画分界线了。如图1—17b。

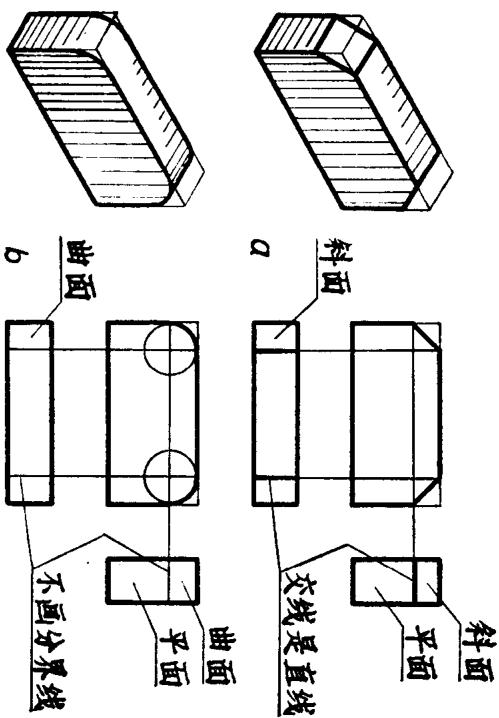


图1—17 长方体的锐边倒角和倒圆

1. 长方体的锐边倒角和倒圆

将零件尖角部分切掉，叫倒角。长方体倒角后，出现一斜面，斜面与平面相交的交线是直线，因此图1—17a的俯视

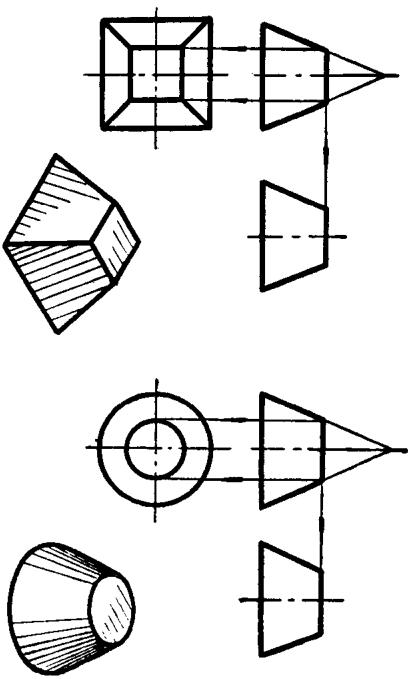


图 1—18 棱锥台和圆锥台的三面视图

3. 平面切圆柱

平面切圆柱，如图1—19a，当切平面与圆柱轴线平行时，切断面是一个长方形，长方形的长边是圆柱的高度，宽边是切平面与圆柱顶(底)圆相交部分的弦长。

在主视图中，因切平面与正投影面平行，所以长方形在主视图中反映真实形状。因为切平面垂直于水平投影面和侧投影面，所以长方形的俯视图和左视图都是直线。

当切平面与圆柱轴线倾斜时，切断面的形状是椭圆。如图1—19b。

因切平面与正投影面垂直，所以椭圆在主视图成一直线。因圆柱面与水平投影面垂直，椭圆又在圆柱面上，所以它在俯视图中仍是圆形。因切平面与侧投影面倾斜，所以切断的椭圆在左视图仍是椭圆，但小于实形。

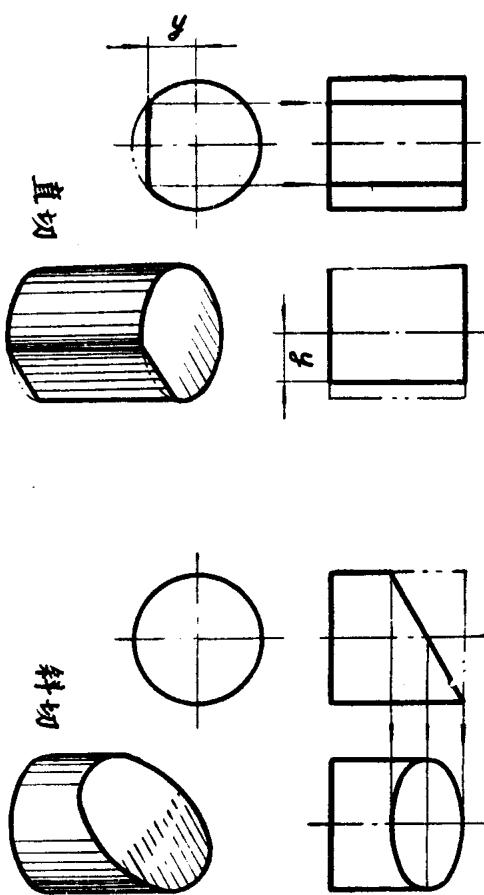


图 1—19 平面切圆柱

4. 圆柱倒角和穿孔

图1—20a所画的是具有倒角的圆柱，是圆柱被车了一刀，倒角部分是圆锥台。画图时从表示倒角高度的那个视图，如主视图开始，再画其他视图。

图1—20b所画的是圆筒(或套筒)，是圆柱中间钻了一个通孔。孔的直径在主、左视图上看不见，看不见的轮廓线用虚线表示，看得见的轮廓线用粗实线表示，轴线、用点划线表示。画图时，可从投影为圆的那个视图，如俯视图开始，然后画其他视图。

为什么画圆筒从投影为圆的那个视图开始，而画圆柱倒角则从表示倒角高度的视图开始呢？“对于具体情况作具体分析”，因为圆筒的内径、外径都是已知尺寸，而倒角尺寸

是给定倒角高度和角度，倒角顶圆是加工形成的。所以画图时从给定的尺寸、作图方便的视图开始，各视图互相配合，同时画出。

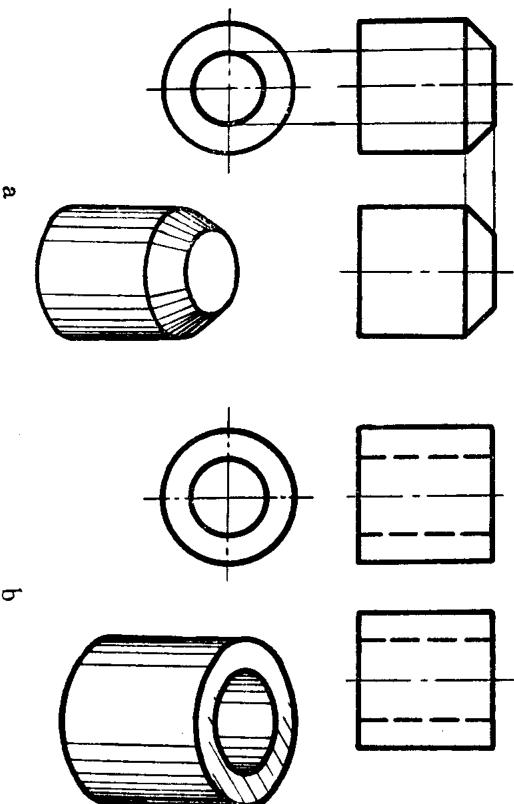


图 1—20 圆柱倒角和穿孔

5. 平面切球、球体穿孔

用平面切球，切削面是个圆形。若切平面与水平投影面平行时，切削的圆形在俯视图仍是圆形；其他两个视图都是水平线。画图时先画投影为直线的视图，如图1—21a的主视图中，按切断后剩下的高度画一水平线，它与圆周（球的投影）交于两点，这两点之间的弦长等于切断圆形的直径，在俯视图为圆形，并反映它的实形。

通过球体中心穿圆柱孔时，穿孔与球面的交线是圆形，是圆柱孔的顶圆和底圆。若圆柱孔的轴线与水平投影面垂直

直，穿孔在俯视图上是个圆形，其他两个视图都是长方形，长方形的上下两边是穿孔处交线圆形的投影，左、右两边是孔的高度（虚线）的投影。如图1—21b。画圆柱孔时，先画俯视图上的圆形（圆柱孔直径），然后向主、左视图投影，投影线与圆周（球的投影）相交就定出上下两交线的投影位置。

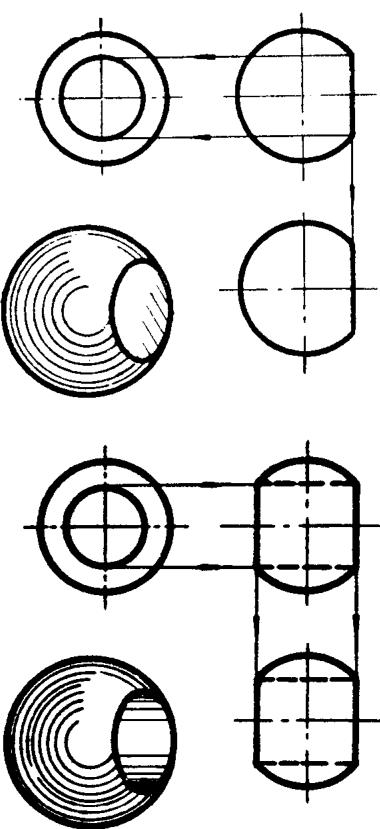


图 1—21 平面切球和球体穿孔

四、尺寸注法

1. 注尺寸的基本知识

视图用来表示零件的形状，零件的大小由标注的尺寸数字来确定。从所表示的图线引出的细实线，以表示所注尺寸范围，这种线叫尺寸界线。为了明确地指出所标注尺寸的长度，画出一条与所指的图线平行的细实线，这种线叫尺寸线。在尺寸线的开始和终止处画出箭头。尺寸数字一般注写在尺