



电力工业技工学校教材試用本

材料学基础

沈阳电力技工学校編

电力工业出版社

材 料 学 基 础

沈阳电力技工学校编

中华人民共和国电力工业部教育司推荐
作电力工业技工学校教材试用本

电 力 工 业 出 版 社

內 容 提 要

本書內容包括：金屬材料的基本知識，黑色金屬材料、有色金屬材料、非金屬材料的成分、性能及在工業上的用途。書中內容淺顯，并附有插圖109幅。可以帮助電力技工學校的學生和機、爐專業的檢修工人獲得材料方面的基礎知識。

材 料 學 基 础

沈陽電力技工學校編

458Z49

電力工業出版社出版(北京市右廣26號)

北京市音像出版社圖書許可證字第082号

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

787×1092‰開本 * 6½印張 * 113千字 * 定價(第9類)0.80元

1956年10月北京第1版

1956年10月北京第1次印刷(0001-20,100冊)

序　　言

“电力工业技工学校教材試用本”原是沈阳电力技工学校 1955 年的教材，内包括鍋爐、汽机、电气三个專業(每一專業分运行和检修兩班)的 22 种教材。沈阳电力技工学校編写这套教材是以本校的教学計劃和教学大綱为根据，这个教学計劃和教学大綱是参照苏联技工学校的教学計劃和教学大綱制定，經电力工業部审查批准的。

由于电力技工学校的学員大都是初中程度的青年，他們都不懂技术，生产經驗也不丰富，因此在編写这套教材时，尽量使內容淺显，說理簡明，通俗易懂，并且避免了一些复杂公式的煩瑣推演和証明。另外，因为这些学員在畢業以后，經過現場短期的實習，就要投入生产，担负火力發电厂的运行或检修工作，所以教材的內容就特別注意到貫徹法規和規程，結合現場实际的需要，并在必要的地方作了淺近的解釋。目的是使学員到达現場以后，很快地熟悉生产过程并掌握操作技术。因此，“电力工业技工学校教材試用本”不但可供电力技工学校的学員學習，而且也作为各發电厂培训技术工人的教材，还可作为工人进修的讀物。

随着国家电力工业的蓬勃發展，电力技工学校和現場培训工作也在迅速地前进。根据客觀需要，电力工业出版

社和沈阳电力技工学校共同研究，决定将 1955 年的教材修訂出版。这套教材經中华人民共和国电力工业部教育司推荐做为“电力工业技工学校教材試用本”。

参加編寫和修訂这套教材的教師是很多的，其中电气科有蔡元宇、吳修法、徐康吉、魏蔭蓀、施致中、王熹德等同志；汽機科有周礼惠、刘勤勤、樓維时、于学富、郁善同、康文秀、林虔、齐恩海等同志；鍋爐科有李力夫、余立培、孙向方、蔣世徵、董树文，刘少青、郭新民、王景龙、張印、孙吉星、王庆翰等同志；基础技术科有李天璞、程与权、杜金祥、吳淑华、李恒章、樂学忠等同志。在修訂过程中，重庆电力技工学校張盛荣同志協助編寫汽机專業热工学教材，重庆、上海电力技工学校教师周基善、蔡紹勤、胡駿之等同志对修訂教材提出了許多宝贵的建議，并校对了部分教材，特此对他们表示感謝。

此書参考了苏联奧斯大宾柯、基里洛夫合著，泰福鴻等合譯的“材料学”等十二本書，在这里对著譯者表示感謝。

由于修訂時間短促，虽然修訂教材的同志們在主观上尽了最大努力，但限于水平，因而不完善的地方無疑是存在的。我們誠恳的希望讀者提出批評和意見，以便再版时修正。

沈阳电力技工学校

1956 年 7 月

目 录

序 言	
緒 論	5
第一章 金屬材料的基本知識	10
第一节 金屬材料的物理性質	10
第二节 金屬材料的化學性質	21
第三节 金屬材料的工藝性質	29
第四节 金屬材料的機械性質	33
第五节 金屬的結晶組織	63
第二章 黑色金屬材料	69
第一节 普通生鐵	69
第二节 特殊生鐵	73
第三节 碳鋼(CT)	85
第四节 合金鋼	100
第五节 鋼鐵熱處理	106
第六节 鋼鐵的火法鑑別法	124
第三章 有色金屬材料	140
第一节 銅及銅合金	141
第二节 輕合金	149
第三节 軸承合金	152
第四节 錄接材料	157
第五节 易熔合金	163
第四章 非金屬材料	165

第一节 潤滑材料.....	135
第二节 研磨材料.....	173
第三节 耐火材料.....	178
第四节 保溫材料.....	185
第五节 盤根、墊料.....	188
附 彙	189

緒論

在我們日常生活中，經常會碰到許多用具，比如：教室內的桌椅，屋子里的門窗，建造房屋的磚瓦，吃飯用的傢具，等等。而這些用具，都是用不同的材料，經過加工制作而成的。所使用的材料，有的是金屬，有的是非金屬；隨著人類社會的發展，使用的用具日漸增多，需用的材料也更加廣泛。不僅僅是這樣，各種材料除了製造日常用具以外，在農業上、工業上、國防上及其他各種技術研究上，尤其顯得重要。因為隨著科學的進展，技術水平的不斷提高，使得製造機器、設備的零件構造更加複雜，對使用材料的質量要求也更加嚴格了。

只要我們看一看在電力工業上材料的應用情況，就能体会到它的重要。現在我們使用的電力，絕大部分是火力發電廠發出的；火力發電廠的簡單生產過程，主要是用煤燃燒，把水變成蒸汽（鍋爐車間），再用蒸汽的力量，推動汽輪機帶動發電機轉動（汽機車間）。發電機轉動發出的電，經過變壓器，送到廠外（電氣車間），也就是說火力發電廠主要是由這三個車間構成的（如圖1）。

無論是鍋爐上的汽包、汽水管道、爐膛、煙囪和風機，或者是汽機上的葉片、轉軸、水泵和閥門，也無論是電氣車間的轉子、導線、油缸和鐵架；都是用各種材料制


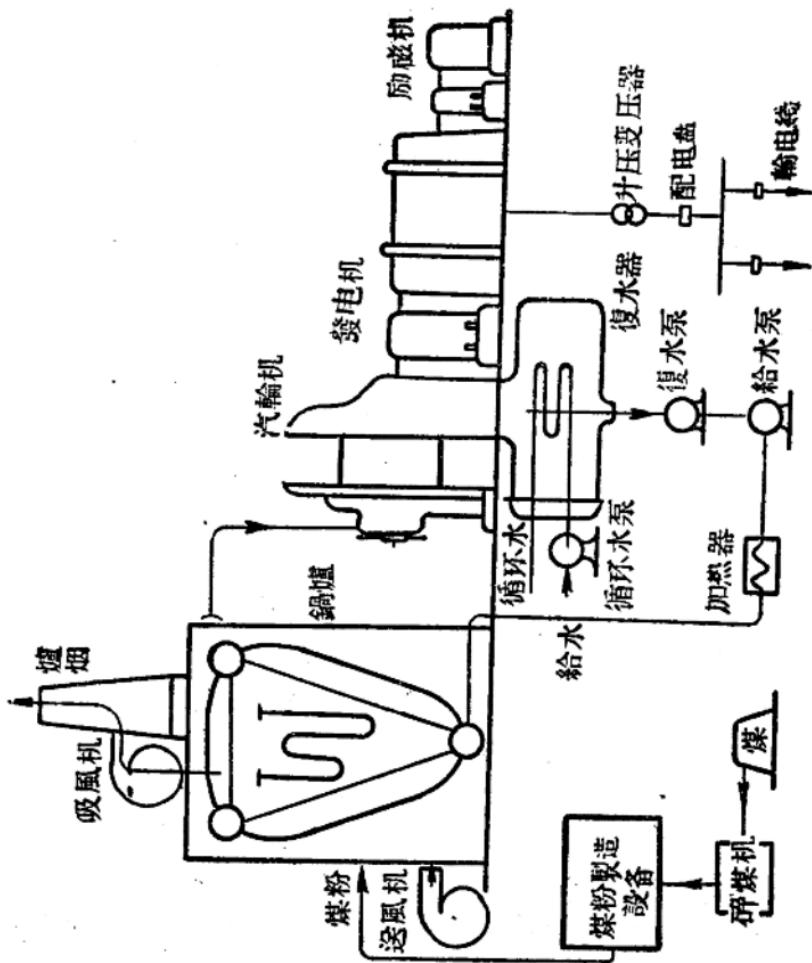


圖 1 火力發電厂生產系統示意圖

成的。

所以，建造一个电厂，材料的使用就是很重要的，在保証坚固耐久的原则下，材料选择的合理，使用的經濟，就能够节省我們的开支，降低成本，使国家的資金用在其他的建設上去。所以掌握材料的性能，了解材料的成分，从而确定材料的用途，对每个人來說，都是很重要的。一个新型的技术工人，應該掌握现代化的机器，使它能正常的运行，要定期的檢查，按时的修理；对于工程上所使用的材料，必須有一些基础知識和比較概括的了解，这对大家學習專業課是有很大帮助的。

材料的使用范围很广，使用在工程上的材料，称为工程材料，也正是我們所要研究的；工程材料根据性質的不同，可以分为以下几类：

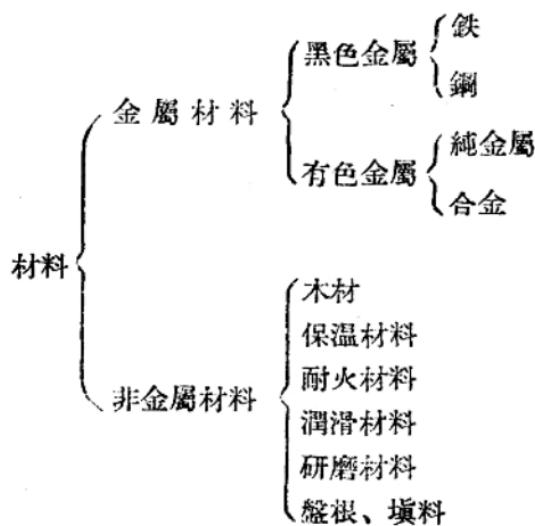

在工程上所常用到的材料是金属材料，因为金属材料比别的工程材料能承受更多的重量，而不会弯曲或折断；受到突然冲击时，也比别的材料坚强得多，又能抵抗空气的腐蚀，不像木材那样容易腐烂和变形，可以做成很多复杂形状的机件，还可以熔化浇铸，焊接修补。而木材、石头等材料所制成的东西，一旦损坏了，就不能再用，只好扔掉。如果是金属材料做成的一座桥梁、一艘轮船或者是一部机器、一台锅炉，可以把它坏了的部分割掉，再换上新的，经过焊接就能够继续使用；损坏的比较严重时，还可以重新熔化，制造成新的成品；此外像传导电流、能够磁化等性质，也都是其他非金属材料所没有具备的特性。

金属材料有着优越的性质，用途也比较广泛，所以，目前金属材料的开采、冶炼，仍佔着很重要的位置；可是，非金属材料，也有着特殊的性质，例如：不导电、不导热、不导磁等等，价格低廉，开采容易，储量丰富；因此非金属材料也有它一定的用途。如：建造锅炉用的砖墙，汽轮机下面的地基基础，导线外面的一层绝缘材料等等，所以说在目前工业建设上，材料的使用还是很全面的，修建一个火力发电厂，不仅使用金属材料，而非金属材料也占有一定的地位。

工程上所使用的材料，尤其是金属材料，多半都储藏在地下，我国是一个地大物博、人口众多的国家，在地下蕴藏着大量丰富的物质资源，例如：湖南苗族自治区的汞矿，东北锦西的钼矿，辽宁海城的镁矿，丘陵的铁矿，新疆维吾尔自治区和西藏的耐火土、玉石、石灰，云南的锡

矿和鎢矿等，这些在世界上都佔有較重要的地位，每年都大量的开采，供給我国的經濟建設。在冶煉方面，由于解放后工人阶级發揮了高度的积极性，恢复和发展了我国的金屬冶煉事業，尤其是鋼鐵工業；鞍山鋼鐵厂的生产量正在不斷的提高，武汉、包头等地也正在积极的建設着，将来也是鋼鐵工業的中心地。在球墨鑄鐵的制造上和有色金屬的冶煉上，也都有新的成就，并以惊人的速度在向前进展。

工程材料能構成机器的本体，但是得到材料不是輕而易举的事，而是需要經過許多生产过程，是很多人劳动的成果，所以合理的使用材料，減少不必要的浪费，为国家积累更多的資金是很重要的，这就要求我們必須学好这門課程，以便将来在实际工作中更好的为国家的建設事業服务。

第一章 金屬材料的基本知識

第一节 金屬材料的物理性質

所謂金屬材料的物理性質，就是金屬材料本身具备的性能，它不隨金屬材料物質的变化而改变。

金屬的物理性質有：比重、可熔性、热膨胀性、导热性、导电性、导磁性等等。

各种金屬所具有的物理性質，往往是不一样的，每种物理性質的測定，都有一定的單位，用它能断定各种金屬材料所具有的物理性質的程度。

一、比 重

物質單位体积內所具有的重量叫做比重。

如果用 P 表示物質的重量， V 表示物質的体积， γ 表示物質的比重；根据比重的含义，可得下式：

$$\gamma = \frac{P}{V} \text{ (克/厘米}^3\text{)}.$$

由上式又可推导出：

$$P = \gamma \times V \text{ (克).}$$

$$V = \frac{P}{\gamma} \text{ (厘米}^3\text{).}$$

上面的三个公式都是从比重的含义导出的，在工程上

应用的范围很广。当选择制造零件用的金属时，比重具有很大的意义。比重的知识同样可以帮助解决一系列的实际问题。例如，不论用什么金属制成的零件都容易计算出它们的重量来。这样，假如零件不用铁制而用铝制的话，已知铁的比重等于7.8，而铝等于2.7，于是我们就可以得出这样一个结论：同一种零件，铝制的将要比铁制的轻三分之二。

又如：在没有称或尺的情况下，要想知道某金属材料的重量或体积时，也可应用比重的公式来计算。

例 1

锅爐爐墙外表皮上的某一塊鐵板，因使用的時間較長而损坏，需更换一塊新鐵板，知此鐵板長200厘米，寬120厘米，厚0.6厘米，若用起重机吊起时，起重机承受多大的重量？

解：

鐵板的体积：

$$V = 200 \times 120 \times 0.6 = 14400(\text{厘米}^3).$$

已知铁的比重 $\gamma = 7.2(\text{克}/\text{厘米}^3)$ ，求铁板的重量。

$$P = \gamma \times V = 7.2 \times 14400 = 103680 \text{ 克} = 103.680 \text{ (千克)}.$$

答：起重机吊起铁板时承受103.680千克的重量。

例 2

汽輪机的鋼軸重2吨，求軸的体积是多少？

解：

已知钢的比重 $\gamma = 7.85(\text{克}/\text{厘米}^3)$ ，求钢轴的体积。

$$V = \frac{P}{\gamma} = \frac{2000000}{7.85} = 25.4(\text{厘米}^3).$$

答：此钢轴的体积是25.4厘米³。

各种金属及合金的比重，可参考表1：

金屬及合金的物理性質

表 1

金屬	比重 (克/ 厘米 ³)	線膨脹系數	熔點 °C	導電率 %	導熱率 卡/厘米 ² / 秒/°C/厘米 (0—100°C)	色彩
錫	2.7	0.00002313	66	57	0.435	銀白
銻	6.67	0.00001152	630	4	0.0442	銀白
鉛	7.14	0.0000165	419	26.2	0.27	蒼白
金	19.3	0.00001443	1063	71.8	0.74	黃
銀	10.5	0.00001971	961	100	1.006	白
鈷	6.7	0.0000084	1615	50	—	灰白
鈮	8.74	0.00001033	1490	16	—	鋼灰
水銀	13.6	0.0000182	-33.9	1.74	0.018	白
錫	7.31	0.0000267	232	15.8	0.153	銀白
鎘	9.76	0.00001346	271	1.38	0.0177	白
鎢	18.77	0.00000444	3350	30	0.35	鋼灰
鉻	—	—	1800	—	—	暗灰
鐵	7.85	0.00001182	1530	11—16.5	0.1387	灰白
銅	8.9	0.0000165	1083	96	0.94	紅
鉛	11.4	0.00002924	327	7.94	0.083	蒼灰
鎳	8.7	0.00001479	1452	15—18.4	0.139	白
白金	21.5	0.00000899	1755	15—16.5	0.167	白
鑑	7.4	0.00002280	1230	50—54	—	白灰
镁	1.74	0.00002594	650	35	0.376	銀白
鉬	10.2	0.00000501	2551	27	0.346	銀

表 1

金屬	比重 (克/ 厘米 ³)	线膨胀系数	熔点 ℃	导电率 %	导热率 卡/厘米 ² / 秒/℃/厘米 (C—100c)	色彩
鉛	5.5—6.2	—	1726	—	—	淡灰
灰鑄鐵	7.2	0.0000108	1275	1.03—2.75	—	—
白鑄鐵	7.5	0.0000105	1135	1.03—2.75	—	—
鑄 鋼	7.85	0.0000126	1425	—	—	—
構造鋼	7.85	0.0000120	1475	—	—	—
黃 鋼	8.65	0.0000189	945	20.6—23.6	—	—
青 鋼	8.72	0.0000175	995	—	—	—

由表中可看出，常用金屬中以鎂為最輕，白金為最重；同種金屬的比重，往往因它含有杂质的多少，加工方式的不同，溫度变化的大小等原因，而有差別。

几种主要金屬的比重，如圖 2 所示。



圖 2 几种金属的比重比較表

二、可燃性

温度的高低，也就表示分子运动速度的大小，对于金

屬來說，當溫度升高到某一數值時，即分子運動速度增加到某種程度時，金屬開始由固體轉變成為液體，金屬具備的這種性能就稱作可熔性。各種金屬由於成分不一樣，內部的組織結構不同，所以由固體轉變成為液體的溫度也就不一樣。有些金屬是容易溶化的，如：錫、鉛、鋅；而有些金屬是難溶化的，如：鐵、鎳、鈷；金屬溶化的溫度叫做溶點。

幾種主要金屬的熔點(°C)如圖3所示。

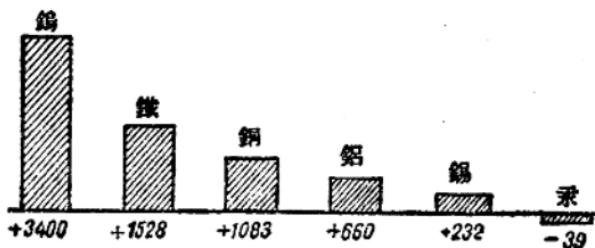


圖3 幾種金屬的熔點比較表

利用各種金屬熔點的不同，在工程建築上，機器製造上，以及電力工業上，起着很大作用。比如：修建鍋爐時，一些鋼梁、鋼架等金屬結構的鉚接，所用的鉚接材料（鉚條），需要有較低的熔點；又如：製造汽輪機的噴嘴和葉片時，因為有高溫度的蒸汽和它接觸，所以它所用的金屬需要有較高的熔點。

在實際應用上，有時為了滿足一些特殊場合對金屬熔點高或低的要求，不僅僅利用各個純金屬材料的熔點，也經常把幾種金屬合在一起，以便得到較高或較低的熔點來適應工作上的要求。