

奧斯維基斯基著

工业設備的修理



机械工业出版社

工人技术学校教学用書



工業設備的修理

奧斯維基斯基著

韓雲岩譯

苏联文化部职业教育总局教学指导司审定
为二年制工人技术学校和铁路学校教材



机械工业出版社

出版者的話

本書敍述設備修理和維護鉗工所必要的知識，內容包括：工藝設備的結構和工作原理、設備的磨損和修理、零件和機構的修理、工業設備的大修以及技術組織問題。

本書可供我國二年制技工学校作为培养修理鉗工的教材。

苏联 A. A. Осветимский 著 ‘Ремонт промышленного оборудования’
(трудрезервзат 1953 年第二版)

* * *

NO. 1081

1956 年 4 月第一版

1959 年 1 月第一版第五次印刷

850×1168^{1/32} 字數 244 千字 印張 9^{5/8} 20,251—21,650 冊

机械工业出版社 (北京阜成门外百万庄) 出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 号 定價(9)1.20 元

目 次

序	7
---------	---

第一篇 工業設備的一般介紹

一 工藝設備	10
1. 車床	10
特種車床	19
複習題	21
2. 銑床	21
特種銑床	26
複習題	27
3. 鮑床	27
複習題	33
4. 磨床	33
磨床的種類	40
複習題	41
5. 冲壓床	41
複習題	48
6. 設備的液壓傳動	48
複習題	50
二 設備的傳動系統	51
三 設備上的電氣設備	53
複習題	57

第二篇 設備磨損和修理的一般介紹

四 設備的磨損和延長它的使用期限	58
1. 設備磨損的種類	58
2. 提高設備的耐磨性	61
3. 設備的潤滑	64
複習題	80

五	設備修理的一般問題	81
1.	設備修理前的準備	81
2.	設備的拆卸	82
3.	零件的檢查和編製故障檢驗單	92
	複習題	101

第三篇 零件和機構的修理

六	零件製造和修理的一般問題	102
1.	更換零件的製造	103
2.	設備零件的修理	105
3.	零件修理(修復)的方法	106
	複習題	111
七	往復運動機構的零件的修理和製造	112
1.	帶有導軌表面的零件的修理	112
2.	絲槓的修理和製造	125
3.	活塞部分零件的修理	129
4.	活門的構造和修理	135
	複習題	138
八	旋轉運動機構的零件的修理和製造	138
1.	軸的修理和製造	139
2.	軸承的修理	145
3.	滾動軸承工作中的故障的排除	155
4.	啮合零件的修理和製造	163
	複習題	170
九	固定連接和導管的修理	171
1.	固定連接的種類	171
2.	軸和其他零件連接的修理	172
3.	螺紋連接的修理	183
4.	密封連接的修理	185
5.	導管的修理	186
	複習題	188
十	傳動機構的修理	189

1. 皮帶傳動機構的修理	189
2. 鏈傳動機構的修理	194
3. 齒輪傳動機構的修理	195
4. 蝸輪傳動機構的修理	196
5. 摩擦離合器	198
複習題	203
十一 變換運動機構的修理	203
1. 線槓走刀的機構	203
2. 曲軸連桿機構	209
3. 組合機構的修理	213
複習題	220
第四篇 工業設備的大修理	
十二 車床的修理	221
車床的調整和試驗	235
複習題	241
十三 摩擦壓床的大修理	241
壓床的調整和試驗	249
複習題	251
十四 壓縮機的大修理	251
1. 壓縮機的構造和工作原理	252
2. 壓縮機的試驗	262
複習題	264
十五 設備的小修理	264

第五篇 技術組織問題

十六 設備的計劃預修制度	267
1. 修理種類的分級和它們的計算	267
2. 計劃預修制度中的其他措施	274
複習題	275
十七 設備修理間的維護工作	276
修理間維護的意义	276

複習題	282
十八 設備的快速修理.....	283
複習題	289
十九 設備的改裝.....	289
設備改裝的目的	289
二十 労動組織和先進工作方法.....	297
二十一 企業內的技術安全.....	303

序

我國的無數工廠生產着為鞏固社会主义祖國，和進一步提高蘇聯人民物質福利所必須的各種產品。

為了最大限度地滿足全社會不斷增長的物質和文化的需要，要求更大量地建設，以頭等技術裝備的，有大量新式機器和各種設備的各種大企業。

第十九次黨代表大會關於在 1951～1955 年內發展蘇聯的第五個五年計劃的指示，規定機器製造業和金屬加工工業，在五年中產品要增加為兩倍。同時在工業和建築業中，要基本上完成沉重和繁重工作的機械化。

修理人員應保證我國企業中設備的不間斷工作，和設備的修理。為了完成這個重大的任務，必須有系統地充實修理人員的隊伍，和提高他們的技術。修理人員應掌握近代修理工藝，並通曉所維護的設備的構造，設備所有機構的工作條件和修理時的要求。

日臻完善的修理工藝、最大限度的工作機械化、有系統的改善設備維護和勞動組織，是提高修理質量和降低修理工作成本的重要條件。

本書只限於基本的，教學大綱中規定的，並為設備修理和維護鉗工順利工作所必需的內容。

本書第一部分是各種典型工業設備的結構和工作原理的一般介紹，第二部分闡明設備磨損問題和延長它的使用期限的方法，第三部分說明了設備的零件和個別典型機構的修理，本書的第四部分敍述了個別典型設備大修理的工藝規範，最後第五部分介紹了技術組織問題，例如：計劃預修制、修理期間的維護、快速修理法和設備的改裝、勞動組織和先進工作法、最後並有企業技術安全的基本

本材料。

書中反映了新技術和修理工藝達到的成就，先進的組織方法和提高勞動生產率的方法，設備的維護和降低修理成本的方法，節省消耗的電能和材料的方法。

第一篇 工業設備的一般介紹

在社会主义工業中应用着大量的各种各样的設備。甚至在一本書中也很难將這些設備簡單地敘述出來。單研究所有設備的結構，就需要大量的時間。

根据教学任务，在这本書中主要注意力集中在介紹最普通的工業設備。瞭解了这些設備後，就能容易地了解在修理時會遇到的其他相似類型的設備。

在每个工業部門中应用的設備可分为下列幾種：1) 工藝設備(各种机床)；2) 起重运输設備；3) 輔助設備；4) 動力設備(發動机)。

工藝設備，是在他上面能直接完成某种產品製造的工序的設備。例如：在車床上能製造机器零件；紡織机能織布；印刷机能印書等等。工藝設備在結構上和工作原理上，在个别零件和機構的複雜程度和精確程度上是種類極為繁多的。

起重运输設備用於在生產時升高和运输重物。例如：用於提升重的零件和机器的樑式吊車；自動車、電車、运输机、用以运送材料、原料、半成品、成品等的傳送帶。這類設備的某些型別只能起重或只能运送，而有的則能够同時起重和运送。

在輔助設備中主要包括那些用來完成修理工作，夾具、工具和用具的製造，为企业服务所必須的設備。

動力設備用來起動工藝設備，起重运输設備，輔助設備。包括电动机、內燃机、蒸氣机，它們用來运转机床和傳動軸、樑式吊車、自動車、汽鎚等。

在工廠和製造廠中的動力設備，主要是電動機。工藝設備，起重運輸設備，輔助設備等進行工作時，都用電動機帶動。

本書敍述工業設備的結構和修理，範圍是根據蘇聯文化部，職業教育局用於教育培养工藝學校的工業設備修理鉗工學生的教學大綱所規定的內容。

一 工藝設備

1 車床

在金屬加工工業中最普遍的設備就是車床。車床是使用車刀和其他工具進行金屬材料的切削加工的。在車床上主要加工的是金屬和木料。所以車床分金屬切削車床和木料加工車床。雖然它們在結構上因被加工材料硬度的不同也有某些區別，可是它們的工作原理却是相同的。

在古代就有原始車床，但到十八世紀時還沒有機械化的机床。切削工具都要用手拿住和沿着加工工件移動。我國機師諾爾多夫（A. K. Нартов）第一個發明了機械移動的刀架。這一發明引起了機器製造業的變革，急速地改變了零件加工的技術。

金屬切削車床 在金屬切削車床上可以完成各種不同的工序（圖1）。

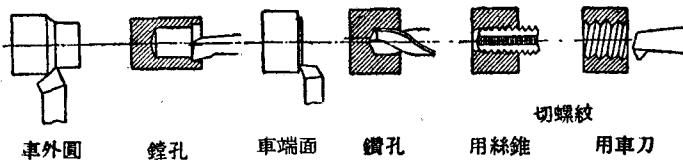


圖1 在車床上完成的各種工序。

現代化車床的特點是結構複雜，加工零件精度高，加工過程和操作過程機械化（圖2）。

床身1上有導軌5，在它上面左方固定着用來轉動工件的床

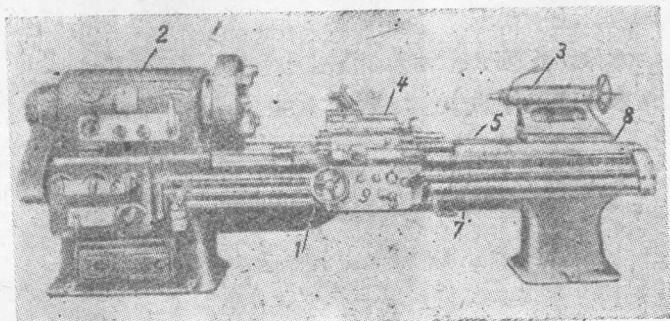


圖 2 螺紋車床。

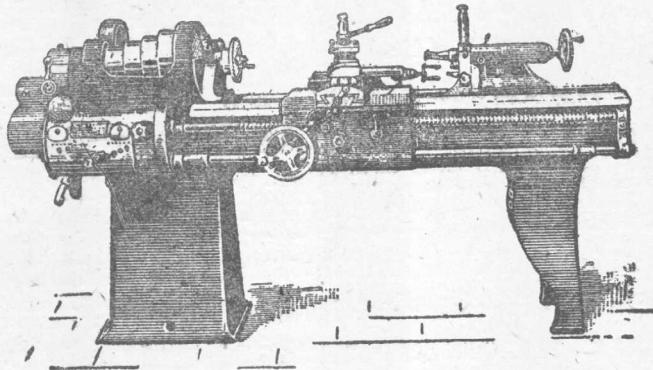


圖 3 有塔輪的螺紋車床。

頭 2。床尾 3 可以沿着床身導軌移動，並利用它的頂尖支持工件的另一端，也可以利用床尾在工件鑽孔時裝鑽頭，鉸孔時裝鉸刀，切螺紋時裝絲錐和板牙。

刀架 4 是安裝車刀和相對於工件移動車刀用的。金屬切削車床有進刀箱 6、光槓 7、絲槓 8 和溜板箱 9，利用這些機構可以根據在機床上完成工作的要求，以各種速度，相對於工件縱向和橫向地移動裝在刀架上的車刀。為了更方便地理解車床主要部件的構造，我們來研究圖 3 上所示的構造比較簡單的車床。

床頭構造 圖 3 所示的床頭有變換主軸轉速的塔輪。比較現

代化的机床上有帶变速箱的床头。床头外壳 1 (圖 4) 是安装所屬零件的本体。主軸 2 在軸承 3 和 4 中旋轉。在有螺紋的主軸右端旋上用來夾持工件的卡盤；因此，在主軸旋轉時，卡盤也同時帶着

工作旋轉。

主軸的轉動是从電動機和對軸用傳動皮帶傳到塔輪 5 上得來的。

運動從等速旋轉的對軸塔輪上，用皮帶經過任何一級相對的塔輪傳給机床的塔輪 5。因

此皮帶應該能從相對的一級塔輪上移到另一級上去。在我們看到的塔輪 (圖 4) 上有五級，所以可以傳給主軸五種不同的轉速。為了使主軸得到更多的轉速，可以利用一種叫做跨輪的機構。

跨輪包括四個齒輪。齒輪 6 和塔輪 5 相連地裝在一個襯套上，並可在主軸上自由轉動。齒輪 7 和 8 固定在軸 9 上，而齒輪 10 固定在主軸上。塔輪 5 和齒輪 6 轉動齒輪 7，同時齒輪 8 就以相同的轉速旋轉，齒輪 8 再把轉動傳給同主軸一起旋轉的齒輪 10。因為齒輪 6 的直徑小於齒輪 7，所以齒輪 7 的轉數就要小於齒輪 6。同樣齒輪 10 的轉數也小於齒輪 8。這樣用跨輪來傳遞轉動時，主軸旋轉就比較緩慢了。

如果採用塔輪傳動的辦法，可以傳給主軸五種不同的轉速，那麼在使用跨輪之後，主軸就又可以得到五種不同的轉速，但轉速比較緩慢。這樣，有五級塔輪和跨輪的机床，主軸就能得到十種不同的轉速。

當不用跨輪工作時，齒輪 7、8 和齒輪 6、10 分離，而塔輪同齒輪 10 聯結，直接帶動主軸旋轉。

轉動在軸承 2 和 3 中旋轉的，有偏心軸頸的軸 1，可以使跨輪

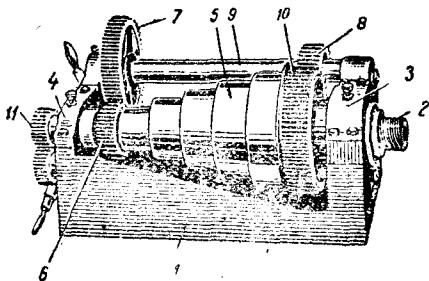


圖 4 螺紋車床床頭。

分离(圖5)。圖5甲是表示連接着的跨輪。這時跨輪軸的曲軸AB部分移動到齒輪4和5的一方面。

當向上轉動手柄6時，軸AB就返回原處，它的曲軸部分就處於圖5乙上所示的位置，因此跨輪上的齒輪就分開了。

自主軸到刀架的傳動

工作時，主軸和固定在卡盤或頂尖上的零件一起旋轉，這時在工件上移動的車刀就切下切屑。刀架同裝在刀架上的車刀的運動，是用某些機構從主軸傳來的。

其中的一種機構是換向器(圖6)，是用來自主軸取得運動，並用來改變刀架移動方向的。換向器是由齒輪1、2、3和支架4組成的，轉動從主軸用齒輪11傳給換向器的齒輪1，繼續傳給齒輪2和3。齒輪1、2在固定於換向器的支架4上的銷軸上自由旋轉。

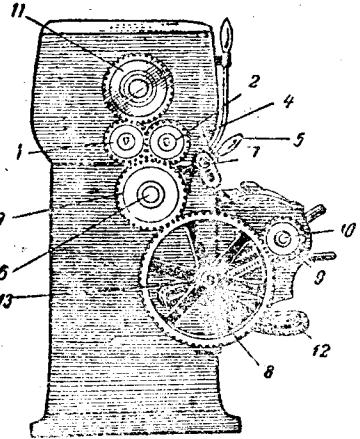


圖6 車床換向器和掛輪架。

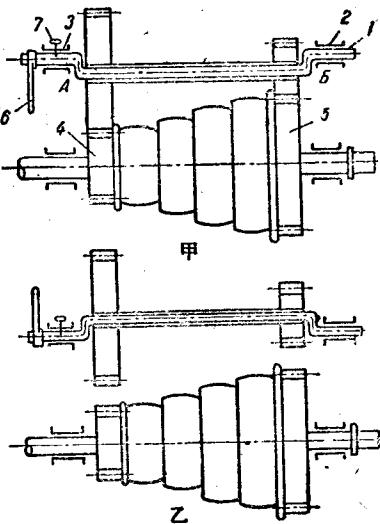


圖5 跨輪圖。

利用手柄5，換向器支架可以在軸6上轉動。當手柄5向上移動時，齒輪1同齒輪11脫離，齒輪3就停止轉動；當繼續移動手柄時，齒輪11就同齒

輪 2 嘴合。在这样的情况下，因定在主軸上的齒輪 11 把運動直傳給齒輪 2，隨後傳給 3。由於齒輪 1 這時不參加傳動，齒輪 2、3 將向另一方向旋轉。这样，用改变齒輪嘴合的方法，換向器就改變傳給進刀箱的旋轉方向，因而也就改變了刀架和車刀的移動方向。

當在車床上工作，不需要機械移動刀架時，可以用脫開換向器的方法停止進刀箱、在這時換向器齒輪 1、2 同齒輪 11 分離。

調整換向器時先把螺栓 7 旋鬆，而在調整之後再把它旋緊。將螺栓旋鬆旋緊，使工作複雜，會浪費很多時間，所以利用另一種裝置，使換向器的調整既靈活又迅速。其中的一種裝置表示在圖 7 上。

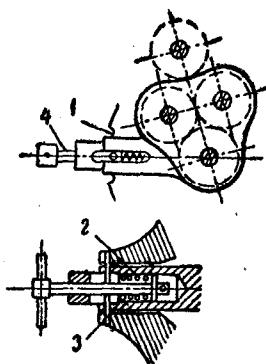


圖 7 轉向時，固定換向器用的第二種結構。

換向器手柄和齒輪的位置，可以利用專門做在床頭箱外殼的突出部分的缺口 1，利用彈簧 2 的作用，使銷子 3 進入缺口而固定。要調整換向器，必須拉動手柄 4，使銷子離開缺口後，換向器就能往上下移動，然後利用彈簧和銷子的作用就可以把換向器固定在需要的位置上。

圖 8 表示換向器的另一種裝置。運動從主軸上利用齒輪 1 和中間齒輪 2 傳給齒輪 3。齒輪 3 用鍵和傘齒輪 4 聯結起來，一齊在軸 5 上自由旋轉。為了使軸得到轉動，傘齒輪 4 同嘴合式離合器 6 聯接，離合器用滑鍵和軸聯接在一起。

把離合器往左移動時，它就用齒同傘齒輪 4 側邊的齒相嘴合。傘齒輪 4 就通過離合器帶動軸，並同軸向同一方向旋轉。

當離合器移到右边時，軸就同傘齒輪 4 分離，並用離合器同傘

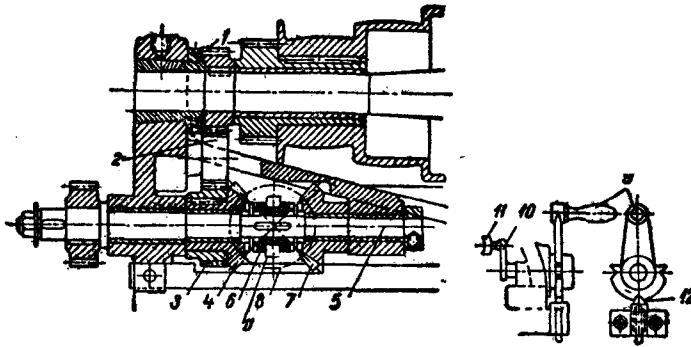


圖 8 奮齒輪換向器。

齒輪 7 相連接。在這種情況下，軸的轉動自傘齒輪 4 經過新加的中間傘齒輪 8 傳來。結果軸就向相反的方向旋轉。這樣利用三個傘齒輪和離合器，就保證了從主軸傳來的轉動的方向的改變（變向）。

嚙合式離合器 6 的移動，由轉動在床頭外殼上靠工作者一面的手柄 9 來得到，這是由於手柄和槓桿 10 固定在一根軸上而達到的。在槓桿的末端有套在離合器的環形槽裏的墊塊 11。當手柄轉動時，槓桿帶着滑塊轉動，結果就可以使離合器移動。

手柄和離合器的位置可以用銷子 12 固定，手柄轉動時，銷子由彈簧的作用，進入手柄凸緣的缺口 中。左邊的缺口是當離合器和齒輪 4 聯接時固定手柄的位置的，右邊的缺口是當離合器和齒輪 7 聯接時固定手柄的位置用的。如果銷子進入中間缺口時，離合器就不和齒輪接觸，這時換向器脫開，轉動就不能傳遞了。

掛輪架 轉動從換向齒輪 3 (圖 6) 由齒輪 8 和 9 傳給進刀箱軸 10 和刀架。為了使刀架得到需要的運動速度，齒輪 9 需要有適當齒數(齒輪 8 的齒數沒有意義)。

為了使齒輪 3 能同不同齒數的齒輪 8 和 9 相嚙合，就要利用叫做掛輪架的零件 12。掛輪架內有槽，在槽內任何地方都可以固

定支持齒輪 8 轉動的銷子 13。此外掛輪架還可以繞着軸 10 轉動。由於掛輪架有槽和能够轉動，在齒輪 8 和 9 有不同齒數和加入補充齒輪的情況下，能够使齒輪 3、8 和 9 互相嚙合。

進刀箱 用更換掛輪架上齒輪的辦法來改變刀架移動的速度使工作複雜，並且花費很多時間；所以在現代化的車床上都帶有進刀箱，可以用手柄調整箱內的齒輪，改變刀架移動速度。

進刀箱有各種不同的構造，圖 9 是其中的一種構造的剖面圖。

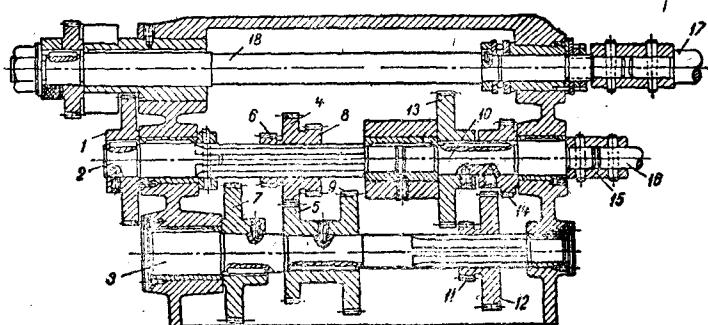


圖 9 進刀箱傳動圖。

轉動從主軸經齒輪 1 傳給軸 2，再由 4 和 5、6 和 7、8 和 9 三對齒輪中的任何一對傳給軸 3。當沿着軸 2 移動滑動齒輪組時，可以依次地使三對齒輪嚙合，因此軸 3 可以有三種不同的轉速。

軸 3 的轉動經過齒輪組 11 和 12 傳給軸 10。在齒輪 11 和齒輪 13 相嚙合時，齒輪 4、6 和 8 依次同齒輪 5、7 和 9 相嚙合，可以傳給軸 10 三種不同的轉速。而當齒輪 12 和 14 相嚙合時，軸 10 還可以得到三種新的轉速。

軸 10 用聯軸器 15 和光槓 16 相接合，光槓 16 把運動傳給溜板箱和刀架機構。這樣由轉動進刀箱外面的手柄來移動齒輪，就可以傳給刀架六種不同的移動速度。

車削螺紋時用的絲槓 17。直接由交換齒輪經過軸 18 傳動。

刀架溜板箱 刀架溜板上裝着用來使光槓或絲槓的轉動變為