



# 煉 鋼 手 冊

· 四 分 冊 ·

土法冶炼矽鐵  
土法冶炼錳鐵

南京市冶金工业办公室编

南京人民出版社

# 炼 鋼 手 冊

四 分 冊

土法冶炼砂鐵

土法冶炼鑄鐵

南京市冶金工业办公室編

（南京人民出版社）

一

# 炼 钢 手 册

• 四分册 •

土法冶炼砂铁  
土法冶炼锰铁

南京市冶金工业办公室编

\*  
南京人民出版社出版

南京太平路楊公井一号

南京市新华书店发行 建設印刷厂印制

\*  
开本787×1092耗<sup>1/32</sup> 印张 15/16 字数29,

1958年10月第一版

1958年10月南京第一次印刷

印数1—5,000

统一书号 15100(宁)·6

定价：(7)一角三分

## 目 录

|                     |               |    |
|---------------------|---------------|----|
| 土法冶炼砂鐵              | 冶金部鋼鐵研究院耐火材料室 | 1  |
| 冶炼砂鐵初步總結            | 鞍山煉鐵厂         | 6  |
| 高爐冶炼鍾鐵經驗            | 石景山鋼廠         | 20 |
| 1200KVA電爐冶炼砂鐵技術操作規程 | 天津鋼廠          | 29 |

# 土法冶炼砂铁

冶金部钢铁研究院耐火材料室

土法炼制砂铁，不用电最大特点为破除炼制砂铁必需用电爐的迷信，并且，建設快，投資省，都可以遍地开花。如果坩埚質量好利用小烟囱自然通风及閘門調節，爐溫可能更高效果可能更好。

砂铁的制造是用焦炭在高温时还原石英岩中的二氧化矽成为金屬矽，金屬矽再与熔化的鐵水合成为砂铁。制砂铁时温度愈高含金屬矽量也愈多。下面介紹一下土法制造砂铁的过程：

## 一、設 备

土法制造砂铁的设备有加热爐、热风爐、木制风箱和焦炭粘土坩埚。加热爐及热风爐各附有2市尺8寸或3市尺2寸的风箱。

1. 加热爐：加热爐的內壁用普通耐火磚砌成，外壁用紅磚或青磚砌成。爐條用直徑約10公厘的鐵棒或生鐵棒。各根爐條之間的距离为20公厘左右。砌爐用磚縫要鋪滿泥，防止爐体漏风，以免影响爐温上升。加热爐形状，尺寸大小如图1。

文  
教

- 1 -

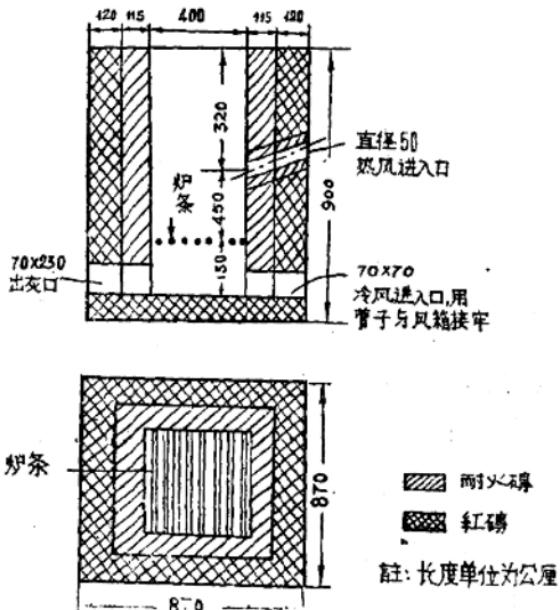


图 1 加热爐

2. 热风爐 热风爐的爐体全部用紅磚砌成，用鐵條作爐篦子，各爐条之間相距約30公厘。在爐条上面50公厘处裝热风管，热风管系用直徑50公厘的鐵管或生鐵管接成乙形，最好要用生鐵管。热风管导热面積約为0.5—0.6平方公尺。热风爐结构如图2，加热爐、热风爐及风箱連接結構見图3。

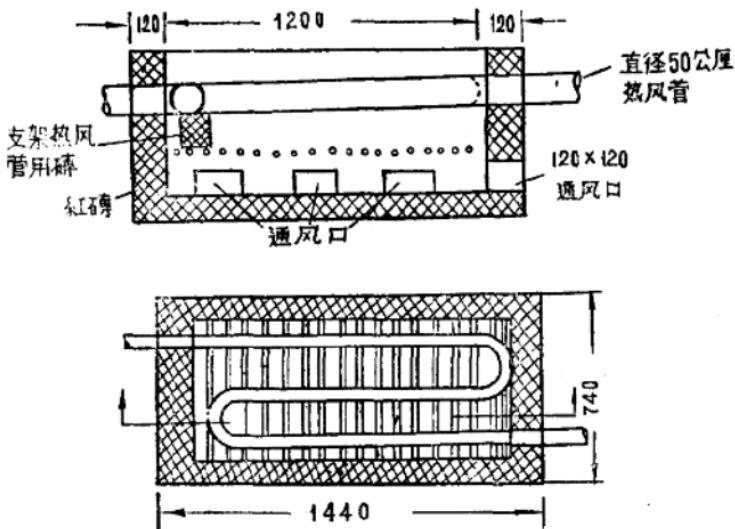


图2 执风爐

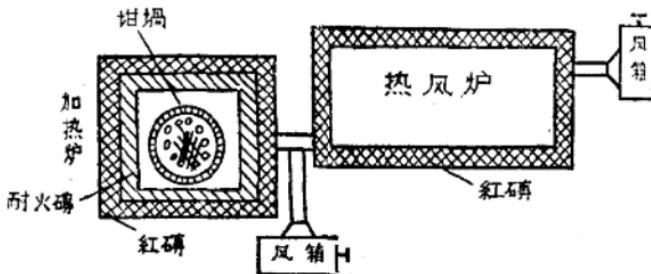


图3 加热爐热风爐的联接图

## 二、操作过程

土法制造砂鐵的原料是用鋼屑或生鐵碎屑、石英岩碎块及焦炭三种材料。鋼屑系用車床或刨床切削下来的碎屑。石英岩

要破碎至10公厘左右，焦炭粒度为3公厘以下。三种材料按下列比例配合：

|    |      |
|----|------|
| 石英 | 100分 |
| 铁屑 | 60分  |
| 焦炭 | 60分  |

把三种材料混匀后装入坩埚内(坩埚制造方法附后)。装满坩埚后在料层最上面盖一层焦炭粉。将已装满料的坩埚放在加热炉中央，坩埚距炉壁要一致，同时使坩埚底距炉条为150—200公厘的高度。可用耐火砖将坩埚垫起来。这样就能使坩埚处在炉内最高温度处(见图4)。随后即可点火，先把装在坩埚四周的木柴燃着，稍稍用风箱鼓风，此时火不可大以防止坩埚炸开。然后即加焦炭，焦炭块度不可太大，以30公厘块度为宜。待焦炭燃着后再继续加焦炭，直加到焦炭盖过坩埚为止。全炉焦炭都燃着后开始鼓入热风，同时尽量鼓入冷风。使炉温提高促使石英分解，每隔10—15分钟用铁通条沿炉壁把焦炭块通下，切勿碰着坩埚，以免打碎坩埚。然后继续加焦炭。三至四小时后停风，扒出盖在坩埚上部的焦炭，用坩埚钳子把坩埚轻轻夹出来。

这样制得的为颗粒状砂铁，同炉出来的豆粒状砂铁含砂量最高者为40%，最低者为10%左右，平均为20%左右。为提高砂铁的产量可采用多坩埚的加热炉。同时可节省燃烧焦块。

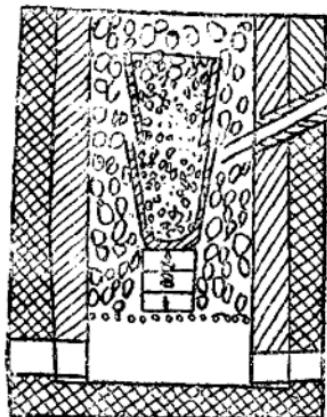


图4 坩埚在加热炉内情况

### 三、土法制造焦炭土坩埚的操作要点

1. 原料：所用原料为焦炭及结合粘土即耐火粘土。焦炭要破碎至1公厘以下。配合比例为：

焦炭粉 60—50份

粘土 40—50份

先干混均匀，再加约10份的水极力混合均匀。

2. 成型：将配好的泥料在木模内加一层，其厚约为50公厘，用木板和铁锤打紧，然后扒松表面再继续加一层料，打紧后再扒松表面，又继续加料。这样即可打好坩埚并使每层料间接合良好没有裂缝。打平坩埚表面即可脱模。脱模时先脱出木型圆柱心子，再轻轻拆开木模外套。脱出的坩埚要轻轻托底移至烘干处。

3. 坩埚外表涂层：将已干的坩埚在外表涂一层厚约2—5公厘的耐火泥土浆（泥浆内应有50%的小于1公厘的耐火土熟料细粉）。这样可防止坩埚在炉内烧掉。涂好泥浆再干透后使用。

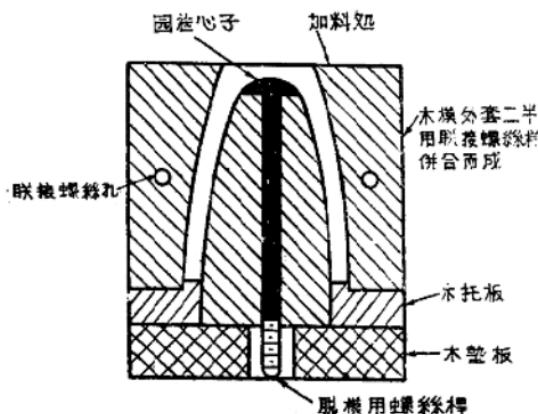


图5 坩埚在加热炉内的位置

脱模时拿去木垫板，在木托板上放二块高出木心子的木块，在二木块上架一有中孔的铁条，把中心孔套在脱模用螺丝杆上，然后在螺丝上扣上螺母，拧转螺母即可移出圆柱心子。然后再拆开木模外套。

# 冶炼矽鐵初步總結

鞍鋼煉鐵厂

鞍鋼煉鐵厂于1951年5月开始在試驗爐进行矽鐵冶炼，試驗爐的剖面结构如图1所示，以后随着外部的需要，矽鐵的冶炼时斷时續。現将其实际冶炼情况分述如下：

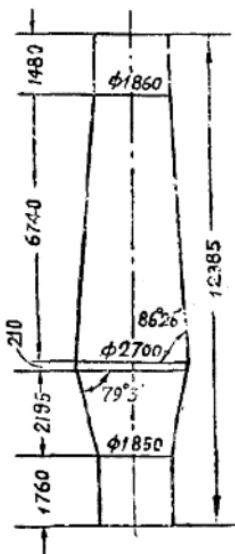


图1 試驗爐剖面

## 一、冶炼矽鐵的一般理論根據

在高爐冶炼条件下，矽进入生鐵有两个来源，一为从自由状态的 $\text{SiO}_2$ 中还原出来的矽，另一为从矽酸盐中还原出来的矽，第一种情况下矽的还原总反应可写成下列方程式： $\text{SiO}_2 + 2\text{C} + \text{Fe} = \text{FeSi} + 2\text{CO}$  - 132490大卡，每还原1公斤矽时吸收的热量为4730大卡，而在第二种情况下矽的还原須要更多的热量。

因而冶炼矽鐵須具有高的爐溫，但在高爐中由於不能獲得更高的溫度以及高溫區較小的原故，限制了冶炼含矽較高的矽鐵。利用高爐所冶炼出的矽鐵含矽大都在10—13%，再高就比較困難了，為了在高爐中能獲得比較高的爐溫和能得到較高的含矽，冶炼矽鐵時必須遵守以下原則：

1. 使用難熔的含 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 較高的爐渣，或含 $\text{SiO}_2$ 較高的爐渣，這種渣熔點都比較高，能夠獲得較高的爐溫以利於 $\text{SiO}_2$ 的還原。
2. 選用易還原的礦石（為難熔化的脈石的貧鐵礦），這樣在 $\text{SiO}_2$ 熔化之前 $\text{FeO}$ 就已經還原了，所以可以保證 $\text{SiO}_2$ 不熔化的而呈自由狀態存在於爐料中，這樣就有利於 $\text{Si}$ 的還原。
3. 采用較高的焦比。
4. 使用高的熱風溫度。

## 二、矽鐵的冶炼

試驗爐冶炼矽鐵是在1951年5月24日開始的，由煉鑿鐵改為煉矽鐵，因為我們沒有煉矽鐵的經驗，又沒有比較有系統的詳細的有關煉矽鐵的資料，所以在事前的準備工作是不夠周密的。煉矽鐵後，檢驗室的化驗工作也存在着許多問題，如分析不及時，五日後始能化驗出試樣的成份，這樣也使沒有經驗的我們掌握爐況更感困難了。

從1951年到1957年在矽鐵的冶炼中，若以其造渣制度來分，可以分為兩個階段：

1. 高 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 碱性渣。
2. 高 $\text{SiO}_2$ 的酸性渣。

在第一階段中，所使用的礦石，是以含 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 較高的許家屯貧赤鐵礦為主，第二階段中所使用的礦石主要是含 $\text{SiO}_2$ 較高的

含 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 較低的貧赤鐵矿，如东鞍山、西鞍山、大孤山、樱桃园、弓长岭等貧赤鐵矿。

### 高 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 碱性渣冶炼：

①原料成分：鐵矿石是使用許家屯貧磁鐵矿，成分見附表，焦炭灰分14.15%。

### ②操作制度的选择：

1)生鐵含矽15.0%。

2)焦比:4.0。

3)渣成分:采用苏联巴甫洛夫的高氧化鋁碱性渣：



30.0%    20—22%    43—45%

### ③操作情况：

| 系数   | 焦比   | 强度    | 渣比 | 风温  | 作业率  |
|------|------|-------|----|-----|------|
| 4.69 | 4.00 | 0.853 | —  | 770 | 93.8 |

| 生鐵成分  |      |       | 爐渣成分             |       |                                |      | 煤气成分 |                 |                    |
|-------|------|-------|------------------|-------|--------------------------------|------|------|-----------------|--------------------|
| Si.   | Mn.  | P.    | SiO <sub>2</sub> | CaO   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | MgO  | CO   | CO <sub>2</sub> | CO/CO <sub>2</sub> |
| 13.06 | 4.39 | 0.545 | 30.73            | 40.33 | 24.03                          | 2.12 | 36.5 | 1.7             | 21.5               |

④操作上的困难：在操作上由于我們選用了高氧化鋁渣（碱性）进行冶炼，渣中 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 經常在20%左右。当时矿石中 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 的波动較大，渣中 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 的含量最高竟达到30.4%。渣子的流动性很坏，高爐操作遇到严重的困难，結果造成爐缸隆起，出渣出鐵困难，同时因为矿石含磷較高，所以矽鐵中含磷平均在0.5%以上，而不合乎矽鐵質量要求（要求P<0.2%）。当发现渣子流动性不好时，即逐漸提高渣中MgO的含量，在7.0%左右，而渣子的流动性并未見有所改善，从而我們認為巴甫洛夫的高氧化鋁渣在鞍山的冶炼条件下是不很适合的。

由以上原因，我們認為許家屯赤鐵矿炼矽鐵不适宜，而遂于五月三十一日改为使用西鞍山赤鐵矿。

### 高SiO<sub>2</sub>的酸性渣冶炼：


①原料成份：矿石是使用含Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>較低的貧赤鐵矿如西鞍山，东鞍山等矿石，焦炭灰份14—13%（矿石的成份見附表）。

### ②操作制度的选择：

1)生铁含矽10—12%。

2)焦比，3.0。

3)渣成份采用巴甫洛夫的高SiO<sub>2</sub>渣：

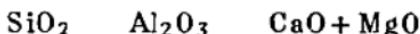

40—42%    10—12%    43%

③操作情况及其所遇到的問題：鞍鋼砂鐵的冶炼大部分采用高SiO<sub>2</sub>渣，各个期間的生产技术指标，可詳見附表，在使用高SiO<sub>2</sub>渣冶炼期間，操作較順，我們認為这种渣是适于炼砂铁的，因为它含有适量的SiO<sub>2</sub>，虽然渣的熔点不很高，但它具有給矽更多的还原机会，同时又因为碱度低，所以渣子的流动性較好，而防除了在高Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>时的爐缸隆起現象。

含SiO<sub>2</sub>較高的貧赤鐵矿也有它的缺点，即爐內渣量太多，耗热量大，因而后来为了減少渣量，降低焦比而采用了一部分碎铁来代替铁矿石，渣比由最高的7降至0.33。

冶炼砂铁时，操作上遇到的最大問題是悬料和爐頂結瘤，当时爐頂結瘤是冶炼砂铁的最大故障。

### 三、冶炼砂铁的有利操作制皮的选择

砂铁的冶炼在我厂是时断时續的，每个时期使用的矿石也不一样，因而操作制度也有所不同。根据历次的冶炼，我們对砂铁的冶炼有以下几个原則性观点。

1. 造渣制度：渣成份的选样，基于三个原則：①使不进入生铁或煤气的物質結合起来，成为液体的爐渣，并能从高爐流

出。②能除去金屬中的硫。③帮助和阻止某些元素进入金屬鐵中，在炼砂鐵时，为了滿足以上的三个要求。根据文献最好采用高氧化鋁渣，所以在开始炼砂鐵时，我們采用了高氧化鋁碱性渣，結果所产生的渣子达不到第一个要求——从高爐不能自己流出来。因此我們認為这种渣在鞍山的条件下不适用于炼砂鐵，所以便选用高 $\text{SiO}_2$ 的酸性渣，虽然它达不到象高 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 渣那样高的温度，但它可以給Si更多的还原机会，这样也能获得較多的砂，实践證明，这种渣可炼出很多砂鐵来。

### 高 $\text{SiO}_2$ 渣与高 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 渣的冶金性能比較。

| 高<br>氧<br>化<br>矽<br>渣 | $\text{SiO}_2$ | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | $\text{CaO} + \text{MgO}$ 熔化热(卡/公斤) | 粘度(泊)  |        |        |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
|                       |                |                         |                                     | 1600°C | 1500°C | 1400°C |
| No. 1                 | 44.15          | 7.88                    | 44.23                               | 365    | 2.0    | 4.0    |
|                       | 45.85          | 8.21                    | 45.95                               |        | 2.0    |        |
| No. 2                 | 39.13          | 12.74                   | 47.46                               | 355    | 2.0    | 4.0    |
|                       | 39.33          | 12.89                   | 47.78                               |        | 2.0    |        |
| No. 3                 | 30.73          | 24.03                   | 42.45                               | 380    | 3.0    | 6.5    |
|                       | 31.61          | 24.73                   | 43.66                               |        |        | 凝固     |

从上表不难看出高氧化鋁渣不易流动，当1400的时候就凝固，所以它給爐前工作带来很大的困难。

当矿石和焦炭中的硫黃不高时，渣碱度可維持在0.95—1.02之間，若矿石中含硫較高，碱度应适当的提高，如1957年7月份的操作，因王家堡子矿石含硫較高并为磁矿，所以冶炼这种矿石时，提高了渣碱度，但生鐵的含硫平均較其他各阶段仍較高，总之，渣成份的波动是依据上面的三个原則来确定的。

2. 适宜的渣鐵比：炼砂鐵时，渣比通常是0.8—1.0或更高，一般文献均認為应保持較高的渣比，否則有碍与砂的还原。在初炼砂鐵时，我們采取了較高的渣比，但渣量多时，要消耗巨大的热量，所以初期的焦比甚高。以后为了降低焦比，我們逐漸采用一部分碎鐵，以減少渣量，渣量由一吨以上減至半吨以下，

有一阶段仅0.33吨，而并未因渣量减少而炼不出砂铁来。该阶段每吨铁耗用700公斤以上的碎铁，所以焦比仅为1.329，约降低20%左右。在1955年5、6月份，渣量最少（0.37—0.33吨/吨铁），而生铁中含砂仍高，这主要的是由于燃料中的碎铁较多，而碎铁有利与砂的还原，因为碎铁是金属状态存在的，此时 $\text{SiO}_2$ 熔融成渣较困难，因为只有在 $\text{FeO}$ 存在时 $\text{SiO}_2$ 和 $\text{FeO}$ 结合才容易，所以此时 $\text{SiO}_2$ 能更多以自由状态存在，这样就有利于Si的还原。所以炼砂铁时可采用一部分碎铁，但亦不宜过多，否则爐缸温度不易控制，同时砂也会降低。

根据实践证明：炼砂铁时也不须维持太高的渣量，每吨铁能保持500—800公斤，渣量可以保证有足夠量的砂进入生铁中。

#### 四、冶炼砂铁所遭遇的困难

在初炼砂铁时，由于高 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 渣流动性坏，出渣工作失常，经改用高 $\text{SiO}_2$ 渣后，爐前操作一切正常，但爐内经常产生悬料和结瘤，前者是后者的征兆，结瘤的位置大部分在料线零点下1.5—2.0公尺处，形状多成环形，结瘤组织疏松，结瘤最严重时，每周必须打一次，甚而一周两次，这样严重地影响了作业率。51—53年结瘤比较严重。今将炼砂铁后，首次结瘤的情况介绍如下：5月24日改炼砂铁，6月份即不断产生悬料，而最严重的有两次。一次是6月6日至7日，共悬料23小时。一次是6月18日起先后连续约7天之久，在此期间，时好时坏，悬了坐，坐了又悬，初期的悬料是风压升高，风量减少，爐顶煤气压力低，处理悬料的方法是减风温减风量和坐料，以后坐料也坐不下来，即采取从铁口渣口喷焦炭以后再坐料，也坐不下来，直至25日，我们发现燃料在上部有卡着的发现：当小风吹的时候，风量、风压记录波动甚小，但料尺始终不下降。若增加风量时，则风压升高，

风量反而减少，这说明爐子不接受风量，在25日3时，风压突然下降，风量升高，爐喉温度升高，燃料尺仍不下降，因而我們推測燃料有在爐喉卡住的可能，并决定休风檢查爐頂。

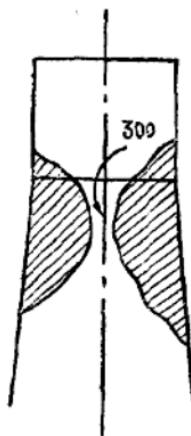


图2 試驗爐頂結瘤情況

当爆发口打开后发现爐頂布料情况如图2所示，爐料粘結在料綫1.5—2.0米的地方，而成一环形，爐喉中心仅剩300公厘的空隙，从而推知以前的悬料乃是由于爐瘤所致。

由于未能及时判断出爐頂結瘤，因而使高爐蒙受了重大的损失，以后由于多次結瘤，我們已掌握了爐頂結瘤的象征。即：

(1) 风量、风压稳定，但不能維持正常的风量。

(2) 燃料不下，坐料仍不能使爐料下降。

每当遇到爐頂結瘤时(象征)首先坐料，連續两次坐不下，即空料和渣口、鐵口噴焦，使下部的焦炭很快的燒掉，以后坐料，休风后打爐瘤，这样料面可降至瘤根以下，以利打瘤，因为結瘤的机会很多，我們准备了一些打瘤工具，再加上休风前作好打瘤的准备工作，打瘤的时间可以縮短，一般均在一小时以内，同时因

为爐瘤內含有很多的 $\text{SiO}_2$ ，所以为了防止爐瘤料下来后，渣子变酸和硫黃升高，而在爐瘤料上面附加一些石灰石，这样可以避免渣碱度的波动和保証了砂鉄的質量。

### 五、砂鉄結瘤的原因

1951年5月开始炼砂鉄，而6月份就开始出現結瘤，而結瘤的情况又很严重，1953年以前炼砂鉄时，每月都打一次到两次瘤，下面是1953年炼砂鉄时爐瘤的成分：


|                  | TFe   | FeO  | $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | $\text{SiO}_2$ | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | CaO   | MgO  | 燒減   |
|------------------|-------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------|------|------|
| N <sup>o</sup> 1 | 24.02 | 0.42 | 34.10                   | 32.60          | 4.31                    | 11.48 | 0.80 | 7.51 |
| N <sup>o</sup> 2 | 5.36  | 6.18 | 0.08                    | 62.28          | 4.72                    | 19.72 | 1.68 | 1.12 |

当1951年爐頂結瘤时，我們認為是由于矿石粉末太多，同时冶炼砂鉄时爐頂温度又高（ $550^{\circ}\text{C}$ — $600^{\circ}\text{C}$ ，有时超过 $600^{\circ}\text{C}$ ），因而这些粉末很容易融成半融熔状态，粘于爐壁上，以致造成爐瘤，同时炼砂鉄时我們又認為爐頂布料不好，边缘重，以及下料速度不均匀（开启大鐘的速度不一致）。除此而外，我們也为了减少悬料和消除爐頂結瘤曾請教哈尔滨工业大学教授苏联专家麦赫涅克，他說苏联炼砂鉄也是一样容易結瘤，而且結瘤在同一部位原因直到現在還沒研究出来（作者注：这在1951年的事，現已可能找出原因）。

在目前的情况下我們認為炼鐵爐頂容易結瘤有两种解釋：

①炼砂鉄时爐頂温度高不适于使用粉末多的矿石，否则粉矿很容易粘結在爐墙上造成爐瘤。

②炼砂鉄易于結瘤，乃是 $\text{SiO}$ 的升华所致，盖尔特之試驗證明， $\text{Si}$ 有两种氧化物，一为 $\text{SiO}_2$ ，一为 $\text{SiO}$ ，其还原順序为：

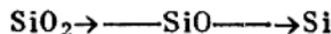

$\text{SiO}$ 蒸汽压力很大，易于揮发，在 $1880^{\circ}\text{C}$ 时 $\text{SiO}_2$ 氧气压力