

如何使小高炉土高炉 順利出鉄

第一輯

冶金工业出版社編

冶金工业出版社

如何使小高炉土高炉 順利出鐵

(第一輯)

冶金工业出版社 編

冶金工业出版社

如何使小高炉土高炉順利出鐵(第一輯)

冶金工业出版社編

編輯：張煥光 設計：魯芝芳、童煦庵 責任校對：光子

1958年9月第一版 1958年9月北京第一次印刷 221,000 册
787×1092·1/32· 74,000 字·印張 3 18/32 · 定价 0.40 元
人民教育出版社印刷厂印 新华书店发行 书号：1191

冶金工业出版社出版(地址：北京市灯市口甲 45 号)

北京市书刊出版业营业登记证字第 093 号

出版者的話

在党中央的領導下，全党全民大办鋼鐵工业，全国各地已經建造了几十万座小高炉和土高炉；成千上万的人战斗在炉旁，为祖国鋼鐵工业大跃进而奋斗。

目前在小高炉和土高炉的生产中已取得了許多成功的經驗，但是也还有許多小高炉和土高炉由于經驗不足，常常发生事故，不能順利出鐵，这是一个严重的問題。为了使几十万座土小高炉座座能够順利出鐵，为祖国生产出更多的生鐵，我們特把全国各地土小高炉順利出鐵的經驗、各种事故的預防和處理經驗編成本书，供各地参考学习。

本书的內容主要包括：土小高炉开炉的經驗，土小高炉順利出鐵的經驗，提高炉子寿命的經驗以及高炉結瘤及炉缸冻结的預防和處理的經驗。

本书适合所有冶金工作者閱讀。

目 录

小高炉开炉經驗.....	1
土高炉建炉开炉經驗介紹.....	13
出渣不出鐵怎么办.....	16
怎样選擇原料与燃料.....	21
怎样叫小高炉順利出鐵.....	29
3.3 立方公尺小高炉是怎样保持正常生产的.....	33
13 立方公尺小高炉正常生产总結.....	46
使土高炉順利出鐵的問題.....	51
十五吨高炉是如何提高到二十一吨和維持长期順行的.....	59
土高炉技术操作要点(順口溜).....	62
小高炉高寿經驗.....	65
延长炉子寿命和提高产量的經驗.....	69
土高炉延长寿命的經驗.....	75
55 立方公尺高炉开炉和冻结事故總結.....	78
15 立方公尺小高炉发生事故的經驗教訓.....	94
7.2 立方公尺高炉热风炉倒塌和炉缸冻结的分析.....	103
高炉事故的处理經驗.....	106

小高炉开炉經驗

湖南湘华炼鐵厂

一、緒 言

我厂焦炭炼铁第四代高炉，在58年2月1日已安全地放了炉，进行了修理，經過32天日以繼夜的緊張的劳动，高炉及其附属设备均已全部修理好，修理质量基本上达到了預期的要求。我們編制了开炉計劃，并經過广大职工的討論，按照开炉計劃和开炉操作，执行了开炉任务，在3月4日开炉进行生产，成功而胜利地完成了开炉任务。开炉后炉况順行，茲将这次开炉工作总结于后：

二、高炉各部分的容积

炉缸容积 $V_1 = 2.01$ 立方公尺；

炉腹容积 $V_2 = 6.365$ 立方公尺；

炉腰容积 $V_3 = 6.555$ 立方公尺；

炉身容积 $V_4 = 15.752$ 立方公尺；

炉喉容积 $V_5 = 1.681$ 立方公尺；

全炉容积 $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5$

$$= 2.01 + 6.365 + 6.555$$

$$+ 15.752 + 1.681$$

$$= 32.363 \text{ 立方公尺；}$$

$$V_1 + V_2 = 8.375 \text{ 立方公尺；}$$

$$V_3 + V_4 = 22.307 \text{ 立方公尺。}$$



三、高炉各部分的裝料計算

V_1 及 V_2 部分裝刨木花、木柴和木炭，此處不做焦比計算，作為烘爐用。從 V_3 起開始裝焦炭。若全部裝焦炭，則可裝焦炭 22.30 立方公尺 ($V_3 + V_4$)。 $V_3 + V_4$ 的容積 × 焦炭比重(堆比重)(一般的堆比重每立方公尺 = 0.45 噸)

$$\text{即 } 0.45 \times 22.307 = 10 \text{ 噸。}$$

若以 1:4 的焦比作為開爐焦比，則應裝矿砂

$$(10/4) \times 1.9 = 4.7 \text{ 噸。}$$

四、炉料批重及料綫高度的选定

關於爐料批重的確定，目前尚難根據理論計算把它確定下來，只能根據各個高爐的實際情況及操作經驗來確定。我廠第四代高爐的爐喉間隙為 $\frac{1690 - 990}{2} = 350$ 公厘，第 5 代高爐仍採用原來的裝料設備和直徑 1690 的爐喉對徑，因此爐喉間隙尚無改變，仍為 350 公厘。根據我廠第 4 代高爐的操作證明(1957 年)，爐料批重過輕過重均不適宜，一般只能保持在 500—600 公斤的矿砂批重。因此，在第 5 代高爐操作中，我們仍採用 500—600 公斤的矿砂批重進行操作。

根據各方的研究及操作資料證明，矿砂在爐喉處不應過多地集中在爐子中心或爐牆邊沿。矿砂在爐喉應該距爐牆有一定距離，環圈部分的二氣化碳(CO_2)含量，比爐子中心和邊沿二氣化碳(CO_2)的含量高一些才是合理的。在料綫保持不變的情況下，批重大，矿砂容易滾向爐子中心，批重小，矿砂容易到達爐子邊沿。根據這種情況，所以我們只能取用小型高爐中等爐料批重，因此，我們採用了 560 公斤的矿砂批重。

茲將礦砂及焦炭的平鋪厚度計算如下：

甲，礦砂平鋪厚度的計算：

爐喉斷面積等於 $3.14 \times \text{半徑}^2 = 2.25$ 平方公尺；每批
礦砂所占容積等於

$560/2500$ (礦砂堆比重) = 0.224 立方公尺；所以平鋪高度
為： $h \times 2.25 = 0.224$

$$h = \frac{0.224}{2.25} = 0.10 \text{ 公尺。}$$

乙：焦炭平鋪厚度的計算：

若以 1.15 的焦比計算，焦炭批重為 345 公斤。因此，每
批焦炭所占容積等於

$345/450$ (焦炭堆比重) = 0.73 立方公尺。所以， $h \times 2.25$
= 0.73，

$$h = 0.33 \text{ 公尺}$$

合計厚度為 $0.10 + 0.33 = 0.43$ 公尺。

雖然礦砂和焦炭還應按配料計算加入一定數量的熔劑，
但為數不大，因之，它的平鋪厚度亦不甚高。所以我們採用了
400—450 公厘的料層厚度。

根據以上計算，我們採取 560 公斤的礦砂批重和 450 公
厘的料層厚度(每批爐料)。

五、裝料制度的選擇

由於本代高爐爐喉間隙是 350 公厘(一般來說是比較寬的)，在加料時，礦砂易于達到爐子中心，邊沿行程較易發展。根據我們 1957 年(爐喉間隙和加料設備與本代高爐一樣)的操作經驗證明，只有採用礦砂既能達到爐子中心又能滾向爐子邊沿的裝料制度，才能使高爐順行。57 年我們把焦礦焦裝

料法做为正常装料制度，炉子尚称順行，因为这种半倒同装的装料制度，有一半的焦炭落在炉子边沿，保証边沿通风良好。但又因有大部分矿砂集中在边沿，所以給瓦斯增加了負荷，因此本代高炉操作中，仍用焦矿焦(KPK) X 的半倒同装作为正常装料制度进行操作，并按照 57 年的操作經驗底面焦各二分之一进行操作，以后得看炉子的操作情况，进行必要的調整。

六、开炉前的准备工作

高炉点火以后，便是投入生产。它是日夜不停的进行工作的，所以对高炉本体及其附属设备进行周密的檢查和試車，应在点火前全部結束。

1. 在装料以前，必須裝好风咀，并对风咀位置及角度进行校驗。
2. 在未点火以前，当炉料裝滿后，进行試风，測驗風量計并同时对热风炉及整个送风系統进行漏风的檢查。
3. 对冷却水系統进行試水檢查。
4. 对整个煤气系統进行檢查和試送蒸汽試驗。
5. 对装料設備进行空轉試驗。

七、烘 炉

(一)烘炉方法的选择：


烘炉方法頗多；常用者有三：①热风烘炉法，②煤气烘炉法，③固体燃料烘炉法。結合我厂具体情况只能采用固体燃料烘炉法。我們采用木柴放在炉底上燃燒，利用所发出的热量，以除去耐火粘土砌体的水分，使热度升高至一定程度，达到預定的烘炉目的。

(二)烘炉时间的确定:

大型高炉的烘炉时间，一般为6—7天，但我厂生产紧张，不能拖长烘炉时间，可是亦不能专为这几天的烘炉时间着眼，马虎了事，而影响本代高炉的寿命。根据两者兼顾的原则，确定烘炉时间为4昼夜，因为本代高炉炉底加高，内衬又是全部新砌，烘炉时间再短，恐难达到预定效果。

(三)烘炉温度的控制:

烘炉必须逐步升高温度，让炉顶放出的废气温度达到一定程度后，再逐渐降低温度。迅速升高温度和迅速降低温度都是不容许的，因为会引起砖层裂缝。我厂本代高炉系采用木柴烘炉，兹将其烘炉温度绘制曲线表如下：

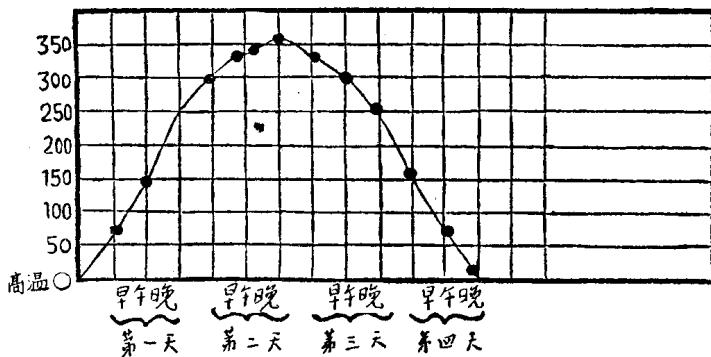

(四)烘炉操作:

1. 烘炉必须按计划升温和降温进行操作。
2. 烘炉温度不许骤升和突降。
3. 绝对不许可中途熄火停烘后再重烘。
4. 在烘炉时，煤气导管上安装一高温计，以便掌握烘炉温度。

5. 烘炉时间，每班派专人负责加木柴。

八、开炉燃料的计算

这次开炉燃料计算法按渣比 $\frac{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3}{\text{CaO} + \text{MgO}} = 1.30 \sim 1.4$,

碱度 $\frac{\text{CaO} + \text{MgO}}{\text{SiO}_2} = 1.0 \sim 1.1$, 焦比 = 4.5 进行计算的。

在炉缸内装入刨木花和木柴等易燃物，一直装满炉缸，再搭一个小木架，装入木炭 3000 公斤，其次装入不加石灰石的空焦 2000 公斤，继之按下列计算的装料单装料（表 1）

开炉装料单

表 1

批 数	炉 料 组 成					装料制度	理 论 出 铁 量 公 斤 / 批	理 论 焦 比 焦 / 铁	附 注
	焦炭	矿砂	石灰石	炉渣	废铁				
4	350		28						
5	350		24	50					
5	350		24	70					
4	350	100	26	90	20	(PK)X	72	4.85	包括废铁
4	350	100	26	60	20	"	72	4.85	"
3	350	150	57	40	30	"	109	3.20	"
3	350	200	68	30	30	(KPK)X	145	2.42	"
3	350	250	79	30	30	(KPK)X	162	2.16	"
3	350	300	90	20	30	"	188	1.86	出了第一炉铁
续料	350	350	101			"	184	1.9	后再增加矿砂

九、开炉所用原料燃料情况

开炉用的矿砂、焦炭及石灰石的质量均宜好些，以保证高炉开炉顺利。兹将这次开炉所用的原料燃料列表于后（表 2）

表 2

矿砂焦炭石灰石化学分析成份

元素 %	Fe	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	FeO	MnO	SO ₃	P ₂ O ₅	Mn	P	S
矿砂	52.787	17.500	5.326	0.600	0.400					0.836	0.537	0.019
焦炭	11.278	3.760	2.369	0.755	0.106	1.650	0.022	0.464	0.059	0.017	0.013	0.022
石灰石	0.796	2.560	0.319	51.466	3.480	1.027						

表 3

开炉后头二次的生铁及炉渣成份

炉次	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	FeO	CaS	MnO	实际碱度	实际酸比	生铁成份		
										Si	Mn	S
首炉	33.840	22.559	33.835	3.840	0.807	5.032	0.081	1.485	1.12	6.575	0.605	0.093
二炉	42.360	22.902	34.263	3.840	1.540	4.921	0.174	1.45	1.18	3.785	0.740	0.173

从开炉后头二次的生铁及炉渣成份(表3)来分析，炉渣的实际渣比和碱度是与预定的炉渣比及碱度很相近似的。生铁中的含矽量也达到了我們预定要求，不过生铁中的含硫量是高的，这主要是由于开炉时，炉渣碱度用得不高，加之开炉时的焦比比較高的原故。

十、开炉操作

(一)点火操作

1. 首先在裝滿易燃物的炉缸內，从四个风口及所有的渣铁口注入煤油(約注入8磅左右)。
2. 用燒紅的鐵棍或其他火种，从风口铁渣口点火。
3. 点火須四面燃燒均匀，如某方未燃时，必須进行重新点火。
4. 点火后风咀窺孔閥应打开。

(二)开风操作

开炉风量只能使用正常风量的二分之一，因为在高炉沒有充分的加热以前，风量过大，会使大量的冷料下降至炉缸，这是沒有必要的。以后則按二至三昼夜达到全风操作为原則(开70轉/分鼓风机及臥式車开80轉/分)。如果再要增加风量，则按以后高炉情况进行。

开风后，应仔細地觀察各风口处的燃燒情况。当各风口处燃燒得很好，燃燒区域已达到风口以上，炉料已初步开始运动时，即可进行送风。

(三)开风时对炉頂加料设备及煤气系統的操作

1. 在点火前，炉頂料鉤應該打开。
2. 在点火前，炉頂煤气放散閥应打开。

3. 炉頂煤气系統的所有防爆閥門打开。
4. 开风时应把炉頂加料鉢关闭，让煤气从炉頂放散閥中放出。
5. 所有煤气系統均应与高炉隔断，以免煤气与空气混合而发生爆炸現象。

(四)开风时,热风管道及热风炉的操作

1. 在未开足全风量以前，首先以一个热风炉进行操作，以后再接实况加开一个热风炉。
2. 热风炉在未送风以前，必須用木柴把热风炉加热，并在热风炉燃燒咀的煤气出口附近燃起很旺的火苗。
3. 在送风时先打开热风炉的热风閥，再打开热风炉的冷风閥进行送风。
4. 热风炉的热风閥在未送风以前必須送水。
5. 在热风炉未送煤气以前，热风炉的煤气閥应关好，地下烟道的防爆門应打开。
6. 热风炉开始燒煤气时，廢气烟道的閘板应打开。

(五)送煤气至热风炉的操作

1. 当煤气中的水蒸汽逐渐减少，一氧化碳的含量濃度增大时(必要时进行煤气分析)，则开始通煤气至高炉煤气系統向热风炉送煤气。
2. 在未送煤气以前，煤气系統中須送入足够的蒸汽，赶走整个煤气系統中的空气。
3. 热风炉前面的地土烟道中也应送入足够的蒸汽。
4. 当开始往热风炉送煤气时，则按順次打开煤气閥，隔断閥和关闭着的煤气閥，让煤气送到热风炉。
5. 当煤气开始輸送时，按煤气系統分段关闭蒸汽閥停止

送蒸汽。

6. 热风炉按操作情况，在48小时左右升高至600°C左右。

(六)开炉前的炉前操作

1. 开炉点火以前所有冷却水设备必须送水。

2. 开风时的炉前操作：

①点火以后，炉前工作人员应仔细地观察风口情况，待炉内燃烧到风口以下炉料开始运动时，则报告有关人员，进行送风。

②开风后，铁口渣口均有煤气喷出，此时渣口铁口绝对不允许用泥堵塞。

③当渣口铁口没有喷气时，炉前工作人员应以长1.2至1.5公尺的铁管插入渣铁口，让煤气从铁管中吹出来。管子与出铁口之间的空隙最好用泥涂好，这样可使铁口加热，以免出铁口流来渣铁时发生凝结现象。

④出铁口铁管中喷出来的煤气，应点燃，以免炉前工作人员中毒。

⑤点火后2小时即可送风。

3. 送风后的炉前操作：

①送风以后，炉前工作人员应切实注意各设备的运转情况。

②开风经过数小时以后，铁管子内即有渣子充沟的现象，此时可抽出管，并把出铁口通空，准备封出铁口。

③封出铁口时应先封最上面的渣口，最后封最下面的低铁口。例如，2渣口→1渣口→顶备铁口→铁口按顺序依次进行工作。

④开炉时封出铁口用的堵泥是白干泥，应该在白干泥多加一些炭末灰(或白煤粉)，一般炭末灰应为白干泥的三分之一左右，这样初开炉的出铁口是比较容易打开的。

⑤出铁口堵塞以后，未到一定时期不允许打开。

4. 初次出渣出铁的操作：

①初次出渣可在封铁口8小时后进行，但要按当时具体情况来决定。

②初次出铁预计在封铁口12小时后进行，不过提前或推迟得按当时情况来进行调整。

③出渣出铁以后，出铁口的堵泥应堵得最深，暂规定为650—700公厘的深度。

④在初次出铁中免不了会碰到出铁口难开的困难，因此必须准备氧气以便及时烧开出铁口。

十一、安全操作

开炉是一个相当严密的工作，不能有丝毫疏忽。开炉时煤气含有大量的一氧化炭、氯和甲烷，容易发生爆炸，因此在开风和送煤气时，必须严格遵守开炉的操作规程。由于煤气中含一氧化碳很高，也很容易中毒，所有工作人员必须加以注意。无关的人员，最好不进车间，以免发生意外。

十二、开炉时间的安排

1. 3月4日下午5时10分点火
2. 3月4日下午7时20开风
3. 3月4日下午8时40分送煤气烧热风炉
4. 3月4日下午10时40分封第2渣口

5. 3月4日下午11时35分封第1渣口
6. 3月5日上午1时25分封預备铁口
7. 3月5日上午3时40分封铁口
8. 3月5日上午11时35分出第一次渣
9. 3月5日下午3时15分出第一次铁

十三、結 語

高炉开炉是高炉一代作业的开始。高炉开炉以后，即日以繼夜不停地进行生产，故开炉的好坏直接影响着高炉的寿命和操作。因此，开炉作业是一件非常重要的工作，我厂这次非常順利地完成了开炉任务。点火、开风、送煤气均很安全，沒有发生任何毛病。渣口铁口非常容易打开，开炉后高炉也很順行。同年七月上旬，我們又将这次开炉經驗应用到另一次开炉。碱度焦比等均采用一样的根据，开炉操作也沒有变动，除因此次开炉的焦炭、矿砂、石灰石因质量成份不同須要另行計算装炉料单外，其他的均未变动。此次开炉又是非常的安全和順利，又一次成功而胜利地完成开炉任务。事实再度的証明，我們所采用的开炉各项根据及开炉操作是完全合理的，因为他能使高炉开炉安全和順利，开炉后高炉即可順行，給生产带来了一定的好处。