

# 工業 X 射線 探傷基礎

龔再仲、廖少葆編著

機械工業出版社

# 工業 X 射線探傷基礎

龔再仲、廖少葆編著



机械工业出版社

## 出版者的話

X射綫探傷法是材料和機器零件無損檢驗方法之一。這種方法在機器製造業和其他工業部門的應用日益廣泛。

為了使讀者能對X射綫探傷工作有一個較全面的了解，以便作為實際開展X射綫探傷工作的基礎，中國科學院機械電機研究所編寫了《工業X射綫探傷講義》，供有關工作人員參考，並在此講義的基礎上由龔再仲、廖少葆兩同志加以整理而成此書。

本書內容包括X射綫探傷的原理、裝置和方法。書中除了對上列各項作了一般地介紹之外，同時還重點地介紹了幾種國內常用的X射綫探傷設備和最常應用的照像方法以及目前國外在X射綫探傷方法上的新趨勢，如光敏半導體成像記錄法、快速X射綫照像法和高能X射綫探傷法。最後還討論了X射綫探傷在工業上的應用和X射綫的防護問題。

本書的編寫是考慮到理論和實際的結合，但偏重於實用技術，適於有關工程技術人員參考，也可供大專學生參考。

NO. 1401

1957年7月第一版 1957年7月第一版第一次印刷

850×1168 1/32 字數 245 千字 印張 9 11/16 0,001—1,800 冊

機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版營業許可證出字第 008 號 定價(10) 1.80 元

# 目 录

前言.....	7
第一章 緒論.....	9
第二章 X 射線及其發生.....	14
1 X 射線及其性質概述 .....	14
2 連續 X 射線 .....	16
3 标識 X 射線 .....	21
第三章 X 射線的減衰.....	25
1 X 射線的吸收与散射 .....	25
2 X 射線的減衰律 .....	29
3 減衰系數 及其計算 .....	31
第四章 X 射線管.....	42
1 X 射線管的兩种基本类型 .....	42
2 X 射線管的陰極 .....	43
3 X 射線管的陽極 .....	44
4 X 射線管的焦点 .....	47
5 X 射線管的真空度 .....	50
6 X 射線管的特性 .....	51
7 X 射線管的保护罩 .....	54
8 X 射線管的冷却系統 .....	55
第五章 X 射線裝置的高电压發生設備.....	57
1 無高压整流管的半波自整流線路 .....	57
2 高压整流管的半波整流線路 .....	58
3 高压整流管的桥式全波整流線路 .....	58
4 具有脉動电压的倍压線路 .....	59
5 具有恒定电压的倍压線路 .....	61
6 高电压發生器的結構 .....	62
7 主要变压器 .....	64
8 高压整流管 .....	68

9 加热变压器 .....	70
10 高压电容器 .....	72
11 高压电缆 .....	73
12 X 射线管阳极电流的测定 .....	76
13 高电压的测定 .....	77
<b>第六章 X 射线装置的操纵台 .....</b>	<b>80</b>
1 电压的调整设备 .....	80
2 X 射线管和整流管的加热调整设备 .....	84
3 开关设备 .....	84
4 时间控制器 .....	87
5 电压稳定器 .....	88
6 保护设备 .....	90
7 X 射线装置的电源 .....	93
<b>第七章 常用的几种工业X射线探伤装置 .....</b>	<b>94</b>
1 苏联出品的PVII-1M2型工业用X射线探伤装置 .....	94
2 捷克出品的 MAKROPHOS 250型工业X射线探伤装置 .....	98
3 匈牙利出品的M3V型工业X射线探伤装置 .....	101
<b>第八章 X 射线照相方法 .....</b>	<b>103</b>
1 决定照相的部位和编号 .....	103
2 照相方法的选定 .....	107
<b>第九章 软片的摄影作用 .....</b>	<b>120</b>
1 软片及其摄影作用 .....	120
2 照相底片的摄影密度 .....	123
3 软片的特性曲线 .....	126
<b>第十章 融光作用与增感作用 .....</b>	<b>137</b>
1 融光现象与融光物质 .....	137
2 融光增感 .....	138
3 增感屏的选用 .....	142
<b>第十一章 曝光条件的有关因素 .....</b>	<b>148</b>
1 X 射线的硬度 .....	148
2 X 射线的曝光量 .....	151
3 散射线 .....	154

4 照相方法的灵敏度.....	157
5 曝光曲线的制作.....	165
<b>第十二章 软片的暗室处理 .....</b>	<b>169</b>
1 显影作用和显影剂.....	169
2 定影作用和定影剂.....	180
3 底片的水洗和干燥.....	184
4 软片的储存.....	186
<b>第十三章 X 射线底片上缺陷影像的辨认和推断 .....</b>	<b>188</b>
1 实际缺陷和其在 X 射线底片上的影像 .....	188
2 在零件的 X 射线检查中常发现的几种缺陷 .....	190
3 在焊件的 X 射线检查中常发现的几种缺陷 .....	198
4 铜铅合金轴承中的几种缺陷 .....	203
5 X 射线底片上的伪缺陷 .....	205
6 缺陷位置的测定 .....	209
7 板的厚度测定 .....	212
8 X 射线透照结果的推断 .....	213
<b>第十四章 高能X射线探伤 .....</b>	<b>219</b>
1 高能 X 射线的特性 .....	219
2 共振变压器式高能 X 射线装置 .....	224
3 静电起电机式的 X 射线装置 .....	228
4 电子迴旋加速器式 X 射线装置 .....	230
<b>第十五章 快速的X射线照相 .....</b>	<b>234</b>
1 脉冲电流 X 射线透视照相 .....	234
2 活动影像的 X 射线照相 .....	236
<b>第十六章 荧光观察法 .....</b>	<b>238</b>
1 荧光屏直接观察法 .....	238
2 电子荧光观察法 .....	246
<b>第十七章 电离探测法 .....</b>	<b>250</b>
1 X 射线的电离作用与电离探测仪 .....	250
2 X 射线的剂量单位及其测量 .....	254
3 缺陷与厚度的电离探测法 .....	257
<b>第十八章 光敏半导体成像记录法 .....</b>	<b>261</b>

1 光敏半导体成像记录的简要原理.....	261
2 半导体静电图形法.....	262
3 光敏半导体电视成像法.....	270
<b>第十九章 X射线探伤在工业上的应用 .....</b>	<b>272</b>
1 X射线探伤的目的 .....	272
2 X射线探伤的用途 .....	279
<b>第二十章 X射线的防护 .....</b>	<b>287</b>
1 X射线对人体的影响.....	287
2 人体对X射线的容许剂量.....	288
3 防护方法与防护材料.....	290
4 防护检查.....	297
<b>第二十一章 X射线探伤试验室 .....</b>	<b>290</b>
1 试验室的建立.....	290
2 X射线探伤的记录档案 .....	303
<b>参考文献 .....</b>	<b>310</b>

## 前　　言

 
本書是在「工業 X 射線探傷講義」的基础上加以整理編寫而成，原講義曾經過兩次編寫，作為中國科學院機械電機研究所召開的「X 射線探傷學習會」教學之用。由於以前的油印本所存不多，遠不敷有關單位的需要，因此我們決定在原講義的基礎上重加整理，刪去一部分不必要的內容，再添入一部分新的材料，公開出版，作為大學有關專業學生和工業部門有關工程技術人員參考之用，以及 X 射線探傷工作者學習之用。

本書主要討論了 X 射線探傷原理、裝置和方法，在探傷方法中重點討論了照相法，而對螢光觀察法和電離探測法只作了簡要的敘述，又對一些新的方法作了一般的介紹。這些內容的構成，主要是參考國外有關書籍和雜誌，再通過我們的經驗，根據需要情況加以整理而來。在有些章節中是綜述的，有些是節譯的，因此這本書是否合乎要求，或其中存有錯誤之處，尚希讀者多加指正。

本書在這次編寫中，第二、三、十六、十八、二十章是由龔再仲同志負責，第九、十、十二、十七章由龔再仲、廖少葆兩同志負責，其餘各章由廖少葆同志負責。全書总的編排由廖少葆同志負責，最後由龔再仲、廖少葆、朱云青三同志校閱；其次在本書中的照片攝制方面由朱云青同志負責完成，在繪圖方面，丁安華同志也盡了很大的努力。

在以往幾次講義編寫過程中，韓朔、毛振琮、龔堯圭、黃本立等同志以及其他有關同志曾予以協助並供給我們一部分資料，在此一并致謝。

編　者



# 第一章 緒論

1895年11月德国渥茨堡大学教授倫琴 (Röntgen) 在研究陰極射線时，發現了一种新的不可見的射線，它能透过人手而使在塗有鉑氰化鋇的紙板上显出手骨的螢光影像。当时对这种射線的性質还不清楚，倫琴就称其为[X射線]。現在英美等国仍用此名，而在苏联、德国等国則称为[倫琴射線]。

此射線發現不久后，即用在医疗的簡單診斷上，也用在一些特殊的非金屬制品的鑒別上。因为当时X射線管只是冷陰極的，电压使用得低，所發生的射線波長很長，穿透力很小，所以使用的范围很有限。但当热陰極X射線管發明后，在X射線管兩端可加上高电压，这就將其使用范围扩大到工業产品上。此后世界上工業先进的国家都逐渐使用，苏联是首先利用在航空工業上。在这段時間里經過苏联学者和工程师們在研究和推广上不断的努力，現在苏联在有关工厂里都已普遍地使用了这种射線来探伤。在英美等资本主义国家也不断地設計出各种X射線探伤裝置及其有关設備，大多成立了專門学会和發表不少的資料。而我国在解放前，由于工業落后，这种技术是完全沒有基础的。在解放后，随着国民經濟建設迅速的發展，对X射線探伤的要求也提到一定的程度。为此，中国科学院机械电机研究所曾举办了兩次X射線探伤學習会，邀請全国有关工業部門試驗所、工厂和有关学校来参加，以便全面地推广此項技术，并与有关單位建立經常的直接联系。几年来經過各方面共同努力，現在我国很多有关工厂和試驗室以及有关学校都建立起X射線探伤試驗室，并且在某些方面已取得很好的成就。有些工業部門組成了X射線探伤工作組，直接下厂协助工厂建立試驗室，制定工作方法和制度，已取得了显著的成果。尤其是在配合焊接方面更为突出，不但建立了焊接X射線探伤方法，而

且和焊接技术工作同志密切結合提高了焊接技术。現在还不断地在配合焊接和鑄造方面作进一步深入和广泛的开展,將来的成就是可以預料的。

X 射綫探伤是基于物質对 X 射綫的影响和 X 射綫对物質的作用。具体的來說, X 射綫探伤的作用系統可以分成三部分如圖 1 所示, 即: X 射綫源、被檢查物和驗定器材 (如軟片、螢光屏等)。

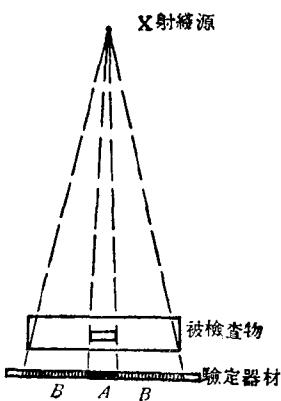


圖 1 X 射綫探伤作用系統示意圖。

当 X 射綫通过被檢查物时, 因物体内部和外部的構成和形狀的不同而有不同的吸收, 以致有不同的減衰, 因此通过被檢查物后得有不同强度的X射綫。如在圖 1 中 A 处的 X 射綫强度就比 B 处为大, 这就可以影响作为驗定器材的某些特殊物質引起不同的变化, 再通过一些方法把这些变化描述出来, 即可作为对于这些被檢查物的判断根据。依驗定器材的不同, 則 X 射綫探伤法可分为透視照相法、螢光觀察法、电离探测法和其他几个新的方法等。因为透視照相法灵敏度

較高, 所以这种方法是工業上常用的, 也是最普遍的。因此在这本書里將以討論这种方法为重点。

在 X 射綫源方面, 我們除了應該了解 X 射綫發生的原理外, 同时也應該了解發生 X 射綫的設備, 即 X 射綫探伤裝置。因為我們不但在工作中首先要接触到这种工具, 就是說首先要把 X 射綫裝置安裝起来, 同时也是經常要接触它的, 所以就必须了解它和熟悉它, 这样才能保証工作的順利开展和有效的利用。本書中对于 X 射綫裝置着重地叙述了現在常用的設備構造, 即在 200 仟伏以下的裝置, 如圖 2 所示。但我們把其基本構造分成三部分來討論, 即 X 射綫管、高压發生設備和操縱台; 而把冷却部分合并在 X 射綫管部分討論, 把有关高电压部分合并在高压發生設備中討

論，把低电压部分都放在操縱台中討論。

由於工業的迅速發展，工業產品不斷地改进，不斷地試制出很多新产品，同時新的工藝方法也不断地出現，所以對探傷的要求也日漸特殊而複雜。因此我們學習X射線探傷，如果僅了解其原理，那是非常不夠的，我們還應該知道其應用，而且不但要知道國外如何在應用，同時也要了解在自己工作範圍內應該如何去有效地利用，如何去配合國家經濟建設，配合生產單位的工作，發揮其最大效用。我國的經濟建設正在一日千里地蓬勃發展着，工業技術應該趕上發展的要求，所以我們不但要把國外已成熟的經驗適當地運用到工作中來，而且更主要的是要深入到生產中去，發現應用這種技術的對象，創造性地去應用這種技術，這就是我們現在很重要的工作。

X射線探傷是無損探傷方法之一，所以在發展X射線探傷工作時，也得考慮到其他無損探傷方法。因為我們知道要有效地、正確地解決一個探傷的問題，不能專靠一種探傷方法。各種探傷法各有其優點，也有其缺點。例如X射線探傷的優點是無論被檢查物的材料是非金屬和金屬都可以檢查，那就不像磁法探傷只能限於鐵磁材料。X射線探傷不受被檢查物的結構形式和表面光滑程度的限制，而磁法和超聲波法只能在外形簡單、表面較光滑的情況下有利。尤其是X射線能窺測機件內部的複雜構造，這是為其他探傷方法所不能的。但X射線探傷也有缺點：對於大鍛件上的毛髮裂紋的檢查是非常困難的，X射線的穿透能力隨電壓的高低而定，在200千伏的X射線裝置可透視7公分厚的鋼，在2000千伏時可檢查30公分厚的鋼，而要用高能電子迴旋加速器所發生的X射線才能穿透50公分厚的鋼，所以在裝置設備上就不如磁法和

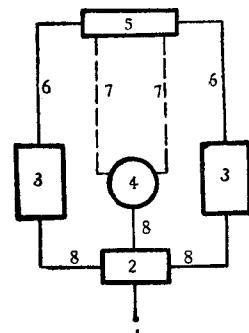


圖2 X射線裝置構成  
示意圖：

1—電源； 2—操縱台；  
3—高壓發生器； 4—冷卻  
油泵； 5—X射線管； 6—  
高壓電纜； 7—冷卻油管；  
8—低壓電纜。

超声波法的设备灵巧。用超声波法探测大锻件中的夹层、裂缝，以及用磁法探测大锻件，大锻件的表面微细裂缝，要比 X 射线探伤有效得多。一般在 300 千伏的 X 射线装置所能探测的缺陷，只能探测出被检查物在射线方面总厚度的 2% 的差异来。例如 5 公分厚的钢，只能探出其中 1 公厘厚的空气层来，而要用高能 X 射线装置方可 在 5 公分厚的钢中探出 0.025 公厘的人工裂缝。其次在 X 射线探伤上鉴定设备是比其他探伤方法要复杂些，操作也比较麻烦些，同时还需要防护等设备，在费用上比较多些。关于  $\gamma$  射线探伤在很多方面和具体问题上和 X 射线探伤是完全相似的，不过也各有其优缺点。例如作为  $\gamma$  射线源的放射性同位素价格便宜，使用也方便，但就不如高能 X 射线探伤的灵敏度高和曝光时间短。当然现在关于和平利用原子能的问题是科学上一个大问题，我们应该注意到  $\gamma$  射线探伤的问题，不过这已有专著讨论，此处不再叙述。总之当我们进行探伤工作时应该全面地考虑各种探伤方法，看哪一种方法最有效，要取各方法的所长，相互配合使用。所以当我们在推广 X 射线探伤工作时，一方面要尽量利用这方法的优点，创造性地加以运用，另一方面也不能把它当做是万能的，也应该考虑其他方法，有时还应该配合机械试验、金相试验、水压试验等方法，来共同取得可靠的結果。当然在有些方面 X 射线探伤是起主要作用或决定性作用的，但在另一些方面却是无能为力的。所以我们认为在工业部门推广时，应该成立专业的探伤小组来进行，是比较有效的。

在 X 射线探伤工作上，除了配合目前生产开展检验性的工作外还应该着重密切配合新产品试制、新技术创立等工作，因为只有在改进技术，提高成品率的过程中，X 射线探伤工作才是最有效的。探伤工作的最终目的不是在探出缺陷，而是在协助生产，改进生产技术来消灭缺陷的生成原因。我们知道工业愈发达，产品的类别愈多，新工艺方法也愈新颖，但缺陷生成的可能性仍然是存在的。因此我们的工作内容除了上述以外，还应该在探伤工作本身

的有关問題上开展研究工作，否则是赶不上需要的。产品类型愈特殊、愈新颖，产品的材料愈厚、外形愈大，则对探伤的要求愈严格。这就要求我們研究出穿透力强的、灵敏度高的、最适用的 X 射线装置，以及研究出特別方便、經濟而又灵敏的驗定設備。当有了新的设备和新的檢查对象时，则探伤技术就有了新的內容。当原有的探伤技术不能解决新的要求时，也一定会促使设备的改进。所以只有在研究新设备成功的基础上才能把探伤工作更推进一步，赶上实际需要。其次还得提出的是應該注意其他科学的新成就，适当地把它应用到我們的工作上，这也会促使我們的工作前进。現在当祖国正迈开大步向社会主义前进的时候，党号召我們向科学进军，要求我国的科学技术在十二年内赶上世界水平，这对我們是莫大的鼓舞，也是一件光荣的任务，我們應該發揮創造性和積極性来把这项工作广泛地有效地推广到有关生产部門里去，并且要迅速地提高我們的業務水平，研究出新的探伤方法，設計出新的工具来完成祖国和党交給我們的这一項光荣的任务。

## 第二章 X 射線及其發生

### 1 X 射線及其性質概述

X 射線与可見光線、無綫電波、紫外線和  $\gamma$  射線在本質上都是电磁波。所不同的，只是它們的波長各有不同，因此它們之間的性質也就有差別。各種电磁波波長分布的範圍如表 1。

表 1 各種电磁波波長的分布範圍

電磁波的種類	波長分布範圍
無綫電波	30千公尺～0.3公厘
紅外線	0.3公厘～7800 Å①
可見光線	7800 Å～3900 Å
紫外線	3900 Å～200 Å
X 射線	1019 Å～0.006 Å
$\gamma$ 射線	1.139 Å～0.003 Å

① Å 讀為「埃」，為光譜波長的單位。 $1\text{Å} = 10^{-8}$  公分。

所謂电磁波就是當帶有電荷的物体以加速度運動時，它的周圍就產生了互相垂直的並因時間而變化的電場( $E$ )與磁場( $H$ )，並且在整個空間里向各方向傳播出去，如圖 3 所示。傳播時，在某一瞬間振動情形相同的各點，都是分布在一本同心球面上，而且各種电磁波在真空中傳播速度都一樣，約等於  $2.99 \times 10^{10}$  公分/秒，通常以  $C$  表示，也就是一般稱為光速的  $C$ 。這速度( $C$ )與振動頻率( $v$ )及波長( $\lambda$ )之間的關係為：

$$\lambda = \frac{C}{v} \quad (1)$$

X 射線的波長，从表 1 中可以看出，它从紫外線部分一直分布到  $\gamma$  線的某些地方。在实用上，应用 X 射線作物質的結構分析时，常用的波長在  $2.5\text{ \AA}$  到  $0.14\text{ \AA}$  之間，在 X 射線探伤方面，使用的波長一般在  $3.1\text{ \AA}$  到  $0.006\text{ \AA}$  之間。在 X 射線探伤工作中，对 X 射線波長的选择，有很大的实际意义。因为 X 射線波長的大小，便决定了 X 射線穿透物質的能力。（如果所要檢查的材料厚度愈大以及这种材料的原子序数愈高时，所要求的 X 射線波長也就愈短。）在檢查一定的材料时，只有选择到适合的波長，才能得到滿意的結果。

关于 X 射線的一般性質，可概括地列舉如下：

- 1) 不可見，并依直線方向傳播。
- 2) 不受電場或磁場的影响，也就是它的本質是不帶電的。
- 3) 除电子（或正离子）撞击物質可产生 X 射線外，其他如在高温星球的內部以及用电子迴旋加速器分裂原子时，都可以产生 X 射線。
- 4) 波長的分布是連續光譜型的，其最短波長的限界由發生 X 射線的电压决定；同时也能产生綫光譜，它的波長与組成对陰極（即陽極）物質的化学成分有关。
- 5) 如可見光線一样，有反射、干涉、繞射、折射和極化等現象。
- 6) 能使物質产生光电子及返跳电子以及引起散射現象。
- 7) 能被物質吸收，而产生热量。
- 8) 能使某些物質起光化学作用，能使攝影干板或軟片感光，并能使某些物質發生螢光作用。
- 9) 能使气体电离，也能影响液体及固体的电性質。
- 10) 能起生物效应，伤害及杀死有生命的細胞。
- 11) 以晶体作为光棚使 X 射線繞射时，遵从吳里弗一布拉格

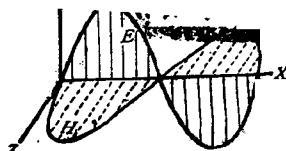


圖 3 电磁波的傳播示意圖

**定律。**

12) X 射綫与其他的射綫一样，同时具有波动与微粒的性質。在干涉、繞射这一类現象中，X 射綫特別显示出波动的性質，但在另一些現象中，如 X 射綫被單独的电子所散射时，又特別表現出微粒的性質，这就是 X 射綫的二重性。

在 X 射綫的性質中，特別是 X 射綫通过物質时，物質对 X 射綫的減衰現象，以及 X 射綫对物質的光化学作用、螢光作用、电离作用、生物效应等等，对 X 射綫探伤工作都具有很重要的意义，因此这些性質都將在以后有关各章中加以討論。

## 2 連續 X 射綫

**1 連續 X 射綫的發生** X 射綫發現以后，經過了很多的研究，證明它是这样發生的：即一群具有高速度的电子（陰極射綫）与硬的物体相碰撞时，它們的运动便急剧地被阻止，也就是失去了它們所具有的动能，而产生了另一种形式的能量。其中大部分的能量轉換为热能，使物体的温度升高，另一部分便轉換为光能，即 X 射綫的能量。

X 射綫管是發生 X 射綫的主要設備，它的主要部分有：1) 陰極，为产生电子的地方；2)陽極，又称对陰極或称作靶，由金屬制成，为电子与之相碰撞时而發生 X 射綫的地方。把陰極与陽極密封在一个玻璃制成的管球內，并將管內抽成高度真空，便形成了通用的 X 射綫管。

X 射綫探伤工作中一般使用的 X 射綫管如圖 4 所示。發生电子的陰極是由卷成螺旋狀的鎢絲構成，通电加热到灼热的时候，便放出电子来。如以陽極为正極性及陰極为負極性并加上高电压时，电子便得到很大的动能，由陰極飞向陽極靶，与之相碰撞，而發生了 X 射綫。

按照近代的理論，一切的射綫，包括可見光綫与 X 射綫在內，都同时具有波动和微粒的性質，在某些現象中，X 射綫特別表現