

鋼的
化學熱處理

明·克·維·奇 著

機械工業出版社

鋼的化学热处理

明克维奇著

石 素 譯



机械工业出版社

出版者的話

本書所講述的是鋼的化學熱處理（滲碳、氮化、氧化、滲鋁、滲鉻、滲硅等）過程的理論與操作基礎。它闡明了擴散過程的一般規律，對於過程的化學機構，各類因素對過程進程的影響，通用的操作法，以及所用設備的某些特點，都作了探討。而且對鋼經處理後所得到的組織與性能也作了詳細的討論。

本書專供在熱處理及化學熱處理及方面工作的工程技術人員應用，對於選修鋼的熱處理教程的大專學生也有裨益。

苏联 A. N. Минкевич 著 ‘Химико-термическая обработка стали’ (Машгиз 1950 年第一版)

* * *

NO. 1074

1956年5月第一版 1958年2月第一版第三次印刷

850×1168 1/32 字數 363 千字 印張 13 1/4 插頁 2 7,401—8,200 冊

機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版

機械工業出版社印刷厂印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業
許可証出字第 008 号

統一書號 15033·10
定 价 (10) 2.90 元

目 次

原序	7
緒論	9
第一章 鐵及其合金的表面進行滲入時其擴散過程的一般規律	18
擴散的機構	18
擴散層的組織	25
鋼內滲入各種元素時碳所表現的行為	29
固體金屬內擴散現象的數學解釋	31
第二章 鋼的滲碳	39
滲碳過程的化學機構與各種因素對滲碳結果的影響	39
滲碳過程的化學機構	39
滲碳過程的溫度與持續時間對其結果的影響	49
各類元素對鋼在滲碳時行為的影響	58
滲碳用鋼	71
鋼在固體滲碳劑中的滲碳	83
滲碳劑	83
零件滲碳的工藝規程	90
加速在固體滲碳劑內滲碳過程的嘗試	96
採用糊膏進行滲碳	97
氣體滲碳法	99
氣體滲碳劑	100
氣體的供應速度與壓力對滲碳結果的影響	104
氣體滲碳使用的設備	108
液體滲碳法	124
鋼在鹽浴中的非電解滲碳法	124
鋼在熔融碳酸鹽內的電解滲碳法	128
滲碳後鋼的熱處理	128
鋼的淬火與回火	128
鋼的冰冷處理	135
滲碳零件的檢查	138
滲碳鋼的組織與性能	144

滲碳層的組織.....	141
滲碳層的硬度与抗磨性.....	151
滲碳鋼的拉伸、弯曲与衝擊試驗	153
滲碳鋼的疲劳限度.....	156
第三章 鋼的氮化	159
鐵氮化過程的實質.....	161
鐵-氮系平衡圖	161
鐵氮化過程的化學機構及各項因素对過程的影响.....	162
碳鋼的氮化(抗蝕氮化).....	167
抗蝕氮化的工藝規程.....	167
在气体介質內作抗蝕氮化的設備与爐子.....	172
抗蝕氮化用的熔融鹽浴	177
氮化碳鋼的組織与性能	179
为增强合金鋼的表面及提高其耐磨性而進行的氮化處理	191
氮与各种金屬所形成的化合物及此類化合物的性能	191
合金元素对氮化層主要性能的影响.....	195
合金鋼及鑄鐵的成分、性能与氮化規範	200
氮化操作中的幾個問題.....	217
氮化爐	228
氮化合金鋼的組織与性能	231
第四章 鋼的氫化	247
氮与碳同時向鋼中擴散時的特點	247
氫化時氮与碳向鋼內侵入深度的差別	247
氮对擴散層中碳濃度的影响	248
溫度對於氮及碳在鋼中飽和度的影响	251
結構鋼的氫化	252
在熔鹽內的氫化法(液体氫化法).....	252
气体氫化法	279
气体氫化須知	288
氫化結構鋼的組織与性能	291
高速鋼的低溫氫化	298
在熔鹽中的低溫氫化	299
低溫气体氫化	309
在固体混合物中的低溫氫化	316
低溫氫化後的鋼的組織与性能	321
第五章 鋼的滲鋁	331

渗铝过程的化学机构及合金元素对渗铝层厚度的影响.....	331
粉末渗铝.....	332
在熔融铝浴中的渗铝.....	339
钢件表面喷镀金属铝再经退火的渗铝.....	340
气体渗铝法.....	341
电解渗铝法.....	342
渗铝层的组织与性能.....	342
渗铝的应用范围.....	348
第六章 钢的渗铬.....	351
渗铬过程的化学机构及合金元素对渗铬层厚度的影响.....	351
粉末渗铬法.....	354
气体渗铬法.....	357
重浴渗铬法.....	361
渗铬层质量的检查与零件随后的热处理.....	363
渗铬钢的组织与性能.....	364
渗铬的应用范围.....	378
第七章 钢的渗矽.....	379
粉末渗矽法.....	379
气体渗矽法.....	380
渗矽层的组织与性能.....	383
气体渗矽法的应用范围.....	388
第八章 钢的渗鋅.....	389
熱液渗鋅法.....	389
粉末渗鋅法.....	390
渗鋅层的组织与性能.....	392
第九章 钢的渗硼.....	395
粉末渗硼法.....	395
电解渗硼法.....	396
在含有碳化硼或硼铁合金的氯化鹽内的渗硼法.....	398
渗硼层的组织与性能.....	398
第十章 钢的渗釩.....	402
粉末渗釩法.....	402
气体渗釩法.....	403
渗釩层的组织与性能.....	404
第十一章 钢的渗钼.....	409
第十二章 钢的渗錫.....	413

第十三章 鋼的滲釩	416
第十四章 鋼的滲鎳、滲鈷、滲鉻、滲鋨及滲錳	420
參考文獻	424
中俄名詞對照表	433

原序

鋼的化學熱處理在近代機器製造業中，特別是在汽車、拖拉機及機床製造中，獲得了廣泛的應用。因此，對於講述生產中所使用的鋼的主要化學熱處理方法的書籍便感到十分需要。許多雜誌上的論文、單行小冊子及文集都針對鋼的化學熱處理問題作了研究，其中對於鋼的化學熱處理的某些方法論述得極為詳細。近幾年來所出版的有關鋼的氮化問題的單行小冊子及書籍〔1～4〕，有關鋼的滲碳問題的文集〔5〕與書籍〔6〕，有關氰化的書籍〔7～10〕，有關滲鉻的文集〔11、12〕，有關滲鋁的書籍〔13〕，以及其他專門講解鋼的化學熱處理各類方法的簡短文獻等，都屬於這一類書籍之內。

在為鋼的熱處理教程而編纂的教科書〔14～17〕中，在工程師所用的書籍〔18、19〕中，以及百科全書〔20〕中，均備有專門講解鋼的化學熱處理的章節。但是這些章節的篇幅有限，敘述得很簡略。

由於近二十年來蘇聯學者及工程師們〔明克維奇（Н. А. Минкевич）、古德曹夫（Н. Т. Гудцов）、康特洛維奇（И. Е. Конторович）、普羅科什金（Д. А. Прокошкин）、依林斯基（С. К. Ильинский）、普羅斯維林（В. И. Просвирин）、拉赫欽（Ю. М. Лахчин）、尤里耶夫（С. Ф. Юрьев）、康弗（С. С. Канфор）、加也夫（И. С. Гаев）、馬烏拉赫（А. А. Маурах）、阿尔哈洛夫（В. И. Архаров）、布蘭特爾（М. Е. Блантер）、阿索諾夫（Д. А. Ассонов）、齊利可夫（В. Г. Чириков）、且連霍夫（К. П. Терехов）、列吉列爾（З. Л. Регилер）、亞赫尼娜（В. Д. Яхнина）、莫洛卓娃（Е. М. Морозова）等〕所完成的功績，我國工業不論是在鋼的化學熱處理各類方法的理論研究方面，或者在將其在生產中加以運用方面，都走在外國的前面。

我國工業中在進行結構鋼的滲碳、氮化及氰化等過程時，均採用了最新的操作法。

抗腐蝕氮化法已在我國工廠中獲得了採用。高速鋼的低溫氰化法

也被廣泛地应用着。我們对鋼的滲鋁、滲鉻以及滲硼、滲錫都進行了較詳尽的研究。

有關鋼的化学熱处理問題，所發表过的資料虽屬丰富，但極為零散，以致使學生們与生產人員們不易加以应用。

作者試圖把与鋼的化学熱处理問題有關的主要資料作一个總括，並將作者自己的研究資料与觀察結果加以敘述。本書內的顯微組織照相圖凡未署研究人姓名的，都是由本書作者所完成的，或是在作者的直接參加下完成的。

承蒙古德曹夫院士、普羅科什金教授、烏曼斯基(Я.С.Уманский)教授、費利波夫(С.И.Филиппов)講師及布蘭特爾講師对本書提出意見，作者認為有責任向他們致以深忱的感謝。作者並向格利爾(Ю.А.Геллер)講師、格利果洛維奇(В.К.Григорович)技術科學碩士，評閱者康特羅維奇教授及科学編輯列吉列爾表示謝意，感謝他們提出的意見及对本書所作的審閱。

緒論

所謂鋼的化學熱處理，就是為達到改變鋼表面層的化學成分及性能的目的而進行的一種熱處理。此項成分與性能的變化是在鋼表面與外部介質互相發生作用的條件下達到的。這種介質是用固体、液体及氣體物質造成的。它們的化學成分與性能便確定了被處理金屬表面層的化學成分所要發生的變化。

化學熱處理所得到的結果，首先是由鋼與所配製之外部介質間所起的相互作用的性質而定，其結果會使鋼的表面為各種元素所飽和，或使這類元素在鋼表面中的含量趨向貧乏。其次，化學熱處理的結果尚依這些元素的原子由鋼的表面向內部或由內部向鋼的表面的移動速度，即依其擴散速度而定。

以各種元素滲入合金表面的這種化學熱處理法，在工業上已經獲得了廣泛的應用。而使合金表面層中各元素的含量趨向貧乏的這種處理法（如電機鋼的退火處理），在實際中使用尚少。

在專門研究合金表面層內元素貧化的化學熱處理的許多著作中，已經取得了極有意義的結果（如ЛГ-13奧氏體錳鋼在表面脫碳時，便因奧氏體發生轉變而使其表面硬度由 $H_B = 250$ 增至 $H_B = 500 \sim 600$ ）。

化學熱處理的溫度是決定表面擴散層深度與成分的一個主要因素，其數值係依所欲獲得之一定的表面反應速度（由於許多原因，此一速度並非最大反應速度）與擴散速度而選定的。化學熱處理時的停留時間也與操作溫度一樣，是一個決定性的因素，因為擴散層的厚度，即金屬成分與性能發生改變的那一層的厚度，就是由停留時間予以確定的。

金屬表面層的化學成分因化學熱處理的結果而達到的變化，會使其機械性能、物理化學性能及物理性能（強度、韌性、抗磨性、抗蝕力、耐熱性、磁性等）發生激烈的改變。於是，凡在磨損條件下、在可引起疲勞

的載荷的条件下、在腐蝕性介質內以及在熾熱氣體內工作的零件，其使用性能不但因而提高，而且壽命也得以延長。

有些化學熱處理過程（合金鋼的氮化、高碳鋼的滲鉻、滲鋁、滲矽、奧氏體錳鋼的脫碳）在操作之後，雖然施以緩慢冷卻，可是依處理過程中所形成之表面層成分的不同，仍能使金屬表面層與中心部分的性能產生極大的差異。

而在採用其他的化學熱處理過程時（滲碳，高溫氯化），則只有快速冷卻——淬火——才能在表面層與中心部分的性能上造成極大的差異。

滲碳法（鋼表面層滲入碳）在工業上已獲得了最為廣泛的應用。氯化法（碳氮共滲）、氮化法（滲入氮）以及滲鋅、滲錫法（在鋼的表面上造成鋅衣與錫衣，此項覆蓋層均以過渡性擴散層與基體金屬相接）也都獲得採用。

滲鋁法（滲入鋁）、滲鉻法（滲入鉻）及滲矽法（滲入矽）尙少應用。

目前若干新型方法（如鋼的滲鈸、滲硼等）仍在繼續研究中。

由表1可知，許多元素向鋼內滲入的过程，目前僅使用了最不經濟最繁重的方法（固体裝箱法）進行試驗，至於所形成之擴散層的性能，則尚未作詳細的研究。

這些問題的解決，毫無疑問會使化學熱處理在將來的使用範圍大為擴展。

由表1可知，向鋼內滲入各類元素時，可以在不同的介質內及在不同的條件下完成。但是，各類元素向鋼中進行滲入過程時的物理化學實質是相同的。這就表明：不僅在實現這些過程的技術操作上，並且在金屬表面層本身與內層中所發生的現象的理論根據上，都有着共同的特點存在着。這一情況就使我們能夠將有關擴散過程一般規律的材料單獨編入一章內講解。

表 1 鐵、銅的表面以不同元素侵入時的各种方法与所形成之擴散層的性能

元素	滲入法	該法在工業上的應用	所用的滲入材料	在生產中或試驗時所採用的滲入溫度(°C)	擴散層的性能
Ag	在 $H_2 + HCl$ 的气体介質內	實驗室試驗用	金屬銀	950~1000	其性能尚未作詳細的研究
Al	固体包裝法	適於工業使用的滲鋁法	鋁粉或鋁鐵合金粉 + 高嶺土或紫土 + NH_4Cl (或 HCl)	950~1150	在空氣內,二氧化矽氣體內以及其他介質內有着極高的熱安定性
	在 HCl 或 $H_2 + HCl$ 的气体介質內	實驗室試驗用	鋁鋅合金	950~1150	
	在液体介質內	在工業上已獲得應用	熔融鋁液	750~850	
	在液体介質內 (电解滲鋁法)	實驗室試驗用	$AlCl_3$ 与 $NaCl$ 兩種鹽類的混合熔劑	700~800	
	將器皿於銅的表面上，隨後加以退火	在工業上已獲得應用	鋁	900~1200 (擴散退火溫度)	
As	固体包裝法	實驗室試驗用	—	—	其性能尚未作詳細的研究
Au	同上	同上	金粉	—	同上

(續)

元素	滲入法	該法在工業上的應用	所用的滲入材料	在生產中或實驗時所採用的滲入溫度(°C)	擴散層的性能
B	固體包裝法	實驗室試用的滲硼法	硼粉或硼鋼合金粉	900~1100	由於在擴散層內有碳化硼與硼化鐵形成，故其耐磨性與表面硬度皆極高($H_V = 1200 \sim 1500$ ，甚至還高)。抗熱性亦較高。
	在液體介質內	同上	擴散的氯化物鹽類內加入碳化硼或硼鋼合金	900~1000	
	在液體介質內(電解滲硼法)	同上	熔融硼酸	900~1100	
Be	固體包裝法	實驗室試驗用的滲铍法	鍛粉或鐵鋁合金粉	950~1100	由於滲入時形成了碳化铍與碳化鐵層，故表面硬度極高($H_V = 1000 \sim 1700$)，高的抗點性。
	同上	固體滲碳法在工業上應用極廣	木炭+加入碳氫鹽	880~1000	滲碳層經過淬火之後具有高的表面硬度與耐燃性。
C	在氣體介質內	同上	含碳氣體	880~930	
	在液體介質內	在工業上應用尚少	熔融鹽內(Na_2CO_3 與 NaCl)加以含碳物質(SiC)	880~930	
	在液體介質內(電解滲碳法)	實驗室研究用	熔融鹽類： BaCO_3 或 Na_2CO_3	880~930	

Cd	在液体介質內 在工業上應用尚少	熔融之銻	—	有着高的抗大氣腐蝕力
Ce	同上 實驗室試驗用	熔融之鈷	—	—
Co	固體包裝法 在液体介質內	同上 同上	鉻粉 含 CoCl_3 之熔鹽*	1000~1200 1000~1200
Cr	固體包裝法 在氣體介質內 在液体介質內	工業上應用有限 同上 同上	鉻粉或鉻鐵合金粉 + 高溫土或鑽土 + NH_4Cl (HCl) 鉻或鉻鐵合金 含氯化鉻(CrCl_2)之 熔鹽	980~1150 980~1150 800~1150
Cu	固體包裝法 在液体介質內	實驗室試驗用 同上	銅粉 熔融之銅	— 1100 —
H	其遷入可採用若干種 方法進行之	—	—	—
Mn	固體包裝法及在氣體 介質內 ($\text{H}_2 + \text{HCl}$)	實驗室試驗用	鉻粉或鉻鐵合金粉	1100~1200 高碳鋼滲碳後的硬度 極高

(續)

元素	滲入法	該法在工業上的應用	所用的滲入材料 在生產中或實驗時採用的參入溫度(•C)	擴散壓的性能
Mo	固體包裝法	實驗室試驗用	鋁粉或鋁銹合金粉 1000~1150	硬度不高 耐酸性略有增加 其性能尚未加以詳細研究
	在 $H_2 + HCl$ 或 HCl 之氣體介質內	同上	鋁或鋁合金 1000~1150	
N	在氣體介質內	气体氮化法在工業上 已獲得了應用	氮 500~850	合金氮化後，由於 在氮化層內有彌散的特 殊元素氮化物析出之 故，其耐磨性與表面硬 度極高(達 $H_V = 1100$ ~1200)，鐵與鋼氮化 後，其抗蝕性亦很高
	在液体介質內	實驗室試驗用	熔融鹽類內不斷地通 入氮 500~850	
Nb	固體包裝法	實驗室試驗用	鈦鋅合金粉 1000~1200	其性能尚未作詳細研 究
Ni	固體包裝法		鎳粉 1000~1150	同上
	在 $H_2 + HCl$ 或 HCl 之氣體介質內		鎳 950~1150	
O	各種方法	在工業上獲得了應用 (如發藍)	—	有較高的抗蝕性

Pb	在液体介質內 固體包裝法	過熱在生產中應用之 實驗室試驗用	加有錫或鎳之熔融鉛 鉛粉	340~380 >1100	有抗大氣腐蝕的高耐 蝕性 其性能尚未作詳細研究
Pt	同上	同上	鉛粉	>1100	同上
Sb	固體包裝法	實驗室試驗用	鉛粉	—	有較高之耐酸性，特別是在 HCl 及 HNO ₃ 溶液中 H ₂ SO ₄ 如此
	在液体介質內	同上	熔融之鎘	—	
Si	在氣體介質內 (Cl ₂) 固體包裝法	氣體滲透法在工業上 獲得了採用 實驗室試驗用	矽鐵合金或碳化矽 矽鐵合金粉	980~1050 1000~1150	有着極高的耐酸性，特別是在 H ₂ SO ₄ 、HCl 及 HNO ₃ 中為然
	在液体介質內	同上	加有矽鐵合金的熔融 氯化鎘	950~1050	
Sn	同上	鍍銻法在工業上應用 極廣	熔融的鎘	300~315	有抗大氣腐蝕的高耐 蝕力

(續)

元素	滲入法	該法在工業上的應用	所用的滲入材料	在生產中或實驗時所採用的滲入溫度(°C)	擴散層的性能
Ta	固體包裝法	實驗室試驗用	鉻鎳合金粉	—	滲鉻後之鋼具有高的抗蝕性能與極高的硬度(H_V 達1500)
Ti	固體包裝法	實驗室試驗用	鈦鎳合金粉	1000~1200	其性能尚未作詳細的研究
V	固體包裝法	實驗室試驗用	鉻鎳合金粉	1000~1200	鋼經滲鉻後因其擴散層內有碳化鉻形成，故表面硬度較高(達 $H_V=900\sim 1200$) 鉻與鋼經滲鉻後抗熱性略有增加 其性能未作詳細的研究
	在 H_2+HCl 或 HCl 的氣體介質內	同上	鉻鎳合金	1000~1200	