

焊接中的热裂縫

潘 际 鑾 編



机械工业出版社

441.3

焊接中的热裂縫

潘际銮編譯



机械工业出版社

1958

出 版 者 的 話

本書闡述熱裂縫在焊接結構中的危害性、焊縫在焊接過程中的性質、焊縫所承受的應力及其變形，並且系統地研討了熱裂縫產生的原因、各種因素對產生熱裂縫的影響和測定熱裂縫的方法，以及避免產生熱裂縫的措施等。

本書可供焊接工程技術人員、高等學校和中等技術學校焊接專業學生參考。

Nº 2011

1958年11月第一版 1958年11月第一版第一次印刷

850×1168^{1/2} 字數 102 千字 印張 4^{1/8} 0,001—6,500冊

機械工業出版社(北京阜成門外百万庄)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市審判出版業營業許可證出字第 008 号

定價 (10) 0.80元

目 次

序言	5
第一章 引論	9
1. 問題的存在	9
2. 裂縫對結構強度及斷裂情況的影響	15
3. 裂縫的種類	21
第二章 焊接過程中焊縫區域內的變形及內部應力	23
1. 研究的方法	23
(1) 變形測量法的原理 (23)。 (2) 實際變形 $e_{\Phi}(t)$ 的測量法 (25)。 (3) 自由變形 $e_{GB}(t)$ 的測量法 (26)。 (4) 真正變形的兩個組成部分和焊縫區域內的應力狀態 (27)。	
2. 焊縫區域內的真正變形	31
(1) 在平板側邊加熱焊波時 (見圖14)，焊波附近區域的真正變形 (31)。 (2) 在焊接過程中鋼鐵的化學成分對焊縫附近金屬的變形及內部應力的影響 (34)。 (3) 焊件剛度、預熱及外力等因素對焊縫附近區域內真正變形的影響 (41)。 (4) 對焊時焊縫附近區域內之真正變形 (43)。	
3. 變形集中現象	44
(1) 變形集中現象及其原因 (44)。 (2) 變形集中對金屬斷裂的影響 (47)。 (3) 焊接中的變形集中現象 (49)。 (4) 金屬內化學成分分布不均勻對變形集中的影響 (55)。 (5) 焊件形狀對變形集中的影響 (56)。	
第三章 焊接過程中金屬的性質	58
1. 金屬在高溫下的強度及塑性	58
2. 金屬變形及斷裂的理論基礎	61
3. 金屬在脆性溫度階段內的性質及強度	67
第四章 热裂縫產生的原因和產生可能性的測定法	83
1. 热裂縫產生的原因	83
2. 金屬在焊接中產生热裂縫可能性的測定	89

第五章 各种因素对产生热裂縫的影响	103
 1. 焊药的影响	103
(1) 焊药的成分 (103)。 (2) 熔渣中酸性氧化物与碱性 氧化物对制造强度的影响 (105)。		
 2. 焊絲化学成分对制造强度的影响	113
 3. 基本金属化学成分对制造强度的影响	114
 4. 焊縫金属化学成分对制造强度的影响	114
 5. 掺合金提高制造强度的方法	122
 6. 焊接接头型式对热裂縫的影响	129
参考文献	131

序　　言

焊接方法是俄罗斯科学家的重大貢献之一。早在1802年科學家彼得罗夫 (B. В. Петров) 便發現了电弧的現象，并且进一步研究了它的性質，指出了它在工业中应用的前途。八十年以后天才的发明家別那尔多斯 (Н. Н. Бенардос) 及斯拉汝諾夫 (Н. Г. Славянов) 便应用了这种电弧現象，发明了电弧焊接的方法。在那时他們不但深入地研究了焊接方法的原理和設備，而且曾致力于推广它們到工业上去的工作。然而焊接在沙皇时代，并沒有得到应有的推广，焊接真正的蓬勃發展，还只是苏維埃政权成立以后的事。焊接蓬勃的发展也是与苏联科学家們的努力分不开的，他們曾在焊接的各个方面都进行了深入的研究和改善。

科学院院士尼基金 (B. П. Никитин) 和他的学生們設計了性能优良、价值經濟的电焊机，这种电焊机的生产使焊接的应用进入了新的阶段。

乌克兰科学院院士巴頓 (Е. О. Патон) 和他所领导的电焊研究院发明了焊薬层下的自动焊接，这种焊接方法大大地提高了焊接的質量和生产率。

乌克兰科学院院士赫列諾夫 (К. К. Хренов) 成功地解决了焊接工艺中許多重要的問題。

当焊接在金屬結構中被广泛的采用后，焊接接头的强度問題变得特別重要了。焊接结构有着自己的特点，以往对于金屬結構强度的許多觀点已經不适用了，因此必須深入地研究金屬的性質，重新訂立允許应力的大小和結構設計的方法。对于这个問題尼古拉也夫 (Г. А. Николаев) 教授的研究工作是最系統而完整的。此外，奥凯尔勃洛姆 (Н. О. Окерблом) 教授等也曾有过不少的貢献。由于这些科学家們的成就現在几乎在所有的工业部門

中都可以应用焊接结构了。

焊接结构中目前发展的趋向是采用高生产率的焊接方法，焊接高强度的钢铁。在这个发展方向的过程中，出现了另外一个问题，那便是金属在焊接过程中的强度问题——结构的金属在焊接过程中时常因强度不够产生裂縫。这个问题是焊接技术中最复杂的問題之一，多年来它一直是焊接研究工作的一个中心对象。苏联科学家们在这一方面的成就尤为卓越。尼古拉也夫及奥凯尔勃洛姆教授創造了测量焊缝区域內在焊接过程中之应力及变形的方法；雷卡林(Н. Н. Рыкалев)教授創造了計算焊接过程中热循环的理論。此外，还有許多其他科学家們在焊接过程中的金屬性質、冶金过程等方面的问题也都曾得到宝贵的研究結果。

普洛霍洛夫(Н. Н. Прохоров)教授关于焊接过程中金属强度問題的研究工作是苏联在焊接科学技术上新的重大貢獻之一[20]。普洛霍洛夫教授繼承了尼古拉也夫、奥凯尔勃洛姆、留巴夫斯基(К. В. Любавский)及沙施柯夫(А. Н. Шашков)等人的研究成果，并进一步加以发展，解决了焊接中一系列的重要問題。在他的工作里詳細地研究了金属在焊接过程中断裂的原因，創造了测定金属抵抗断裂能力的方法，指出了防止断裂的途径。

由于苏联科学家們頑強的工作，苏联在这一方面的水平已經大大地超过了任何资本主义国家的科学水平。

 
我国經濟建設开始不久，焊接的科学技术和应用范围都很薄弱，但是我們相信在不久的将来焊接事业必然能迅速的发展，因此学习苏联的这一先进的科学技术，对于我們祖国的經濟建設的发展将有莫大的帮助。

本書是根据技术科学博士普洛霍洛夫教授1952年所著“焊接中的热裂縫”一書编写而成〔1〕，其目的是简单介紹普洛霍洛夫及其他苏联科学家在这一方面曾进行的工作和成就。

本書中第一章說明裂縫在焊接結構中的危害性，以及裂縫的种类。第二章說明焊縫附近区域在焊接过程中所承受的应力和变

形。在这里首先叙述了测量焊缝附近区域内应力及变形的方法，因为它们都是苏联科学家们首创的方法，有了这些方法以后，我们才第一次深入到焊缝附近区域内的问题。第三章叙述金属在焊接过程中的性质。金属在高温下的脆性断裂完全是一个新的问题，因此在这里作了比较详细的讨论。焊接工作者深入地了解这个问题，对他的研究方面将有重要的启示。第二章及第三章是理论基础的部分。第四章总结以上所得结果，叙述金属在焊接过程中发生热裂纹的原因及其测定方法。第五章叙述各种因素对金属发生热裂纹的影响，以及用调节焊缝金属化学成分来避免裂纹的方法。第四章及第五章对工厂的工作人员是具有参考价值的。

由于本人学识所限，书中不可避免地会有一些错误和缺陷，请读者及专家们指正。



第一章 引 論

1. 問題的存在

焊接是一種先进的制造方法，它的发展只是在最近数十年來的事，但是它的应用却很快地占領了各种工业的領域。焊接結構代替了，并且还将漸漸更多地代替各种鉚接的結構。在第二次世界大战以后，苏联鋼結構中焊接結構已約占85%的比重。这是因为焊接比起鉚接来有着很多的优点：焊接結構重量較輕，制造方便，使用的設備簡單，能完成鉚接所不能完成的工作。目前焊接結構已在各种工业中，如桥梁、房屋、船舶、汽車、飞机、車輛、机械制造等方面广泛的被采用。过去的經驗証明，采用焊接結構是經濟可靠，質量优良的。

然而，由于焊接是一个新开始发展的技术，到目前为止，我們所有的知識，还不能充分地掌握运用它。因此在某些焊接的工程中，当我们遇到新的被焊金屬，新的結構，新的焊条、电源、规范等时，我們便会遇到很多的困难。这些困难往往是需要我們亲自試驗研究，个别地去解决。

过去几十年来，在应用焊接結構的經驗中，人們曾遭到很多失败。例如1938年三月間在比利时加塞城的阿尔別特运河上曾有一座74.52公尺长的焊接鋼桥在六分鐘內突然断裂，断裂时，桥梁上并无载荷，但曾发出巨响。断裂后桥梁的部件仍然保持原来的形状，并沒有变形。在德国、南斯拉夫等国家中也都會发生类似的焊接桥梁断裂事件。

根据美国航海部一九四六年四月一日所公布的数据。在第二次世界大战的时期中，美国所制造的4694只焊接船只中，曾經發現1442条裂缝，其中有970只船上裂缝很严重，127条裂缝使得船

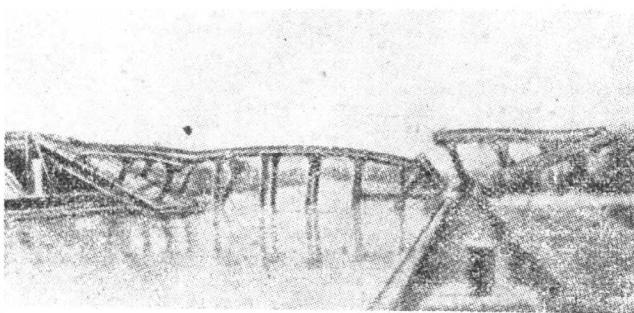


图 1 焊接桥梁断裂后的情形



图 2 焊接轮船断裂后的情形

只不宜于航行，24只船发生全面整体的断裂，船只分裂为两半。这些船只的断裂有的是在船坞中，有的是在岸旁，有的是在海洋中航行时发生的。但是断裂时，船只并未经受特殊载荷或应力。断裂后的检查证明，船只的损坏处及各部件都没有经受塑性变形。

图 1 是上述在比利时所断裂的钢桥外貌。图 2 是美国“自由

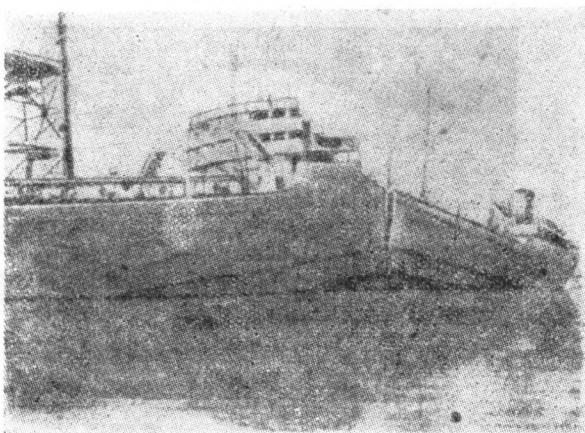


图 3 在岸旁断裂的“T-2”型油船

号”焊接輪在海中断为两半后的情形。图 3 是美国T-2型油船在岸旁断裂的情况。

在其他焊接结构中，也曾发生类似的不幸事件。

我国焊接事业发展較迟，重要結構以前还很少采用焊接，因此类似上述的严重不幸事件还没有記載，但是一般焊接結構在某些情况下脆斷的現象也是常常发生的，这也是使我国一般技术人員及技工对焊接質量抱不信任态度的原因之一。

以上情况曾經阻碍了焊接应有的发展。

关于这个問題科学家們曾經做过很多的調查研究工作，根据調查研究的結果，发现在这些损坏了的焊接結構中早先就存在着或大或小的裂縫，这些裂縫便是使得焊接結構发生脆性断裂的重要原因之一。

裂縫的位置可能是在焊縫內，可能是在基本金屬內，也可能是同时通过焊縫及基本金屬。其大小也十分不一致，有的很大，长达数公分，有的則甚小，为一般肉眼所不能見。最恶劣的情况是：有些裂縫只是隱藏在金屬的内部，不露出表面，这些裂縫只有借助于x光透視才能檢驗出来；当裂縫深度不够，或是透視方向



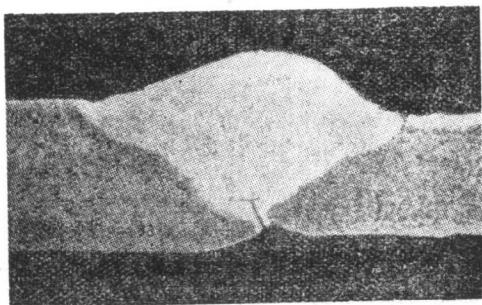


图 4 在气管对接接头内所发现的裂縫

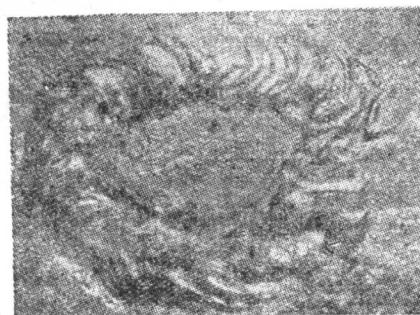

a

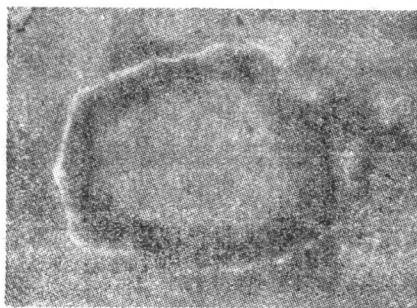


b

图 5 气罐焊缝内的裂縫

a—外貌; b—x光照片。

不合适时，甚至連 x 光也不能发现它們，这就使得我們在制造焊接結構時必須从根本上預先防止它的发生。

图 4 是一个通气管损坏后，在接头处所发现的裂縫。图 5 及图 6 是在补焊气罐后，在焊縫內所产生的裂縫，它們都是隱藏在金屬內部，所以从外表觀察，并不能发现它們，但用 x 光檢驗时可以很清楚地看見裂縫已經貫通了整圈焊縫，图 6 中的气罐基本金屬內杂质較多，質量較坏，故裂縫由焊縫內延伸到基本金屬表面来了。图 7 是鍋爐罐焊縫橫断面的金相图，这些裂縫用 x 光檢查来了。

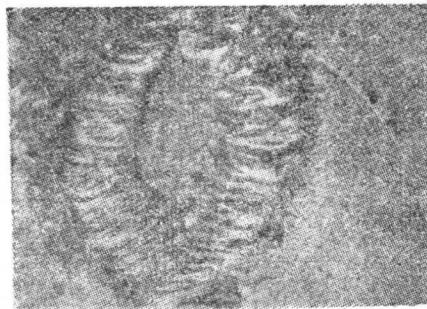

a




b

图 6 自焊縫伸入基本金属內的裂縫

a—外貌；b— x 光照片。

圖 7 鋼爐爐壁內的裂縫

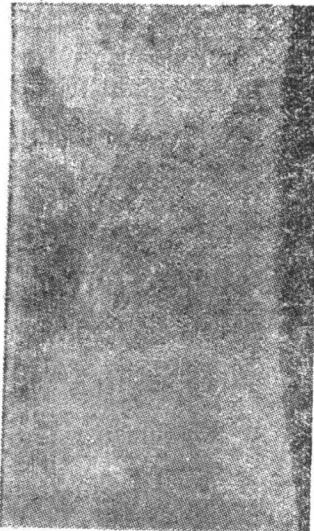

时并没有发现，但是它们曾使鍋爐在水压试驗时发生断裂。在多层焊时，第一道焊波中发生裂縫的可能性最大，这些裂縫被上层焊波复盖以后，就很难发现，所以是特別危險的（見图8）。

2. 裂縫对結構强度及断裂情况的影响

金屬中所存在着的裂縫会降低它的强度，在焊接結構中由于裂縫的存在，甚至会造成不幸的脆斷事故。这个現象可简单地解釋如下：

（1）当焊件承受外力时，在裂縫的尖端会发生应力集中現象。

由于应力集中的原故，当整个部件所受平均应力并不大的时候，裂縫尖端处的应力便可能超过强度极限，而引起裂縫的伸張。裂縫伸張的結果，使得应力集中及下一步的伸張現象愈益增强，因而使結構很快地全部断裂。裂縫愈大，部件內应力集中現象愈严重，故其断裂可能性愈大。反之，裂縫很小时，由于应力集中現象所产生的最大应力可能低于强度极限，因此裂縫可能不繼續伸張，結構不致于断裂。理論上我們可以推算一个临界数值，裂縫长度大于此值时，则将导致金屬的断裂，小于此值时，裂縫可存在，而不致引起金屬的断裂。

严格地说，任何真正金屬內都是存在着无数的微小裂縫的。

因为真正金屬与理想金屬总是有一定的差別，例如：在真正金屬的結晶的过程中潛热不均匀的放出可能引起晶粒的表面張力；晶粒表面能的积蓄現象；金屬內不可避免的杂质等。这些現象使得金屬內原子不能按理想的情形整齐排列，因而在原子之間发生了一定的歪曲、錯动，形成微小的裂縫。然而这些裂縫是极

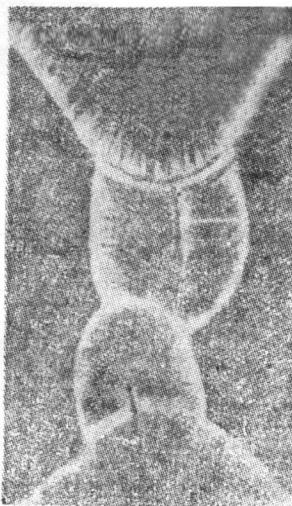


图 8 第一道焊波內所隱藏的裂縫

非常微小的，它們可以用原子間的距離來衡量，同時由於這種裂縫分布很均勻，大小一致，所以它們所引起的作用是一致的。它們是會降低金屬的強度的，例如：試驗中所得到的金屬強度是要比理論上用原子之間作用力而計算出來的強度低得多；但是由於它們的作用是一致的，所以真正金屬的強度能夠保持為一定值，例如低碳鋼（鋼1）的極限強度恒為32～40公斤/公厘²之間。這些裂縫甚為微小，用顯微鏡也不能發現，故名為超顯微裂縫。超顯微裂縫在工程技術中是完全可以不考慮的。

在焊接過程中所產生的裂縫則不然，它們尺寸一般是要大得多，有的可以用顯微鏡發現，有的甚至可用肉眼來發現，故前者稱為顯微裂縫，後者稱為肉眼裂縫。這些裂縫的大小及分布情況很不一致，有些可導致金屬結構的斷裂，有些影響很小。一般說來，在大多數情況下，這些裂縫是超過臨界尺寸的，所以它們是會導致結構斷裂的。

（2）焊件中如有裂縫存在時，則其四周媒介物可能進入裂縫，並附着在它的金屬表面上，附着的媒介物使裂縫受“劈”力作用，易于擴張。

（3）焊件中如有裂縫存在時，則其四周媒介物可能侵入裂縫，與表面金屬化合形成低強度的化合物，因而降低金屬強度，助長裂縫的伸張。

（4）裂縫改變應力狀態，使焊件金屬最大正應力與最大切應力之比值 $\frac{\sigma_{\max}}{\tau_{\max}}$ 提高，增加變形的速度。這些因素都是使焊接結構易于發生脆斷的。

裂縫造成結構的斷裂時，主要是由於應力集中的現象，所以在結構斷裂時，其金屬內所受平均應力並未超過彈性限度（只有在應力集中處超過），因而在斷裂後，部件仍舊保持原來形狀，沒有剩余的塑性變形。同時，裂縫的伸張現象相當於能量的轉變過程，結構部件內的彈性能在裂縫伸張時，轉變為“表面能”，形成新裂開的表面。由於斷裂過程很快，能量轉變也很快，所以在