



煉 鋼 手 冊

· 一 分 冊 ·

化 鐵 爐

南京市冶金工业办公室編

南京人民出版社

炼 钢 手 册

一 分 册

化 鐵 爐

南京市冶金工业办公室編

南京人民出版社

• 1958 •

炼 钢 手 册

·一分册·

化 铁 炉

南京市冶金工业办公室编

*

南京人民出版社出版

南京太平路楊公井一号

南京市新华书店发行 建設印刷厂印刷

*

开本787×1092mm^{1/32} 印张 111/16 字数36,000

1958年10月第一版

1958年10月南京第一次印刷

印数1—5,000

统一书号 15100(宁)·3

定价：(7)一角六分

編 者 的 話

“土鐵能夠煉成鋼、也必須煉成鋼”這是中央冶金工業部在天津市召開的全國地方煉鋼現場促進會議上研究的主題，為了能夠進一步促進本市各煉鋼單位更好地利用土鐵煉成鋼，並且煉成合用的鋼，我們特地將這次會議上的有關資料選擇其中比較主要部分委托南京人民出版社刊印成冊以供本市各煉鋼單位研究參考。

同時我們建議本市各煉鋼單位，今后在煉鋼生產中經常注意總結經驗，以便向全市推廣，希望通過大家的努力，讓煉鋼技術不斷提高，鋼的產量不斷上升。

中共南京市委冶金工業辦公室

1958年10月

目 录

前言.....	1
碱性化铁炉操作要点.....	土铁炼钢组 15
高硫铁水及钢水的炉外脱硫.....	21
炼钢车间热风化铁炉操作总结.....	唐山钢厂 33
双排主风眼的三排小风眼化铁炉试用小结	上海第六钢铁厂 42

前　　言

自从党中央政治局扩大会議以后，各地在省市委統一領導，書記亲自挂帥，各方面热烈的协助与支持下，充分发动了羣众，全党全民大办鋼鐵事业，形成了一个全国范围的鋼鐵生产大跃进的高潮。在国庆前夕，出現了鋼鐵丰产的卫星日，全国有五千多万人参加了鋼鐵战綫的斗争，鐵产量由原来平均日产3.5万吨跃到29.5万吨，鋼产量由原来的2.6万吨跃到5.8万吨。虽然九月分鋼的产量已經有了新的增长，但和鉄比起来，可以說增长得还很小。現在各地必須一手抓鉄，一手抓鋼。而十月分就是一个鋼的关键月分，只有分秒必爭，力爭上游地來保証鋼的大跃进，全年計劃才能有把握地完成。

鋼怎样抓呢？基本的办法是一手抓洋鋼，一手抓土鋼。洋鋼指的是轉爐，平爐、电爐炼鋼；土鋼指的是各种土法炼鋼。在今后三个月中，各省将有許多轉爐投入生产，这是鋼增产的主力，必須紧紧抓住这个主力。与此同时，还必須广泛地发动小、土、羣的土法炼鋼运动。羣众性的炼鋼运动和羣众性的炼鉄运动同样是具有偉大潛力和迅速增产的重要途徑。例如山西故县鋼鐵厂主要依靠大搞土平爐和土槽爐的办法，在十月五日使鋼产量直线上升为日产1100吨，它比太原鋼鐵厂的日產鋼量还多得多；河南在八月分以前几乎是手无寸鋼的省，过去的鋼統計表里就找不到河南省的戶头，但由于貫彻了小、土羣方針和全面发动羣众大搞全民土法炼鋼，到月底就建成了几万座土炼鋼爐，放出了日产5000吨鋼的高产卫星。可以看到，发展炼鋼也必須政治挂帅和发动羣众性的土法炼鋼运动，土洋并举，用两条腿走路，广泛开辟炼鋼战綫上的第二条战綫，它是一个具有广泛的鋼的潛

力的战綫。同志們，只要两条腿走路，只要开展洋法和土法相结合的炼鋼战綫，我們就能立于不敗之地，就能更加主动地完去成鋼的翻一番的跃进計劃，这个計劃是一定要完成和一定能完成的，不仅是按期完成，而且要全力爭取提前来完成。而保証提前完成的关键则是广泛开展小土羣运动，广泛开展土法炼鋼的羣众运动。

土鐵能不能炼成鋼？

在“洋鋼”中需要抓住三个主要問題：即迅速保証新轉爐投入生产和掌握生产，正常出鋼問題；土鐵炼鋼問題；和一切原有的炼鋼爐力爭提高利用系数、插高产紅旗，充分发掘潜力的問題。我这里主要来談土鐵炼鋼問題。

随着土生鐵生产的激增，今后三个月內炼鋼必須大量使用土鐵。按第四季度生产計劃，全国洋生鐵即用热风高爐生产的生铁产量約为280万吨，其中鞍鋼、太原、重庆、大冶等地所产的生铁是自用炼鋼生铁（这些企业也还要大量掺用土鐵），还有小部分需要供給机器制造业（鑄造鐵）和一些出口生铁。因此各省市和許多重点厂将必須用土鐵和土洋結合的小高爐鐵來炼鋼。它的比重将占原料生铁的70至80%，有的地方在一定时期内还可能要用100%的土鐵炼鋼。今后三个月中，鋼的增产主要靠轉爐，因此土鐵炼鋼的主要任务就落在轉爐身上。但是由于土鐵的生产十分分散，原料条件和操作方法都各有差別，而且一般是冶炼温度低，所以土鐵就具有（1）成分波动很大；（2）碳、矽、錳的含量一般較低；以及（3）硫含量高等弱点，对于轉爐炼鋼來說是不利的。轉爐炼鋼虽然已經存在了一百年，但是世界上却沒有过任何地方用过象我們的土鐵那样的原料来炼鋼的。土鐵进洋爐子炼鋼是冶金技术上从来没有遇到过的新鮮問題。很明显，

這個問題如不迅速有效地加以解決，煉鋼就沒有原料，鋼產量翻一番就會受到嚴重的影響。

土鐵究竟能不能煉鋼呢？回答是肯定的，土鐵可以煉成合用的鋼。就鋼鐵生產的形勢和任務來看，土鐵也必須煉成鋼。土鐵煉鋼不只是一个技術經濟任務，而且也是一个政治任務。完成這個任務，關鍵是什么呢？關鍵就在於政治挂帥，羣眾路線和創造性的生產技術活動。在這裡必須過一個技術關，但首先要過一個思想關。如果土鐵能否煉成鋼的思想不解放，懷疑土鐵能煉成鋼，認定只有洋鐵才能煉成鋼的傳統習慣和迷信不能打破，那麼就只會看到土鐵的消極方面，就只會看到土鐵碳低、矽低、硫高的化學成分，就只會見物不見人，就只會強調這件事外國人沒干過，書本子上找不到，因而我們也不能干。思想上插了白旗，當然不肯去發動羣眾動腦筋想辦法，當然就沒有可能去找出克服土鐵煉鋼技術上的困難的途徑。這樣的人即使不成為土鐵煉鋼的直接反對派，至少也是一個懷疑派，觀潮派，實際上也就成了鋼生產大躍進中的促退派、消極派。

冶金工業部組織的天津技術工作組和新興鋼廠的努力，使我們解放了思想，打破了一個迷信，這就是土鐵基本上可以煉成合用的鋼。他們採用河南硫高矽低碳低的土鐵配合20%洋鐵作為原料，已經煉出鋼來，並軋成合用的鋼材，現在也正用百分之百的土鐵來作進一步的生產。在生產中既沒有用矽鐵或鋁提溫，而且煉成沸騰鋼也不用矽鐵脫氧，人們脫硫原來都採用蘇打，而他們採用干燥石灰。錳鐵仍然使用但也並沒有多的增加。新興所採取的措施也具有廣泛的適應性，簡易可行，可以到處開花結果，因此，新興的經驗和辦法應該成為全國的經驗和辦法加以迅速採用和推廣，它的採用與推廣不僅能夠解決土鐵煉鋼，而且對於就是轉爐用洋鐵煉鋼也帶來一系列的好處。當然，土鐵煉鋼

的思想解放了，那么技术也就解决了，同志們在創造性的劳动中还会出現好的新經驗的。

在土鐵是否能炼成鋼的怀疑派和促退派中，往往是所謂有學問的人，他們迷信洋不信土，被書本和外國經驗或自己的傳統經驗束縛住了，不能解放出来，不敢想不敢干，被化学成分所吓倒，因此就夸大土鐵的消极面和困难面，不敢向土鐵炼鋼这个技术上的堡垒进攻。这种有害的技术观点，也反映了一定的政治情緒。同志們，我們一定要有敢想敢干的精神，要以共产主义的风格来发动羣众，迅速打破土鐵炼鋼的这个思想关和技术关，一定爭取做土鐵炼鋼的左派，坚决不作怀疑派和促退派。

土鐵怎样才能炼成鋼(方法問題)？

在战略上我們要蔑視土鐵炼鋼的困难，但在战术上亦即在生产組織和技术措施上我們必須針對土炼的特点，采取一切必要的措施來保証炼出合用的鋼。

第一提高溫度和保持溫度的斗争，是轉爐炼鋼和土鐵炼鋼的中心环节

在轉爐操作中并没有外来的加热，鋼水的高温主要是依靠原料鐵水中碳、矽、錳(有时还有磷)等元素氧化所产生的热而达到的，因此一般的碱性側吹轉爐要求原料生鐵含碳3.5至3.8%，含矽0.9至1.2%，含錳0.6至1.5%。根据河南、河北、湖南等省土生鐵的分析結果，含碳一般在2.5至3%之間，含矽只有0.1至0.5%，含錳也大多在0.2%以下，都比正常的鐵低得多。这样的鐵水吹炼时发热量不足，如不采取措施，会使鋼的温度比正常操作低約180度，这是一个巨大的差額，它可能使土鐵在吹炼中冻结，即使不冻结也难炼出好鋼，澆成好鉈。因此土鐵炼鋼的一个首要和中心問題，是如何提高冶炼时的温度問題。

在提溫問題上有兩條方針，兩種方法的鬥爭。現在各廠普遍用的方法是向轉爐內加矽鐵或鋁。這對提溫來講確是簡單有效的方法，但卻是一個極不合理的辦法。矽鐵和鋁都是耗用大量電力才煉出來的東西，它們比鋼貴得多，而且目前供應情況都很緊張，拿這樣貴重的材料大量丟到爐子里當燃料燒，是極大的浪費。同時加矽鐵或鋁都使轉爐爐襯受到重大的破壞，這一期爐襯壽命的大大下降是與它的浸蝕破壞密切相關的，這就成為當前轉爐生產中的一个嚴重威脅。所以，用矽鐵和鋁提溫是一個懶漢的辦法。嚴重的是我們的轉爐甚至在用發熱量本來不低的洋生鐵煉鋼時，也大量地耗用着矽鐵和鋁，抱起大塊的矽鐵和鋁塊連續不斷地向噴着火的爐子里丟，已經成為轉爐廠中一個普遍嚴重的情況。可以肯定的一個結論是，使用矽鐵和鋁提高溫度不僅來源困難，增高鋼的成本，而且大大破壞爐襯壽命，破壞鋼的產量。它是不符合多快好省的方針的，因此應該堅決不用矽鐵和鋁提溫，而採用新興鋼廠的經驗來提溫，當然在某一爐鋼由於耽誤嚴重影響溫度時，在個別情況下小量使用一點也還是可以的。新興鋼廠的經驗給同志們亲眼見到了不用矽鐵提溫的現實可行的辦法。在煉沸騰鋼的情況下也就不必用矽鐵來脫氧了。節約矽鐵和鋁的鬥爭，就要求改變舊的操作而採用新的操作方法；改變舊的思想而樹立新的思想。

提溫的另一條道路是我們應該採取的道路，就是提高裝爐鐵水溫度的道路。基本的措施是化鐵爐用熱風。天津工作組在新興鋼廠建立的管式熱風爐結構簡單，簡易可行，應該普遍推廣。在有條件的地方，也可以建立更完善的、用化鐵爐廢氣作燃料的管式熱風爐。熱風溫度應該達到300度以上，如可能達到400度以上就更好了。此外在化鐵爐本身的操作中，也應該採取一切手段來設法提高鐵水溫度，例如配用適當的焦比，降低焦炭

的灰份，减少铁块的尺寸，用石灰部份或全部代替石灰石并使它经过干燥入炉等。另外，化铁炉的前膛也应该加热，以避免铁水在经过前膛时的温度损失。在有条件的地方可以用焦油或煤气加热，也可以在前膛顶上装一小烟囱，将部分化铁炉气抽入前膛起保温作用。

转炉本身运用面吹技术，以及采用留渣操作，对于提高吹炼温度也有显著效果。在有条件的地方还应该采用三排风眼，但要注意风眼的数目、大小、角度的配合，以求达到最好的效果。

特别值得指出的，是在温度问题上的方针和措施是既要开源也要节流。炼钢厂整个冶炼过程都是在高出常温一千几百度的高温进行的，每分每秒都有大量的热散失到周围环境中。例如，铁水或钢水在普通转炉厂所用的小型盛铁桶或盛钢桶内停留，每分钟就会损失温度十度以上。新砌转炉和桶子的烘烤也有重大意义，而且烤热了的桶子如果不立刻使用，在空气里的冷却是很快的，结果也使金属温度降低更多；化铁炉出铁口太小，拖长出铁时间；转炉本身出了钢不立即装铁水；或出钢后不及时浇注，都会造成温度的重大损失。总之，在炼钢车间的生产过程中任何耽误都会使得来之不易的高温受到严重损失，影响到吹炼的成功。对于生产单位较小的转炉炼钢尤其是土铁转炉炼钢，避免耽误就更有头等重要的意义。我们常常在转炉车间看到一方面工人十分辛苦地向转炉丢砂铁，铁水吊在旁边长时间等待装炉，向大气散布大量热量，这是极端不合理的现象，但却是比较普遍的现象。任何转炉车间必须把整个生产过程组织得准确及时，有节奏地进行生产，避免一切不必要的耽误。分秒必争的思想，对于土铁炼钢来说是一个关系到能否出钢的重要关键。

第二，坚决与钢铁中的右派——高硫作斗争，是土铁炼钢的第二个中心环节

硫在鋼里是一個有害雜質。如果含硫太多，鋼會變脆，特別是在紅熱的時候變脆，以致不易加工。以往我們用的碱性轉爐煉鋼鐵含硫在0.06%以下，但各地土鐵的含硫量却一般都在0.2%至0.7%之間，個別高的甚至達到1%、2%或3%以上，超出以往生鐵含硫量數倍到數十倍。因此，土鐵煉鋼另一個嚴重的問題，是如何將這麼多的硫除去。

碱性側吹轉爐操作具有優越的脫硫能力。但在一般條件下，要煉出合格的鋼，就要求鐵水含硫不超過0.15%—0.2%之間。這比極大多數地區的土鐵的實際含硫量要低得多。為了去除多餘的硫，最合理和有效的辦法是採用碱性化鐵爐，在化鐵爐內配制碱度較高的、因而有脫硫能力的熔渣。按天津工作組的生產試驗結果，在碱性化鐵爐中配碱度對1.4的熔渣，脫硫效率就可以達到50至70%，最高達80%左右。可以看到，如果把含硫高低不同的土鐵搭配起來使用，那末經過碱性化鐵爐熔化後，就可以得到含硫量合用的鐵水。

目前除少數例外，各轉爐廠的化鐵爐都是酸性爐村，這樣的化鐵爐根本不能抵抗碱性渣的浸蝕作用，因此不可能使它起脫硫作用。為了迎接土鐵煉鋼，除少數生鐵含硫本來不高而含磷也低的地方可以仍用酸性化鐵爐以外，應該將化鐵爐的熔化帶（即風咀和風咀以上的一段）改用碱性耐火材料（白雲石磚）村砌。應該注意的是，碱性爐村壽命一般比酸性爐村較低，因此必須十分注意所用耐火材料以及村砌爐子工作的質量。在有條件的地方，化鐵爐的這一部分應該加上水冷。

在碱性化鐵爐操作中應按脫硫的需要在實際操作中確定加石灰石（或石灰）的數量。應該避免加過多的石灰石（或石灰）。但在任何情況下渣子的數量會比酸性操作中多，所以爐內消耗的熱也比酸性操作多。需要適當地提高焦比，但更需要的是提高

风温。因此在建立碱性化铁炉的同时，应该如前面所述建立起热风炉来。可以说，热风操作和碱性操作对化铁炉各有其作用，但把两者结合起来成为热风碱性化铁炉，我们就有了对付土法炼钢的两个主要困难（低发热量，高硫）的有力武器。

但是热风碱性化铁炉的采用还不能解决土铁炼钢的全部困难。例如，个别地区土铁含硫特别高，可能经化铁炉后仍然太高。如果铁水温度够高，那末可以采取其他的辅助脱硫措施。鞍钢试验在盛钢桶内用石灰粉处理铁水，达到了80%以上甚至90%以上的脱硫率。但这种方法容易在炉外降低铁水钢水的温度；同时，应该进一步发展在前炉内吹石灰粉的脱硫方法，以避免铁水温度下降。天津土铁炼钢工作组试验用转炉的风向熔池带入石灰粉（掺加炭粉），也初步证明有脱硫效果；而且也非常简易可行。有平炉电炉的大工厂利用炉渣脱硫也是可以大大推广的。

应该指出，目前在许多厂广泛地使用着苏打灰脱硫的方法，是不正确的。苏打灰产量有限，价钱也贵，而且对于炉衬有很大的破坏作用，应该停止苏打灰脱硫，而采用经过干燥的石灰来脱硫，则更为经济有效和有利于保护炉衬。

有一些含硫特别高的土铁（例如高过2%以上），如果搭配使用也无法用完，那末也可以考虑加到热风高炉里去附带熔化，同时应将高炉渣的碱度略加提高，以增强高炉的脱硫作用。

第三，土铁成分的均匀化问题

土铁是分散的小量生产集中起来的，成分极不一致，这也给转炉炼钢带来很大的困难。为了减轻成分不均所引起的恶果（成分出格，温度波动，等等），在化铁炉的配料中应该把来源不同的土铁根据大致成份范围作适当配合，以取得合于炼钢要求的成分，而且减少一炉与一炉之间的成份差别。如果完全用土铁配不出在本厂具体情况下所需要的最低含矽量，可以掺用一部分灰

生鐵。

為了能較準確地配料，也為了更好地控制操作和成品，在煉鋼廠應設置必要的化驗力量。採用簡易方法，簡單分析設備來分析生鐵、鋼及原料中的硫磷矽錳碳五種元素的含量。目前各地缺乏勞動力的情況下，化驗工作交給女學生女同志來學來做就很好了，冶金部組織了一支化驗力量到各地去了，希望很好地運用他們，建立工作，培養化驗人員。

開展爭取爐襯壽命的鬥爭是轉爐煉鋼的一個基本鬥爭

當前，轉爐煉鋼生產中，有兩個最基本的環節和最基本的鬥爭。一個是與土鐵作鬥爭，亦即與低矽低碳高硫作鬥爭；一個是與爐襯壽命作鬥爭，亦即爭取產量的鬥爭。各地的爐襯壽命很短。新開工的廠爐襯壽命一般為五爐，轉爐煉鋼有多年經驗的唐山鋼廠也只三十幾爐。上鋼六廠一個時期內平均壽命達到100爐左右，在全國算是一個較高的數字，但仍然太低。而目前上海轉爐的壽命已降為40爐以下。爐襯壽命一直維持在較好水平的是故縣鋼鐵廠，他們使用的生鐵含硫量高，但爐襯壽命一直保持平均90爐以上。由此可見，提高爐襯壽命是當前提高鋼產量的最迫切和最關鍵的問題，它的解決對於超額完成鋼產量翻一番的任務具有重大的意義。

現在國內的爐襯材料有用白云石的，有用鎂砂的，也有兩者混合使用的。根據鋼鐵研究院調查，白云石爐襯並不比鎂砂爐襯差，甚至在某些方面還比鎂砂好。同時鎂砂產地有限而白云石到處都有，所以應該推廣白云石爐襯。白云石礦各地都有，只要領導抓緊一下，它的開采和運輸問題也就解決了。

白云石是含有雜質的鈣鎂碳酸化合物，一般含氧化鈣35至38%，氧化鎂14至20%，二氧化矽43至46%。在焙燒過程中二氧

化碳分解逸出，燒成的白云石氧化含鎂应在24%以上。有些厂对于白云石原料的选择太不注意，含氧化鎂太低，甚至燒成后也只有10%。这与其說是白云石还不如說是石灰，当然不可能指望較高的爐衬寿命。为了維持正常生产，首先應該对原料白云石作簡單的化学分析，确定其成份合适，才可使用。

白云石的焙燒除了赶走所含的二氧化碳以外，还必須起一定的燒結作用，就是說使它所含的杂质部分熔化，将氧化鈣和氧化鎂的复合结晶粘結起来。充分燒結的白云石才不易从空气中吸收水分而风化，只有这样的白云石才可以用作爐衬。不同成份的白云石有不同的燒結温度，例如一般的白云石在1400度可以燒結，而有些含杂质低的白云石要1700度才燒結。目前各厂所用的白云石常常燒結不透，对爐衬寿命显然是很不利的，因此需要采取提高焙燒温度的措施，主要是配适当的焦比，用豎窑需要有足夠的高度，使白云石在爐內有足夠的加热時間等。出爐的成品还應該加以选择，将未燒透的部份及附有焦灰的部份除去，然后粉碎使用。为了尽可能避免风化，燒好的白云石應該新鮮时就用，一般不应放置超过三天(尤其是夏季)。将已經使用过的白云石研細后和新料混合使用，是一个很好的措施。

白云石的粉碎必須按一定的方式进行，以保証粒度的配合不致波动过大。作粘合剂用的焦油瀝青必須在100度以上煮透，驅除殘留的水分，防止白云石遇水风化。混油的温度，捣打的温度，都應該严格控制。特別需要強調的是，不論直接捣打爐衬或者先打成油磚捣打必須坚实。

爐子的烘烤也会影响爐衬寿命。烘烤初期应使温度上升快些，使焦油裂化而形成焦炭，将白云石結紧。如果加热太慢，则焦油会大部蒸发，失去粘合作用。

吹炼操作本身也影响爐衬寿命。必須坚决反对向爐內加砂

鐵或鋁，或不必要地加鎂石。蘇打脫硫的渣子帶入爐內也會很快地侵蝕爐衬，必須防止。

可以看到，提高爐衬壽命的鬥爭是一個多方面的鬥爭。必須對每一方面給予充分的注意，來達到爐衬壽命的迅速提高。

化鐵爐的鹼性爐衬壽命也需要大力提高，上面對於轉爐爐衬材料和制作的要求，對於化鐵爐也是適用的。

同志們，爐衬壽命的下降，是威脅鋼產量的主要敵人，要求發動羣眾與它作堅決的鬥爭。特別值得指出的是，煉鋼廠應把爐衬問題作為生產中的一個中心課題來抓緊解決，自己動手採用故縣鋼鐵廠的簡易有效辦法來自力更生解決爐衬，特別是解決風咀的內衬。把自己的命運牢牢掌握在自己的手里，採取堅決措施，力爭迅速巩固地大大提高爐衬壽命，為插上爐衬壽命達到100爐的紅旗而鬥爭。

大煉沸騰鋼，改進質量，節約砂鐵

前面已經說明在轉爐操作中禁用砂鐵和鋁提溫的必要性。它對節約當前供應緊張的砂鐵來說具有很大的意義。除此以外，鋼的脫氧也耗用不少砂鐵。

目前我國的轉爐鋼極大部份都是作的鎮靜鋼，含矽0.20%左右。由於鋼錠太小，不能用澆注鎮靜鋼所必需的保溫帽，所以不但不能得到鎮靜鋼內部致密的好處，反而在鋼錠中形成一個很長的縮孔，對成品質量有損無益。為了提高鋼錠質量，同時又節約砂鐵，對於小鋼錠應該大量推行沸騰鋼及部份採用半鎮靜鋼。最近天津工作組在新興鋼廠順利地澆注成功了沸騰鋼小鋼錠，說明過去不敢作沸騰鋼小錠的考慮是多余的。在沸騰鋼的生產中必要時也可以用少量的鋁控制鋼液的沸騰，其用量應按

具体条件在生产中确定。

由此可见，土铁转炉炼钢不但不必增加砂铁的消耗，反而可以不用砂铁，或只在特殊情况下小量使用。而对于用洋铁生产的转炉，当然更没有耗用砂铁的理由了。

转炉钢含硫标准问题

过去我国的普通炭素钢含硫规定不得超过0.055%，0号钢不超过0.06%。在钢生产较少，只有较重要的用途才轮得上用钢的条件下，这样的标准对于保证使用质量是可以的。随着国家钢产量的飞跃增长，今后将有更多的用途可以用钢，而对于很多的次要用途，例如一般日用品，农业用钢，建筑五金、轻型建筑等来讲，0.06%硫的限制是完全不必要的，不合理的。钢铁研究院已经根据不同含硫量的加工性能和机械性能拟订了次要用途的钢的含硫标准。按用途分别规定了0.08%，0.10%和0.12%的限度，这些新的规定即将由冶金部通知实行。

转炉生产人员的培养问题

我国侧吹碱性转炉的生产只有四、五年历史，全国也只有五个厂有这种转炉，熟练的工人和技术人员都为数不多。最近几个月来全国大搞转炉，新建的炉子数目超过原有的几十倍，在开工准备特别是技术力量方面未能赶上，因此没有能迅速发挥生产能力。据统计，到今年9月20日止，全国建成了955座转炉，其中有553座已经投入生产，但到目前为止几乎全部还没有达到正常生产。即使是较有基础的上海、重庆、大冶、太原、天津、石景山等重点厂，新建的转炉投入生产后也还没有掌握操作，发挥正常的生产能力。这是一个极其严重的問題。如果我們已經建成的和今后两三个月内将建成的大量转炉不能迅速投入生产，或投