

图样的标准化检查

图样的标准化検査

巴斯捷尔、斯特拉舒斯基編著

西北光学仪器厂译



机械工业出版社

出版者的話

标准化檢查是在图样中貫彻規格及标准的一种手段。本书是闡述图样及設計文件在进行标准化檢查时的一些有关問題以及介紹一些如何組織标准檢查的方法。适用于机器制造及仪器制造工业中担任規格化及标准化工作的工程 技术 人
員、檢查图样的人員及設計科的工作人员等。

苏联И. Д. Пастер и А. М. Страшунский著‘Нормализацио-
ний контроль чертежей’(Оборонгиз1958年第一版)

NO. 3082

1960年3月第一版 1960年3月第一版第一次印刷
787×1092 1/32 字数 55千字 印张 210/16 0,001—3,320 頁
机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市书刊出版业营业登记证字第008号 定价(11) 0.42元

目 次

譯者的話	5
前言	6
緒論	7
第一章 概論	9
標準化和規格化	9
設計文件和圖樣管理	13
標準化檢查	15
第二章 標準化檢查的對象及其要求	16
文件的成套性	20
簽名	21
設計繼承性	21
圖樣和文件的編制與內容	22
第三章 檢查的內容和順序	37
成套性檢查	37
檢查簽名是否完备	38
外觀檢查	38
設計繼承性檢查	38
格式檢查	43
主標題栏檢查	44
圖樣檢查	45
主要圖檢查	45
示意圖檢查	50
文件檢查	51
明細表	51

图样目录	51
技术条件	53
签字验收	53
第四章 标准化检查的组织和方法	53
第五章 进行标准检查的条件	66
组织和进行标准检查的前提	66
指导资料和参考资料	67
结束语	73
参考文献	74
附录:	
1 关于施行标准化检查的命令	75
2 标准化检查章程	76
3 标准检查用的主要指导资料和补助资料的概略一览表	79

譯者的話

标准化是实现国家社会主义工业化过程中的重要技术政策之一。它不仅是合理的组织生产，不断提高劳动生产率和改进企业管理水平的方法，同时也是完成国民经济计划的主要手段之一。尤其在这“一天等于二十年”的大跃进的时代里，共产主义大协作和革新技术正以空前未有的速度向前发展。因此，更有组织、有领导地开展标准化工作，组织专业分工，从而提高劳动生产率，降低成本和提高产品质量已成为刻不容缓的任务了。

图样的标准化检查，对保证图样的质量以及取得良好的经济效果方面起着相当重要的作用。这一点，在很多的实际工作中已得到了证明。

关于如何组织对机器制造和仪表制造业中的图样及设计文件，进行有系统的标准化检查，本书就这方面有关问题和方法作了比较全面的介绍。因此，我们译出此书，可供各部门从事标准化工作的同志和从事设计、工艺方面的有关工程技术人员参考，以便吸取其中有益的经验，从而使我们的标准化检查工作更臻完美。

本书由陈云生、宗太薇、董麒麟三位同志翻译，并由张宣鼐、谢承久、马忠宏、赵俊民四位同志校对。由于我们的水平有限，且时间仓促，不妥之处想必甚多，希读者指正，不胜感谢。

譯 者

58年12月

前　　言

图纸和技术文件的标准化检查是提高设计文件质量和在设计及生产中贯彻标准和规格的有效办法。

TOCT 5293-50 [图样管理制度，基本产品图中的主要标题栏（表头）和明细表]（第6条第10项）规定了负责标准化检查人员签名的必要性。但TOCT 内没有进行标准化检查的内容和程序。

关于这个问题在技术文献中也只是有关标准化和规格化这方面的书籍和杂志中个别地提到一些。因此有些部门和组织就自己拟出了一些标准化检查的守则和标准。例如航空工业部的标准52A055 [技术文件的标准化检查] 规定了标准化检查总则。但这并不排斥在此基础上制定更详细的守则。

本书是以标准52A055为基础编写的，但它既不能代替此标准也不能代替其他有关这类问题的部定标准。

对读者的任何意见和建议，作者均表示欢迎和感谢。

緒論

在現代生产中，特别是在机械制造和仪器制造业中，要求制定精确的設計文件，如图样、示意图、明細表以及技术条件等。因此正确制定和檢查設計文件，以及这些文件的流轉、保管、統計和使用等整个過程的組織問題，就具有重大的意义。

图样和設計文件上只是規定对产品的要求，然后在此基础上編制工艺文件，以达到符合产品和其用途所必需的生产過程的順序及特征。当然，設計師和工艺师所制定的設計和工艺文件应相互協調。

无论在設計或改进产品时，設計師都負有在最短期內，創造出具有最新科学技术成就的产品結構的重大任务。設計師所設計出的产品图纸和文件，应能使我們根据这些图纸和文件很快地掌握这种产品，而进行成批生产。因此这种图纸首先應該不需任何附加說明而能以最簡明確切的形式向生产者表达出設計者的意图，而且又能滿足工艺要求。

設計師在設計一个新产品时，只应設計那些影响产品质量和使用性能很大的原件、零件和部件；至于产品的其他部分則应尽可能地采用已生产过的結構，而不要进行修改。同时要注意选取那些生产中工艺性最合理和最經濟的結構，象这样广泛地借用（重复采用）已經生产过的图样和文件是增加設計合理性的主要方法之一，这就叫做〔設計的继承性〕。

同样也應注意到这样一个事实：如果产品结构的元件借用了已用过的结构，则相应的工艺裝置也就同样的借用了。如果

能找到产品图样，一般說來就證明相应的专用裝置（如工具和夹具等），也早就設計和制造过了，就是說这些裝置在厂里的工具庫里是保存有全套或部分，这样就可节省这些裝置的設計、工艺編制和制造時間。

为了充分地实行設計继承性，就必须正确地、有組織有系統地进行統計零件、部件和产品重复采用的可能性。这些統計資料就可用来作为进一步規格化的原始資料。要求新設計的結構中更广泛的以及有强制性的推行重复采用旧有部件及零件等时，就应备有已标准化和規格化的产品、部件、零件和材料等。

設計文件本身应严格地符合于标准和規格中所規定的規范。有时有些人对图样和技术文件的质量不給予应有的重視，他們錯誤地认为如果要花些時間去仔細地編制和审查这些資料，簡直是多余的。但經驗証明，这样的〔节约〕反而会引起由于图样的錯誤和不一致而造成預料不到的時間損失。

未經全面审查过的图样和文件里面一定有些未被发现和校正的錯誤，因而会在設計人員和生产者之間引起很多誤解，在这种情况下設計者就得把手里已开始的工作或新任务放下來，而将以前认为已經〔結束〕了的工作进行返工。如果設計者和要掌握設計结构的生产者分住两个地方时，就得写信、打電話、电报甚至派人出差去改正这些遺漏的錯誤；那浪費的时间就更多了。

图样及設計文件中的錯誤差不多是不能避免的，就是最有經驗的設計师不管他是如何謹慎并力求消灭錯誤，但錯誤总是或多或少地存在着。这可能是由于客观（工作条件、意外事务分散了注意力等）及主观（情緒不好、过于疲劳等）两方面的

原因所造成的。錯誤总是旁人更容易发现，所以設計文件就必需由各方面来进行客觀的檢查。首先应檢查結構是否合理，尺寸和公差的使用以及材料選擇等是否适当。这些項目通常由設計師自行檢查，然后由工艺师檢查其工艺性，以免在生产中发生誤解。

檢查所有技术文件中是否全面正确的采用了現行标准及是否具有「設計繼承性」有着重要意义。这种檢查就叫「标准化檢查」（简称「标准檢查」）。

第一章 概 論

标准化和規格化

編制和推行必要的技术規范——标准——的工作就叫标准化。在全国范围内实行的标准叫国家标准。在国民经济各部門内实行的叫部頒标准。在各地方性范围内即在各企业和各机关范围内实行的叫地方規格或工厂規格。

标准化就是从包罗万象的国民经济物資——生产資料及生活資料——中选出必需及足夠数量的、最完备的品种来，从法律上将其加以限制，并建立統一的測量制度，以保証产品零件和部件的互換性。同时，标准化也能促进各企业更明确的专业化。促进各企业之間的广泛合作，以促进生产机械化和自动化等。

正确地有組織和有計劃地实行标准化，就可以減輕产品重量，降低材料消耗，用廉价材料代替貴重的和缺乏的材料以及簡化和改进产品結構等，使产品成本降低。只有在广泛发展和

推行标准化的基础上才能在短期内组织成批生产及大批生产。

技术规范是标准化工作的产物，同时也是一种具有法律效力的文件。各种规范有各种相应的名称，例如：国定全苏标准（ГОСТ和 ОСТ），部颁标准和地方（工厂）规格等。规格是限制和补充国家标准的，使国家标准适用于不同的生产条件。规格也规定国家标准中所没有的新规范。此外，在很多情况下，还编制有探讨各种问题的所谓〔技术指导资料〕，这种资料并非是强制性的，但在该区域内有推荐采用的价值。

工业标准化的对象是材料，产品，工艺装置，一般技术规范和设计技术条件，以及生产的准备和组织问题等。设计文件的编制及其流转、更改、保管、使用和统计等的组织工作在生产准备和组织中占有特殊的地位，这些事务总称为〔图样管理制度〕。在 ГОСТ 的〔图样管理制度〕和〔机械制图〕中，对于机械制造中的技术文件和图样的主要要求有详细的说明。

此外，为了发展和在各种具体生产条件下贯彻图样管理制度，还有部颁的和地方的图样管理制度。

在国民经济的各部门中都有自己的标准化和规格化的机构。标准化工作的方法指导以及部分标准和规格草案的编制，通常由主导企业或设计所和科学研究所以及设计局的标准化和规格化科室负责进行。在工厂、设计局及科学研究所等又独立设有基层的规格化和标准化科（室）。规格化的基层组织由工厂的总工程师领导，并由该生产部门的有关单位对他们进行方法指导。标准化科（室）与工厂的设计科、工艺科和生产车间的关系是供给他们规格和标准资料以及检查他们是否遵守规格和标准，其工作与部的标准化组织和全国的标准化组织有直接的联系。

在工厂标准化过程中，一方面将国家标准和部頒标准貫彻到生产中去。一方面总结出生产經驗来，为以后的部頒标准甚至給国家标准准备了資料。国家标准和部頒标准应用到工厂內的生产实践中去时，其范围应适当的縮小。

工厂标准化的对象是：1) 工厂的基本产品及其各种元件；2) 輔助产品——工艺装置、设备和工具等；3) 主要材料和輔助材料；4) 設計規范和一般規范；5) 各种工艺和生产組織問題。

通常在工厂标准化对象的范围里占最大比重的是基本产品（但如在厂外进行設計准备工作时則例外），如果这些产品或与其相类似的产品和产品元件的部頒标准越少，则工厂标准化的对象就越多。[工厂工艺装置的标准化主要的可以归結为限制該部門或有相互联系的工业部門的系統中的現行标准，这种限制本身就是一种主要生产及輔助生产中的材料标准，以及确定設計規范及一般規范的标准]，这些标准对企业的生产有着很重要的意义。因此采用这些标准时应非常认真的研究并規定出适合該企业条件的合理范围。

企业生产中，是将标准中所規定的每一种标准制成工作图（即所謂标准化图样）来推行規格。規格和标准对于工厂的生产技术活动有着非常重要的意义。因此，必須使有关科室和車間都了解全部新出的和更改的以及已廢除的規格和标准，使全体工作人員在必要时都运用这些規格和标准，来作为技术指导文件。工厂标准化組織所編制及出版的技术指导情报就是为此服务的。

因此，基层标准化組織的任务就是編制在国家标准和部頒标准中所沒有包括进去的工厂規格，同时限制标准及部頒标准

的范围。并进行图样及設計文件的标准化检查，及标准化和规格化范围内的技术情报工作，出版标准及规格化丛书，供给各工厂标准资料，通知各厂有关标准的补充和更改事項等。

工厂标准的編制是一项复杂而重要的工作，要求将原始資料进行仔細的选择和分类，以及进行必要的試驗和研究。已編制好的标准則先交厂內有关科室和車間并聘請外面的专家进行审查和討論；然后由厂总工程师批准（如图1）。編制标准时，

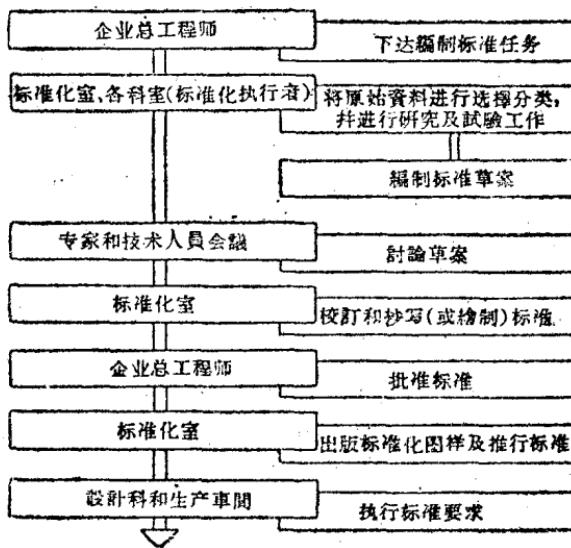


图1 企业內編制和推行标准程序图。

标准中可以包括标准化对象的全部特征，或只包括其中一部分。产品的特征一般是指：1) 名称；2) 形式；3) 类別；4) 主要尺寸和允許偏差；5) 质量要求（技术条件）；6) 驗收規則以及檢驗和試驗方法；7) 包裝和標記等。

編制标准的原則是要能尽量保証产品具有良好的质量和互

換性以及降低成本和提高劳动生产率。

設計文件和图样管理

图样和設計文件对基本和輔助产品來說是同样需要的，也是工厂里大多数的部門业务上所需要的原始資料。拟制設計图和技术規范，編制工艺規程，設計和制造工艺装置，生产的材料供应和产品质量技术檢驗，以及統計和报表等，所有这些生產組織和管理环节都經常要利用設計文件。

图样和設計文件不同的地方是图样里面有产品图，但只有簡短的文字說明。設計文件里則有关于图样的文字和数字說明以补充組織生产过程所必需的資料。有的产品很复杂，是由很多其他产品裝在一起組合而成的（例如：汽車、飞机、車床、軋鋼机、无线电收报机、电冰箱等）。同时各个組成部分本身也有不同程度的复杂性（如图 2 所示）它同样可能是由几个部分組成的（例如汽車的发动机，飞机起落架，机床刀架等）。

ГОСТ 5290-50 和图样管理制度內規定有产品組成部分的各种名称如：組件、分組件、系統、仪器等。为了簡明起見，我們暫且把产品各部分的名称規定如下：零件——未經過裝配工序而制出来的部分；部件（装配件）——将零件或部件用可卸连接或不可卸连接的办法裝配而成的部分。

能表示产品或其某部件的全部特征的这种图样和文件的綜合体就是此产品或其某部分的成套設計文件。企业里的設計工作不单是設計新产品或其某些部件，同时还要改进生产中的产品以及将改进工艺規程及改良結構所引起的各种变化，补充到設計文件中去。通常新产品的設計（有时是改进已提交生产的产品），集中在企业的总設計科进行，但也有不少时候是由別

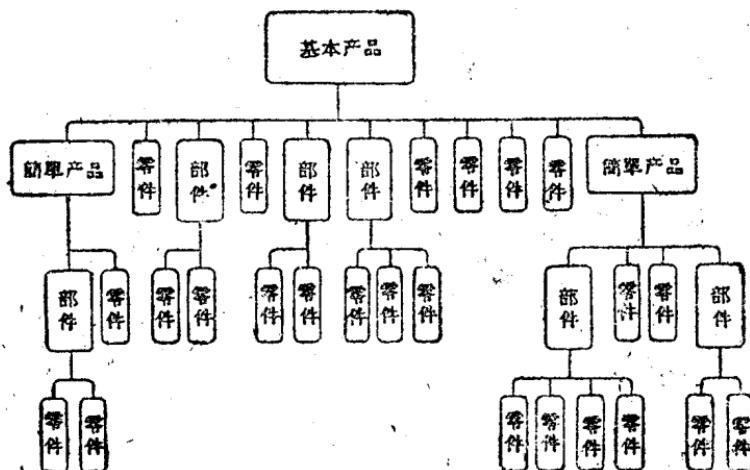


图 2 产品各組成部分分解图。

的專門机构（如科学研究所或单独的設計所等）来进行。

工厂的日常生产一般由專門的設計机构——設計科或設計室来負責，而工艺装置（如模型、鑄模、压模、冲模、夹具、刀具、量具和輔助工具等），則由总工艺科的設計組来設計。当然，全厂的所有設計工作都是相互有联系的。

对图样和設計資料应提出严格的要求，因此应仔細檢查其設計的合理性、設計继承性和工艺性，檢查尺寸、公差和配合的选择和相互关系。計算的正确性，以及是否遵守图样管理制度中的所有規則和其他标准等。

图样管理制度标准中規定下列事項：1) 設計对象分类；
2) 編号和簡号制度；3) 設計文件的組成，格式和全套內容；
4) 图样和文件的編制和繪制規則；5) 图样更改制度；6) 檢查和批准的程序；7) 文件登記、保管、发送統計和复制規則。

設計師及設計領導者对产品结构进行

定設計结构的合理性、經濟性、强度和可靠性，以及其工作的正确性。檢查者还应檢查产品使用、修理、装配和拆卸是否方便，外形、表面精飾、尺寸和公差等的采用是否正确。

同时还可采用相互檢查的办法来进行檢查，即几个人彼此互相檢查对方的设计。与設計師合作并参加新产品结构設計工作的工艺师則檢查图样是否与生产条件及工艺特性相协调，是否可能最大限度地节约毛坯及材料的使用量。至于設計继承性的检查，和结构是否符合标准及規格中的要求等的检查，则属于标准化检查的范畴。

标准化檢查

設計和工艺检查是在设计过程中进行，但标准化检查不同，是在图样和文件已經最后編定和批准后才进行。此后全部文件就可以送交技术資料室保存了。

标准化检查一般由企业里的规格化与标准化科室来执行。这是将规格和标准贯彻到设计和生产中去的一种手段。

因为标准化检查的方针是促使在新设计的结构中，最大限度地采用规格化和标准化的元件和产品，所以能减少图样数量，同时也减小了设计工作量。

标准化检查的结果可以表明企业生产中标准和规格采用的程度，并可以检查标准和规格以及厂里其他现行技术规范贯彻执行的情况。

可以根据设计工作量的大小，分派数名标准化检查人员或

● 在某些特殊情况下，当设计重要产品的结构时，图样的标准化检查则是由部的标准化设计局来进行。

專門的工作小組到地方机关中去进行标准化檢查工作。

标准化檢查人員的責任，在于不仅应仔細檢查出图样和文件中違反技术規范的一切錯誤，而且还要耐心向設計人員說明，以免其重犯。

第二章 标准化檢查的对象及其要求

企业設計机构所編制的图样和設計文件就是标准化檢查的对象。此外規格化与标准化室以及企业其他科室根据其任务所制的全部規格和其他指导資料也应进行标准化檢查。

主要設計文件是用来制造它上面所繪制的对象的图样。

图样上繪制的产品或其部件图，应能充分地表示出其結構各部分的詳細情况。

产品名称、比例、代号和图样登記号、材料規格、签字和其他数据等都集中在图紙右下角的主标题栏內。

图紙上的空白处允許注上生产上非要不可的簡短說明。

装配图上，右下角的主标题栏上面，即为明细栏，栏內列人該图上繪有的产品零件，零件号是注在图形的引出线上。

每个图都单独繪制在一張大小符合規定的图紙上。示意图是一种特殊类型的图样，图上是用假定的字母代号、数字代号和形状代号等來說明产品的結構、工作原理或其他技术特性（如傳动系統图、电气系統图和装配图等）。

零件在图上应繪制成为装配时的形状，并制出最少而必要的投影图、剖面图、断面图和局部剖面图等。

如果投影图、剖面图等都还不足以表明零件的形状和尺寸时，就应再划出展开图来。