


高等學校教學用書

# 普通煉鋼學

重庆大学冶金系炼钢教研组编著

只限学校内部使用

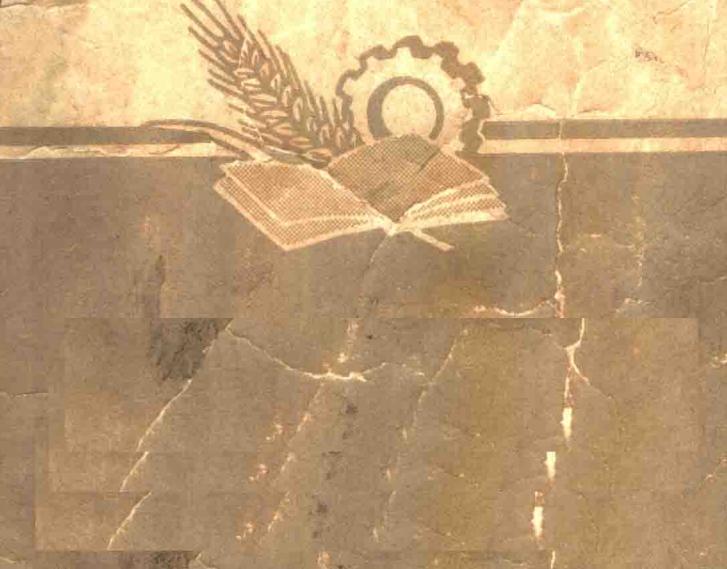

中国工业出版社

248284

高等学校教学用书

# 普通煉鋼学

重庆大学冶金系炼钢教研组编著

只限学校内部使用

三



中国工业出版社



原  
书  
缺  
页

原  
书  
缺  
页

# 目 录

<b>第一章 緒論</b> .....	7	
§1. 鋼鐵在國民經濟中的重大意義	7	
§2. 炼鋼發展史	8	
§3. 我國鋼鐵工業	9	
<b>第二章 古代煉鋼法</b> .....	11	
§1. 低溫窯爐煉鋼法	11	
§2. 火燒法	12	
§3. 擬火法	12	
§4. 苏鋼冶炼法	13	
§5. 烟燭煉鋼法	14	
<b>第三章 煉鋼的物理化學基礎</b> .....	15	
§1. 在煉鋼上的主要物理化學規律	15	
§2. 煉鋼炉渣	19	
§3. 煉鋼過程的主要反應	22	
§4. 脫氧的基本原理	28	
§5. 鋼中夾雜及氣體	33	
<b>第四章 煉鋼生產的原材料及筑爐材料</b> .....	35	
§1. 金屬爐料	35	
§2. 熔劑——造渣材料	36	
§3. 氧化劑	37	
§4. 脫氧劑和鐵合金	38	
§5. 築爐材料	38	
<b>第五章 轉爐煉鋼原理</b> .....	42	
§1. 轉爐煉鋼法的分類及其發展	42	
§2. 轉爐吹煉過程中的流體運動	44	
§3. 轉爐中元素的氧化次序	45	
§4. 轉爐煉鋼法的熱平衡及溫度制度	45	
<b>第六章 側吹碱性轉爐煉鋼法</b> .....	48	
§1. 側吹碱性轉爐煉鋼的原材料	48	
§2. 吹煉過程概述	49	
§3. 吹煉制度	50	
§4. 造渣制度	53	
§5. 側吹碱性轉爐內硅、錳及碳的氧化	54	
§6. 側吹碱性轉爐的去磷和去硫	56	
§7. 轉爐吹煉的溫度問題	58	
§8. 脫氧和出鋼	59	
§9. 側吹碱性轉爐鋼的質量及品種	60	
§10. 幾種特種鋼的吹煉法	61	
§11. 側吹碱性轉爐的富氧吹煉法	62	
§12. 側吹碱性轉爐的吹損問題	63	
<b>第七章 側吹酸性轉爐煉鋼法</b> .....	65	
§1. 鐵水成分和溫度	65	
§2. 吹煉過程概述	66	
§3. 側吹酸性轉爐鋼的性能及用途	67	
<b>第八章 底吹酸性轉爐煉鋼法</b> .....	68	
§1. 底吹酸性轉爐生鐵	68	
§2. 吹煉過程及其控制	68	
§3. 底吹酸性轉爐鋼的性能和用途	69	
§4. 底吹酸性轉爐法的近代操作	69	
<b>第九章 底吹碱性轉爐煉鋼法</b> .....	71	
§1. 吹煉過程概述	71	
§2. 底吹碱性轉爐煉鋼法產品的性能及用途	72	
§3. 底吹碱性轉爐法的近代操作	72	
<b>第十章 轉爐氶氣煉鋼</b> .....	74	
§1. 純氧頂吹轉爐煉鋼法	74	
§2. 傾斜式旋轉爐煉鋼法(Kal-Do法)	77	
§3. 臥式旋轉爐煉鋼法	78	
<b>第十一章 轉爐的構造及附屬設備</b> .....	79	
§1. 側吹轉爐的構造	79	
§2. 側吹轉爐型的計算	81	
§3. 側吹轉爐的傾動機構	81	
§4. 側吹轉爐的送風設備	81	
§5. 側吹碱性轉爐的爐衬	88	
§6. 側吹酸性轉爐的爐衬	91	
§7. 底吹轉爐的構造	91	
<b>第十二章 煉鋼車間的化鐵爐</b> .....	95	
§1. 化鐵爐內生鐵熔化的过程	95	
§2. 碱性化鐵爐及其操作	98	
§3. 化鐵爐類型及其構造	103	
§4. 热風爐及其操作	107	
<b>第十三章 平爐煉鋼法概述</b> .....	109	
§1. 平爐煉鋼法的產生及其發展	109	
§2. 平爐煉鋼法的類別	110	
§3. 平爐的氧化特性	110	

§4. 铁矿石的作用.....	111	§3. 平炉内气体流动的特征.....	155
§5. 废钢法中生铁的作用.....	112	§4. 平炉熔炼室内的热交换.....	156
§6. 熔炼中氧的消耗.....	113	§5. 平炉的热平衡和燃料消耗.....	158
§7. 平炉熔炼过程的化学反应.....	113	§6. 平炉的热工制度.....	159
§8. 平炉炉渣.....	117	§7. 强化平炉热工的措施.....	162
<b>第十四章 碱性平炉炼钢法.....</b>	<b>122</b>	§8. 平炉热工的控制和自动调节.....	164
§1. 碱性平炉炼钢的原材料.....	122	<b>第十九章 平炉构造及其附属设备 .....</b>	<b>167</b>
§2. 补炉.....	125	§1. 平炉上部结构.....	167
§3. 炉料的装入及加热.....	126	§2. 平炉下部结构.....	177
§4. 炉料的熔化.....	128	§3. 平炉的附属设备及余热锅炉.....	180
§5. 精炼.....	130	§4. 可倾式平炉.....	187
§6. 脱氧和出钢.....	133	§5. 平炉改进的趋势.....	188
§7. 碱性平炉各种熔炼法的操作特点 .....	136	<b>第二十章 钢的浇注及钢锭的结构 .....</b>	<b>189</b>
§8. 氧在平炉熔炼上的应用.....	137	§1. 钢的结晶.....	189
§9. 向熔池吹压缩空气强化熔炼.....	140	§2. 钢锭的偏析.....	193
<b>第十五章 酸性平炉炼钢法.....</b>	<b>141</b>	§3. 钢中气体及非金属夹杂.....	196
§1. 酸性平炉炉底.....	141	§4. 钢锭的缺陷及防止措施.....	199
§2. 酸性平炉的熔炼法.....	142	§5. 浇注的方法和浇注的设备.....	201
<b>第十六章 复合炼钢法和 混合炼钢法 .....</b>	<b>144</b>	§6. 浇注前的准备工作.....	207
§1. 转炉—平炉双联法.....	144	§7. 浇钢的工艺过程.....	211
§2. 碱性平炉—酸性平炉双联法 .....	145	§8. 小钢锭的浇法.....	213
§3. 转炉—电炉双联法.....	145	§9. 连续铸造.....	215
§4. 含钒生铁回收钒的复合熔炼法 .....	146	§10. 真空处理.....	217
§5. 混合炼钢.....	146	§11. 钢锭的修整和钢锭质量的检查 .....	220
<b>第十七章 特殊钢及合金钢的熔炼 .....</b>	<b>148</b>	<b>第二十一章 炼钢车间的设备和 布置 .....</b>	<b>222</b>
§1. 电工用硅钢的熔炼.....	148	§1. 平炉炼钢车间 .....	222
§2. 工业纯铁的熔炼.....	149	§2. 转炉炼钢车间 .....	230
§3. 高锰钢的熔炼.....	149	<b>附录 .....</b>	<b>235</b>
§4. 含铬合金钢的熔炼.....	150	§1. 侧吹碱性转炉炼钢的 物料及热平衡计算 .....	235
<b>第十八章 平炉燃料及其热工 .....</b>	<b>151</b>	§2. 碱性平炉炼钢的配料 计算及物料平衡 .....	245
§1. 平炉燃料 .....	151		
§2. 平炉内的燃料燃烧 .....	153		

# 第一章 緒論

鋼鐵是工业的“粮食”。世界各国工业发展的历史表明，一个国家經濟力量的水平及其增长，在很大程度上首先是由金属生产的水平所决定的，而鋼和鐵在世界的金属生产中又占了主要的地位，約占金属生产总量的 95% 左右。

1880 年全世界鋼的年产量仅为 424.7 万吨，而现在已达三亿多吨。鋼鐵工业所以能获得如此巨大的发展，这是因为鋼具有作为工程材料的宝贵性能：高的强度、良好的韧性、塑性及加工性；可以利用改变化学成分及热处理的方法，在較大范围内变更其性能；加入不同的合金元素，可以使鋼具有特殊性能，如超高强度、不銹、耐酸、耐热、耐磨等性能，以满足工业上的特殊需要。此外，鋼鐵冶金所用原料資源丰富，生产过程較简单，适于大规模生产，这些因素也促进了鋼鐵工业的发展。

鋼鐵是包括熟鐵、鋼和生鐵的总称。它們都是含有一定量的硅、錳等元素的鐵碳合金。由于含碳量的不同，使金屬性能发生显著的变化。金属中含碳量愈低，在高温或低温下的塑性就愈好；相反地，含碳量高时，其塑性就很差。因此，常以含碳量来划分熟鐵、鋼和生鐵的界限。一般将含碳量小于 0.05% 的称为熟鐵（极軟鋼），小于 1.7%（实际不大于 1.2%）的称为鋼，大于 1.7% 的称为生鐵。現将它們的化学成分列于表 1-1。

熟鐵、鋼及生鐵的化学成分 表 1-1

类 别	C%	Si%	Mn%	S%	P%
熟 鐵	0.02~0.05	—	0.06	0.05	0.05
鋼(碳鋼)	< 1.7	< 0.5	< 1.0	≤ 0.05	≤ 0.05
生 鐵	3.4~4.5	1.0 ±	1.0 ±	< 0.06	< 0.3

从上表可見，除含碳量外，鋼和生鐵所含其它元素量也不相同。为了使生鐵轉变成鋼，必須除去生鐵中过多的元素，而这些元素主要是通过氧化反应除去的。因此，炼鋼過程主要是氧化過程。此外，熔炼所得的鋼水，必須注成鋼錠，才能軋制成鋼材。

炼鋼学的主要任务是研究熔炼及鑄錠的方法、工艺过程的物理化学生質及炼鋼设备的构造和車間布置等。

## § 1. 鋼鐵在发展国民經濟中的重大意义

人类发展的历史，經過漫长的石器时代之后，进入了銅器和鐵器时代。直到今天，鋼鐵仍然是人类制造劳动工具的最主要材料。

鋼鐵工业是一切工业发展的基础，沒有鋼鐵工业，就不能发展国民經濟的各个部門；同时，也就不可能有強大的国防力量。根据我国建設的經驗，每一亿元的基本建設投資需鋼材 22000 吨；大型鋼鐵联合企业的建設需鋼材 35 万吨和設備 20 万吨；每一亿元的机械工业产值需鋼材 15000 吨；鋪設一公里鐵路所需的鋼材达 100 多吨；一台五十

四匹馬力的拖拉机需鋼材 2.3 吨。

現代鋼鐵工业是一个庞大而又是有机结合的整体，是与其他若干巨大工业部門有着各种形式和不同程度的关联，这些相关部門的規模、技术水平和工作进程都是鋼鐵工业建設和发展的前提条件。

1958年，在农业生产大跃进的形势下，党中央提出的“以鋼为綱、全面跃进”的方針，促进了整个国民經濟高速度、有計劃、按比例地发展。出現了一个“一馬当先、万馬奔騰”的全面大跃进局面，并为 1959 年及 1960 年的持續大跃进奠定了物质基础。

綜上所述，就可以完全理解，鋼的生产水平标志着一个国家整个国民經濟的发展水平，并对巩固国防起着非常重要的作用。

## § 2. 炼鋼工业发展史

人类用鐵的历史已經很久远了。我国是世界上使用鐵最早的国家之一。根据地下发掘的材料證明，我国在战国时代（公元前 403—222 年）已經广泛地使用了鑄鐵器具，這說明在 2300 多年前，中国的炼鐵技术已經相当发达。根据古代文献記載，我国远在战国之前就开始使用鐵器，例如詩經中就有关于“鐵”的文字。而欧洲用鐵还是十世紀以后的事情。

由矿石炼鐵最早的方法是原始炼毛鐵法。这种方法是利用矿石在低温下还原，得到毛鐵块。由于产品含碳低，可塑性大，能直接鍛打成为工具。

由于人們對鐵的需要日益增加，因而采取加高炉身，改进鼓风設備来提高产量。但是由于冶炼温度的提高，渗碳反应加強，产品不再是毛鐵而是生鐵了。生鐵含碳很高，性質很脆，不能鍛打。为了得到可鍛的鋼，于是将生鐵进行炒炼，从此产生了二步法。由矿石冶炼成生鐵，再由生鐵轉变成鋼的二步法的出現，开辟了鋼鐵冶金发展历史上的新紀元。

生鐵炼成鋼的最早方法是炒炼法，产品为半液体状。我国早在战国时代就已出現炒炼法，到南北朝时代（公元 550 年左右）灌鋼法就已盛行于世。河南商城的低温炼鋼法，也是炒炼法的一种。重庆北碚苏鋼厂的苏鋼法，实际上是繼承并发展了古代的灌鋼法。

由于木材不足，炒炼法受到限制。于是出現了以烟煤为燃料的攪拌法。

无论炒炼法或攪拌法，規模都很小，而且消耗燃料很多，产品为半流动状态，不能鑄造。于是在 1740 年，出現了得到液体产品的坩埚炼鋼法。

坩埚炼鋼法在当时是以熟鐵作原料，渗以炭粉在坩埚內熔化而得到液体鋼的最早方法，但此法产量小而成本高。1856 年又发明了底吹酸性轉炉炼鋼法。

底吹酸性轉炉炼鋼法是近代炼鋼方法的开端。它为人类生产了大量的廉价鋼，促进了欧洲的工业革命。但由于此法不能去除硫及磷，因而其发展受到資源的限制。

为了使用含磷較高的生鐵來炼鋼，于是在 1879 年出現了底吹碱性轉炉炼鋼法。这种方法使用碱性炉衬的轉炉來处理高磷生鐵。

虽然轉炉法可以大量生产鋼，但它对生鐵成分有較严格的要求，而且一般不能多用废鋼。随着工业的进一步发展，废鋼越来越多。所以在底吹酸性轉炉法发明后不到十年，法国人馬丁利用蓄热原理，在 1864 年創立了平炉炼鋼法。最初的平炉也是酸性的，1880

年后才有碱性平炉出现。平炉炼钢法对所用原料的要求不是那样严格，容量大，生产的品种多，所以不到十年它就成为世界上主要的炼钢方法。现代世界的产钢量中，85%左右是平炉炼出来的。

由于工业发展，对钢的品种要求愈来愈多，对钢的质量要求愈来愈高；而电力工业的发展，大型的发电机及变压器相继制成，故于1899年出现了电炉炼钢法。

综上所述，近代大规模生产的炼钢方法，按热能来源的不同，可分为三大类，即转炉炼钢法、平炉炼钢法和电炉炼钢法。

转炉炼钢法是利用空气或氧气来把铁水吹炼成钢的方法，它是产量很高的一种炼钢方法。按供风部位的不同，可分为侧吹、顶吹及底吹三种。

平炉炼钢法是使用燃料燃烧供给热能并以生铁和废钢作原料的一种熔炼方法，它是近代生产钢的主要方法之一。

电炉炼钢法是利用电能转变为热能的一种熔炼方法，它是生产优质合金钢的主要方法。

目前世界上大型钢铁联合企业的规模是相当大的，就其炼钢能力而言，年产量可达500万吨，炼钢炉均有向大容量发展的趋势。而生产过程则朝着操作机械化和自动化的方向发展；此外广泛采用了各种新技术，如氧气炼钢、连续铸造及真空处理等，以强化工艺过程，提高生产率，扩大品种，改进产品质量及降低原材料消耗。

近代的两步炼钢法经过了近百年的发展，生产达到相当巨大的规模，并且有很高的技术经济指标，但两步法毕竟是不合理的。这是因为在高炉炼铁时，不仅有矿石的还原反应，同时也出现了铁的渗碳过程，而在炼钢时又必须去除生铁中过多的碳。这样看来，两步冶炼法中高炉的大量渗碳是多余的，这就引起了冶金工作者去探索由矿石直接炼钢的新方法的兴趣。

一步法已出现了魏比尔(Wiberg)法和回转窑炼制海绵铁等，近年来已将流态化技术应用于一步法炼钢的试验研究方面。

到目前为止，虽然还未能创造出从矿石一步得到钢（特别是液体钢）的工业性生产方法，但已能通过某些方法得到含铁很高而含碳及磷、硫低的半成品。用它作炼钢原料，就能大大地简化炼钢过程，显著地提高产量。

现有的一步法在技术上和设备上均存在某些困难，尚不能与二步法相竞争，但这种方法是有发展前途的。

### § 3. 我国的炼钢工业

我国是世界钢铁冶金起源最早的国家之一。我国的古代冶金在历史上有着极其光辉的成就。远在战国时代，就创造出很锋利的宝剑以及其他用具。但在漫长的封建社会中，生产力不能发展，始终停留在小规模的手工业生产水平上。

我国近代钢铁工业是在帝国主义侵入中国之后开始的。清朝光绪年间（1890年）建立了我国第一个钢铁厂——汉阳钢铁厂，其后相继建立了上海钢厂、鞍山钢厂及太原钢厂等。旧中国的钢铁工业不仅破、旧、小，而且带着深刻的殖民地色彩。绝大多数炼钢厂都操纵在帝国主义和少数官僚买办阶级手里。他们掠夺我国资源，把大量铁矿石和生

铁运往国外，炼钢和轧钢能力则极为薄弱，而且 85% 以上的钢铁厂都集中在靠近沿海地区。

1943 年是旧中国历史上产钢最多的一年，包括当时为日寇侵占的东北地区在内，产量也不过只有 90 多万吨。但这也仅是昙花一现，到了全国解放前夕的 1949 年，由于在长期战争中，国民党反动派的无耻卖国和疯狂破坏，钢的产量只有 15.82 万吨，而国民党统治区的产钢量仅四万多吨，绝大部分钢铁厂均处于停顿状态。

建国以来，党和政政府对于发展钢铁工业给予了极大的重视。由于党的正确领导，工人阶级创造性的忘我劳动，十余年来，我国炼钢工业取得了巨大的成就。

我国的钢铁工业经历了短短三年的恢复时期，到 1952 年就使钢的年产量达到 135 万吨，大大超过了解放前的最高年产水平。

1953 年开始的第一个五年计划，以发展重工业为中心，对钢铁工业进行了大规模有计划的建设，除充分利用原有企业设备挖掘生产潜力外，国家集中了较大力量进行重点建设。这些基本建设，无论在规模上和技术装备上，都是世界第一流的。由于扩建和新建了一批现代化钢铁企业，我国新的作为骨干的钢铁基地已经基本建成，1957 年的钢产量达到了 535 万吨。

1958 年，我国开始了第二个五年计划，在党的鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义总路线、大跃进、人民公社三面红旗的光辉照耀下，连续三年大跃进，工业生产水平已大大提高，钢铁工业的建设规模和发展速度是史无前例的。1960 年钢产量已达 1845 万吨，在世界钢产量名列中，已由 1949 年的第二十六位上升到 1957 年的第九位，1960 年又跃居世界的第六位。

1958 年的钢产量等于 1949 年的七十倍，每年平均增长速度为 60.5%（包括土钢在内）。这是世界炼钢工业历史上从未有过的，更是资本主义国家所望尘莫及的。例如在上述时期内，主要资本主义国家钢产量的每年平均增长速度为：美国 1%，英国 2.6%，法国 5.4%，西德 10.2%。

我国钢铁工业体系已经初步形成。除了一批新的现代化的大型钢铁联合企业已相继成长并分布于东北、华北、华东、华中和西南等广大地区外，全国建立了数以千计的小型钢铁厂，全国各省区都已能生产钢铁。它将对我国今后国民经济的不断高涨产生深远的影响。此外，钢铁工业体系的逐渐形成还表现在：钢铁工业生产系统残缺不全的状况已起了根本的变化，从矿石的采掘到钢材的轧制之间的相对平衡及比例关系，已经逐步走向合理；我国国民经济各部门发展所需各种钢材的自给率也大大地提高。

我国在炼钢技术方面也取得了一些巨大成就，一些重要技术经济指标有了显著的提高并跃居世界先进水平。

## 第二章 古代炼鋼法

炼鋼方法的发展和社会的发展有着密切的联系。由于社会生产力的不断提高，需要数量更多、质量更好的鋼鐵材料，因而对鋼鐵工业不断地提出新的要求，促进了炼鋼方法不断地改进和向前发展。

以現代的技术水平来衡量古代的一些炼鋼方法，自然有某些缺点。例如，生产能力低，原材料和燃料消耗量大，鋼的质量也較差。但在不同的历史阶段，古代炼鋼法对生产力的发展，均起了一定的作用，同时也具有一些特点：如冶炼的温度低；对原材料和耐火材料要求不高；炉子結構簡單；产品为糊状物，不需加脱氧剂等。同时，产品还能满足一般民用鋼的要求。

在 1958 年全民办鋼鐵的伟大运动中，在兴办小土高炉的同时，各地建成了成千上万座土法炼鋼炉，土鋼的产量达到 300 多万吨，滿足了农业大跃进的需要。同时，通过炼鋼运动，使这些古代炼鋼法在生产設備及技术上有了很大的改进和发展，并且促进了我国鋼鐵工业的大跃进。



土法炼鋼在我国分布很广。在近代炼鋼法未采用以前，我国民間所需鋼材全由这些方法生产。就是近代炼鋼法在我国建立以后，农村所用的鋼也大半是由土法炼鋼供給的。

在土洋并举的方針指导下，今后在农村中，特别是在尚未兴建近代炼鋼工业的地方，因地制宜采用土法炼鋼，仍可以滿足农业发展的部分需要。

### § 1. 低温反射炉炼鋼法

低温反射炉炼鋼法在我国西南民間又称为鴻窩炉炼鋼法。它发生于战国时代，广泛地流传于农村中，是我国历代农村所采用的主要炼鋼方法。

低温反射炉炼鋼法的基本原理是：由燃烧室内产生的火焰进入炉膛，将生鐵加热到白热，然后用鐵棒捣碎成粉状，并极力攪拌，以增大其与炉内氧化性炉渣及氧化性气氛的接触面积，使生鐵所含的杂质(硅、錳、碳及硫、磷)能够大量氧化。由于炉渣含的氧化鐵很高，通过氧化作用能除去大量的磷及少部分硫，其反应如下：

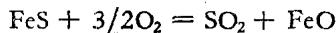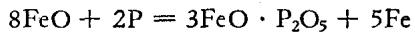

經過炒拌和成团后，取出鍛打，除去大量夹渣而得到熟鐵。

炉子由燃烧室和炉膛构成。图 2-1 为四川某地低温反射炉构造图。

在 1958 年的全民炼鋼运动中，此法得到了进一步的发展和改进。在炉子结构上出现了一炉二膛及一炉多膛的类型。

操作时，先将烟煤或木柴加入燃烧室内，再把土生鐵放入炉膛，加热到 1250℃ 左右时，用鐵棒将鐵块尽力捣碎，还可加鐵矿石或氧化鐵皮来強化杂质的氧化，使炒炼時間縮短。当杂质氧化到一定程度后，将鐵拨至炉内高温处成堆，渣液流去后，鐵粒焊合成为

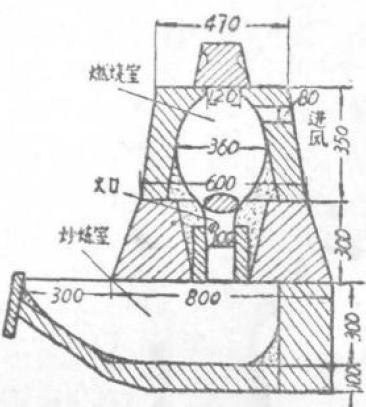


图 2-1 四川的反射炉结构图

团，然后取出锻打去渣，得到熟铁。

产品成分为：C 0.04~0.12%；Mn、Si 0.02~0.05%；P、S 0.05~0.15%（与原料含硫和含磷量有关）。熟铁的质量比低碳钢差些，因其成分不均匀及组织不紧密，但可作农具及手工业用钢。

## § 2. 炒炼法

炒炼法是我国流传已久的一种炼钢方法，流行于河南商城及湖北、安徽等地区。炉子结构如图 2-2 所示。通常是两个炉子修建在一起，轮流使用。

操作时，先在炉缸内加木柴（或木炭），鼓风后，再加入第二批木柴和生铁块，俟铁块发白时，经过搅拌、锻打等过程即得到熟铁块，其与前述低温反射炉法不同之点，仅是它的燃料和生铁一起放在炉缸中进行炒炼。这种炉子还可直接用铁水作原料，以节约木柴用量及缩短炒铁时间。

## § 3. 搅拌法

炒炼法消耗大量木柴，而木柴来源是有限的，于是产生了使用烟煤来代替木柴作燃

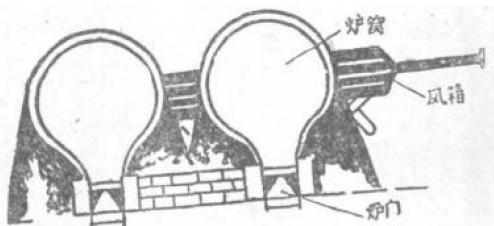


图 2-2 商城低温炒钢炉

料的新炒铁方法。这就是 1784 年出现的所谓搅拌法，又称为普德林法，是 18~19 世纪欧洲生产钢的一个主要方法。

普德林法用烟煤作燃料，为了避免燃烧时燃料中的灰分及硫进入金属中，因此炉子结构的特点是：燃料的燃烧是在与熔炼室分离的火箱中进行，燃烧形成的火焰由于低矮炉顶的反射作用，把热能传给金属。

炉子结构如图 2-3 所示。炉底一般用含氧化铁较高的铁矿石烧结而成。

操作时，加入的生铁块被火焰加热熔化时，在氧化

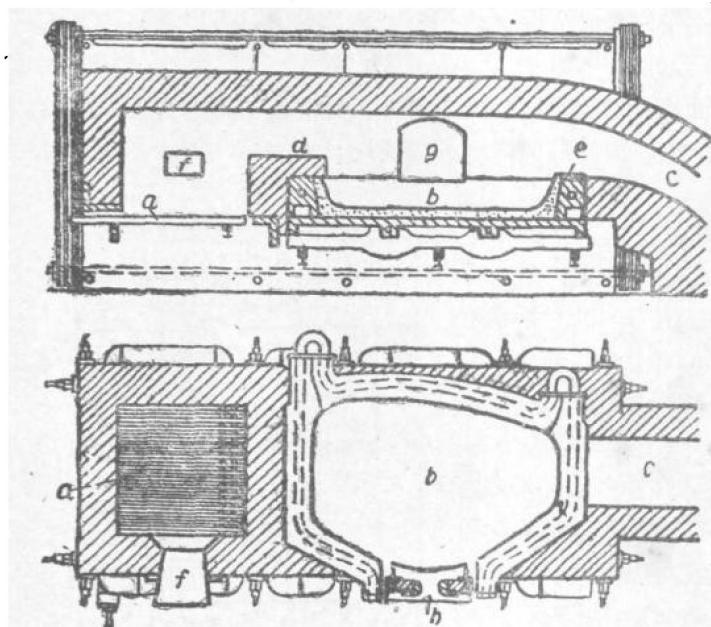


图 2-3 普德林炉的结构图

a—炉条；b—熔炼室；c—烟道；d—火桥；e—翻火堵；  
f—人口；g—装料门；h—装料门。

性炉气的作用下，硅、锰及磷等元素首先被氧化，形成炉渣。可加入少量矿石或氧化铁皮来加速元素的氧化。随着温度的升高，碳进行氧化。在碳氧化过程中，由于反应产物CO气泡的大量放出，熔池发生强烈沸腾。随着金属含碳量的下降，金属的熔点超过了炉子所能达到的最高温度（约1400℃左右），于是有铁结晶体析出。此时必须用铁杆不断搅拌金属，并用铁杆将分散的铁晶粒粘结成团。然后取出，经挤压、锻打后成为熟铁。

搅拌法的特点可以大量去P，因为炉底由铁矿石烧结而成；炉渣中又含有大量的氧化铁，能够满足磷的氧化及与生成的 $P_2O_5$ 结合成磷酸铁所需的氧化铁；同时炉子温度较低（在1400℃以下），磷酸铁不易分解。

此法的生产率低，整个冶炼都需繁重的体力劳动，同时燃料消耗量也大，产品中含渣又多。但熟铁具有较好的塑性、焊接性和抗腐蚀性，特别适于制造铆钉、链条等需要韧性大的零件。因此，熟铁在工业上仍有它的应用范围。但是原有的搅拌法又不适用于现代生产，于是产生了近代生产熟铁的方法，这就是1927年出现的爱斯顿法。

爱斯顿法实质上是一种人工合成熟铁法。从化铁炉出来的铁水在转炉或平炉中炼成低碳钢，然后出钢于盛钢桶中，桶内装有预先配制好的氧化铁渣（其成分与熟铁渣相当），当钢液与渣液在桶中相混时，钢液中的杂质能进一步降低；同时，由于温度下降，铁成晶粒析出，得到含渣的铁，经取出、挤压和锻打而得到熟铁。

#### § 4. 苏钢冶炼法

苏钢冶炼法约在公元550年流行于我国江苏一带。明代宋应星所著“天工开物”一书内，有关于苏钢冶炼的记载：“凡铁分生熟，出炉未炒则生，既炒则熟，生熟相合，炼而成钢。”当时称为灌钢冶炼法。现在重庆北碚及四川威远等处有苏钢冶炼厂，用以生产工具用的土钢。

当培埚炼钢法未发明以前，世界上的钢铁冶炼技术还停留在低温冶炼，即所谓炼熟铁的阶段，钢与渣在冶炼时不易分离，而我国的劳动人民就以苏钢冶炼法解决了冶炼时铁与渣相互分离的问题。

苏钢冶炼法的基本原理是：将液态生铁在炉内的高温下淋入未经锻打去渣的毛铁，即所谓料铁内，铁水与其中的氧化铁渣相遇，发生作用，产生的气泡（CO）冲走了部分渣子，同时铁水对料铁发生增碳作用，得到含碳在0.6~0.9%的钢。

生产苏钢的过程一般分为三步。首先，用生铁块在低温反射炉中炒成料铁。其次，将这种料铁放入抹钢炉内，加热到高温时，在料铁上约200~300毫米处放置小块生铁板。生铁熔化后，铁液成滴地滴入料铁中，与料铁中熔化了的高氧化铁渣发生作用，铁水中的杂质为熔渣中的FeO所氧化，杂质含量降低。同时，铁水又对料铁块进行增碳，得到较致密的钢团。最后，将钢团放在锻造炉中加热到一定温度，锻打成钢条，趁热投入水中进行淬火。

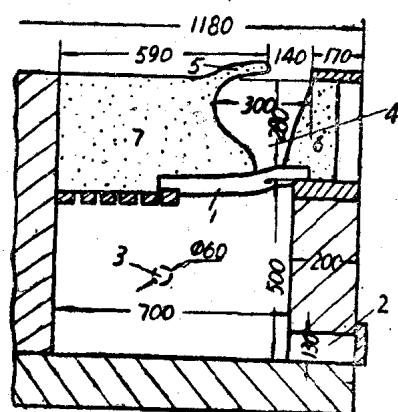


图2-4 抹钢炉结构图

1—铁炉条；2—清渣门；3—进风口；  
4—抹钢室；5—顶盖；6—前墙；7—后墙。

图2-4是抹鋼炉。产品含碳0.6~0.9%，硅、锰均为0.02~0.05%。除硅及锰较低外，其它成分与一般工具钢相同。产品可作刀具及农具等。产品的缺点是成分不均匀，特别是碳的含量相差较大，个别地方尚出现较大裂纹。此外，成本高，成分也难以控制。但因做成的刀具较锋利，目前仍为西南一带广大农民所欢迎。

## § 5. 坩埚炼钢法

上面所述的各种古代炼钢法所得产品大都是糊状的而无铸造性。因此，产生了制取液体钢的坩埚炼钢法。

我国的铸锅工人很早就用粘土做的坩埚来熔化生铁，热补生铁锅，可以说这是坩埚在熔化上的最早应用，但未用以炼钢。

坩埚炼钢法是在石墨坩埚或粘土坩埚中放入废钢或熟铁，并配合炭粉及合金元素等，在火焰炉中加热、熔化而得液体钢。

坩埚的容量一般在10~60公斤。

坩埚炼钢法的熔炼可分三个阶段：

1. 熔化期：一般约需2~4小时。

2. 沸腾期：当炉料熔化后，坩埚内的温度上升到1450~1500℃时，由于其内碳的氧化，发生沸腾。

3. 镇静期：俟沸腾停止后，须在炉中停留一段时间才能出炉，这主要在于提温及使钢中气体及杂质排出。当温度达到规定时，即可出钢，浇成小钢锭。

坩埚法的特点是其中元素的氧化反应微弱，原料要求严格，配料必须准确，其成分与产品成分相差不多。由于坩埚内的炉料不和氧化性气氛接触，坩埚壁上的 $\text{SiO}_2$ 能发生还原，还原而得的硅进入钢中有自动脱氧的作用，因此可得到质量较高的钢。坩埚炼钢法宜于炼高碳钢和合金钢。

小规模生产的坩埚炉一般多用焦炭作燃料，此种炉子如图2-5所示。用煤气作燃料、设置有蓄热室的煤气坩埚炉，可用来大量生产坩埚钢。这种炉子一次可装48~72个坩埚。

坩埚炼钢法的燃料消耗量大，生产率低，成本高，因此它已为电炉炼钢法所代替。

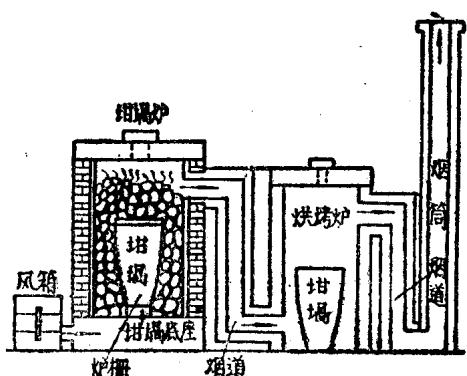



图2-5 坩埚炉示意图

## 第三章 炼钢的物理化学基础


鋼是碳、硅、錳及其它元素在鐵中的固溶體。鋼中存在的元素可大致分為二大類：如碳、錳、硅等是用以改善鋼的性能、以滿足工程材料要求的有益元素；另一類，如磷、硫、氧、氫及氮等，是從爐料或從大氣中進入的，它們的存在會使鋼的性能變壞，是有害元素。因此，必須按工程材料性能的要求，規定這些元素在鋼中允許的最大含量。

炼钢的任务在于通过化学反应，除去原材料中的杂质，并调整钢水的成分和温度，达到规定的要求，最后铸成合格的钢锭。

炉料装入炉内后，在氧化剂(空气、矿石或氧)的作用下，铁首先氧化，形成一氧化铁。因为铁的浓度最大，按质量作用定律应先氧化。形成的一氧化铁与炉料中能被氧化的元素，如硅、锰、碳等发生作用。其反应如下：

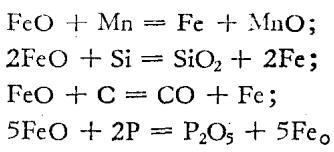

形成的氧化物从金属中排除，上浮于金属层之上形成炉渣，其反应如下：

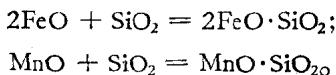

生成的 CO 以气泡状自金属中排除，使熔池发生搅拌。

为了除去炉料中的有害杂质，如磷及硫，必须向炉内加入造渣剂。

随着氧化过程的进行，金属中溶解了較多的氧，必須在澆注以前，加入能除去氧的还原剂(称为脱氧剂)，将其中氧量降低到符合鋼种規定的要求，这就是脱氧。

脱氧后，钢中有害元素的含量已降到规定限度。最后，按钢种的规格补加各种合金元素，调整其成分。实际上，脱氧和调整钢液的最后成分是同时进行的。

鋼水澆入鋼錠模后，凝固时发生化学及物理的不均匀性，因而产生某些缺陷，使鋼的性能变坏。

为了获得良好的钢锭，在熔炼及浇注过程中，必须创立能促进有利反应发展，并限制不利反应进行的条件。因此，应先了解炼钢反应的特征及外界条件变化对它的影响。

現在从两方面来研究这些反应。从化学热力学上来分析反应进行的方向、条件及其限度；从动力学上来分析反应进行的速度及其机构。影响反应速度的主要因素是物质的浓度、扩散速度、温度、压力及表面能量等。但現在尚不能得出这些因素对反应速度的定量关系，仅能在某些方面对影响速度的因素作出定性的說明。

## § 1. 应用在炼钢上的主要物理化学规律

## 化 学 平 衡


炼钢炉内进行的反应是多相性的，它包括金属、炉渣、炉气及炉衬。由这些相所組

成的体系力求达到平衡状态。应该指出，平衡状态并不是静止的状态，而是正反应及逆反应的速度相等，体系的自由能变化趋近于零。

利用反应的平衡关系，可以了解炉内化学反应进行的方向及达到平衡时具有的特性，以便控制反应进行的条件。

任一反应的平衡常数与其体系自由能的变化之间存在一定的关系。因此，可利用此关系来确定反应的平衡常数。

反应的方程式一般表示如下：

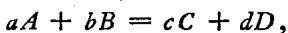

它的平衡常数为：

$$K_p = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

反应自由能的变化与平衡常数  $K_p$  之间有如下的关系：

$$\Delta F^0 = RT \ln K_p.$$

自由能变化与热函和熵的变化之间的关系如下：

$$\Delta F^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

合并上面二式得下式：

$$\lg K_p = -\frac{\Delta H^0}{4.575T} + \frac{\Delta S^0}{4.575},$$

式中：  $\Delta F^0$ ——体系自由能的变化；

$\Delta H^0$ ——体系热函的变化；

$\Delta S^0$ ——体系熵的变化。

由于炼钢温度变化的范围不大， $\Delta H^0$  及  $\Delta S^0$  和温度的关系很小，可认为是不变的。

于是，将上式写成：

$$\lg K_p = \frac{A}{T} + b,$$

式中：


$$A = \frac{-\Delta H^0}{4.575},$$

$$b = \frac{\Delta S^0}{4.575}.$$

由上式可见，反应的平衡常数和温度的关系

能用  $\lg K_p$  及  $\frac{1}{T}$  的直线关系表示。

例如：

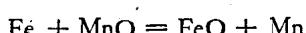

的平衡常数和温度的关系如图 3-1 所示。

在平衡常数的式中，反应物的浓度常用重量百分数表示，而气体物质的浓度一般用分压力表示。对于实际溶液的溶解物，其平衡常数应用物质的活度来表示。

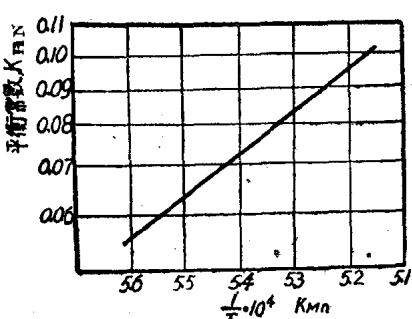


图 3-1 锰氧化的平衡常数与温度的关系