

有色金属铸造手册

(铝、镁合金异型铸造)

(苏) H·H·鲁勃佐夫主编

机械工业出版社



数据加载失败，请稍后重试！

本手册闡述了鋁、鎂及其工业用合金的物理化学性质和机械性能；并援引了与这些合金异型鑄件各种制造方法有关的一些資料。

本手册可供从事有色合金鑄件生产的广大工程技术人员，工厂设计、工艺人员使用，也可供高等学校有关专业的学生参考。

И. Ф. Колобнев, В. В. Крымов,
А. П. Полянский
СПРАВОЧНИК ЛИТЕЙЩИКА
(Фасонное литье из алюминиевых
и магниевых сплавов)
МАШГИЗ 1957

(根据苏联国立机器制造业技术书籍出版社一九五七年版译出)

* * *

有色金属鑄造手册
(鋁、鎂合金异型鑄造)
〔苏〕Н. Н. 魯勃佐夫主编
И. Ф. 柯洛勃涅夫 B. B. 克雷莫夫
А. П. 波良斯基合著

*

机械工业出版社出版 (北京阜成门外南礼士路北口)

(北京市书刊出版业营业登记证字第117号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 850×1168¹/32 · 印张 10¹³/16 · 插页 2 · 字数 274 千字

1966年5月北京第一版·1966年5月北京第一次印刷

印数 0,001—6,000 · 定价 (科六) 2.10 元

*

统一书号: 15033 · 3722

毛主席語錄

一切外國的東西，如同我們對於
食物一樣，必須經過自己的口腔咀嚼
和胃腸運動，送進唾液胃液腸液，把
它分解為精華和糟粕兩部分，然後排
泄其糟粕，吸收其精華，才能對我們
的身体有益，決不能生吞活剥地毫無
批判地吸收。

《新民主主義論》

目 次

第一篇 鋁合金異型鑄造

第一章 鑄造鋁合金的成分、組織與性質	1
1.概論	1
2.金屬鋁的性質	2
3.鑄造鋁合金的分類	5
4.高矽鑄造鋁合金	9
鋁-矽系二元合金	11
鋁-鎂-矽系三元合金	17
鋁-矽-銅系三元合金	23
鋁-矽-鎂-錳系四元合金	24
鋁-矽-鎂-銅系四元合金	27
5.鎂含量超過4%的鋁合金	32
鋁-鎂系二元合金	32
鋁-鎂-矽系三元合金	38
6.銅含量超過4%的鋁合金	41
7.鋅含量超過3%的鋁合金	44
8.供鑄造在高溫下工作之零件用的複雜成分合金	48
9.鑄造鋁合金機械性能的比較	55
10.鋁合金的高溫機械性能	60
11.鑄造鋁合金顯微分析的特點	63
12.鋁合金的鑄造工藝性能	72
流动性	73
收縮	75
合金形成熱裂紋的傾向	78
合金的氣密性	81
鑄件中合金形成氣孔的傾向	82
合金的機械性能隨鑄件厚度而變化的傾向	87

第二章 炉料及其計算	93
1. 炉料的基本性质	93
2. 炉料的計算方法	94
額定化学成分符合 Al3 及 B9 合金的复杂成分炉料計算	95
3. 精炼剂和变质剂	101
鋁合金的变质剂	102
第三章 鋁合金的熔炼	104
1. 鋁合金熔炼炉	104
坩埚炉	104
熔池式火焰反射炉	110
电阻炉	115
电阻炉的炉衬	119
熔炼鋁及其合金的感应炉	120
2. 鋁合金的熔炼操作	124
开炉	125
裝料	125
3. 中間合金的熔制	126
中間合金质量的檢驗	129
4. 鋁合金的熔制	129
5. 金属液的精炼和除气	132
6. 硅鋁明的变质处理	134
金属液质量的檢驗	136
7. 鋁合金廢料的重熔	136
廢料的数量及分类	136
小块廢料的預先加工	140
切屑及鋸屑的重熔炼	144
重熔輕合金切屑的机械化裝置的特性	144
第四章 造型的特点与造型材料	148
1. 鑄造鋁合金用的澆注系統的特点	148
2. 鑄鋁用的型砂和型芯砂及型芯的特性	155
鑄造鋁合金用型砂的制备特点	159
3. 配制型砂的主要工序	159
型芯砂的配制	160

4. 鋁合金鑄造時造型和鑄型裝配的特點	161
裝配干型芯鑄型的例子	165
第五章 鑄型澆注與鋁合金鑄件的整修	168
1. 合金澆注的特點	168
2. 壳型鑄造	168
3. 落箱的特點	170
4. 鑄件整修的特點	170
鑄件表面的預先加工	170
澆冒口的切割	171
鑄件的噴砂清理	173
鑄件的整修與清理	173
鉗工工作	173
第六章 鑄件的檢驗與廢品防止法	174
第七章 鋁合金鑄件的熱處理	180
1. 總論	180
2. 鑄件熱處理方式的分類	180
第一類退火	180
第二類退火	181
淬火	181
回火	181
化學熱處理	181
3. 鋁合金鑄件熱處理規範的分類	181
熱處理過程的簡述	181
4. 零件熱處理的主要工序	189
5. 某些合金在熱處理過程中強化與軟化的機理	190
6. 鑄造鋁合金熱處理用設備的簡要說明	196

第二篇 錫合金異型鑄造

第一章 鑄造鎂合金的成分、組織與性質	199
1. 概論	199
2. 鎂合金在各工業部門中的應用	199
3. 金屬鎂的性質	201
4. 二元鑄造鎂合金的結構和某些性質	202

5.三元鎂合金的結構与某些性质	212
6.鎂合金相分析的特点	220
7.标准鑄造鎂合金的成分和性质	223
工业鑄造鎂合金在室溫时的性质	223
鎂合金在高温下的机械性能	230
第二章 配料	237
1.金屬料	237
2.熔炼鎂合金用的非金屬材料	241
熔剂	241
熔炼鎂合金用的变质剂	248
鎂合金鑄造时用的隔离剂	248
第三章 鎂合金的熔炼与澆注	249
1.熔炼方法	249
2.备用合金和中間合金的熔制	252
3.工作合金的熔制	254
4.鎂合金的变质处理	257
5.鑄型的澆注	258
第四章 鑄造鎂合金用造型材料的特性和造型特点	261
1.对鎂鑄件用型砂和芯砂的要求	261
2.确定澆注系統各构件的形状和尺寸及其在鑄型中的位置	273
确定直澆口的数目和截面积	273
确定橫澆口的尺寸	277
确定水平內澆口的尺寸	278
确定垂直縫（內澆口）的尺寸	278
确定垂直內澆口（垂直集渣筒）的尺寸	279
3.鎂合金鑄造时造型和鑄型装配的特点	279
4.型芯的制造和干燥的特点	279
第五章 鎂合金鑄件的热处理	281
1.鎂合金热处理的种类和用途	281
2.鎂合金鑄件加热用主要设备的特性	281
3.鎂合金鑄件的热处理規范	281
第六章 鎂合金鑄件的缺陷及其預防措施	287

第七章 鎂合金鑄件的檢驗方法	293
第八章 鎂合金零件制造中的安全技术和工业卫生的基本問題	296

第三篇 輕合金特种鑄造

第一--章 輕合金硬模鑄造	305
1.硬模鑄造的优缺点	305
2.設計輕合金硬模鑄件的主要数据	306
3.硬模的結構与制造	308
4.硬模鑄造工艺	312
5.硬模鑄造时的缺陷及其防止方法	317
第二章 輕合金压鑄	319
1.压鑄法的优缺点	319
2.压鑄机的簡略規格	321
3.压鑄型	324
4.压鑄工艺	325
5.压鑄的缺陷及其防止方法	330
第三章 輕合金离心鑄造	331
参考文献	335

第一篇 鋁合金異型鑄造

第一章 鑄造鋁合金的成分、組織與性質

1 概論

鑄造鋁合金用于生產各種不同複雜程度的成型零件。

鋁合金具有許多特性，其中首先應當指出的是流動性大，可以獲得非常精緻的薄壁鑄件。

純鋁就沒有這個特性，加上強度低，只有在很少的情況下才用來鑄造成型零件。例如，鑄造化學設備和電工儀表的零件。

鋁合金還保持著純鋁所具有的主要而良好的物理-化學性質 [6][15][17][21][23][37][38][42]。

大多數鋁合金的機械性能（抗拉強度極限、屈服極限、布氏硬度、延伸率等）依據合金的化學成分、鑄造方法和熱處理種類的不同而顯著變動。

但是這些合金的主要彈性（法向彈性模數 E 、切變彈性模數 G 和波桑系數 μ ）在各種因素的影響下變化不大。

鑄造鋁合金的優點是：

- 1) 工藝性能良好——流動性大（實際上任何複雜程度的鑄件都可以成型）、線收縮較小、切削加工性令人滿意；
- 2) 單位強度高；
- 3) 耐蝕性好；
- 4) 导熱性足夠好；
- 5) 导電性高。

鋁的世界產量增長速度如下：

年份	1825	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1943	1957
產量 (噸)	几公斤	75	200	11000	50000	150000	270000	750000	1956000	3000000 以上

在國民經濟各部門，特別在航空工業中，鋁合金有着廣泛的應用，這是因為鋁合金的單位強度超過了碳素鋼的單位強度，而且資源豐富（地殼中鋁含量為7.5%）。

應當指出，鋁在各生產部門中的應用推廣程度，不僅取決於各種工業的需要，而且取決於鋁及其合金的製備工藝的改進。

沒有鋁及其合金的運用，無論是航空工業、電氣工業或是陸路運輸業，都不可能有發展。

2 金屬鋁的性質

自然界中，鋁呈各種化合物狀態存在：剛玉(Al_2O_3)，長石或矽酸鹽，例如，正長石($\text{K}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot6\text{SiO}_2$)、霞石[(Na, K) $_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot2\text{SiO}_2$]、尖晶石($\text{MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot x\text{R}_n\text{O}_m$)、高嶺土($\text{Al}_2\text{O}_3\cdot2\text{SiO}_2\cdot2\text{H}_2\text{O}$)、冰晶石($3\text{NaF}\cdot\text{AlF}_3$)、鋁矾土($\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiO}_2\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3\cdot\text{TiO}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$)等[4]。

金屬鋁（純度99.75%）的密度根據溫度不同[34]具有下列數值：

溫度(°C)	密度(克/厘米³)	溫度(°C)	密度(克/厘米³)
20	2.703	659(液體)	2.382
100	2.69	700	2.371
400	2.62	900	2.316
659(固體)	2.55	1100	2.262

鋁是三價元素，原子半徑為1.043 Å。結晶結構為面心立方點陣，晶胞中有14個原子●，點陣常數隨鋁的純度不同而在4.041~4.047 Å範圍內變動。

鋁的粘度在不同溫度下的數值如下[32]：

溫度(°C)	720	730	765	800
粘度(泊)	0.0231	0.02096	0.0185	0.01392

鋁的表面張力在 720~800°C 溫度範圍內為 520 达因/厘米。

鋁的熔點根據純度不同在 657~660°C 之間變動，沸點約為 1800~2000°C。熔化潛熱等於 93.96 卡/克，蒸發潛熱為 2200 卡/克。

鋁的鑄態機械性能數值如下：

抗拉強度極限	$\sigma_s = 5 \sim 12$ 公斤/毫米 ²
屈服極限	$\sigma_s = 4 \sim 9$ 公斤/毫米 ²
彈性極限	$\sigma_t = 3 \sim 5$ 公斤/毫米 ²
延伸率	$\delta_5 = 10 \sim 25\%$
布氏硬度	$H_B = 25 \sim 35$ 公斤/毫米 ²
衝擊韌性	$a_k = 30 \sim 35$ 公斤·米/厘米 ²
抗剪強度	$\tau_b = 5 \sim 8$ 公斤/毫米 ²
彈性模數	$E = 6650 \sim 7300$ 公斤/毫米 ²

鋁的化學活性極大，很易使大多數金屬氧化物還原，能同鹵素化合 ($AlCl_3$, AlI_3 , $AlBr_3$)，在高溫下則同硫、氮、磷、氫及碳化合。同碱起反應便生成鋁酸鹽。鋁很容易氧化，但氧化膜非常致密，防止了鋁繼續氧化。

鋁的比熱和溫度的關係[34]

溫 度 (°C)	比熱(卡/克·度)	溫 度 (°C)	比熱(卡/克·度)
-253.9	0.0024	+ 200	0.2374
-184.7	0.0967	+ 400	0.2529
-114.3	0.1709	+ 657(固体)	0.2727
- 81.5	0.1867	+ 657(液体)	0.02502
+ 0.1	0.2096	+ 800	0.2571
+ 97.5	0.2248	+ 1000	0.2667

● 原文如此。實際上，屬於每個晶胞的原子數是 4 個。——校者

鋁的熱導率和溫度的關係[34]

溫 度 (°C)	熱 导 率 (卡/厘米·秒·°C)	溫 度 (°C)	熱 导 率 (卡/厘米·秒·°C)
-150	0.508	+100	0.503
-100	0.492	+200	0.530
-50	0.496	+400	0.546
+20	0.503		

不同溫度時鋁的線膨脹系數[34]

溫 度 (°C)	線膨脹系數 $\times 10^{-6}$	溫 度 (°C)	線膨脹系數 $\times 10^{-6}$
20~100	23.8	300~400	29.5
100~200	25.5	400~500	31.5
200~300	27.5		

鋁的電導率和溫度的關係[34]

溫 度 (°C)	電 导 率 (歐姆 $^{-1} \times$ 厘米 $^{-1} \times 10^{-4}$)	溫 度 (°C)	電 导 率 (歐姆 $^{-1} \times$ 厘米 $^{-1} \times 10^{-4}$)
-189	156	+100	25.9
-100	65.2	+400	12.5
0	38.2		

各種杂质以及添加劑在固体鋁中的溶解度示于圖1。各種氣體(H₂、CH₄、CO等)亦能溶解于鋁，而且氫氣溶解得最多。

氫在鋁中的溶解度和溫度的關係可由下列數字說明。

溫 度 (°C)	氫 的 溶 解 度 (厘米 $^3/100$ 克)	溫 度 (°C)	氫 的 溶 解 度 (厘米 $^3/100$ 克)
300	0.001	660(液体)	0.69
400	0.005	700	0.92
500	0.0125	800	1.67
600	0.026	850	2.1
660(固体)	0.036		

碱金屬和碱土金屬(K、Na、Li、Ca)的杂质能增大吸氫程度，从而增大了鋁鑄件的孔隙度。

合金含有硅时，鑄件的孔隙度也增大。添加銅、錳、鉻、鎳、鐵、鉻及鉻等元素，則可減小鑄件的孔隙度。

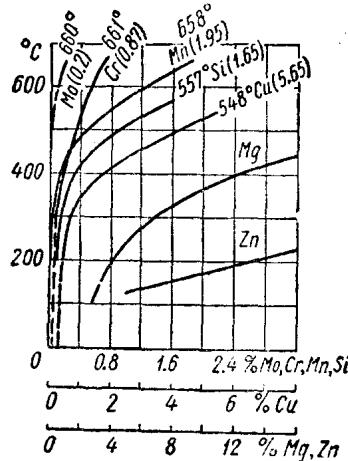


图 1 各种合金元素在固态鋁內的溶解度
变化和温度的关系。

硫或二氧化硫(燃料燃燒的产物)能同鋁生成硫化鋁(Al_2S_3)。在 1100°C 以下硫化鋁呈固态存在，但是其比重小(2.0)，当鋁合金在普通条件下熔炼时，它实际上不影响鑄件的孔隙度。氮、磷和碳的作用与之大致相同。氮同鋁生成固态氮化鋁(AlN)，磷同鋁生成几种化合物(Al_3P_7 ; Al_5P_3 ; AlP ; Al_3P)，碳同鋁則生成碳化鋁(Al_4C_3)。所有这些化合物都不溶解于液体鋁，而且比重比鋁小得多，可以采用精炼方法把此类非金属夹杂物从溶液中除掉。应当指出，鋁中含有的上述化合物如在万分之几的范围内，则对鋁的机械性能几乎无影响。

3 鑄造鋁合金的分类

按由合金組元的本性所决定的物理-化学性质，所有标准铸造鋁合金可分为五大类(表1)。

铸造鋁合金的化学成分列于表2。

表 1 主要的标准鋁合金的分类

类别	合 金 系	典型合金牌号	合 金 的 特 性
I	Al—Si	АЛ2	含 Si 5%以上的合金具有良好的铸造性能——线收缩小、流动性大、气密性好、热裂倾向小
	Al—Si—Mg	АЛ9	
	Al—Si—Mg—Mn	АЛ4	
	Al—Si—Cu—Mg	АЛ5	
	Al—Si—Cu—Mg—Mn	АЛ3	
II	Al—Mg	АЛ8	含 Mg 4% 以上的合金，比重最小，有优良的耐蚀性（对大气和海水）
	Al—Mg—Mn—Si	АЛ13	
	Al—Mg—Si—Be—Ti	Ви-11-3	
III	Al—Cu	АЛ7, АЛ12	高铜含量（超过4%）的合金，铸造性能较差，耐蚀性最差
	Al—Cu—Si	АЛ7B	
IV	Al—Si—Zn—Mg	АЛ11	高锌含量（超过4%）的合金，比重大，铸态机械性能高
	Al—Zn—Mg—Cu	В-15	
V	Al—Cu—Mg—Ni	АЛ1	耐热强度大，铸造性能差（易热裂）
	Al—Si—Cu—Ni—Fe	RR53	
	Al—Cu—Mg—Ni—Cr—Mn	B300	
	Al—Cu—Si—Mg—Fe—Cr—Mn	B14A	

表 2 鋼造鋁合金的化學成分 (%)

合金牌号	主要组元 (余量为铝)					杂质 (不多于)					计算杂质总量					
	Mg	Si	Mn	Cu	其他组元	铁			Mg	Si	Mn	Cu	Zn	Ni	Ti	3 K Δ
						3	K	Δ								
АЛ1	1.25~ —	—	—	—	3.75~ 4.51.75~2.25	0.8	0.8	—	0.7	—	—	0.3	—	—	—	1.5 1.5 —
АЛ2	1.75 —	10.0~ —	—	—	—	0.8	1.0	1.5	—	—	0.5	0.8	0.3	—	—	2.2 2.3 2.8
АЛ3	13.0	—	—	—	—	1.0	1.2	1.5	—	—	—	0.30.01	—	—	—	1.3 1.5 1.8
АЛ3В	0.2~ 0.8	4.0~ 6.0	0.2~ 0.8	1.5~ 3.5	—	1.1	1.3	1.5	—	—	—	0.5	—	—	—	2.0 2.1 2.3
АЛ4	0.2~ 0.8	4.0~ 6.0	0.2~ 0.8	1.5~ 3.5	—	0.6	0.9	1.2	—	—	0.3	0.30.01	—	0.15	—	1.1 1.4 1.7
АЛ4В	0.30	10.5	0.5	—	—	0.9	1.2	1.5	—	—	1.0	0.5	—	0.3	—	2.6 2.8 3.0
АЛ5	0.2~ 0.35~ 0.4~ 0.5~ 0.6~ —	8.0~ 4.5~ 11.0 5.5	0.2~ 1.0~ 0.5	—	1.0~ 1.5~ —	0.6	1.0	1.5	—	—	0.5	—	0.30.1	—	Ti+Cr 0.20	1.0 1.3 1.7
АЛ6	—	4.5~ 6.0	—	2.0~ 3.0	—	1.1	1.4	—	0.1	—	0.3	—	0.3	—	—	1.8 2.0 —
АЛ7	—	—	—	4.0~ 5.0	—	1.0	1.0	—	0.03	1.2	—	0.3	—	—	—	2.2 2.2 —
АЛ7В	—	—	—	3.0~ 5.0	—	1.1	1.3	—	0.3	1.5	0.5	—	0.5	—	—	4.0 4.2 —
АЛ8	9.5~ 11.5	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	0.3	0.1	0.3	0.1	—	—	TiO.07 BeO.07
АЛ9	0.2~ 0.4	6.0~ 8.0	—	—	—	0.6	1.0	1.5	—	—	0.5	0.2	0.30.01	—	—	1.1 1.1 —
АЛ9В	0.2~ 0.5	6.0~ 8.0	—	—	—	1.1	1.2	—	—	—	0.6	1.5	0.5	—	—	3.7 3.8 —
АЛ10В	0.2~ 0.5	4.0~ 6.0	—	—	—	1.2	1.5	—	—	—	0.5	—	0.6	—	—	2.5 2.7 —

(续)

合金牌号	主要组元(余量为铝)				镁				杂质(不多于)							
	Mg	Si	Mn	Cu	其他组元		3	K	Mg	Si	Mn	Cu	Zn	Sn	Ni	Ti
					3	K										
AJ111	0.1~6.0~	6.0~	—	—	Zn	0.8	1.2	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—
AJ112	—	0.3	8.0	—	10~14.0	—	1.0	1.2	—	—	0.5	—	—	—	—	1.8~2.0~
AJ113	4.5~	0.8~	0.1~	—	9.0~	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	2.8~3.0~
AJ114B	5.5~	1.3	0.1~	0.4	11.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AJ115B	0.2~	6.0~	0.2~	1.5~	—	—	1.1	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	0.6~
AJ116B	0.6~	8.0	0.6	3.0	—	—	1.2	1.3	—	0.5	—	—	2.0~	—	—	1.8~2.0~
AJ117B	—	3.0~	0.2~	3.5~	—	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
AJ118B	—	5.0~	0.6	5.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0~4.1~
Ba-11-3	10.5~	0.8~	2.5	—	Zn	4.0	2.0~4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-15	1.4~	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.75	—	0.2~	0.3~	Zn	0.3	0.5	0.7	—	0.3	—	—	—	—	—	—

注: 合金牌号中的字母“B”表示由铸造铝合金(按T007-T 1583-53)制造的铸件。表内“微量元素”栏内字母表示不同的铸造方法: 3—砂型铸造, K—硬模铸造, Δ—压铸。

1. AJ112 应用于在海水介质中工作的零件时, 杂质铜不应超过0.3%。

2. AJ13B 应用于需要塑性高的机器零件或仪表零件时, 锰含量应为0.25~0.5%, 镍含量为0.2~0.6%。

3. AJ14 用砂型铸造时, 在延伸率为2%是足够的场合下, 锰含量可允许增至0.7%。

4. AJ15 中镁和锰含量总和不超过0.5%。

5. AJ17 和 AJ17B 用硬模铸造时, 锰含量可控制在3%以下。

6. AJ11 用压铸时, 允许不含镁而锌含量为8~12%。

7. AJ13B, AJ19B 及 AJ14B 用于制造食品器具皿时, 铅含量不得超过0.15%, 硼含量不应大于0.015%。

8. Ba-11-3合金是航空工业部(MAII)规定的标准, 而AJ11~AJ18B合金是GOST 2685-53的标准。