

科學圖書大庫

# 鉗作工場實務

譯者 莊海根

徐氏基金會出版

科學圖書大庫

鉗作工場實務

譯者 莊海根

徐氏基金會出版

徐氏基金會科學圖書編譯委員會

# 科學圖書大庫

監修人 徐銘信  
編輯人 王洪鎧

科學圖書編譯委員會主任委員  
科學圖書編譯委員會編譯委員

版權所有

不許翻印

中華民國六十七年六月二十八日四版

## 鉗作工場實務

基本定價 2.00


譯者 莊海根 臺灣鐵路局機務處正工程司

本書如發現裝訂錯誤或缺頁情形時，敬請「刷掛」寄回調換。謝謝惠顧。

(67)局版臺業字第1810號

出版者 財團法人 臺北市徐氏基金會 臺北市郵政信箱53-2號 電話 7813686  
發行者 財團法人 臺北市徐氏基金會 郵政劃撥帳戶第 15795 號  
承印者 江淮彩色印刷股份有限公司 電話：5413269 • 5416842

注意這所鍛作工場中形形色色的作業方式

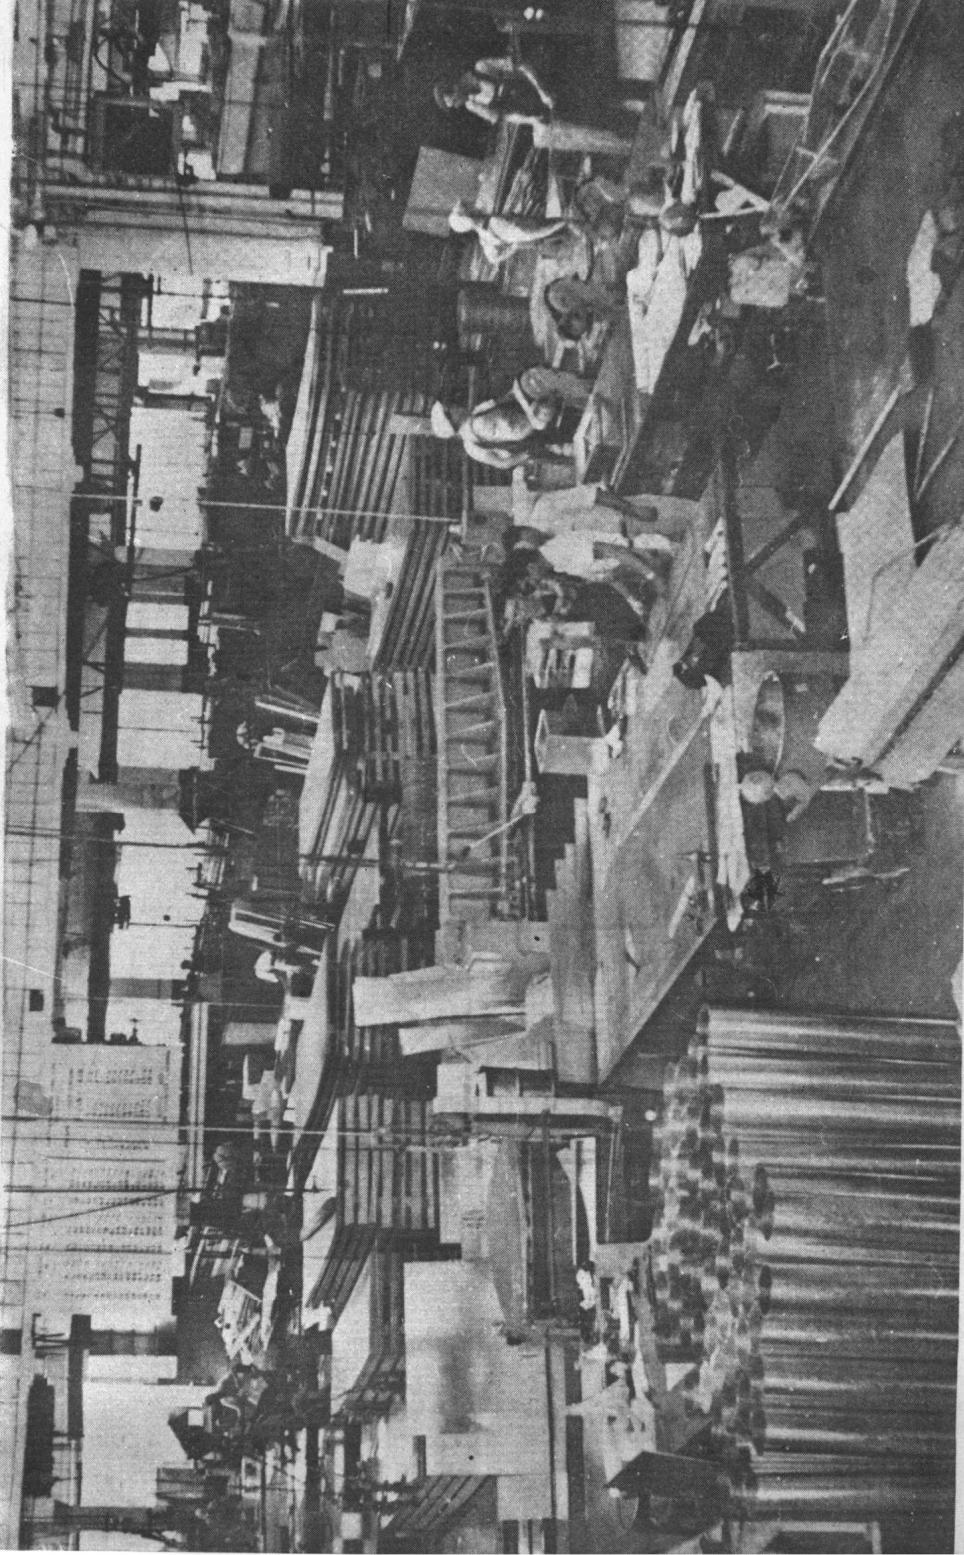

# 我們的工作目標

文明的進步，因素很多，而科學居其首。科學知識與技術的傳播，是提高工業生產、改善生活環境的主動力。在整個社會長期發展上，乃對人類未來世代的投資。從事科學研究與科學教育者，自應各就專長，竭智盡力，發揮偉大功能，共使科學飛躍進展，同將人類的生活，帶進更幸福、更完善之境界。

近三十年來，科學急遽發展之收穫，已超越以往多年累積之成果。昔之認為若幻想者，今多已成為事實。人類一再親履月球，是各種科學綜合建樹與科學家精誠合作的貢獻，誠令人無限興奮！時代日新又新，如何推動科學教育，有效造就科學人才，促進科學研究與發展，亦為社會、國家的基本使命。培養人才，起自中學階段，此時學生對基礎科學，如物理、數學、生物、化學，已有接觸。及至大專院校專科教育開始後，則有賴於師資與圖書的指導啟發，始能為蔚為大器。而從事科學研究與科學教育的學者，志在貢獻研究成果與啓導後學，旨趣崇高 彌足欽佩！

本基金會係由徐銘信氏捐資創辦；旨在協助國家發展科學知識與技術，促進民生樂利，民國四十五年四月成立於美國紐約。初由旅美學人胡適博士、程其保博士等，甄選國內大學理工科優秀畢業生出國深造，前後達四十人，惜學成返國服務者十不得一。另曾贈送國內數所大學儀器設備，輔助教學，尚有微效；然審情度理，仍嫌未能普及，遂再邀請國內外權威學者，設置科學圖書編譯委員會，主持「科學圖書大庫」編譯事宜。以主任委員徐銘信氏為監修人，編譯委員王洪鎧氏為編輯人，各編譯委員擔任分組審查及校閱工作。「科學圖書大庫」首期擬定二千種，凡四億言。門分類別，細大不捐；分為叢書，合則大庫。為欲達成此一目標，除編譯委員外，本會另聘從事

翻譯之學者五百餘位，於英、德、法、日文出版物中精選最近出版之基本或實用科技名著，譯成中文，供給各級學校在校學生及社會大眾閱讀，內容嚴求深入淺出，圖文並茂。幸賴各學科之專家學者，於公私兩忙中，慨然撥冗贊助，譯著圖書，感人至深。其旅居國外者，亦有感於爲國人譯著，助益青年求知，遠勝於短期返國講學，遂不計稿酬多寡，費時又多，迢迢乎千萬里，書稿郵航交遞，其報國熱忱，思源固本，至足欽仰！

今科學圖書大庫已出版一千餘種，都二億八千餘萬言；尚在排印中者，約數百種，本會自當依照原訂目標，繼續進行，以達成科學報國之宏願。

本會出版之書籍，除質量並重外，並致力於時效之爭取，舉凡國外科學名著，初版發行半年之內，本會即擬參酌國內需要，選擇一部份譯成中文本發行，惟欲實現此目標，端賴各方面之大力贊助，始克有濟。

茲特掬誠呼籲：

自由中國大專院校之教授，研究機構之專家、學者，與從事工業建設之工程師；

旅居海外從事教育與研究之學人、留學生；

大專院校及研究機構退休之教授、專家、學者

主動地精選最新、最佳外文科學名著，或個別參與譯校，或就多年研究成果，分科撰著成書，公之於世。本基金會自當運用基金，並藉優良出版系統，善任傳播科學種子之媒介。尚祈各界專家學人，共襄盛舉是禱！

徐氏基金會 敬啓

中華民國六十四年九月

# 原序

大多數人都直接和鈑金有關，這一點就能想像到鈑金對人類每日生活的重要性。鈑金的很多優點，使它成為家庭、工廠、辦公室、農場，以及任何一類運輸工具中，最感需要的東西。

輒壓鐵鈑的生產遠溯到十七世紀，但鋼鈑和其他金屬的大量生產，則比較是新近的發展。生產增加的大部份原因是由於引用新方法的成效，使鋼和其他金屬可以廉價生產。

此外，在金相方向的發現助長了成長速率。值此核子和太空時代，由於這一項技術的需要，發展出許多新金屬，更加深鈑作人員具有基本知識的需要。

**鈑作工場實務**一書在提供鈑作人員資料方面，能逐步發展技術，滿足需要，此點最有意義。同時，此書編列有序，每一章都自成一體。

此第三版編入了很多指導員的建議。它反映出千百位學生對本書用途和試驗的詳細分析結果。譬如鈑作人員一般都用鈑樣，甚或改造這種鈑樣以配合某項特殊應用，對展開這些鈑樣基本方法的了解，便和從這些鈑樣製作成品的工具和機械的知識同等重要。

把這許多知識做實際應用也一樣重要。因此，本增訂版中便加入了更多和更廣的作業項目。內容的設計除完成已經學過的作業方法外，每一章中都增加了新素材，穿插全書，必有助於進步和了解。

本再增訂版中一些重要增補是稀有金屬和塑膠各章。塑膠產品的組成程序，援用很多傳統鈑作技術，而這一方面正在迅速擴展中。在工藝界為迎合時代需要而發展的稀有金屬，也要求鈑作人員曉得這些金屬究竟是甚麼東西。因此，塑膠和稀有屬兩方面，都成為鈑作人員必須要逐漸熟悉的工作項目，最低限度也要曉得一些通常術語。

此外，有關鈑樣展開的各章，由於對鈑作技工的重要，已完全更新和擴充。這幾章中的圖樣和其他事項，也完全符合工業製圖的實用

標準。

作者們願借此機會，向個人、機關及公司行號，對鍛作工場實務一書增訂的多方協助，敬致謝意。他們都希望對史高德女士（Mis. J.A. Scott）在打字和識讀底稿方面的貢獻，專誠致謝。

布露施（Leroy Bruce）和梅葉爾（Leo Meyet）先生在鍛作有關項目下，是許多教科書、小冊、和專欄文獻的作者。此外，本書也是兩先生傳授鍛作技術的職業和學徒課業中，集五十年實際經驗的結晶。

# 鈑作工場實務

## 目 錄

第一章	遠景無限好 .....	1
第二章	鈑金作業的工具和機器 .....	5
第三章	鈑金工場的安全守則 .....	33
第四章	鈑金屬及其特性 .....	41
第五章	使用底樣和裁切鈑金 .....	59
第六章	衝孔、鑽孔和鉚合 .....	79
第七章	摺緣和接縫 .....	93
第八章	成型、皺縮、凸環和起槽 .....	127
第九章	彎邊、折緣和凹浮作業 .....	135
第十章	接 鋸 .....	141
第十一章	打樣畫圖 .....	161
第十二章	簡單底樣的製作和切口 .....	175
第十三章	平行線展開法 .....	189
第十四章	三角形法 .....	203
第十五章	射線展開法 .....	217
第十六章	塑 膠 .....	223
第十七章	稀有金屬 .....	255
第十八章	展開底樣的簡便方式 .....	263
第十九章	補助作業 .....	269

# 第一章 遠景無限好

做為一位銅金技術工的前途如何？在現今世界中銅金有些甚麼用途？如果你希望成為銅金工藝的技師應該熟悉些甚麼基本的銅金技術？


在美國今天做為合格的銅金技工，有些甚麼機會可供發展？它的機會是無限的！要看你本人的能力，以及你投身斯業將來願意發展的程度。銅金工藝對發展中的美國工業非常重要。銅金工作者由於具有最感需要的職業技能，在美國的任何地方都能找到職業和良好的待遇。

當然，你為發揮訓練效果而選擇的特殊工作範圍，多少靠你的一些特殊興趣。工作範圍是廣闊而繁多的。你對航空和太空技術有興趣嗎？滿師的銅金工作者對民用和軍事太空的需要，以及因太空時代所帶來的一切，都有極重要的貢獻。你願意有你自己的事業嗎？銅金工作的業務和佔值給你很多重要機會。你可以成為夠格的銅金藝術匠、銅匠、焊匠，或任何其他你覺得可發揮你潛能的最有生產性和有趣的工作。你將來的成就全靠你自己！

你會知道，在銅金工作方面可供活動的範圍很廣。使用銅金的地方太多，實不勝一一列舉。但一些主要工業部門，如空氣調節，屋頂、飛機、造船、貨車、冷凍、和自助餐廳的設備等，銅金顯然佔極重要的地位。

政府機關的建築，包括白宮在內，都用銅金做成屋頂，美觀和防火，面面俱到。美國最新式的辦公室建築，在空氣調節系統中廣泛採用銅金。該系統的典型範例見第1圖。在美國建造的汽車、飛機、船和火車車廂，幾無處不用銅金。

所謂銅金是指銅狀金屬和合金，輒成的厚度從約 $1/64$ 英吋到約

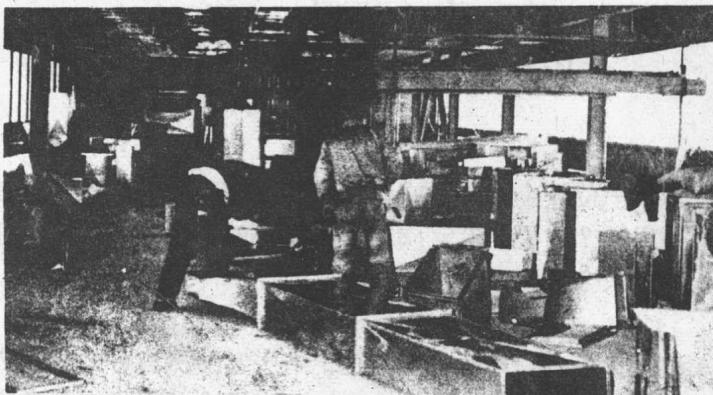

■ 1：圖中技工正裝設空氣調節的導氣系統。注意製造導氣管時廣泛使用鍍金的情形。

1／8 英吋。第 4 章裏將介紹鍍金工作所用的不同金屬和它們的特性，以及測定其厚度的卡規制度。


無論你專精於那一類鍍金工作，對鍍金知識的基本了解是不能缺少的。這行業的重要部份將在以後各章中陸續介紹。

鍍金工作大致可分成五面：計劃和打樣、製造、組立、安裝，以及最後的修理和保養。

第 2 章將介紹一些你需使用的工具和機器，並說明它們的功用。

計劃和打樣工作有關自一塊平鍍構成最後形式的實施步驟。特別是採用第 5 章，第 11, 12, 13, 14 和 15 章所解釋的工具和方法，在平鍍上用樣鍍劃線或畫底樣，作為以後各作業的參照基準。起草、劃樣和底樣展開，必須要小心和準確施行。


在平鍍上畫好樣，是經由不同的作業程序才組立完成。這些步驟，件件不同。其中最普通的切割 (cutting)，在第 5 章裏解釋；彎邊 (turning)，折緣 (burring) 和凹浮 (raising) 等，在第 9 章裏解釋；摺疊 (folding)，做邊 (edging) 和接縫 (making seam)，在第 7 章裏解釋；成型 (forming)，起槽 (grooving)，皺縮 (crimping) 和凸環 (beading)，在第 8 章裏解釋；以及切口底樣 (notching pattern)

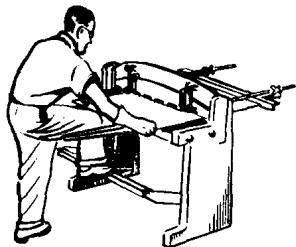

■ 2：此圖工人用剪床修整金屬板。


在第 12 章裏解釋。第 2，3 和 4 圖中鍍金工正在用上述工作方法中一些方法作業。

隨後各單獨成形的組件或配件都按指定方法連接起來。這類連接方法很多。例如可用冲孔，鑽或鉚，如第 6 章所述；或可用焊接，如第 10 章所述。

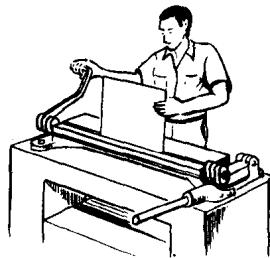

■ 3：此圖工人用可調整式壓焊摺鍍機在鍍金上做扣。

安裝，和修理及保養須對製品有深切的作業知識，同時常需應用連接技巧，諸如鑽孔等，吊卸和搭臺作業，精作技巧（用手工和工具如磨光機或鑿子）。他們也需要了解一些基本的土建技術。第 5 圖中例舉出這許多技能的需要性。否則，一位鍍金工就不可能對圖示一艘軍艦的通風系統有效施工。

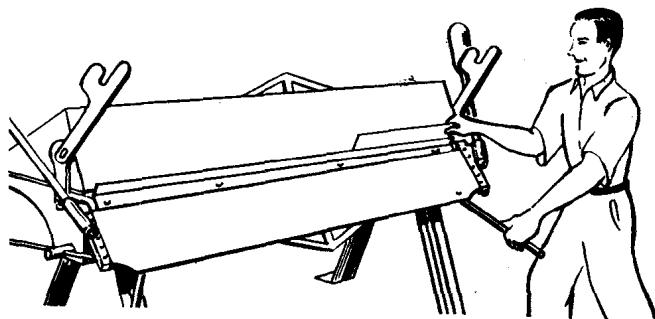

■ 4：此工人用彎鍍機在鍍上做邊。

無論你將加工飛機「表皮」的鋁片，建築鍍金，塑膠，或一些太空時代的稀有金屬，本書內容足使你具有成為高級技匠所必需的基本知識，能對專業工作勝任愉快而深感自豪。

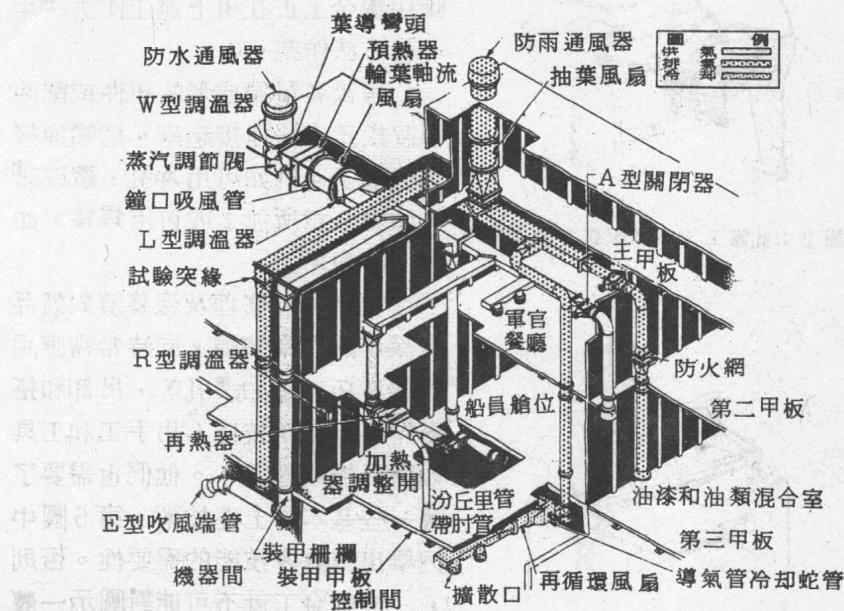


圖 5：這艘軍艦通風系統中例舉鍍金加工程序的許多應用方法。

## 第二章 鈑金作業的工具和機器

鈑金行業的常用手工具是甚麼？這些手工具的個別目的是甚麼？鈑金工作的基本機器是甚麼？這許多機器能完成些甚麼作業？

熟練技工特點之一，是他在行業中選擇和使用工具的方法。因此，如何選擇和正確使用鈑金業的手用和機器工具是非常重要的。你會發現如工具適當，則產品品質改善，時間節省，並且加工容易。當你讀完此章，並能用適當的工具完成適當的作業時，你已經完成了成為成功的鈑金技匠的第一步。

### 手工具

鈑金手工具是用來劃線，或測定線長，打樣，和成型或切割金屬。以下各頁所說的一些工具之中，有些是真正用來施工，而其他如砧鐵（stakes）和一些衝頭等則用來幫助完成各項工作。

#### 錐針（scratch awl）

常見的錐針（又稱劃針）有三種型式，如第1圖，都用來在金屬



圖 1：為各種不同目的在鈑上畫線常用的錐針。

飯上做劃線的同等工作。打樣時在飯上劃出各種不同目的的線條。


**環柄錐針 (Ring Scratch Awl)**。環柄錐針是用整塊鋼條作成，長約6吋，一端是拔梢尖頭，另一端是一個圓環。

**套筒錐針 (Socket Scratch Awl)**。套筒錐針有一支約5吋長的鋼體，裝有可以替換的木柄。

**桿式錐針 (Shank Type Scratch Awl)**。這種桿式錐針大多數飯金技工都喜歡使用，因為錐針直通木柄，結構牢固，適於一般用途。

## 分規 (Dividers)

分規，如第2圖所示的翼形分規 (wing dividers)，兩條拔梢直

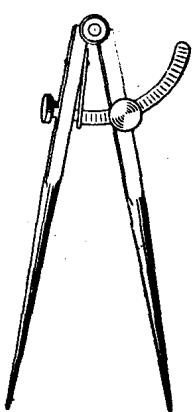

■ 2：翼形分線規用來比照尺寸  
和割弧或圓用。



■ 3：鋼直尺用來轉移大樣保持  
精確尺寸。

腿末端成針尖狀。這種翼形分規可鬆開壓花螺釘，伸縮兩腿間的距離而調整大小，隨後扭緊螺釘而固定在所需要的兩針尖距離。分線規的大小尺碼和型式很多，用以劃分相等的距離，分成同樣長短的線段，和割弧及劃圓。

## 鋼角尺 (steel square)

第3圖所示的鋼角尺對起草底樣的精確劃樣工作最有價值，因為全部大樣都應該從一個直角開始。方尺的長臂叫做體 (body)，也叫

「刀」（“blade”），短臂叫舌（tongue）。角尺有好幾種尺寸。

### 梁規 (Trammel points)

梁規，有時也叫桿圓規 (beam compasses)，見第 4 圖，用來劃大圓周、弧等。有很多種不同型式，有兩支可更換的拔梢直腿，兩端極尖，分別裝在獨立的頭 (head) 上，或支體 (holder) 上。這些頭或支體在木桿或鋼桿上滑動，用旋紐固定位置。兩針都可移動，其中之一則有細密調節裝置，可精確固定位置。針頭之一有特殊夾子，可裝鉛筆。

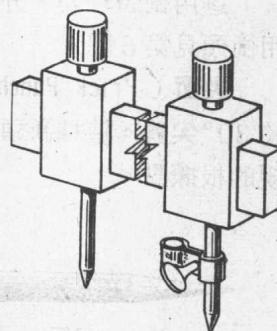


圖 4：梁規或桿圓規一般長為 2 或 4 吋，或為其倍數，用來劃大圓周、弧和需要精確度的類似形狀。

### 尺 (Rules)

尺有很多種長度和型式；每一種都有特殊的測定用途。

**折尺 (Folding Rule)**。鋼金作業裏常用 6 吋長折尺量測尺寸。

**鋼圓周尺 (Steel Circumference Rule)**。鋼圓周尺，用法像普通尺一樣，畫底樣時非常有用。它的長度有 36 吋或 48 吋；上邊有標準的  $1/8$  吋刻度。下邊專為圓柱的周長用。鋼尺的反面有鋼金工所需要的各種參考資料，中有 60 個項目，如桶罐容積，長短尺寸等；有直邊或碗口邊，平頂或斜頂，液體或乾體的夸脫 (quart) 容積，加侖 (gallon) 和蒲式耳 (bushel)<sup>1</sup>。

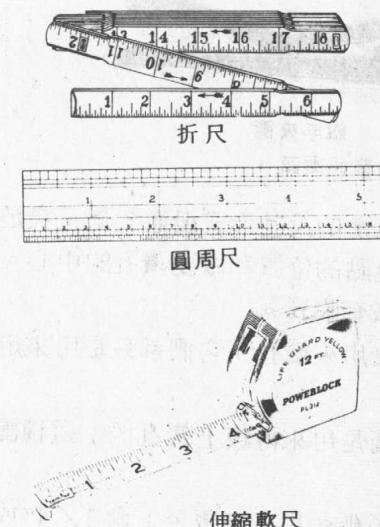


圖 5：折尺，圓周尺，和捲尺等用以量測不用的鋼金工作。

<sup>1</sup> 譯者註：1 蒲式耳合八加侖，用以量穀。

## 衝頭 (Punch)

選用衝頭時要十分小心，不同的工作要用不同的衝頭。常見的手用衝頭見第6圖。

**尖衝 (Prick Punch)**。尖衝用工具鋼製造，有一個拔梢尖頭磨成約 $30^{\circ}$ 尖錐。這種衝頭用來做小凹痕，或凹點，及或用來做梁規和分規的根據點。

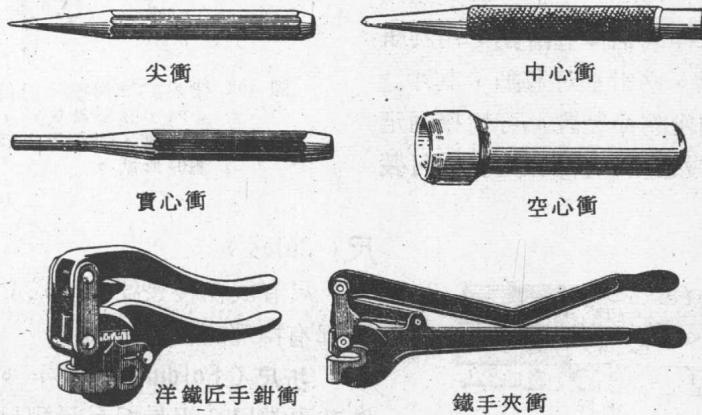


圖 6：在鈑金上做圓孔的普通衝頭。

**中心衝 (Center Punch)**。中心衝的設計形式很像尖衝，只是拔梢尖頭磨成約 $90^{\circ}$ 度，主要是用來定點的位置和做要鑽孔的中心。這種中心衝有很多種大小尺寸，可以成套購買。

無論是尖衝或中心衝，都不可以用來衝孔。它們都只是用來定點的。

**實心衝 (Solid Punch)**。實心衝是用來薄鈑上衝孔的；這種衝頭也可以成套購買。

**空心衝 (Hollow Punch)**。孔心衝是用來在鈑金上衝 $1/4"$ 或更大直徑的圓孔。但由於新式轉塔衝床（見第6章）的發展，鈑金工場裏不常用空心衝打孔。為避免傷及空心衝的刀口，使用時鈑金應放在鉛質砧塊上。