

机械工业
技术常识丛书

方若愚编著

量具常识

机械工业出版社

出 版 者 的 話

在机械工业部門中，不論是各司、局，或是各工厂，都有不少不懂技术的同志，他們日常所接触的却有很多有关技术方面的問題。他們需要學習一些基本的技术常識。但是，目前已出版的技术書籍，一般是太深、太專、太厚，不容易看懂。本社为了帮助他們了解机械工业中的各項基本技术常識，特出版《机械工业技术常識》叢書。

本叢書包括：机械圖紙常識、金屬材料、木模、鑄造、鍛壓、热处理、裝配……等工艺方面的常識和車床、磨床、鑽床……等产品方面的常識。

本叢書可作为具有初中文化水平而又不懂技术的干部自学，或業務学习的教学資料。

出版本叢書，編者和作者的經驗都很不足，希望讀者們多多批評与指正。



北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 号

NO. 1691

1958年2月第一版 1958年12月第一版第三次印刷 10,201~30,400册

850×1168 $\frac{1}{32}$ 字数 55 千字 印張 2 机械工业出版社印制厂印刷

机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版 美华書店發行

統一書號T15033·871 定价(9) 0.30 元

一 量具在机械制造中的重要性

1 什么叫做量具 在生产过程中，用来测量各种工件的尺寸、角度和形状等的工具，叫做量具。象木工用的木尺，缝纫工用的裁尺等都是量具。但是这些量具非常简陋，精度不高。一般所说的量具，是指在机械制造工厂中用来测量机器零件的量具。在现代化的机械制造工业中，由于机器的精度大大提高，对量具精密度的要求就非常高。尤其是最近几十年来，机器的产量愈来愈大。大量和成批生产的机器零件，一定要具有〔互换〕的特性。为了保证零件的互换，就必须提高零件本身的精密度，因而也需要有更精密的量具来测量它。由此可知，没有足够精密的和精确可靠的量具，就不可能制造出精密的机器，所以量具是现代机器制造工厂中不可缺少的工具。

2 零件的互换性 机器是由很多零件组成的。装配机器时，先由各种零件装成组件，再由几个组件装成部件或整台机器。根据机器的作用和要求，零件之间的互相配合，必须达到规定的要求。譬如装在孔内的轴，其松紧程度由于机器不同，要求也就不同；有的轴要能很松的转动，有的要装得很紧，没有一点松动。这就需要把轴和孔中间的孔隙做成适当的大小，符合各种松紧配合。

图1是表示轴在孔中的情形，为了看得清楚起见，图中的孔切去半面，其中甲是松配合，轴比孔小，中间有一定的孔隙；乙是紧配合，轴比孔大一些，中间没有孔隙。

机器制造工业上许多零件必须经过修刮，才能装得上。譬如要

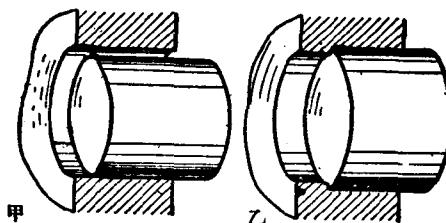


圖 1
甲—轉動配合，軸比孔小，可以轉動；
乙—緊配合，軸比孔大，不能轉動。

軸車好，然后按照軸的

大小車孔；这样做还不一定合适，装配时还得把孔用工具修括一番，才能达到要求。用这种方式把零件一个一个裝配起来，必然要花費很多時間，还要有技术水平較高的工人来做，因此成本就比較高。另外，这种生产方式还有一个很大的缺点，就是这台机器上的零件，換到另一台机器就安不上，增加檢修的麻煩。由于以上各种原因，这种制造方法就妨碍了机器的大量生产。

为了克服上面缺点，近年来凡是成批生产或大量生产的机器，它的零件的配合部分，除了給以一定的尺寸外，还規定了制造誤差。凡是尺寸达到規定的誤差範圍的軸和孔，可不必經過修括，把零件裝配好，就能达到所需要的目的。由于零件的尺寸規定得很严格，这台机器上的零件可以換到另一台机器上。这种零件就是具有[互換性]了。

用这种方式制造的零件，精密度虽高；但由于裝配工时减少，对工人的技术要求降低，这样就能降低制造成本和保証产品的質量，为大量生产創造了有利条件。同时机器上容易损坏的零件，可以預先做好备份，随时更换。

3 公差 为了可以使零件互換，它的互相配合部分，必須做得相当准确。但是我們知道，要把零件上的一个尺寸做得絕對准确，是不可能的。譬如要在車床上車一根軸，把直徑車成恰好 50 公厘，一点不大也不小，那是办不到的事；不但如此，即使在同一台机床上由同一个工人先后接連着車同样二根軸，要車成絕對一样的尺寸，也是不可能的。这是因为零件在加工的时候，是受到下面一些条件的限制，所以不能加工出同一的尺寸：(1)机床的精密度有一定的限度；(2)工夾具受力后發生彈性变形；(3)零件受到溫度的变化發生漲縮現象；(4)量具本身的誤差等。要使零件的誤差愈小，也就是要把尺寸做得愈精确，那末所費的人工愈大，成本也就愈高。因此我們对零件配合部分的尺寸的誤差，既不可以不加限制，同时也不能要求过高，以免增加成本。在目前，成批生产的零件的配合部分尺寸，都規定出允許誤差。在这个范围内，尺寸可以变动；超出这个允許的范围，零件要加以修正或者甚至报废。这种允許誤差的尺寸范围叫做[公差]，要在

零件圖紙的有关尺寸上加以注明。譬如：有一根 50 公厘直徑的軸，使能在軸孔內自由地旋轉，但是不能太松。我們就得先把軸的直徑尺寸定出一个公差。根据一般情况，中等精度 50 公厘直徑的軸，在制造时可以允許小 0.05 公厘[●]，就是說軸的最大尺寸是 50.00 公厘，最小尺寸可以是 $50.00 - 0.05 = 49.95$ 公厘。孔的最小尺寸要比軸的最大尺寸还大一些，这样可以保証軸和孔之間有一定的空隙，可以轉得动，所以規定它为 $50 + 0.032 = 50.032$ 公厘。孔的最大尺寸也不能太大，以免和軸的最小尺寸配合时太松；因此規定为 $50 + 0.10 = 50.10$ 公厘。这样，孔的最大尺寸和最小尺寸的相差是 $50.10 - 50.032 = 0.068$ 公厘，这就是孔的公差。

在圖紙上公差是用小数字注在主要尺寸（或叫做公称尺寸）的后面，象上面所說的軸的尺寸就写成 $\varnothing 50_{-0.05}$ ；孔的尺寸写成 50 ± 0.032 。小数是代表公差的数字。圖 2 表示軸和孔之間的相互关系。

4 精度 公差大小是表示零件精度的高低。公差愈小，精度愈高；公差愈大，精度愈低。公差的大小，不能由設計者或制造者随意規定，应当根据机器所要求的精密度、尺寸的大小和配合的松紧来确定。精度低的机器，或是零件不重要的配合部分，公差可以定得大一些。精密的机器和重要零件的公差定得小一些。此外，公差的大小还应当和配合的松紧和尺寸的大小有关；松的配合公差稍大，紧的配合公差稍小；大的尺寸公差較大，小的尺寸公差較小。为了使公差有一定的标准，很多工业發達的国家都

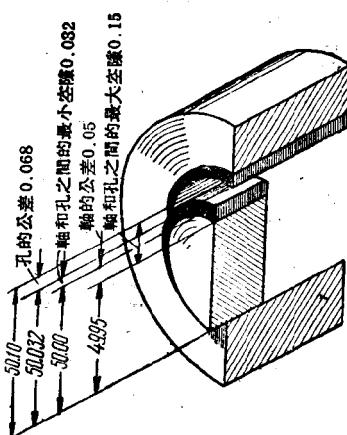


圖 2 軸和孔都有一定的公差，軸和孔之間一定要保証有适当的空隙，以便轉动时松紧适度。

● 0.05 公厘就是 $\frac{5}{100}$ 公厘。在北方工厂里叫做 5 道，在上海一帶工厂里叫做 5 米鎔。

制訂了自己的公差制度和国际間的国际公差制度。我国通用的是苏联公差制度。

苏联的公差制度中把机器零件的精度分成 10 級：1、2、2a、3、3a、4、5、7、8、9。1 級精度最高，9 級最低。公差制度中又把配合分成 12 种座別，如压合座、迫合座、轉合座等。根据零件的尺寸、配合座別和精度，就可以在公差表上分別查出軸和孔应有的公差。

5 檢測和檢驗 由此可知，在大量和成批生产中，机器零件配合部分的尺寸，一定要做在規定的公差範圍以內。为了保証各种尺寸在制造时不致超出公差範圍，造成廢品，工人們必須随时进行測量。檢驗人員也要随时抽查。这些用来測量和檢驗零件的工具，就是量具。在單件和小批生产的工厂中，虽然有些零件不是互換的，但是在制造中还是要测量尺寸，因此用量具的地方很多。不过在單件和小批生产中所用的都是万能量具，而在大量和大批生产中用的，很多是專用量具。

量具本身的精密度一定要比測量的尺寸高得多，否則不可能量出正确的尺寸。零件愈精密，所用的量具精密度也要愈高。总之，在现代化的工厂中，一定要有足夠数量的和精密可靠的量具，才有可能生产出又多、又好、又便宜的机器。

二、量具的种类和选用

机器上有各种各样的零件，它們的形狀、大小和精度都不同，因此需要不同的量具来測量。同时各种工夾具和量具也要用很精密的量具来檢驗，所以量具的种类很多，并且有不同的分类方法。一般有下面几种分类的方法：

1. 根据所測量的形狀，量具可分为：
 - 一、測量長度和直徑的量具，如鋼皮尺、直尺、游标卡尺、分厘卡、塊規、界限量規等；
 - 二、測量角度的量具，如直角尺、万能角尺、角度塊規和正弦棒等；

三、測量錐度的量具；

四、檢驗平直度的量具，如各種檢驗直尺、三角直尺和檢驗平板等；

五、測量螺紋的量具，如螺絲分厘卡、螺紋樣板和螺絲卡規等；

六、測量齒輪的量具，如齒厚卡尺、正切齒厚卡尺、量公法線長度分厘卡和各種齒節儀等。

2. 根據量具本身結構的不同，量具可分為：

一、簡單量具，如直尺、鋼皮尺和卡鉗等；

二、帶游標尺的量具，如游標卡尺、游標萬能角尺和游標高度尺等；

三、帶螺旋的量具，如分厘卡、螺紋分厘卡等；

四、平面端面量具，如塊規和角度塊規等；

五、比較量具，如千分表、卡鉗比較儀等；

六、杠杆式光学儀，如立式和臥式的光学比較儀；

七、光学測量儀器，如長度儀、干涉儀和投影儀等；

八、空氣量儀；

九、電氣量儀。

3. 根據量具的用途，可分為：

一、萬能量具；

二、專用量具，如專用的量規、卡規和塞規等。

4. 根據量具的精密度，可分為：

一、普通量具； 二、精密量具。

量具的種類既然很多，選用時也要注意。選用得正確，測量起來就準確、方便和經濟，否則就不能達到預期的效果。

選擇量具時首先要考慮到工件的形狀和部位。如果要測量零件上的一個長度、厚度或直徑，那末毫無疑問，應當用鋼皮尺、卡尺或分厘卡等測長的量具。其次要考慮到的是精度，所用的量具的精度，一定要和零件的精度相適應。表1中所列出的是適用於測量各種精度的量具，可供選擇時的參考。

表1 测量轴和孔所用的量具选择表

精度等级与配合		尺寸范围(公厘)							
孔	轴	1~10	10~50	50~80	80~120	120~180	180~260	260~360	360~500
—	1 级 指示误差 在士2公 分以下的 杠杆式仪 器	指示误差 在士3公 分以下的 杠杆式仪 器	刻度值为 0.002公厘 的千分表	—	—	—	—	—	—
1 极	2 级 (热压合 座除外)	杠杆式千分尺	—	—	—	—	0 级精度 千 分 尺	0 级表为 0 级精度的内 径千分表	0 级精度的内 径千分表
2 级	2 级 (热压合、 转合座、松 嘴合座除 外)	0 级精度 千分尺	—	—	—	—	0 级精度千 分 尺	1 级精度千分表	2 级精度 千分表
2A 级	2 级 转合座、 松嘴合座 (热压合 座除外)	1 级精度 千分尺	—	—	—	—	1 级精度千 分 尺	1 级精度千分表	2 级精度 千分表
2 级	2 级 转合座、 松嘴合座 和松基 准孔和滑 合座	2 级精度 千分尺	—	2 级精度千 分表	1 级精度千 分表	—	2 级精度千 分 尺	2 级精度千分表	2 级精度 千分表
3 级	3 级 转合座 和松基 准孔和滑 合座	1 级精度 千分尺	2 级精度 千分尺	2 级精度 千分尺	1 级精度千 分表	—	1 级精度 千 分 尺	1 级精度 千分表	2 级精度 千分尺

2 級精度		2 級精度內徑千分尺			
3級	千分尺	1 級精度深度千分尺		—	
4 級	1 級精度 千分尺	2 級精度 千分表	—	—	—
	2 級精度 千分尺	1 級精度 深度千分 尺	2 級精度深度千 分尺	—	—
5 級	1 級精度 深度千分 尺	2 級精度 深度千分 尺	—	—	—
	2 級精度 深度千分 尺	—	—	—	—
7 級	1 級精度 深度千分 尺	2 級精度 深度千分 尺	—	—	—
	2 級精度 深度千分 尺	—	游標卡尺	游標讀數精度為 0.02 毫米的游標卡尺	—
8 級	—	—	游標讀數精度為 0.05 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.02 毫米的游標卡尺	—
	—	—	游標讀數精度為 0.02 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.02 毫米的游標卡尺	—
9 級	—	游標讀數精度為 0.02 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.05 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.05 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.1 毫米的游標卡尺
	游標讀數精度為 0.02 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.05 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.1 毫米的游標卡尺	游標讀數精度為 0.05 毫米的游標卡尺	—

最后要考虑的是零件尺寸的大小。很显然，测量大的尺寸要用大量具，测量小的尺寸要用小量具。因此，许多量具都备有各种不同的测量范围；象游标卡尺有0~100公厘、0~150公厘、0~200公厘、0~300公厘和0~500公厘等不同长度；分厘卡有0~25公厘、25~50公厘、50~75公厘和最大到1000公厘的不同测量范围，以供挑选。

此外，在选用量具的时候，还要考虑到测量相同零件件数的多少。如果在单件生产中，每种零件每年只做几件或几十件，那末只要采用象游标卡尺或分厘卡那样的万能量具就可以了。如果零件是成批或大量生产，那末使用万能量具就显得不方便和不经济，非得选用象卡规和塞规那样的专用量具不可。

本书的内容是分别介绍各种常用万能量具和专用量具的构造和用途。

三 測量長度和直徑用的量具

机器零件的形状有各式各样，其中最多的是平面和圆柱体。因此，测量长度、厚度、深度、槽子和圆柱体直径（包括内径和外径）的量具也最多。常用的有下面几种：

1 簡單量具


一、刻綫量尺 刻綫的量尺是最常用的一种量具。它可以直接测量零件的长度、厚度、深度和槽宽等尺寸。量取的尺寸误差很大，因此只能用在测量精度不高的零件。

刻綫量尺有鋼皮尺、直鋼尺和鋼卷尺几种：


1. 鋼皮尺——在工厂中用得最多，是用不锈钢皮制成。它的测量长度有150、200、300公厘几种。尺面上的刻度有公制的和英制的两种（图3）。有的尺把两种刻度分别刻在尺的正反面，也有刻在一面的上下边的。现在我国已采用公制制度，英制的尺度趋向淘汰。

公制的刻度是每格1公厘，也有在开头的50公厘处刻成每格0.5公厘的。

英制的刻度是每一大格一英寸。再把每一大格等分8小格（每小

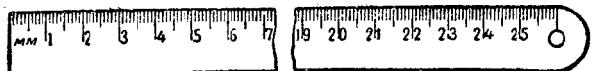

甲

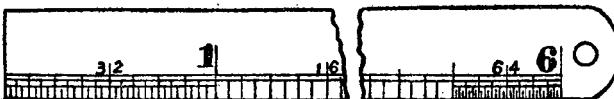

乙
圖 3

甲—公制刻度的鋼皮尺；乙—英制刻度的鋼皮尺。

格 $\frac{1}{8}''$)、16 小格 (每小格 $\frac{1}{16}''$)、32 小格 (每小格 $\frac{1}{32}''$)、64 小格 (每小格 $\frac{1}{64}''$) 等几种。

2. 直尺——是一种有剛性而不能卷曲的鋼尺。它的刻度和鋼皮尺一样。測量長度計有 100、750 和 1000 公厘等几种。

根据苏联国家标准的規定，以上二种尺的刻度誤差每公厘不得超过 ± 0.05 公厘，就是說每公厘的刻度的实际尺寸不得大于 1.05 和小于 0.95 公厘，每支尺的累积总誤差不得超过表 2 所列数字。

表2 刻綫直尺累积总誤差限度表 (公厘)

尺的測量範圍	100	150	200	300	500	1000
最大誤差限度	± 0.1	0.1	0.12	0.12	0.15	0.20

3. 鋼卷尺——是一种用薄鋼皮制成的卷尺 (圖 4)，它的長度为 1 公尺或 2 公尺，一般用来測量長零件的長度。由于这种尺比較長，不用的时候可以卷曲在一个用鋼皮或塑膠制成的圓壳內。用时把尺从

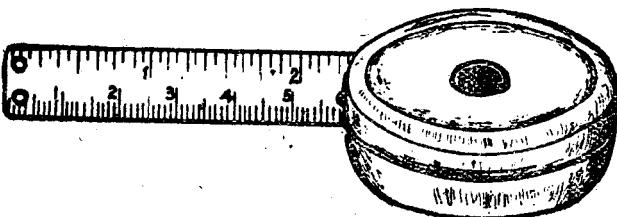


圖 4 鋼卷尺。

壳中抽出，需要多長就抽多長。用畢后將外殼中心的掀鉗按下，卷尺借彈簧的作用就自動縮入殼內。這種尺的刻度也是和鋼皮尺一樣。有公制和英制的二種。

二、卡鉗 用直尺測量時，一定要放在零件的測量部分上。有的零件形狀比較複雜，象邊緣有圓角，或者圓柱體直徑，象圖5中的零件上A和D的尺寸，不能用鋼皮尺直接量出，就可以用卡鉗作間接測量。

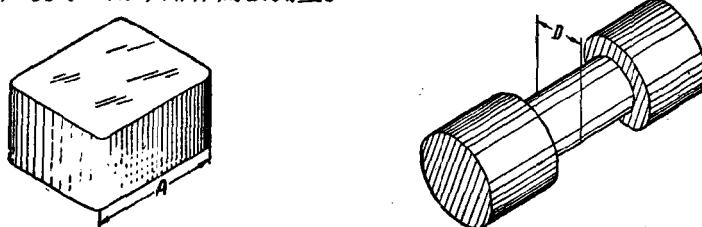


圖5 不能直接用鋼皮尺量出的零件上的尺寸。

卡鉗有外卡和內卡二種。外卡用來測量零件的外尺寸，象外徑，長度和厚度等。內卡是測量零件的內尺寸，象孔的內徑和槽的寬度等。

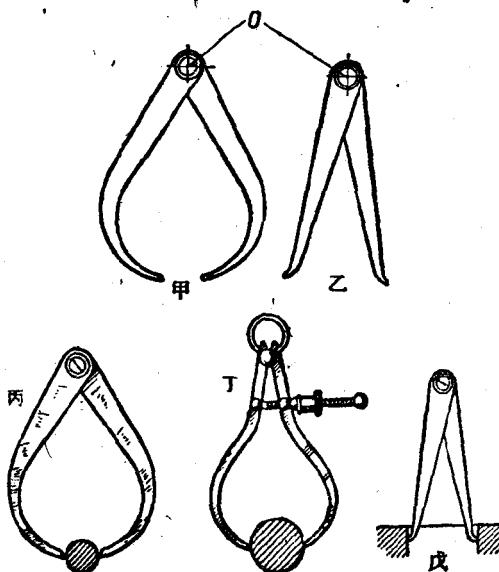


圖6 外卡和內卡。

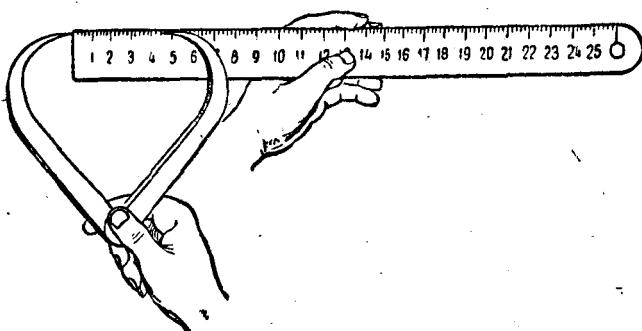


圖 7

圖 6 中甲、乙分別表示外卡和內卡的形狀。這二種卡鉗都有二只可以繞着軸心 O 轉動的鉗腳，用來調整跨度大小。測量外尺寸時，先將外卡腳張大得比要量的尺寸大一些，然後用手指捏住軸心 O 部分，輕敲卡腳直到象圖 6 中丙那樣兩卡腳恰好觸及工作並能自由通過為止。這時兩個卡腳的距離，就等於要測量的直徑或厚度的大小，再把卡鉗腳的跨度大小對在鋼皮尺的刻度上，讀出尺寸（圖 7）。這種測量方法的精確度可以達到 0.25 公厘左右。用內卡測量的方法基本上和外卡一樣，但是卡腳的方向相反（圖 6 中戊）。還有一種彈簧卡鉗（圖 6 中丁），它的鉗腿上部有一個鋼皮彈簧；使卡腳張開，另有一個螺母，可調整卡腳的距離。這種卡鉗的卡腳距離，調整起來比較方便，而且不容易走樣，但是對熟練的技工來說，還是用前面那種卡鉗來得簡便。

2 帶游標的量具 用鋼皮尺測量零件，讀數不很精確，因此只能量普通零件。如果要測量較精密（誤差不超過 0.1 公厘）的零件，可以用游標量具。游標量具是屬於中等精度的量具，計有：游標卡尺、深度游標尺和高度游標尺三種。

一、游標刻度的原理 圖 8 是游標刻度的放大圖。圖中橫線上面的是主尺；它的刻度是和普通鋼皮尺一樣，每格 1 公厘。橫線下面的刻度是游標尺的刻度。游標尺套在主尺上可以自由移動。它的刻度是每格 0.9 公厘，也就是說：游標上的 10 格等於主尺上 9 格。游標上每格要比主尺上每格小 0.1 公厘（圖 8 中甲）。因此當游標上的 10 線對準

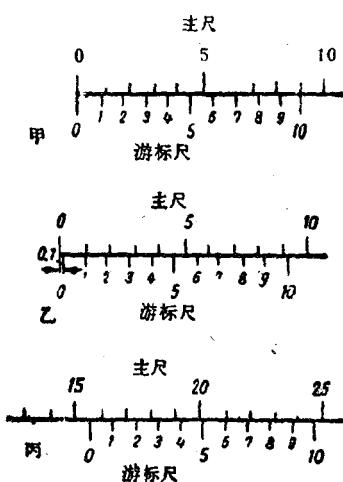


圖 8 讀數 0.1 公厘的游標刻度
的放大圖。

的 O 線對正主尺上的 1 公厘多一些，游標上的第 1 条線對正主尺上的第 2 条線。由此可知，游標上的 O 線對正主尺上的刻度是表示游標移動尺寸的整數。例如游標 O 線指在主尺第 2 和第 3 条線之間，就表示游標移動了 2 公厘多一些。至于整數以下的小數尺寸，就要看游標上的第幾條刻線和主尺上的刻線對正。象圖 8 中丙上所指的尺寸，游標 O 線對正主尺上的刻度 15 和 16 之間，就表示游標向右移動 15 公厘多一些；游標的第 6 条線和主尺上的刻線對正（不必注意所對正的是主尺上的那一條線），就表示移動尺寸的小數是 0.6 公厘。因此移動的尺寸總數是 $15 + 0.6 = 15.6$ 公厘。

以上所說的是能讀出 0.1 公厘精度的游標。如果把相當于主尺上 19 公厘的長度，在游標上刻上 20 等格的線條，那末主尺上和游標上每格的大小相差就是 $1/20$ 或 0.05 公厘，就可測量出 0.05 公厘的精度。如果將相當于主尺上 49 公厘的長度，在游標上刻上 50 格，那末主尺上和游標上每格大小的相差就只有 $\frac{1}{50}$ ，即 0.02 公厘，就可測量出 0.02 公厘的精度。由於這兩種游標量具讀起來很不方便，容易發生誤

主尺上的 O 線時，游標上的第一條線和主尺上的第一條線相差 0.1 公厘；第二條線相差 0.2 公厘；第三條線相差 0.3 公厘；其餘以此類推。當游標向右移動 0.1 公厘時（圖 8 中乙），游標 O 線距離主尺 O 線 0.1 公厘，而游標的第一條線恰對正主尺上的第一條線。游標向右移動 0.2 公厘時，第 2 条線恰好對正。游標向右移動 1 公厘時，游標上 O 線就對正主尺上的 1 公厘刻線，而游標上第 10 条線對正主尺上的第 10 条線。如果游標再向右移 0.1 公厘，一共移動了 1.1 公厘，這時游標上

差，因此在工厂中用得最多的要算是0.1公厘讀數的游標量具了。

二、游标卡尺 游标卡尺一般就叫做卡尺，是一种常用的帶游标量具。它是用来測量中等精度零件的軸徑、厚度和長度，也可測量孔徑和槽寬。它主要由主尺1（圖9）和副尺4組成。主尺上刻有公制刻度，有的在主尺的兩邊分別刻公制和英制刻度，还帶有外卡脚2和內卡脚7。副尺上刻出游标刻度，并有外卡脚3和內卡脚6。主尺和副尺上兩对卡脚是平行的。副尺的導框可以在主尺上移动。当副尺的外卡脚和主尺的外卡脚并合时，游标上的O線就恰好对正主尺上的O線，这时尺寸等于零。測量时先張开卡脚，將兩只卡脚跨在零件上，然后向左移动游标尺，使卡脚夾住零件，就可在主尺和游标尺上讀出

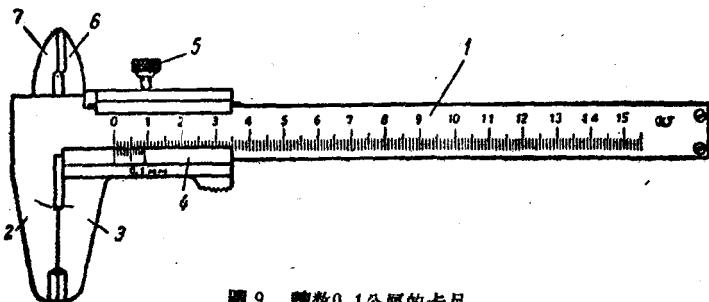


圖9 讀數0.1公厘的卡尺。

尺寸。圖10表示在車床上用卡尺測量零件直徑的情形。

圖11為可以測量0.05或0.02公厘誤差的游標卡尺外形。这种卡尺比上面所說的那种卡尺多了一个副导框，它是随副尺一起移动，当卡脚的距离移到接近工件的測量尺寸时，用螺絲在主尺上把副导框固定好，然后轉

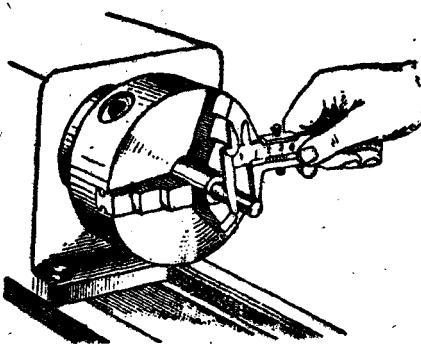


圖10 在車床上用卡尺測量工件的情形。

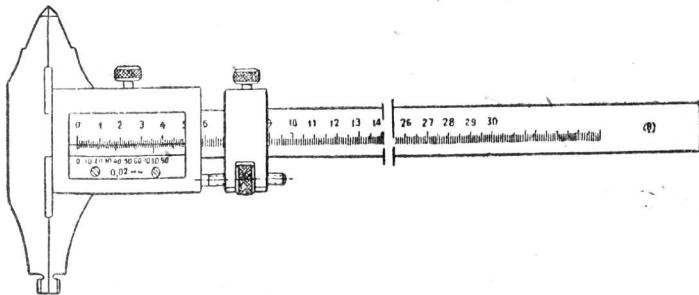


圖11 讀數0.02公厘的卡尺。

动滚花螺帽，使副尺在主尺上作微細移动，这样測量起来更方便一些。

有的游标卡尺只有一对卡脚（圖12），可用卡脚的內邊測量零件的外徑或長度，卡脚的外邊測量內徑。用这种游标卡測量內孔时，要在测得的数字上加上兩只卡脚的寬度，才等于实际的內孔尺寸。一般

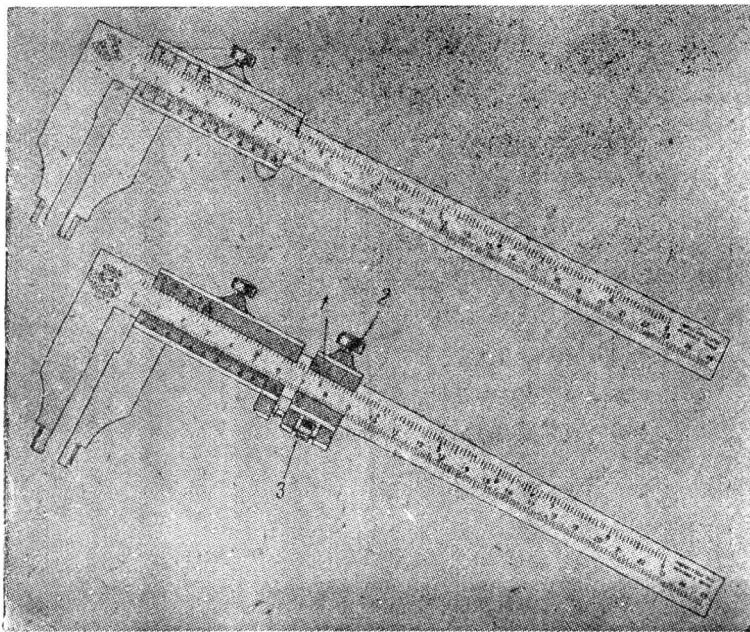


圖12 只有一對卡腳的卡尺。

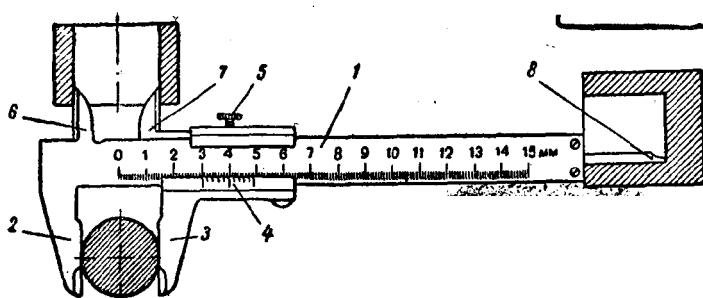


圖 13

一只卡脚寬 5 公厘，二只为 10 公厘。

有的游标卡尺还有測深杆，它的用法和下面談的深度游标尺一样。圖 12 分別表示用卡尺的外卡脚測量直徑、用內卡脚測量孔徑和用測深杆測量深度的方法。

按照苏联标准的規定，游标卡尺的精密度如表 3。

表 3

游标量具种类	度量上限	游 标 讀 数 值		
		0.02	0.05	0.1
游标卡尺	300以下到300	±0.02	±0.05	±0.1
	300以上到500	±0.03	±0.05	±0.1
	500以上到1000	±0.04	±0.05	±0.1
深度游标尺	200以下到200	±0.02	±0.05	±0.1
	200以上到300	—	±0.05	±0.1
	300以上到500	—	—	±0.15
高度游标尺	200	±0.02	±0.05	—
	300	±0.03	±0.05	±0.1
	500	±0.04	—	±0.1
	800	—	—	±0.1
	1000	—	—	±0.1

卡尺的主尺和副尺导框之間的配合要准确、二只卡脚閉合时要密縫，否則影响精度。使用卡尺时必須注意下面各点：

1. 测量时卡脚不可把零件夾得过紧，以免影响测量的精确度和卡