


感应电动机制造

陳常興編著

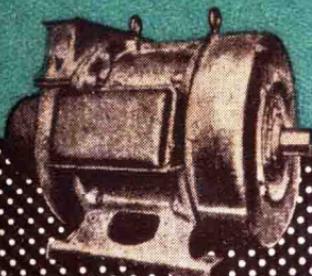

科学技術出版社

感应电动机制造

陈常兴 编著

科学技術出版社

內 容 提 要

本書摘要介紹整個感應電動機製造的具體情況。如矽鋼片等材料的選擇，機座端蓋轉軸的車削、沖片、疊壓、澆鑄、繞線浸漆、烘焙、焊接、總裝配、校平衡等等。對工作程序及各工序操作要求及操作方法皆不厭其詳，敘述清楚，並作出規定。適合電機製造工廠的技術人員和工人在實際工作中作為參考。

感 应 电 动 机 制 造

編著者 陈常兴

*

科 学 技 术 出 版 社 出 版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 079 号

科學出版社上海印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

禁

統一書號：15119 · 653

开本 787×1092 印 1/32 · 印張 3 3/4 · 字數 73,000

1958 年 5 月第 1 版

1958 年 5 月第 1 次印刷。印數 1—4,000

定价：(10) 0.55 元

序 言

感应电动机在工业上的应用非常广泛，因此不仅是制造厂的工作人员需要了解，在修理厂，在使用这种电机的工矿企业、机关里的技术人员以及学校里的专业师生，都希望对它有个较全面的認識。可是能够介绍一些实际关于感应电动机制造的书籍却很少见。为了适应生产需要，为了相互交流经验，我把个人从事电机制造的一些心得写出来，向读者们作个简要的介绍。

这本书是从1954年开始编写的，到1957年才得完稿，不觉已三易寒暑。全书共分十一章，系按照制造过程排列。它的特点是扼要的介绍了整个感应电动机制造的具体情况，着重实际，并不多谈理论，其中好些地方还是根据编者经验，未见于其他参考书籍；同时也不采用繁杂的算式，力求通俗易懂，对于需要了解感应电动机制造情况的人来说，是比较实用的。不过感应电动机的结构各不相同，包含的问题十分广泛，而它的制造方法国内外厂家也不一致，不可能在篇幅不大的一本书中详尽叙述，这里只能选择比较简便适用的方法加以说明。并且还只限于中小批量的生产，不介绍大批生产的自动化作业。

本书初稿曾承甯建锦同志阅读一过，指正不少缺点，謹此致謝。此外，由于时间短促及编者能力有限，书中错误一定难免，须请读者加以指正和批评，以便再版时修改。

編者 1957年8月

目 錄

序 言

第一 章 概論 1

1. 結構.....	1	3. 制造方法.....	8
2. 电机常用材料.....	3		

第二 章 主要机件制造 10

1. 机座.....	10	3. 轉軸.....	14
2. 端蓋.....	13		

第三 章 鐵心制造 16

1. 削片制造.....	16	制造.....	23
2. 端板、端环、銅条、鐵心夾 片、通風槽板及定子桿的		3. 定子鐵心疊壓.....	25
		4. 轉子鐵心疊壓.....	32

第四 章 轉子鑄鋁 37

1. 离心澆鑄.....	37	3. 振動澆鑄.....	42
2. 壓力鑄造.....	39	4. 重力澆鑄.....	44

第五 章 線圈制造 45

1. 線圈的种类.....	45	5. 拉型.....	49
2. 主要設備及工具.....	45	6. 壓弯、敲弯	49
3. 線圈材料.....	48	7. 包紮.....	50
4. 繞線.....	49		

第六 章 嵌綫与拼头 52

1. 嵌綫概論.....	52	5. 轉子嵌綫.....	56
2. 嵌綫工具及設備.....	53	6. 拼头.....	56
3. 嵌綫前的准备工作.....	53	7. 集电环的連接.....	57
4. 定子嵌綫.....	54		

	目 錄	iii	
第七章 浸漬与烘焙		58	
1. 浸漬的作用.....	58	5. 烘焙.....	63
2. 浸烘設備.....	59	6. 浸瀝青(浸膠).....	64
3. 預烘.....	62	7. 热压和冷压.....	65
4. 浸漆.....	62	8. 線圈的檢查.....	66
第八章 焊接		67	
1. 概論.....	67	4. 点焊.....	70
2. 电弧焊接.....	67	5. 錫焊.....	72
3. 銀焊.....	70		
第九章 紮銅絲		73	
1. 概論.....	73	2. 操作方法.....	74
第十章 校平衡		77	
1. 校靜平衡.....	77	2. 校動平衡.....	79
第十一章 总裝配		86	
1. 軸承裝配.....	86	4. 立式電動機的總裝配.....	89
2. 中小型電動機的總裝配.....	87	5. 裝出線圈、油漆及釘名牌	90
3. 大型電動機的總裝配.....	88		
附錄 I		92	
表 1. 圓形截面導線規表.....		92	
表 2. 矩形截面導線(扁線)規表.....		93	
表 3. 絝緣導線的雙面厚度(絝緣總厚度).....		95	
表 4. 國產 5012 号黑烘漆(仿蘇 447 号漆)的性質		96	
表 5. 國產 5052 号清烘漆(仿蘇 202 号漆)的性質		97	
表 6. 國產 5173 号灰瓷漆(仿蘇 TUMXH1527-49 灰瓷漆)的性質		98	
表 7. 線圈浸漬用膠的技術要求.....		99	
表 8. 电机滑动軸承的潤滑油种类.....		99	
表 9. 潤滑油的代用品		100	
表 10. 滾珠軸承和滾柱軸承的推荐潤滑脂		100	

表 11. 滚珠轴承和滚柱轴承潤滑脂比較数据	101
表 12. 巴氏合金 ($\frac{\text{OCT}}{\text{НКТП}}$ 2721)	102
表 13. 苏联牌号 ТИС 有色玻璃 (电焊防护面盔用)	102
表 14. 直流电焊机	103
表 15. 鋼絲繩和麻繩的負載	105
表 16. 电机絕緣繞組电气强度試驗标准	106
表 17. ПРГ-500 單芯編織塗蜡橡皮絕緣軟綫	107
表 18. ПРГ-8000 單芯編織塗蜡橡皮絕緣軟綫	108
表 19. 感应电动机制造中常發現的制造上誤差問題	109
附錄 II.	112
感应电动机端部紮鋼絲的計算方法	112
参考文献	114

第一章 概論

感应电动机目前几乎廣泛的应用于各項工業中。这是由于它的構造簡單、价格便宜、效率高和工作可靠。現在 1~100 千瓦的鼠籠式感应电动机，每年在國內的生產量是很大的。100 千瓦以上，则多半采用繞綫式（即滑环式）。400~500 千瓦的繞綫式电动机，通常备有电刷提升設備。近年來，因为國內工業的發展，对于較大容量的感应电动机的需要量，也日益增加。感应电动机的制造，在电机制造中，已經占到了很重要的地位。因此对于这一方面的知識，特別感到需要，而它的結構、材料和制造方法，又往往对于感应电动机的制造，有着很大的影响。这就是其所以在討論到感应电动机制造之前，必須首先說明的問題。

1. 結構

感应电动机因为型式不同，它的結構也就各异。但是基本上总不外由于下列三个主要部分構成：即固定部分（定子）、轉动部分（轉子）及支持轉子帶軸承的端蓋，如圖 1-1。大型感应电动机的端蓋不帶軸承，另有軸承座，共為四部分。

圖 1-1 甲是表示繞綫式感应电动机的裝配簡圖，其中略去了电刷。圖 1-1 乙是表示由圖 1-1 甲中拆出的定子及轉子。如果是鼠籠式感应电动机，则沒有电刷架和集電環，轉子繞組則成籠形如圖 1-1 丙（圖 1-1 丙是表示單鼠籠的轉子繞組，如系双鼠籠的应有兩層与圖 1-1 丙相似的籠形結構）。

感应电动机制造

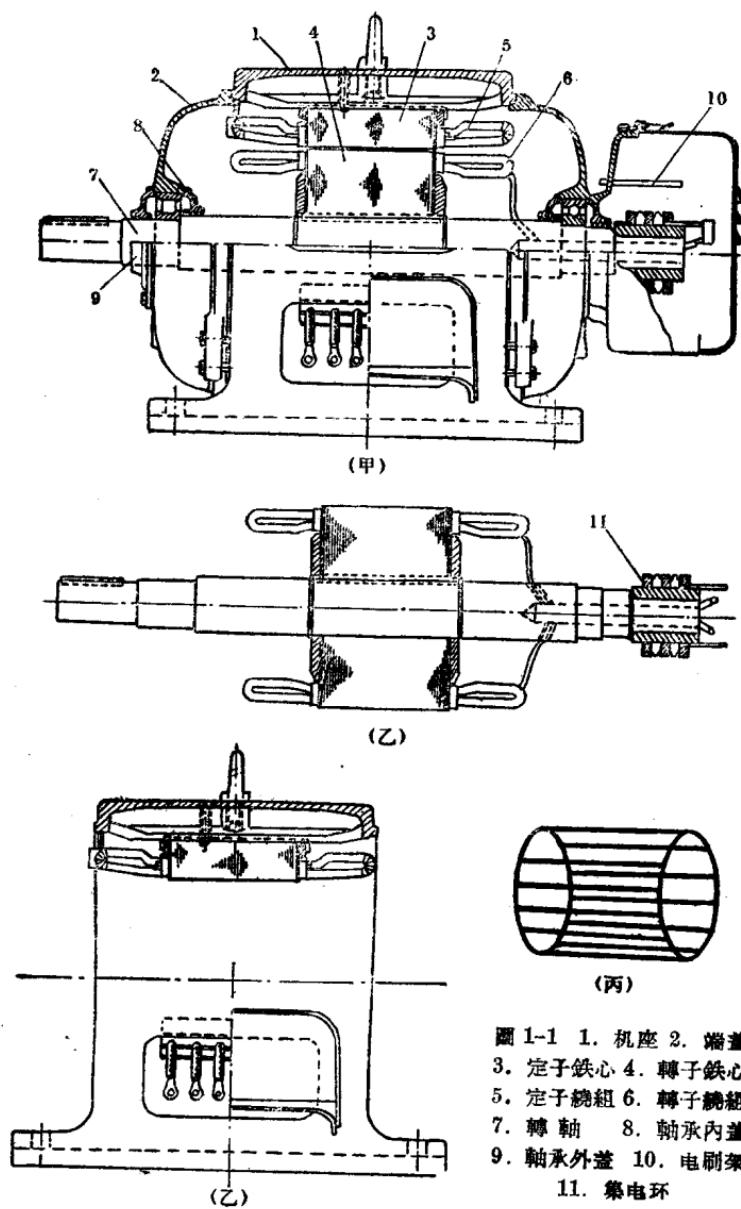


圖 1-1 1. 机座 2. 端盖
3. 定子铁心 4. 转子铁心
5. 定子绕组 6. 转子绕组
7. 转轴 8. 轴承内盖
9. 轴承外盖 10. 电刷架
11. 集电环

鼠籠式与繞綫式感应电动机的定子構造完全相同。它們都是由机座、定子鉄心和定子繞組組合而成。封閉式感应电动机再加外罩，而大型感应电动机則加軸承座。它們主要的区别是轉子不同。鼠籠式轉子用銅条或鑄鋁，不需要集电环；而繞綫式轉子是繞綫的，需要集电环或电刷提升裝置。此外就端蓋而論，繞綫式須加电刷支架，也与鼠籠式有些区别。从上圖中可以識別。

顯然就結構來說，鼠籠式轉子——無論是單鼠籠或双鼠籠，都要比繞綫式轉子簡單得多，且較牢固。

2. 电机常用材料

感应电动机常用的材料以磁性材料、導电材料、絕緣材料为主；構筑材料和潤滑材料次之。磁性材料只用硅鋼片。導电材料常用的有銅条、銅綫、鋁及鋁合金、青銅、炭刷等。絕緣材料包括青殼紙、黃蠟帶、云母紙、玻璃絲布帶、絕緣漆等。構筑材料如：鑄鐵、熟鐵、鋼料、鋼絲等。潤滑材料僅指潤滑油脂。这些材料的选用，不僅影响电机成本，而且影响电机性能和使用寿命。电机常用材料的种类既多，自不能一一介紹。今擇其最主要者說明如下，其他詳見于电工材料書中。

1. 磁性材料 感应电动机所采用的磁性材料通常就是硅鋼片。它是含碳量很低、含硫磷亦少的一种硅鉄合金鋼片。它的導磁率高，渦流損耗和磁滯損耗極低，非常適宜于做導磁的电机鉄心之用。

硅鋼片的苏联标号，按照苏联國家标准 ГОСТ 802-54 有：
911, 912, 921, 931, 934, 9310, 9320, 9330, 9340, 9370, 941,

942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 等種。標號的意義是：9—表示电工用鋼。第一位數字（1, 2, 3, 4）—鋼片含硅的合金等級；1—表示低級合金鋼（含硅 0.8~1.8%）；2—表示中級合金鋼（含硅 >1.8~2.8%）；3—表示高級合金鋼（含硅：熱軋的 >2.8~4.0%；冷軋的 >2.5~3.5%）；4—表示超級合金鋼（含硅 >4.0~4.8%）。第二位數字（1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8）—鋼片保證的電磁性質：1, 2, 3—在頻率為 50 赫鋼片交變磁化時的單位損失和在強磁場內的磁感應；4—在頻率為 400 赫鋼片交變磁化時的單位損失和在中等強度磁場內的磁感應；5, 6—在弱磁場（低於 0.01 安匝/公分）內的導磁率；7, 8—在中等強度磁場（自 0.1 至 1 安匝/公分）內的導磁率。第三位數字（0）—表示冷軋鋼片。

感應電動機通常採用 911 和 921 硅鋼片來製造，而 911 尤其用得普遍。一般選用的厚度是 0.5 公厘，面積有 2×1 平方公尺、 1.5×0.75 平方公尺、 1.72×0.86 平方公尺等。它的比重則因含硅量增高而降低如：911—7.8, 921—7.75, 931—7.65,

表 1-1

鋼 号	單位損耗(瓦/公斤)	
	P10/50	P15/50
不 大 于		
911	3.3	7.9
921	2.5	6.1

表中硅鋼片厚度均為 0.5 公厘。
P10/50—在 50 赫磁感應最大
10000 高斯。P15/50—在 50 赫
磁感應最大 15000 高斯。

941—7.55 等。平均比電阻 911 為
0.25 欧·平方公厘/公尺，921 為
0.4 欧·平方公厘/公尺。它的損耗
如表 1-1。0.5 公厘厚的 911 及 921
硅鋼片的彎折次數均應不少於 10
次。

硅鋼片的長度、寬度、厚度公
差應合於規定。外表不應有顯著
的缺陷。它的含硅量可以由化驗

分析得出，亦可用弯折次数大約估計。

2. 主要的導电材料 銅、銅線和鋁是感应电动机制造中最主要的導电材料。鼠籠式电动机的轉子必須用銅条或鋁；定子及繞綫式轉子必須用銅線。这是由于它們具有优良的導电特性，宜于用作導电体的緣故。

導体用銅均采用經過韌煉的純淨电解銅，呈紫紅色。它的含銅量在 99.9% 以上，要求不含磷硅；銅中含銀虽不影响它的導电率，但能使銅的硬度增大，对于要扭斜度的鼠籠式轉子銅条，甚不相宜。銅的特性是：电阻系数在 20°C 时为 0.017241；比重为 8.89；电阻温度系数为 0.00393；膨胀系数为 0.000017；熔点为 1083°C；能抵抗大气的腐蝕与氧化；容易焊接与熔接；富展延性；易于机械加工及弯折。

感应电动机所用銅線，分为裸銅線与絕緣电线两类。裸銅線系不包絕緣的純淨电解銅制的韌銅線，常用者为方綫和扁綫，多用于繞綫式轉子繞組，通常只要求它的成分和断面尺寸公差合于規定，外表無損傷及其他缺陷即可。絕緣电线是指外包有絕緣層的單心銅線，按它的形狀有圓綫、方綫、扁綫之分。按絕緣層的性質則可分为漆包綫、單絲漆包綫、絲包綫、單紗漆包綫、双紗包綫、玻璃絲包綫等。漆包綫系在軟銅線外層塗以黑色或醬色的特殊絕緣漆，皮膜很薄而絕緣性能好，又能耐热、耐酸、耐油，綫圈所占的空間最小，为小型电动机所常用。漆包綫外再繞一層細絲或細紗，就成絲漆包綫或紗漆包綫，更能加强絕緣及保护漆層不受损伤。絲包綫是用絹絲在軟銅線外纏繞一層或多層，但相鄰層間的纏繞方向应相反，价格比紗包綫貴，但占空間較小。紗包綫的絕緣層是用細紗在軟銅線外纏繞的，与纏絲的

方法相同。玻璃絲包綫則系利用 0.01~0.2 公厘直徑的玻璃絲纏繞，它不但所占空間小，而且耐熱性、耐濕性、耐磨性均佳，常用于 B 級絕緣电机中①。

以上三种絕緣層，無論絲層、紗層或玻璃層均應包織緊密，不能有斷頭、翻毛、厚薄不一及其他缺點。檢查絕緣電線時，也要分別檢查銅線尺寸、漆厚度、紗厚度或絲厚度，不能只測量最外層尺寸。而漆層的附着力、耐油性及耐酸性，也應按照材料的產品說明書作必要的檢驗。

鋁的導電性能雖不及銅，但因為它的產量較多、價格低廉、質量輕，所以近年鼠籠式电动机的轉子，几乎大部改用鑄鋁。鋁為銀白色金屬，比重 2.7，約為銅的三分之一弱；熔點為 658°C；抗蝕性較強，但不易焊接；电阻系数在 20°C 時為 0.0288，約為銅的 1.65 倍。

3. 絶緣材料 按苏联 1956 年國家標準所規定，以材料的耐熱性能而分为七类，即：

Y 級絕緣：不經過浸漬、膠粘、塗復的有机物質，如棉、絲、人造絲、紙等。它的容許溫度為 90°C。

A 級絕緣：經過浸漬或浸于油中的有机物質，如棉、絲、紙等。它的容許溫度為 105°C。

AB 級絕緣：浸漬瀝青或人造樹脂油漆的有机物質，如棉、絲、紙等；又澆注、塗布或粘沾人造樹脂或醋酸酪酸纖維素的薄膜，如漆布与漆包綫的纖維素薄膜等。它的容許溫度為 120°C。

B 級絕緣：由云母和石棉等包含有膠粘的物質所組成。它的容許溫度為 130°C。

① 絶緣等級詳見下節。

BC 級絕緣:由云母、玻璃絲和石棉与耐热的絕緣漆所制成。容許溫度为 155°C .

CB 級絕緣:由云母、玻璃絲和石棉与耐热的絕緣漆所制成，但不含 A 級絕緣材料，它的容許溫度为 180°C .

C 級絕緣:不含膠粘物質的云母、玻璃絲、瓷料等。容許溫度大于 180°C .

以下为几种常用的主要絕緣材料:

(1) 棉布帶:常用于包紮線圈。它的絕緣性能甚好(約 6 千伏/公厘)，但未經浸漬前容易吸收潮气，使絕緣降低。

(2) 絶緣漆布:可分为黃蜡布及黑蜡布；有斜紋及直紋两种，以用斜紋者为佳，因其縱向的抗張强度及伸長率均大。它是棉布打光后通过漆槽再烘干制成的。黑蜡布含有瀝青成分，比較不易陈老，絕緣性及耐水性也比較好，但耐油性差些。如果質料良好，黃蜡布的耐压强度可达 30 千伏/公厘，黑蜡布可达 70 千伏/公厘。

蜡布帶是由大張蜡布切成的，其性質与蜡布相同。

(3) 蜡綢布、帶:是用絹綢代替棉布制成的，比蜡布薄而耐压較高，又較柔軟，撓曲性好。質地优良的黃蜡綢耐压可达 70 千伏/公厘，黑蜡綢約达 90 千伏/公厘。

(4) 青壳紙:为棉、麻、亞麻等原料制成，呈青灰色。耐压强度因厚度不同而有差异，一般在 11 千伏/公厘以上。此种材料常用于線圈絕緣、相絕緣及槽絕緣。

(5) 云母紙:是由天然云母劈成的薄片，用膠粘合而成，并經過热压手續將过剩的膠挤出，膠的性質对制品的影响很大，一般耐热几达 500°C ，耐压約 15~40 千伏/公厘。

(6) 玻璃絲布、帶：由玻璃纖維織成，纖維的種類不同，它的性質隨玻璃成分而有很大差別。未粘沾任何物質的玻璃絲布耐壓約4千伏/公厘，耐熱大大超過云母，又几乎不吸收潮氣，厚度較薄，耐磨性及抗張強度均大，在絕緣材料中有很多的優點。

(7) 絶緣漆：絕緣漆的種類繁多，用于感應電動機的可分為浸潤用漆（浸綫圈用）及塗刷用漆（刷硅鋼片用）。

浸潤用漆系採用含有瀝青、干性油、樹脂等制成的黑漆。常用蘇聯447號黑色烘漆（國產為5012號漆）的抗潮性很好，皮膜的彈性大，耐熱強度在150°C不小于7小時。如果用于塗刷線圈端部，可以採用灰磁漆（國產編號5173）。塗刷用漆常用蘇聯202號漆（國產為5052號漆），它是松香、桐油及干燥劑等制成的；可使用快速的烤干法。它有很高的機械強度，對於鋼的附着力很大，宜于塗刷硅鋼片。硬度與耐潮性也高。它的稀釋劑是煤油。烘干溫度為450°~550°C。

3. 製造方法

感應電動機製造時，確定採取怎樣的加工方法和加工步驟。選擇什麼工具和設備來達到要求，是屬於製造方法的範圍。製造方法是根據產品的品質要求和批量多少或產量多少來確定的。只有在既能夠保證品質又能合於經濟原則的條件下，才能確定選用那一種製造方法。譬如冲片槽形尺寸的要求是很嚴格的，無論產品數量多少，都要利用精確的模具沖制；又如大型或高速電動機的校平衡是很重要的，也不能因為產量少而省去這一步驟。但是有些步驟為了要照顧到經濟原則，就可能在不影響

品質的原則下，而用不同的制造方法。例如，机座鉆孔可以用鉆模定位，亦可用划綫定位；定子鐵心夾片可以用机床弯，亦可用手工弯；挡風板可以用机床拉制，也可用手工敲制等。这些方法不尽相同，更难一致。現在以中小型鼠籠式电动机为例，將其制造步驟列于圖 1-2，以作参考。

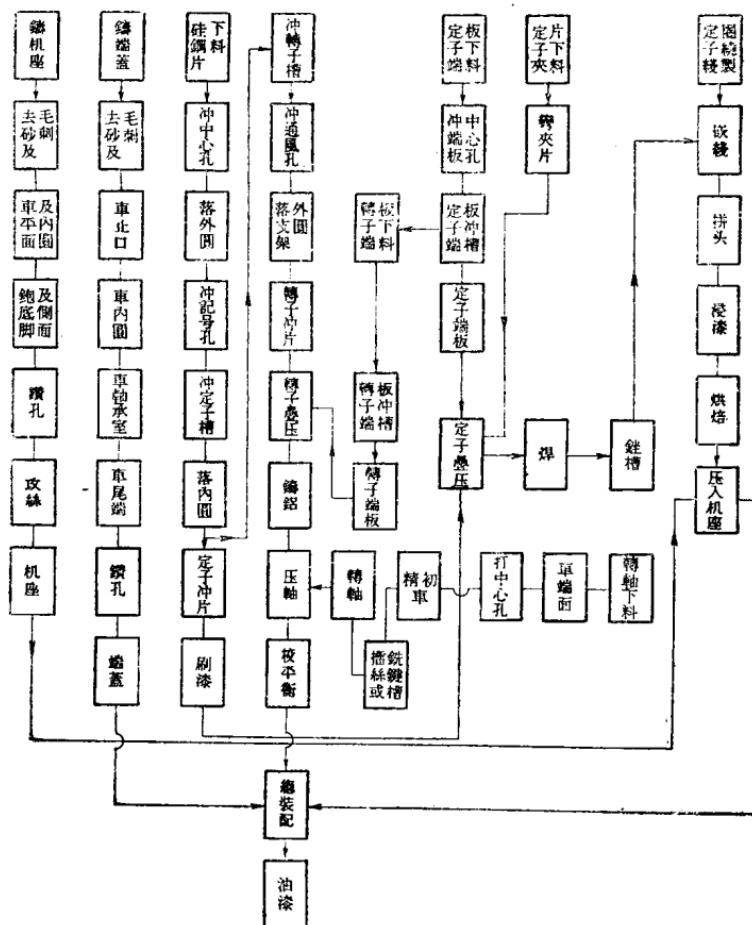


圖 1-2

第二章 主要机件制造

机座、端盖、轉軸是感应电动机最主要的机件。它們不是構成定子的壳体，就是支撑轉动的轉子鐵心。虽然中小型电机在某些結構中可以省略机座，但就一般情况而論，它們总是主要的机件。此外，虽然还需要具备一些其他机件，如軸承蓋、風扇、螺栓、鍵、接綫盒、吊攀等，但不能一一在本章討論。

1. 机 座

机座通常是用 CZ 12-28 号鑄鐵鑄造，它的澆鑄方法与一般鑄件并無不同。通常系利用砂型澆鑄，澆口应有一定的倾斜度，

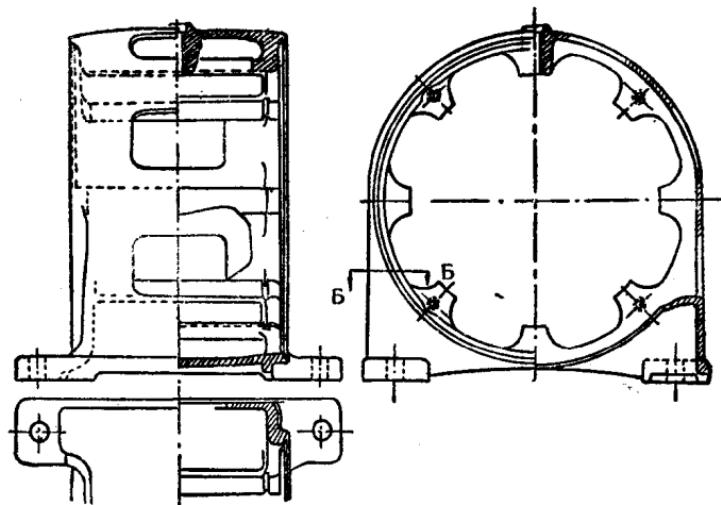


圖 2-1