


电炉炼钢知识

王国钧

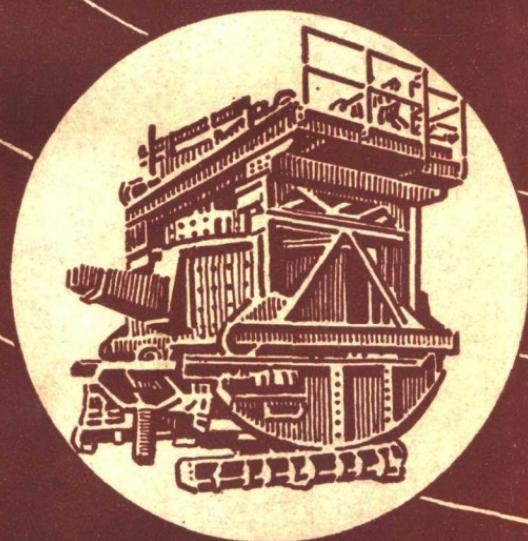

科学普及出版社

內 容 提 要

煉鋼方法通常有平爐、轉爐和電爐三种。電爐主要用來冶炼高質量的合金鋼。隨着工業技術向高溫、高壓、高速方向發展，合金鋼和高級合金鋼的需要日益增加，電爐煉鋼也日趨重要。作者根據實際工作經驗，全面而扼要地介紹了電爐煉鋼基本知識，其中包括電爐的構造、使用的原料、操作方法，澆鑄方法以及安全知識。本書可供電爐煉鋼工人、干部閱讀參考。

總號：802

電爐煉鋼知識

著者：王國鈞

出版者：科學普及出版社
(北京市西便門外郎東坊)

北京市書刊出版業營業登記證字第091號

發行者：新華書

印刷者：北京市印刷一
(北京市西便門南大道乙1號)

开本：787×1092 1/16 印張：4 1/2

1958年8月第1版 字數：87,000

1958年8月第1次印刷 台數：5,560

統一書號：15051·113

定 价：5角

目 次

鋼的一般介紹	1
电爐的类型、構造和布置	15
电爐使用的原料	37
电爐的砌造	64
电爐煉鋼的操作	85
电爐鋼的澆鑄	108
結束語	126

鋼的一般介紹

(一) 鋼的分类和鋼号

1. 鋼和鐵 存在于自然界的 88 种元素中，有 67 种是金屬元素。鐵是金屬元素中的一种，所以是金字旁。它的元素符号是“Fe”。我們日常所說的“鐵”，範圍很寬，也很含混。很多主要是鐵元素和其他元素構成的合金，我們都叫做鐵，像鐵茶壺、鐵爐子、鐵鍤、鐵烟筒……等等。其實這裡有的是鐵合金，有的是純粹的鐵。在日常生活中，我們可以不管熟鐵、純鐵、生鐵或者鋼，都混為一談；在工業上我們必須將它分開，才能够講得清楚。

工業上用的鐵，一般分成四种：純鐵、生鐵、熟鐵和鋼。它們都是以鐵元素为主的一种合金；是由鐵和碳以及少量其他元素構成的。其中除主要含鐵元素以及能够决定它的性能的碳元素以外，还有少量的矽、錳、硫、磷等杂质。一般說來硫和磷是有害的东西，除了特殊情况而外，总是含得愈少愈好，矽、錳这两个元素如果数量适当，对鐵是有好处的。碳对鐵的性能影响最大，由于含碳量的多少，在工業上我們就可以把它們区分为純鐵、鋼、生鐵和熟鐵。

(1) 純鐵——純鐵含碳在 0.025% 以下，含杂质極少，用电解法制出的純鐵，含鐵量可以达到 99.98%，工業上所用的純鐵一般含鐵在 99.80% 以上。^{熔点是 1,530°C 左右，} ~~要算是~~ 7.87 左右。它主要用在瓦工工业和制造特种合金中。

(2) 鋼——鋼含碳在0.03%—2%之間，含的杂质比純鐵多，但是比生鐵和熟鐵都少。鋼的强度和韧性都很好，可以煅造，容易焊接，用处最大。随着含炭量多少的不同，性质也不同，一般都制成各种鋼材用到各种工業建設和農業机器上。

(3) 生鐵——生鐵又叫鑄鐵或銑鐵，含碳在2%—6.67%之間，生鐵比鋼脆，一般不能煅造，也不能淬火，机械性能不如鋼，除了鑄造使用而外，主要用来煉鋼。熔点1,130°C到1,300°C，比重7.05—7.6。含矽高的断面是灰色叫做灰口鐵，供鑄造用。含矽低的断面是白色叫做白口鐵，供煉鋼用。

(4) 熟鐵——含碳比較低，在0.03—0.25%之間。很像低碳鋼，但是它含有較多的杂质并且有纖維狀的渣滓，农村制造铁具，大都使用熟鐵。

2. 鋼的分类 現代的冶金工业，生产了大量种类不同的鋼。

鋼的分类有以下几种：

(1) 根据冶炼的方法分类，可分为四类：

① 平爐鋼(或馬丁鋼)——由平爐冶炼。

② 电爐鋼——由电弧爐冶炼。

③ 貝司麦鋼(或酸性轉爐鋼)——由酸性轉爐冶炼。

④ 托馬氏鋼(或碱性轉爐鋼)——由碱性轉爐冶炼。

(2) 根据化学成分分类，可分为兩类：

① 碳素鋼——含鐵、碳以及少量杂质錳、矽、硫、磷。


② 合金鋼——除含鐵、碳以及通常的杂质外，还有專門加入的某些合金元素。

(3) 根据用途分类，可分为三类：

- ①工具鋼——制造工具。
- ②結構鋼——制造建築結構和機器。
- ③特殊用鋼——具有特殊性能的鋼如不銹鋼、耐熱鋼、磁性鋼等。

現在把分類簡單列表如下：

表 1

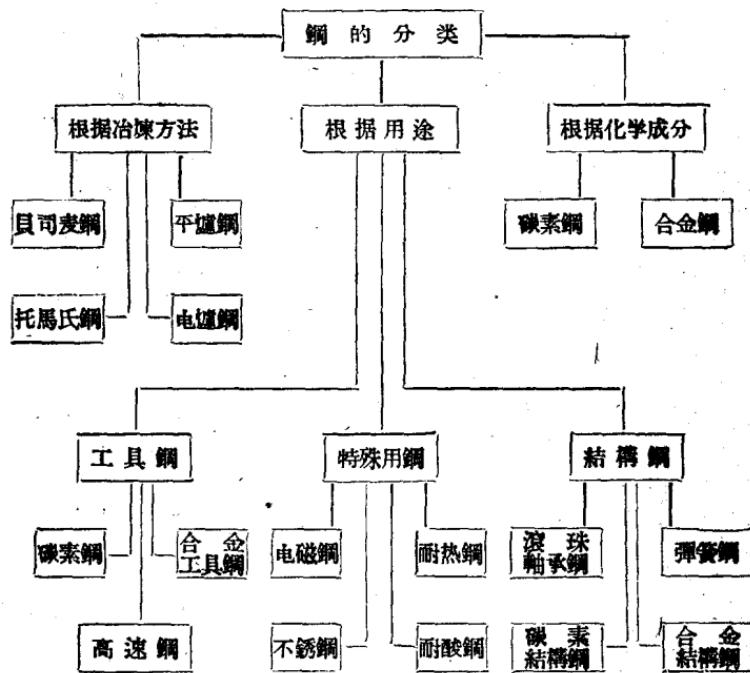

3. 部頒標準對鋼號的規定 我國以前無標準規格，多沿用資本主義國家的鋼號，異常複雜混亂。1952年前重工業部頒布了鋼鐵標準23種，以後又陸續訂出一些，稱為“部頒標準”。为了避免在標準內出現難認的外國字，我們採用了注音字母符號。因為鋼的性能主要由含碳量來決定，我們就用

阿拉伯数字来表示含碳量，鋼号前面兩個数字就表示含炭量一千倍的平均百分数，例如 35 鋼含炭在 0.35% 左右(0.37—0.40%)。如果有其他合金元素，就在数字后面加上和元素声音相近的注音符号，如以“丁”代表矽，“𠂇”代表鉬，合金的成分可在注音符号后面用数字表示。例如“20𠂇 2 𠂇 4”，就是含碳 0.20% 左右的鎳 鉻 鋼，含鉻 2% 左右，含鎳 4% 左右，这对我们認識一个鋼非常方便。現在列表如下：

表 2

元素的注音符号代表

元 素	注音符号	元 素	注音符号	元素或鋼种	注音符号
碳	云	钒	𠂇	鉻	𠂇
矽	丁	鎳	廿	鎢	ㄨ
锰	ㄥ	钛	ㄞ	滾珠鋼	ㄆ
铬	ㄌ	鋁	ㄩ	高速鋼	ㄅ
钼	𠂇	铌	ㄭ	高級优質	ㄤ

4. 各种元素对鋼的影响 在鋼里的各种元素对鋼的性能有很大的影响，尤其是合金鋼；因为加入了合金元素就使鋼具有特殊的性能，現在我們將各种元素对鋼的影响分述如下：

(1) 碳——决定鋼的性能的主要元素是碳，随着碳量的增高，鋼的硬度和强度也就增加，但是它的韌性却愈减少。

(2) 硫——硫是鋼中有害的元素，使鋼在加热时發生裂紋，叫做“热裂”。在电爐鋼中一般要求硫在 0.04% 以下，有的鋼要求在 0.005% 以下。但是在制造易切削鋼时，则加入硫到 0.15—0.30%。

(3) 磷——磷也是鋼中有害的元素，使鋼变脆，叫做“冷脆”，降低鋼的冲击值，在电爐鋼中一般要求在 0.035% 以

下甚至更低。只有冶炼薄板钢，有时才加磷到0.1%左右，使钢具有良好的延展性，并且不致粘结。

(4) 氧——氧是钢内最有害的一个元素，含有0.1%的氧就会引起强烈的热裂性。

(5) 氮——氮也是钢内有害的元素，使钢变得脆硬。但是加在镍铬不锈钢中可以代替一部分镍。

(6) 氢——氢也是钢内最有害的一个元素，使钢产生白点而成废品。

(7) 锰——锰可以提高钢的强度和淬火性能，并且可以和硫结合，使钢不易发生“热裂”的毛病。加入大量的锰可以使钢具有很强的耐磨性。在炼钢时锰可用作良好的脱氧剂。

(8) 硅——硅也可以增加钢的强度，提高钢的弹性增加钢的耐热性、耐酸性、电阻、导磁性和防蚀性。硅也是很好的脱氧剂。

(9) 铝——铝可以使钢的结晶粒子变细，用作合金元素时可以增加钢的氮化性能。它也是很好的脱氧剂。

(10) 镍——镍可以增加钢的强度，但是并不减弱钢的韧性，使钢的淬火性能很好。可以增加防锈、耐酸、耐热性能，是合金结构钢和不锈钢的主要元素。

(11) 钼——钼是合金钢应用最广的一种元素，它可以提高钢的机械性能和耐磨性，增强钢的淬火性能，减少淬火后的变形。它可增加钢的抗腐蚀性、耐热性，是合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢的主要元素。

(12) 钒——钒可使钢的组织变细，增加钢的塑性、冲击值，不致过热，同时也增加钢的弹性，是合金结构钢、合金工具钢、高速钢的重要元素。

(13) 钨——钨可以增大钢的强度，但是不降低可塑性和

韌性，并且在高温下使鋼有足够高的强度。鉬能使淬火深度加深，防止合金鋼的回火脆性，防止鋼的过热，可以代替鎢的使用。

(14)鈷——鈷是工具鋼的重要元素，可以制止晶粒長大使組織變細，增加鋼的硬度，即使在溫度較高時硬度仍然能保持，有熱硬性。也可以降低鋼的回火脆性。

(15)鈦——鈦能增加鋼的淬火深度，減低過熱傾向；在不銹鋼中使用可以防止晶間腐蝕；是很強的還原劑，可以消除和均勻分配鋼中硫的夾雜物。

(16)铌——铌使鋼有良好的機械性能，可以防止鋼的晶粒間腐蝕。增進鋼的可焊性，提高鋼在低溫時的衝擊值。

此外還有硼、銅、鈷、硒以及稀土金屬錳、鈦等，這裡不再一一介紹。

(二) 鋼的成分和用途

根據部頒標準，將鋼分成以下幾種，它們的用途也分別敘述如下：

1. 普通熱軋碳素鋼 這一大類鋼除鐵外，主要含碳、矽、錳、硫、磷這五種元素。決定性能的主要元素是碳，含碳愈低鋼就愈軟、愈弱但是愈韌，相反，含碳愈高鋼就愈硬、愈強也就愈脆。普通碳素鋼用來作鐵絲、鋼筋、薄板，建築用角鋼、槽鋼、工字鋼等等型鋼、鋼板、鋼管、道軌等。這種鋼分成甲、乙兩類，甲類鋼必須保證機械性能，鋼號用“尤”字表示。乙類鋼只保證化學成分。這些鋼用平爐和轉爐冶煉，平爐鋼的鋼號用“父尤”表示，礦性轉爐鋼(又叫托馬式鋼)用“乃尤”表示，酸性轉爐鋼(又叫貝氏麥鋼)用“勺尤”表示。

2. 質量熱軋結構碳素鋼 這一大類鋼除鐵外也是主要含

碳、矽、錳、硫、磷这五种元素，只是規定的含硫、磷量比普通碳素鋼更严格，性能更要好些，內部組織潔淨，并且規定了它的机械性能。这一类鋼可以平爐、电爐冶炼，它們也分成兩类，一类是普通含錳量，含錳在0.25—0.8%，另一类是高含錳量，含錳在1—2%，用来制造优质鋼板、鍋爐鋼板、机械制造所需的鋼料，重要的建筑鋼材、車軸、車輪、軍工用鋼等。它們的鋼号是10、15、20、40、50、10∠、20∠、35∠2等。

3. 碳素工具鋼 这一类鋼除鐵外，也是只含碳、矽、錳、硫、磷这五种元素，硫、磷的規定含量比結構鋼更低，含碳量比結構鋼高，在0.60%以上，含錳量也低，規定有一定的硬度和淬硬性能，經過热处理后使用。用来作木工工具如鑿子、鋸片、鉋刀等，石工工具如鑽子，鑿子等，机工工具如車刀、鑽头、模子、鋸条、銼刀、冲头、螺絲錐等。这一类鋼一般在电爐內冶炼。它們的鋼号用“去”表示，后面的数字表示碳的含量千分数。如去7、去8、去9等。这类鋼一般在水內淬火，很多人叫它做“水鋼”。

4. 合金結構鋼 这一类鋼除鐵和碳、矽、錳、硫、磷外，还有其他合金元素，如鎳、鉻、鉬、钒、鈷和較多的矽和錳等。經過热处理后，机械性能較碳素結構鋼提高很多，有的超过一倍；品質要求优良，內部組織清潔致密，特別要求良好的机械性能，淬火深度和其他特殊的性能。用来制造汽車、拖拉机、飞机、槍砲的零件，如齒輪、軸、汽缸、曲軸、动力机件、砲身、槍筒等。这一类鋼含合金元素低的，要求不太严格的，可以在平爐冶炼；重要的鋼在电爐冶炼，占全部鋼量的十分之一，机器制造業用得較多。它們的鋼号有30#，20#，40#，40#廿，40#廿一，30#廿，45#廿廿廿等种类很多。

5. 合金工具鋼 为了使工具性能更好或者适合特殊的要

求，碳素工具鋼已經不能滿足需要，因此除鋼中原有碳、矽、錳、硫、磷五種元素外，另加一種或幾種合金元素，使鋼的品質提高，具有更好的內部組織，更高的硬度，使工具有一定的切削能力和耐磨性能，硫、磷一般要求在0.03%以下，這一大類鋼一般在油內淬火，所以很多人叫做“油鋼”，主要的合金元素有鉻、鎢、鉬、矽、釩等元素，它們和碳能生成較硬的碳化物。它們是在電爐內冶煉。一般用來作切削或沖壓工具，如耐磨的冷沖模、拉絲板、鑽頭、車刀、銑刀、風動工具等。它們的鋼號前面的數字表示含碳量千分之多少（含碳量高到1%以上的，前面不加數字）後面的符號是合金元素。如9#T, 4#XT, X1, #12等。

6. 高速工具鋼 合金工具鋼的性能比碳素工具鋼的性能好些，但是仍然滿足不了生產的需要，經過研究，發現18-4-1的高速工具鋼，即含鎢18%左右、鉻4%左右、釩1%左右，這種鋼的性能更好，在溫度升高時仍然能保持它的硬度，叫做熱硬性，在空氣中也可以淬硬，所以又叫做風鋼或鋒鋼，含硫、磷都要求在0.03%以下，用來作切削刀具、鑽頭等。在電爐內冶煉，它們的鋼號用“△”來表示，後面的數字是含鎢的百分數。如△18, △9等。

7. 彈簧鋼 彈簧鋼是結構鋼裡的一個分類，用途很多，主要是含碳量較高和一些增加彈性的元素，如矽、鉻、釩、錳等元素。所以彈簧鋼中有些是碳素鋼，有些是低合金鋼，鋼號是按照結構鋼的辦法來命名，如75, 55T2, 60T2#H等等，主要用來作火車、汽車上的扁彈簧、圓彈簧以及所有動力機械，軍工用品的彈簧，在工業上的用途非常廣。這一大類鋼可以在平爐或電爐來冶煉，電爐冶煉的質量較好。

8. 滾珠軸承鋼 滾珠軸承鋼也是結構鋼的一個分類，主

要是用来作各种尺寸和形狀的滾珠，也是工業上用得很多的一種鋼種，但是要求非常严格，必須有很好的純淨度，非金屬夾杂物要很少，它是一種含碳較高的鉻鋼，要求良好的耐磨性，是一種難于冶煉的鋼，硫、磷要求很低，硫一般在0.02%以下，磷在0.027%以下。一般在電爐內冶煉，它的鋼號前面加一“X”字，后面表示鉻的符号和成分的千分数。如X#6含鉻0.6%左右，此外有X#9、X#12、X#15、X#15T∠等五种。

9. 不锈钢、耐热钢、耐酸钢 这是一种特殊用钢，含合金量很高，也是一种高合金钢，主要是含有大量的镍和铬，用成分来分一种是铬不锈钢，一种是镍铬不锈钢，要求钢的夹杂物少，内部清潔，否則不能防锈，是一种难炼的钢，主要用来制造耐高温、耐腐蚀的机械设备，如透平机叶子、喷气閥、炼油容器、食品工业、化学工业用的设备。它的钢号編排方法和結構钢一样，只是含碳量都很低，以千分之一来表示，如1#13，3#13，即含碳在0.1%或0.3%左右，含铬13%左右的不锈钢，1#18#9含碳在0.1%左右，含铬18%左右含镍9%左右的耐酸钢等等，这些都必须在电弧炉中冶炼，無法在平爐或轉爐中冶炼。

10. 电气用钢 电气用钢主要是矽钢，是含矽比較高的钢，根据用途分发电机矽钢、变压器矽钢，发电机矽钢含矽比較少，变压器钢比較多，此外还有含高镍的电气用钢，这些钢很多也需要在电弧炉中冶炼。

11. 耐磨钢 含碳1.0—1.4%含锰12%左右的高锰钢，具有很高的耐磨强度，韧性也很好，可以用作球磨机的内襯，颚式破碎机的齿板，坦克斗、拖拉机的履帶，因为含锰量很高，必须在电炉中冶炼。

12. 磁鋼和磁合金 在电气工業中也要用很多有磁性的合金和鋼材，用来作永久磁鐵，通常用鉻鋼，或者用有高磁性的鈷鋼(含鈷5—15%)。附加有銅、鈦和鈷的鐵鎳鋁合金所制造的磁鐵，可以得到非常高的磁性。

此外还有許多具有特殊要求的鋼，如膨脹系数很小的合金，沒有磁性的鋼，特殊电阻的鋼。

苏联統計合金鋼約800多種，現在还在陸續的制造新品种，因为工业一天天的發展，对鋼的要求也就越来越多，質量也越来越好，这需要冶金工作者作更大的努力，更多的工作，而我国目前是一个缺鎳少鉻的国家，很多鋼都要用鎳和鉻，一方面地質工作者要努力發現这些国防工业和重要日用工业、化学工业急需的元素，同时冶金工作者應該想法利用我国出产多的元素錫、鉬、釩、硼等来代替这些元素，确定我国的合金鋼系統。高質量的鋼一般都在电弧爐中冶炼，因此我們必須概括了解这些合金鋼的情况。

(三) 煉鋼的方法

以往的煉鋼方法有滲碳法和堵塢法，現在已少用，下面只談現代的煉鋼方法。为了易于明了，用表3說明如下：

表 8

煉鋼方法	1. 轉 爐 煉 鋼	{ (1) 酸性轉爐 —————— 般称貝氏爐 (2) 碱性轉爐 —————— 般称托馬式爐
	2. 平 爐 煉 鋼	{ (1) 酸性平爐 (2) 碱性平爐 (又称馬丁爐)
	3. 电弧爐 煉 鋼	{ (1) 酸性电爐 (2) 碱性电爐

現代大規模生产的煉鋼方法主要是轉爐、平爐、电弧爐，每种爐都有碱性和酸性之分，主要根据用的耐火材料性質來

决定。

1. 轉爐煉鋼法 这是發明比較早的一种煉鋼方法，是貝斯麦發明的，所以叫貝式爐，因为爐子本身可以轉動所以又叫轉爐。它是一个梨形的容器，外壳是鐵皮，內面砌耐火磚，空气从下面的風眼或和側面的風眼吹进爐內，所以分成底吹和側吹兩种，現在又有从頂上送氧气来吹煉的，叫做頂吹。我国的小型爐子是用側吹式的，在这方面我們积累了不少經驗，是值得注意的一种方法。唐山鋼厂、上海鋼厂都是用的这一种，轉爐的設備費低，吹煉時間快，一个4吨轉爐每晝夜的出鋼量相当于一个40—50吨平爐，是煉鋼方法中需錢最少而产量又比較大的煉鋼方法。

它的原料是热鐵水，不用其他燃料，只吹入空气使鐵水中的碳、矽、錳氧化掉，吹到一定程度(約11分鐘)，然后加錳鐵和矽鐵脫氧，鑄成鋼錠或鑄件。

这种煉鋼法虽然历史很久，但是一般認為含氮很多，不能去硫去磷，所以鋼的質量不能保証，以后有了碱性轉爐可以去掉硫、磷，但是气体仍然多，所以一般用来作不重要用途的鋼，但是現在經過研究改进，进行側吹或者使用氧气，可以大大的降低鋼中的气体，因此最近轉爐又为很多冶金学家注意起来，根据試驗結果，它的質量完全可以和平爐鋼媲美，可是吹損較大(一般10%左右，碱性轉爐12%以上)，回收率低，这还是一个严重的缺点。現在正在研究，很有發展的前途。它的优缺点如下

(1)优点：

- ①建設費用低；
- ②冶炼時間短；
- ③不用燃料；

④不需要廢鋼(我国是廢鋼缺乏的国家更应考虑)。

(2) 缺点:

①質量較差;

②需要較好的生鐵;

③金屬損失大;

④必需有煉鐵爐的工厂，否則成本增加很大，需用焦炭；

⑤溫度和成分控制較难，不能冶炼高級合金鋼；

⑥还不能有大型的轉爐，因此成批产出質量均勻的鋼較少。

2. 平爐煉鋼法 这是全世界煉鋼最普遍，煉出的鋼最多的一个方法。燃料用煤气或油类，原料用廢鋼或者生鐵，一般是廢鋼生鐵混合使用，爐料熔化后，加鐵矿等氧化剂到爐內，將碳、矽、錳、磷等氧化掉与石灰等熔剂結合成爐渣，然后經過精煉，出鋼时进行还原，鑄成鋼錠或鑄件。

平爐也分酸性和碱性兩种，最普通的是碱性平爐，世界上 85% 以上的鋼是碱性平爐煉出，酸性平爐不能去磷，要求良好的原料，因为使用石灰少含氫比碱性爐低，氧化鐵也少，用来冶炼質量要求特別好的鋼，如大砲、軍工 等 重要用途的鋼。現在分述平爐的优缺点如下：

(1) 优点:

①冶炼時間較長，溫度成分容易控制，可以煉出質量較好的鋼和低合金鋼；

②可以成批的冶炼出質量均勻的鋼，最大的平爐可达 600 吨以上；

③成本最便宜；

④大量利用廢鋼，也可使用大量生鐵，原料要求不苛刻。

(2) 缺点:

- ①建設費用大，建設時間長；
- ②冶炼時間較長；
- ③不能控制爐氣，難于冶炼高合金鋼。

3. 电弧爐煉鋼法 电爐熔化和冶炼都是使用电力，在世纪中，电爐的發展很快，尤其是苏联發展最快，电弧爐的原料主要是廢鋼，或双联法中平爐或轉爐煉过的鐵水，加矿石或吹氧去掉碳、矽、錳、磷等，然后除去不好的鋼渣进行脱氧脱硫，然后調整成分和温度出鋼。电弧爐冶炼法也分酸性和碱性两种，以碱性电弧炼钢法使用得最普遍，它的特点主要是能够冶炼高级质量的高合金钢，而这些钢是轉爐和平爐所不能冶炼的，它的优缺点如下：

(1) 优点:

- ①能够冶炼一切的钢，金属消耗少，气体少；
- ②温度高，还原性好，能够冶炼高合金高质量的钢；
- ③冶炼時間比平爐短，成分容易控制，操作方便；
- ④可大可小，有大到 200 吨的，有小到 0.5 吨的；
- ⑤可以回收廢鋼中的大量合金。

(2) 缺点:

- ①电力貴时，成本高；
- ②冶炼時間比轉爐長。

随着工业的发展，高温、高速、高压的机械设备特别需要，原子能、喷气技术、电子学等新技术的发展，更需要特殊能耐高温、耐腐蚀、抗张强度特高的具有特种性能的材料，而这些材料除电爐而外，没有其他的方法，因此电弧爐的发展是非常快的，也是随着先进科学技术的需要而发展的。不锈钢、耐热钢、耐酸钢、滚珠轴承钢、高级变压器矽钢、高电阻合

金、磁性合金、高速工具鋼、合金工具鋼以及中、高錳金結構鋼都必須在電弧爐內冶煉，因而它可以供應品質優良而有特殊性能滿足于各个特種工業需要的鋼種和合金。它是能够冶炼鋼种最多的设备，是衡量一个国家工业水平的标志之一。在苏联的电弧爐技术操作已广泛的采用氧气炼鋼，并进行真空澆鑄，真空处理，在采用新技术方面已超过美国的水平。

我們再看看国防工业所需要的重要鋼种，如噴氣式飞机的耐热部件、大砲的砲身、坦克的装甲鋼板、軍艦上用的不銹鋼板，沒有一样不是電爐冶煉的。因而電弧爐具有最高的冶煉溫度，最良好的还原气氛，能够精密的調節和控制，可以很快地和适当調節地利用这些热能，可以使冶煉的金屬，在氧化、还原或者中性的爐渣下进行冶煉，成分可以严密的控制，并且生产率高，金屬損耗少，回收率高，而且能煉出比較純淨，气体較少，还可以控制結晶粒子的大小和均匀度。在冶煉高級質量合金鋼上，是任何爐子(除高周波電爐外)都无法比拟的。

此外電弧爐还可利用返回鋼冶煉，將爐料中的貴重合金元素如鉻、钒等回收一大部，这也是平爐、轉爐無法办到的。

電弧爐的主要特点就是冶煉要求严格、质量高的鋼和合金。而这些鋼和合金正是現代工业和科学技术所急需的，因此要提高我国的科学技术和工业水平，必须發展電爐煉鋼工业。

電爐不仅可以將生鐵煉成鋼，同时也可以把廢鋼、廢鐵加炭煉成生鐵。電爐还有一个特点，在沒有燃料而仅有电力的地方也可以进行冶煉。总之，電爐煉鋼已在煉鋼生产中占非常重要的地位。