

上海市機械、鋼鐵工業先進經驗介紹

金壽工

【三】

(有色合金熔鑄)

中國第一機械工會上海市委員會編

科學技術出版社

上圖書館 · 國立江西美術館合璧



卷之二

丁巳年夏月

上圖書館 · 國立江西美術館合璧

丁巳年夏月

上海市机械、鋼鐵工业先进經驗介紹

鑄工

(三)

(有色金属熔鑄)

科学技術出版社

內 容 提 要

有色合金的鑄造是一門亟待提高和发展的工艺，本書介紹了上海各厂近年来学习苏联先进經驗所获得的一些成就，包括各厂所作的总结五篇，其中如鋼套鐵銅離心鑄造和制造錳青銅車葉的經驗都是极有价值的鑄造技术，值得加以推广的。

上海市机械、钢铁工业先进經驗介紹

鑄 工 (三)

編 者 中国第一机械工会上海市委員會

*

科 學 技 術 出 版 社 出 版

(上海述園西路 336 弄 1 号)

上 海 市 書 刊 出 版 經 营 業 許 可 證 出 ○ 七 九 号

上 海 市 印 刷 四 厂 印 刷 新 華 書 店 上 海 發 行 所 总 經 售

*

統一書號：15119·438

开本787×1092 纸 1/32 · 印张 2 · 插页 1 · 字数 41,000

一九五六年十二月第一版

一九五六年十二月第一次印刷 · 印数 1—7,000

定价：(10) 三角二分

編者的話

几年来，上海地区的机电、重工业的职工，在中国共产党的领导和教育下，发挥了高度的社会主义劳动积极性，創造并推广了許多具有重大价值的先进經驗，因此，在生产建設中起了重要的作用。

1956年4~6月，上海市举办的工业生产先进經驗展览会中的重工业館，集中的展出并介紹了近几年来上海市机电、重工业中的各种先进經驗，这些經驗都有其推广和学习的价值。現在，为了使这些先进經驗能够进一步广泛傳播和交流，我們特邀請了有关單位和同志，編写了若干主要先进經驗的資料，加以汇編出版，以供广大职工和有关方面参考。

这些先进經驗的汇編，由于在時間上比較匆促和整理时缺乏足够的技术力量，因此，有些經驗可能有不够成熟和总结不够恰当的地方，希望有关方面和讀者提供宝贵意見，以使这些經驗更加充实和完整。

中国第一机械工会上海市委員会

1956年6月

目 錄

編者的話	1
一、銅合金的鑄造經驗	1
二、關於去除鋁銅合金中氣體的方法	20
三、用砂型鑄造管系鋁合金簡介—АЛ7	28
四、鋼套鑄銅柴油爐加熱離心鑄造法	40
五、試制錳青銅車葉的經驗	50

一、銅合金的鑄造經驗

从鑄造性能講，銅合金可分为錫青銅及無錫青銅（鉛青銅）和黃銅兩大類。錫青銅我們選擇常用的材料介紹；無錫青銅和黃銅，我們介紹鋁青銅作為重點，最後介紹一下銅合金的爐前試驗。

1. 錫青銅

1. 常用的錫青銅和它的特性：

表 1 系几种常用的錫青銅

表 1

編 號	合 金 牌 號	化 學 成 分				應 用 範 圍
		錫	鋅	鉛	鎳	
1	Бронс 3-7-5-1	3	7	5	1	在 25 大氣壓力下，用于海水或淡水設備
2	Бронс 3-11-6	3	11	6		在 25 大氣壓力下，用于淡水設備
3	Бронс 10-2	10	2			用于軸套零件

根據平衡圖，我們知道液體至固體凝固時，都要經過一個液固共存階段，產生成份不均勻的樹枝狀組織。開始時樹干量少而短，隨著時間增長，向各方面發展，至所有的枝尖接觸為止，而在各枝尖間的空間，使外界填入困難，形成內部縮孔。在錫青銅中，這與含錫量、澆鑄溫度、冷卻速度等有關。所以為了得到水密鑄件，在錫青銅中常選擇含錫量較低的鑄件，作為耐水壓鑄件，而

高錫的 Броц10-2, 主要用作減磨材料, 像軸套零件.

2. 錫青銅熔化中的幾個問題.

(一) 加料次序——把坩堝加熱到暗紅色, 以去除殘余的水份, 加入木炭, 作為復蓋劑, 再加入紫銅, 开風迅速熔化, 俟全部紫銅熔化後, 加入磷銅脫氧, 再加鋅 (熔化溫度 419°C), 再加鉛及錫. 因錫易于氧化, 形成 SnO_2 , 熔化溫度 $2,000^{\circ}\text{C}$, 其比重又和銅液相似, 不易分離, 影響鑄件物理性能, 故應先加磷銅及鋅脫氧, 最後加錫.

(二) 磷銅的加入量——當銅中有氧時, 可加入磷銅, 磷氧化成磷酐 (PO_5), 磷酐比重為 2.4, 沸騰溫度 347°C 又不溶于銅內. 這幾種性能, 使磷銅成為最好的脫氧劑. 此外磷銅又能增加流動性; 使銅脫氧的磷量為 $0.04\sim0.05\%$, 為保證銅水質量, 外加 0.02% . 故磷量為 0.07% , 以磷銅中含磷 14% 計, 則加入磷銅為 $0.2\sim0.4$, 倘為增加流動性, 可再加 0.1 的磷銅.

(三) 復蓋劑——為了減少銅液的氧化, 常使用復蓋劑, 像木炭、硼砂、玻璃和食鹽等, 食鹽易于潮解吸收水份, 故不常采用. 硼砂和玻璃起遮蓋作用, 遮斷銅液和空氣的接觸. 木炭較易得到, 先經 $1,050^{\circ}\text{C}$ 燒灼, 去掉其中的水份和氫, 即可加入應用.

(四) 熔劑或稱精煉劑——為了改善錫青銅的機械性能, 在銅液熔好後, 可使用精煉劑去掉其中的 SnO_2 , 因 SnO_2 是酸性的, 故熔劑採用鹼性的, 一般使用 $50\% \text{B}_2\text{O}_3 + 50\% \text{Na}_2\text{CO}_3$, 先生成 NaBO_2 , 此 NaBO_2 與 SnO_2 生成 $\text{Na}_2\text{Sn}(\text{BO}_3)_2$ 的硼酸複鹽而除去, 加入量為熔化合金重量的 $1.6\sim1.8\%$.

(五) 在熔鑄錫青銅時, 倘全部使用舊料, 易于發生過熱情況, 在使用新料時, 於銅料全部熔化後, 須加入鋅、錫等合金, 降低溫度, 故過熱情況較少.

熔化溫度过高时，銅液易于吸收氣体，結晶变粗，故各厂可根据实际情况，在銅料全部熔化后，再加热 5~10 分鐘，熔化溫度应在 $1,200^{\circ}\sim1,220^{\circ}\text{C}$ 之間，不能使其長期过热。

3. 錫青銅的澆注

銅合金的澆鑄溫度对質量影响很大，在澆注溫度高时易于形成气孔，澆注溫度低时，则产生縮孔(澆后立即凝固，无法补縮)、凹塘、冷軋等毛病。因此，有时同一鑄件，同样的澆冒口，但会得到不同的結果，主要因澆注溫度不同。目前一般有下列几种測溫方法：

(一)裸式热电偶高温計——在国外一般皆采用裸式热电偶。热电偶粗 3 公厘，使用时接头端插入液面，在不到一分鐘的

表 2

牌 号	化 学 成 分 %					
	鎳	鉻	鋁	鐵	矽	錳
HX-9.5	88~91	9~10	—	—	—	0.2
HMIIIAK3-2-1	—	—	1.8~2.5	0.5	0.85~1.15	1.8~2.2

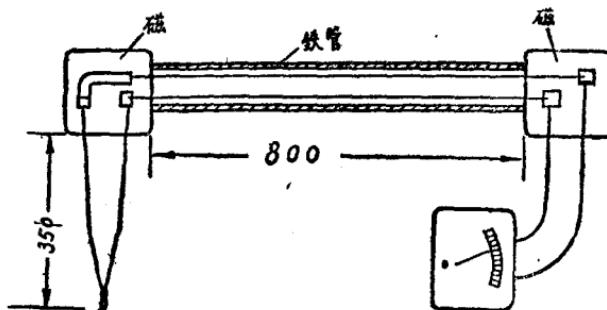


图 1

時間內，就可測得銅液的溫度。
其結構示意图如圖 1。熱電偶
系採用表 2 的成份。

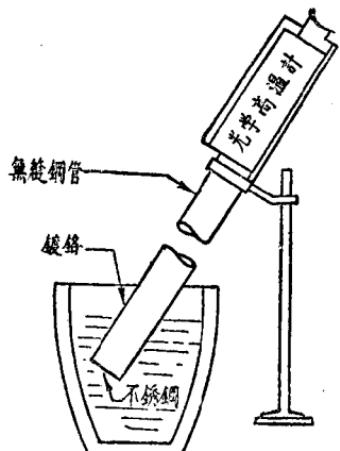


圖 2

(二) 光學高溫計——因在
銅液表面浮有一層氧化物，另
外尚有乳白色的光輝，故直接
使用光學高溫計，不易測得正
確溫度，應做成圖 2 的裝置，用
一鐵管，底部焊以不銹鋼片，光
學高溫計裝在鐵管的另一端，
測量鐵管底部反射出的顏色來
判斷銅液的溫度。

(三) 热電偶高溫計——將鐵管做的熱電偶高溫計，截去一
段，用石墨管代替，使用情況尚佳，其結構如圖 3。

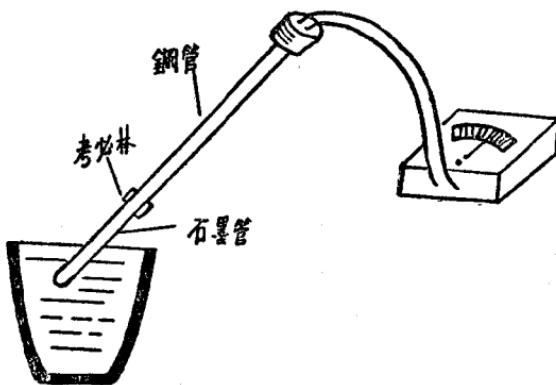


圖 3

(四) 用肉眼判斷——用旧料熔化銅液出炉后，當溫度較高
時，可用撇渣棒將渣撇除，即見一塊塊鋅灰自銅液中浮出（比

銅元小一些，此時溫度約 $1,200^{\circ}\text{C}$ ，俟溫度降低，鋅灰浮出減慢，即可進行澆注。此方法主要適用於 Броцнз-7-5-1 及 Броцнз-3-11-5 等牌號。

4. 几种錫青銅澆冒口的例子

(一)對厚的鑄件一定要考慮適當的補縮，如圖 4 是蒸汽機上用的偏心輪圈，最初採用壓力澆口及開澆口，但得出的鑄件在澆口鋸掉後有細孔或縮穴，後改用圖 4 的澆注系統，將直澆口及內澆口放大，使澆口起補縮作用，即得到很好的結果。其他像圖 5 的厚大軸承，最初用壓力澆口及開澆口而無冒口，澆出鑄件均有縮穴，以後採用邊冒口，即得很好的鑄件。

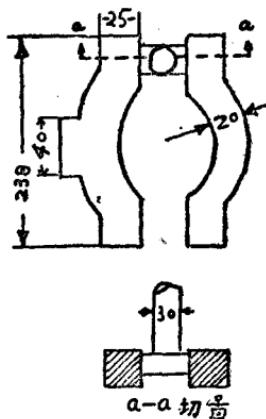


图 4

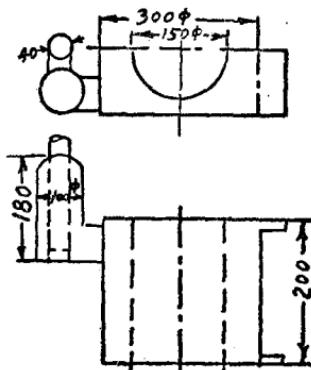


图 5

(二)對耐水壓鑄件，在厚薄切面變更的地方使用冷鐵。錫青銅因凝固範圍廣，在熱節的地方凝固時間慢，樹枝狀結晶有時長生，像有法蘭的部分，往往形成熱節，而嚴重時熱節部分即產生裂紋，如圖 6 A 的鑄件上部的法蘭生成熱節，在水压试驗時滲

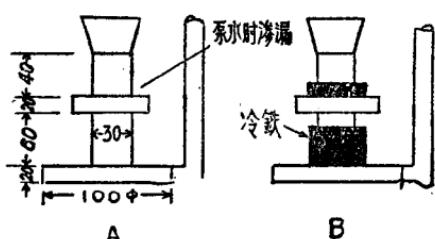


图 6 Броц 10-2

漏, 以后采用图 6 B 的形式, 在法蘭附近使用冷鐵, 裂紋及压漏即大为减少.

錫青銅中使用冷鐵时, 其冷鐵厚度在薄鑄件中, 与鑄件激冷部分相同, 当砂型經烘干后, 必須在

冷鐵表面刷上涂料, 否則鑄件表面产生大量小孔. 涂料成份有两种.

一号涂料 机油 95% 石墨 5%

二号涂料 松香 10% 无水酒精 90%

一号涂料涂刷好后, 須用噴灯烘过, 因表面油层不能太厚, 但太干时又失去涂料的作用, 二号涂料使用效果較佳, 不必用噴灯烘烤, 因涂好后酒精自行蒸发, 可立刻配箱澆注.

冷鐵溫度控制在 $60^{\circ}\sim 100^{\circ}\text{C}$, 溫度过高时易产生大粒气孔, 如图 7 B.

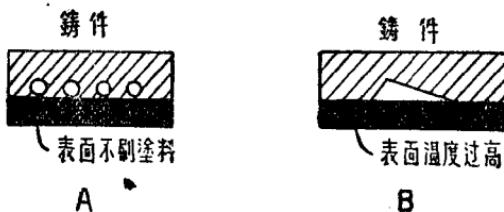


图 7

在使用冷鐵的鑄件上, 內澆口不要开在冷鐵前面, 否則流出澆口的銅水, 將涂料刷走, 冷鐵过热即易在鑄件表面形成大粒气孔, 如图 8, 因內澆口冲刷, 表面形成气孔.

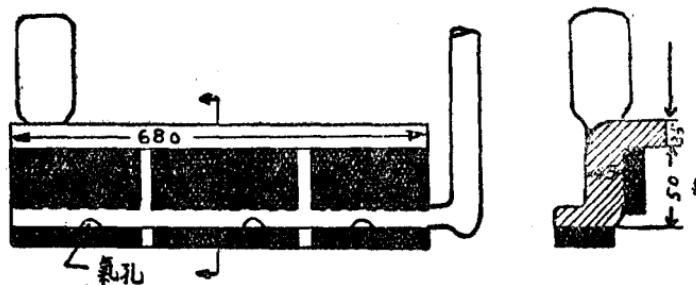


图 8 Eros 10-10

(三) 法蘭軸承的澆冒口商榷——图 9 是一种有法蘭的炮銅軸承，A 式及 B 式法蘭在上部，造型時較為簡單。但在澆注后，因金屬在高溫時強度低，上部的法蘭被砂型卡住，下部的筒子由

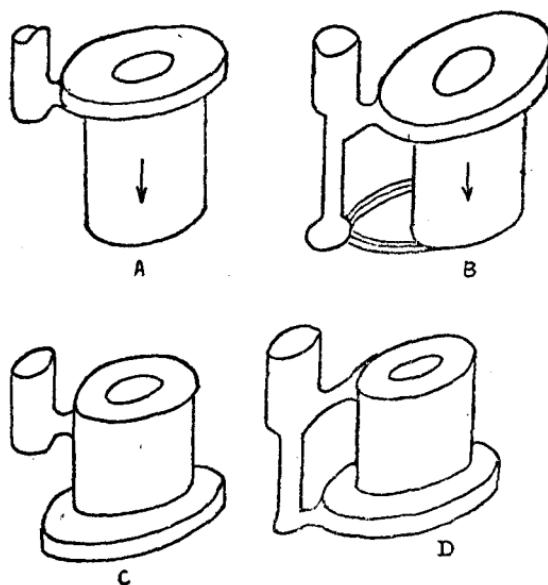


图 9

于重力作用向下收縮，故易在法蘭和筒子連接處產生裂紋，因此改成C及D式。在C式中雖然澆口起着補縮作用，但易于產生冲砂現象，故改成D型，銅水先自下部進入法蘭，到达相當高后，自上部內澆口进入，將上部的直澆口放大，作为補縮作用，故D式最佳。

(四)用硬模鑄造軸套——當大量生產時，可采用硬型澆注，像圖10的軸承，長而細，垂直澆注時，往往不能很好補縮，可使用硬型澆注解決其補縮，既能保証質量，又能節省工時。

鐵模的內壁澆冒口如圖11，其內壁做成 $1:50$ 錐度，用底篩子澆口，使氣體易于向上部逸出。鐵模在配箱前，須進行預熱，

溫度在 $100^{\circ}\sim 200^{\circ}\text{C}$

之間，一般可在模子中部，鑽一小孔，用水銀溫度計測量溫度，鐵模溫度不能过高，否則生成大粒氣孔。

銅水的澆注溫度應較砂型澆注高出 60°C ，澆注速度宜快，一般500公厘高的銅套，其澆注速度為9秒或更小，可得無冷軋的表面，銅套的補縮，靠澆注時控制，開始澆得較快，以後逐漸減慢，達到一面澆注一面凝固的目的。

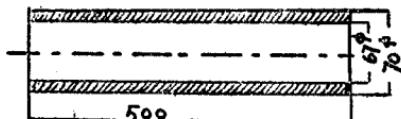


图 10

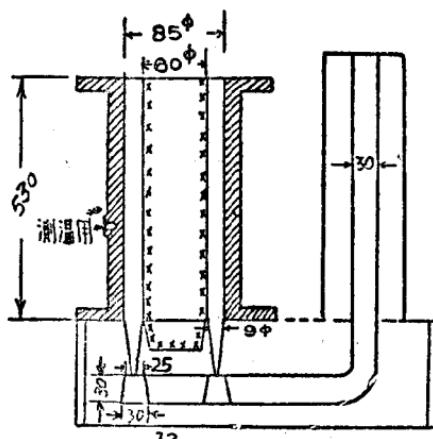


图 11

2. 鋁青銅

鋁青銅中的鋁易于氧化，生成氧化鋁，比重 4.0，成懸浮狀態在銅液中，而且縮性大，所以大家一听到就傷腦筋。这里將介紹一些熔化中的体会。

1. 鋁青銅的熔化

(一) 原材料的选择——倘使用精銅(火煉銅)作为原料，可能带来的杂质是錫及鉛，所以最好采用电解銅作为原料，以免杂质过高影响物理性能。

在熔制 BrАМц9-2 时，錳鐵的含錳量应在 75% 以上，目前国内貴州有出产。

(二)攪拌問題——当紫銅及錳銅合金熔好，并用磷銅脫氧后，可加入鋁銅合金或純鋁。因鋁比重輕，浮在銅液表面，故需不断攪拌，在操作进行中，宜注意不弄破表面薄膜，应在銅液底下进行，以减少氧化鋁的生成，見图 12。

(三)中間合金問題——鋁在鋁青銅中，可用純鋁或鋁銅中間合金，或鋁鐵中間合金加入。加入純鋁时，因鋁比重輕，浮在



图 12

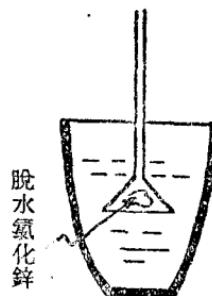


图 13

液面，增加攪拌時間，因而增加氧化鋁的形成。故最好做成中間合金形式加入。

在 БрАж9-4 中，為方便計，一般做成鋁鐵中間合金，其成份為 69.3% 的鋁，30.7% 的鐵；在 БрАмц9-2 中，一般做成鋁銅中間合金加入。

(四)氯化鋅加入問題——在熔化操作完毕，作爐前含氣性試驗後，倘表示銅液內有氣體，可加入氯化鋅去氣。市上購來的氯化鋅，應先進行除去水份的操作，然後保存在乾燥的地方，在使用前，包入鋁皮內，用有孔鐘罩壓入，如圖 13。倘在爐前試驗無氣體，可不必加入氯化鋅，氯化鋅吸濕性強，保存不好，就易潮解，加入銅水後，反增加氣體，某廠即因氯化鋅保存不善，結果使兩只大鍋輪報廢。

(五)成份調整問題——在爐前試驗弯曲度時，倘合金延性太大，可加入鋁，延性太小時，可加銅，詳見下述爐前試驗一節。

(六)試棒鑄造形式——
鋁青銅因縮性大，一般採用底注式基爾氏試塊，見圖 14。

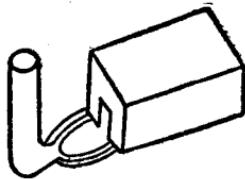


图 14 基尔試块

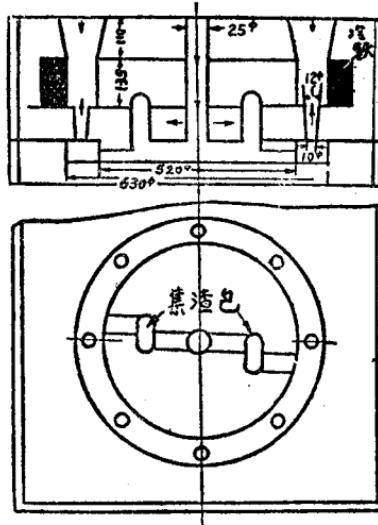


图 15 БрАж 9-4 蜗輪圖

2. 鋁青銅的澆冒口——鋁青銅因縮性大，故應首先考慮如何補縮，在不能補縮的地方，則採用冷鐵。因鋁青銅中有鋁，能形成氧化鋁薄膜復于鑄件表面，故冷鐵上不用涂料。開澆口時，須考慮平穩的澆注，目的為尽量減少在澆注途中形成氧化鋁，故鋁青銅的澆注系統，有如下的比例：直澆口：橫澆口：內澆口 = 1:1.2:1.5，為了減少旋渦的產生，故內澆口不能正對泥心。

(一) 鋁青銅蝸輪圈——圖 15 系一鋁青銅蝸輪圈的澆注系統圖，銅水自直澆口而橫澆口，經過兩個集渣包而進入環形橫澆口，用底篩子澆口進入鑄件，底篩子澆口應做成上大下小，減少噴射現象。在澆注時自冒口內觀察，見銅水很平穩進入大鑄件；冷鐵厚度為鑄件厚度的 0.8~1.0，冒口高度為鑄件高的 80%，加工余量每一面為 6~8 公厘。因冷鐵表面很易產生冷軋，澆注時從直澆口澆出鑄件本體，然後從冒口補入熱銅水。

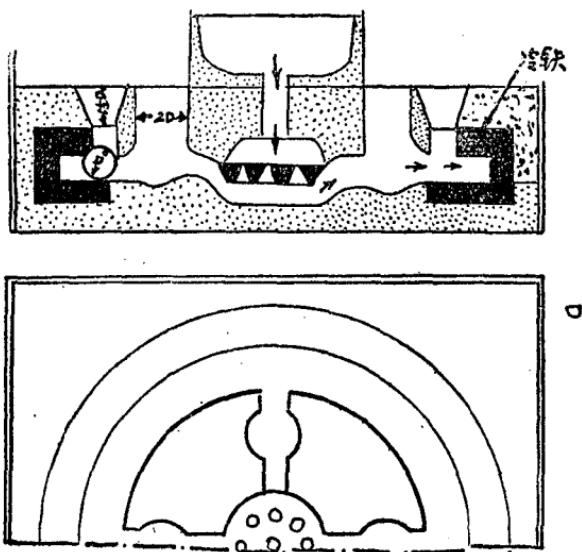


图 16