

上海市工业生产比先进比多快好省展览会
重工业技术交流参考资料

冲天炉熔炼



上海市工业生产比先进比多快好省展览会

重工业技术交流参考资料汇编

锻工、热处理、化学处理	江南造船厂等編.....	0.26元
大型结构件的焊接.....	浦东造船厂編.....	0.10元
机床及刀具.....	上海汽輪机厂等編.....	0.16元
碱性轉炉.....	上海鋼鐵公司編.....	0.16元
电 鍍.....	上海医疗器械厂等編.....	0.20元
介紹几种先进夹具.....	上海交通大学机械工艺教研組編...0.14元	
胜利滾刀和进步滾刀..	上海矿山机器厂編.....	0.10元
水玻璃造型.....	上海机修总厂等編.....	0.16元
鑄工仪表.....	上海鋼鐵公司編.....	0.12元
鉆、鉸、攻絲及其他....	上海鍋爐厂等編.....	0.24元
各种澆冒口.....	上海鍋爐厂等編.....	0.17元
工夹具.....	上海汽輪机厂等編.....	0.23元
专用设备.....	天祥仪表厂等編.....	0.12元
冲天炉熔炼.....	江南造船厂等編.....	0.13元
鑄造生产.....	上海第三钢厂等編.....	0.27元
軋 鋼.....	上海鋼鐵公司等編.....	0.08元
电焊及气焊.....	上海矿山机器厂編.....	0.27元
自动及半自动焊.....	浦东造船厂等編.....	0.13元
电加工.....	新成仪表厂等編.....	0.09元
測量檢驗.....	上海机床厂等編.....	0.17元

交通运输业技术交流参考资料

汽車检修經驗.....	上海市交通运输局审編.....	0.12元
-------------	-----------------	-------

科技卫生出版社出版 各地新华书店經售

冲天爐熔煉

目 录

- | | | |
|-----------------------|-------------|----|
| 1. 冲天炉改装小风口小結..... | 江南造船厂編..... | 1 |
| 2. 冲天炉連續熔鐵(不打炉)法..... | 上鋼三厂編..... | 9 |
| 3. 三排小风口冲天炉..... | 上海鍋炉厂編..... | 13 |

1

冲天爐改裝小風口小結

(一) 目的

吸收兄弟厂的先进經驗，結合本厂具体情况，在不影响
鐵水質量和不增加硅、錳燒損量的基础上，改进冲天炉风口
结构，达到改善熔化情况，使鐵焦比能稍有提高。

(二) 一般情况

(1) 本厂原用冲天炉是 $\phi 800$ 公厘，按苏联标准結構的
三排风口冲天炉(附图1)，有效
高度是4公尺，风口尺寸見表2
所列。

(2) 所用鼓风机的类型为离
心式；馬力 30 HP；风量 110；
风压 760 公厘水柱。

(3) 所用焦炭为吳淞焦，成
分：硫 0.69 ~ 1.05；水分 0.94 ~
1.39；灰分 12 ~ 13.26；揮发物

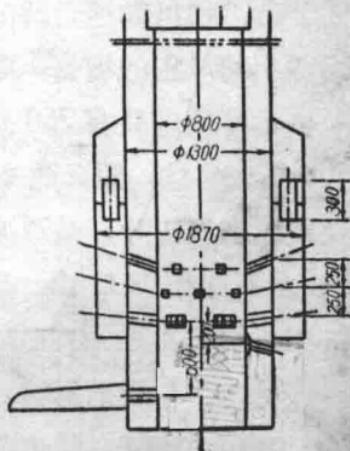


圖 1

1.04~2.60。

(4) 熔化情况及炉渣成分見表3。

(5) 本厂所用鑄鐵牌号及配料見表1。

表1 鑄鐵牌号配料表

本厂牌号	苏联牌号	廢鋼(%)	廢鋼屑(%)	新生鐵(%)	旧生鐵(%)	澆冒口(%)
1#	МСЧ 28-48	30	10	30	30	10
2#	МСЧ 21-40	15	10	30	45	
3#	СЧ 15-32		10	25	65	
•#	СЧ 12-28		5	25	70	
球I	СПЧ-II	10~30		70		10~30
球II	СПЧ-Ф			100		

由于我厂是修造船厂，产品非常不固定。同时还代其他厂鑄造机件，所以品种繁多，属于单件生产，并且产品的重量也相差悬殊，从1公斤开始至10吨左右，厚薄也从5公厘开始至200公厘。

(三) 改小風口考慮的主要問題

(1) 根据其他資料的經驗介紹，由于风口面积的縮小，必須引起风压的增高，才能保証风量足够，而我厂离心式鼓风机本身风压只有760公厘水柱，在大风口时最高风压打到800公厘水柱，假如改小风口后是否还能繼續增加风压，以及在原来风压时，是否亦能保証风量足够，熔化正常。

(2) 在大风口时，出鐵溫度达1,400°C左右，熔化率在4吨或4吨以上，如果改小风口，由于风量的关系是否会使溫度及熔化率受到影響。由于上述两个問題，使我們在改小风口时，采取了以稳步前进的方式。

(四) 試驗情況

(1) 冲天炉所有結構如图 1 未变，只把风口改小。

(2) 风口情况見表 2。

(3) 第一次所改的小风口在开始几炉，层鐵焦比仅 $1:8$ ~ $1:9$ ，虽温度亦达到 $1,400^{\circ}\text{C}$ 左右，但熔化速度却降低，在 3 小时熔化中平均只 $3 \sim 3.5$ 吨，特别是开始一小时只达到 2 吨。我們为了找出熔化过慢的原因，首先发现爐壁侵蝕地帶下降，覺得底焦可能过高，因此我們就逐步降低底焦高度，使开始的熔化速度有了提高，但平均熔化率还只达到 4 吨，有时甚至不足。为了使熔化率和鐵焦比再提高，我們在风口上作了考虑，增大了第二排輔助风口，同时在操作上亦加以改进，并固定了底焦高度，使得熔化率和鐵焦比都有所提高。数据見表 3。

冲天炉侵蝕情况如图 2 所示。

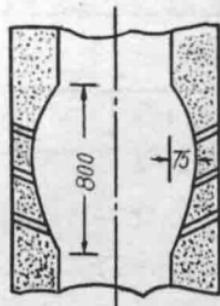


圖2 爐壁侵蝕圖

(五) 操作上的改进

在試驗小风口中，由于开始熔化速度慢，很难解决。偶然有一次因为点火的时间太迟，因此在第二批底焦时进行了鼓风，結果使鐵水在开始熔化速度就有显著的提高。又有一次因鑄件来不及配箱，延迟了一小时多才开风，同样也使鐵水温度高及熔化速度提高，这两件偶然的情况給我們很大的启发，找出了开始熔化率慢的問題。我們認為改小风口后使自然通风增加了困难，因此决定了解决办法。1. 增加点火到

表2 風口結構表

爐號	爐膛斷面積 (平方公厘)	主風口				
		數目	尺寸 (公厘)	總面積 (平方公厘)	占爐膛斷面積 (%)	占風口斷面積 (%)
原來	502400	6	180×95	102500	20.42	79.5
改1	450000	6	Φ50	11800	2.62	67
改2	450000	6	Φ50	11800	2.62	62.5

二排風口					
數目	尺寸 (公厘)	總面積 (平方公厘)	占爐膛斷面積 (%)	占風口斷面積 (%)	斜度
6	55×40	13200	2.63	10.25	10
6	Φ25	2940	0.655	16.5	10
6	Φ30	4200	0.945	22.2	10

三排輔風口					總風口 斷面積 占爐膛 斷面積 (%)
數目	尺寸 (公厘)	總面積 (平方公厘)	占爐膛 斷面積 (%)	占風口 斷面積 (%)	
6	55×40	13200	2.63	10.25	15
6	Φ25	2940	0.655	16.5	15
6	Φ25	2940	0.655	15.3	15

表3 煙化情況表

爐號	煙化率	底焦高度 (公厘)	底焦重量 (公斤)	爐 潛 成 分			層鐵 焦比	風壓 (公厘 水柱)	出鐵溫度 °C
				CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃			
原来	4 吨/小时	1500	560	24.36 ~28.4	47.50 ~53.3		2.84 ~4.54	5.05 ~5.45	1:7.5 800 ~1440
改 1	4 吨/小时	1350	500	24.45 ~25.9	45.69 ~49	12.28 ~11.50	6.78 ~6.98	3.68 ~5.83	1:8 ~1:9 850 ~1440
改 2	4.5 吨/小时	1300	480	27.38 ~28.74	45.9 ~46.7	11.56 ~15.2	6.85 ~6.9	3.68 ~4.43	1:11 ~1:12 850 ~1440

开风时间，原来是2小时，延长到4小时；2.在点火到开风2小时中在加第二批底焦后鼓风5分钟左右，帮助底焦燃烧，根据我們生产情况，我們采用了第二种办法，使开始的熔化率提高20~30%。

(六) 几个問題的看法

(1) 底焦問題的看法

根据我們十几次对冲天炉炉壁侵蝕情况所作的觀察和比較，原来三排大风口，侵蝕长度1,500公厘，最大深度在三排輔风口以上500~900公厘处，深度90公厘，侵蝕最大高度在三排輔风口以上1,300公厘处。認為改变小风口后炉壁侵蝕下降(見图2炉壁侵蝕图)，是由于高温带下降的原因所引起，而底焦仍維持在三排大风口时的情况或相应的增加，这势必会引起底焦不必要的消耗，同时亦会使开始熔化时熔化率降低，因此我們在試驗中对底焦高度作了統計(見表4)。

表4 底焦高度对开始1小时的熔化影响

底焦高度(公厘)	1700	1500	1350	1250
开始时1小时熔化率 磅/小时	3000~4000	4000~5000	5000~6000	7000左右

目前我們所采用的底焦高度在1,250~1,300公厘。

(2) 接力焦和层焦問題

我們在开始时，認為不加接力焦对正常熔化有利，所以在試驗时开始用固定的层焦，而采用不加接力焦的办法。发現在加入廢鋼多的孕育鐵中，在澆注时温度降低快，最后造成无法澆注，而廢鋼加得少的鐵中，情况很好(温度都在

1,400°C 左右)。因此我們考慮在多加廢鋼的孕育鐵中(即本厂 1#、2# 鐵),在前面加接力焦 20 公斤, 同時我們在 3#、4# 鐵中層鐵焦比 1 : 12, 在 1#、2# 鐵 1 : 11, 由於這樣, 使鐵水溫度維持在 1,400~1,440°C 左右, 也沒有澆不到的現象。溫度變化一般在開始熔化 10 分鐘時, 鐵水溫度在 1,380~1,390°C, 10~20 分鐘時達 1,400°C 左右, 在 20 分鐘後溫度保持在 1,400~1,420°C, 維持溫度方法加接力焦, 以每 10 批加 20 公斤, 但有時是加在普通鑄鐵和孕育鑄鐵的交界上。

(3) 風壓問題

由於使用小風口, 在理論上講, 風壓應增加才能使風量進入足夠, 同時深入爐子中心, 因此在許多資料中風壓提高很多, 但由於風壓的提高, 使風速增加, 造成鐵水易氧化, 使在爐渣中氧化鐵增多。如果能夠在不降低熔化率的情況下, 使風壓比大風口稍增高一些, 對燒損來說亦可減少(見表 5)。

表 5

風壓 公厘水柱	爐 �渣 成 分						爐渣顏色
	CaO	MnO	FeO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	
800	34.34	2.20	3.79	44.76	14.30	1.00	綠色
900	25.1	4.6	15.5	43.31	12.29	1.00	黑色(注)

注: 廢鋼屑較多

但由於風壓 800 公厘水柱時熔化率只有 3.15 噸左右, 因此我們採用 850 公厘水柱的風壓。

(七) 几点体会

(1) 显著减少了廢氣的热損失, 在大風口時, 加料口火

焰噴出作为熔化正常的标志，温度在 500°C 左右，改小风口后，加料口看不到火焰，有时甚至用手亦可从加料口伸到炉中，温度在 $50\sim100^{\circ}\text{C}$ ，因此使这部分热损失大大降低。

(2)降低了底焦及层铁焦比，并且也不会影响到铁水质量，每炉减少低焦80公斤，层焦从 $1:7.5$ 提高到 $1:11\sim1:12$ ，而铁水温度却保持正常。

(3)减少了炉壁侵蚀，节约了修炉材料，同时亦为生产量高时打好基础。

(4)提高铁焦比必须抓住思想和共同合作，发挥集体力量。1. 我们是以铸造研究推广小组来负责这工作的，在试验期间，车间中每开炉一次，这小组全体人员参加，进行观察、记录，并征求操作人员意见。开炉结束后，第二天即进行分析研究，并决定是否再提高铁焦比，在会上决定后再试，因此避免了问题的发生。2. 提高铁焦比中，每提高一次，差不多每次都先在厚大的普通铸造件中试，在有把握后再试普通铸造和孕育铸造，以避免报废。

由于通过以上两方面着手，使铁焦比能够提高。

附注：硅锰烧损，因在大风口时没有正确资料，在改小风口后由于原料混杂，所以也无法查明硅锰烧损多少，但我们在控制过程中，配料相同，而所得到白口数亦接近，根据这点，我们认为硅锰烧损不多。

2

冲天爐連續熔鐵(不打爐)法

今年二月間我廠鑄造車間學習了蘇聯先進經驗“冲天爐不打爐法”①成功，使冲天爐的操作方法有了很大的改進，燃料有了節約，鐵水溫度提高。現將這一方法介紹如下：

通常冲天爐在熔鐵終了以後，都要打爐，把爐中所有熔化後剩余的紅熱的鐵塊和焦炭排出來，然後等爐內冷卻後進行修爐。這兩道工序是繁重而危險的。其實，如果冲天爐熔鐵時間不長，爐襯損壞不多，也就不需要修理，只要把加入爐中的全部金屬爐料熔化，並從爐中排出所有的鐵水和爐渣，可以不必打爐。

我廠鑄造車間現有兩座有前爐的3噸冲天爐，產品是鋼錠模和一般鑄鐵件和少量球墨鑄鐵件，需要每天開爐，每次熔鐵約10~15噸，開爐時間每次約4~5小時。兩只冲天爐輪流使用。根據我廠情況，採用連續熔鐵法是完全可能的。

這兩座冲天爐的主要尺寸數據如下：

(1) 爐膛內徑：600公厘；

① 阿納寧，切爾諾卜羅云欽合著：“鑄鐵的冲天爐熔化”，機械工業出版社

(2) 有效高度：3.9公尺(主风口到加料門)；

(3) 三排风口，每排6个：

主风口尺寸：出口 ϕ 50公厘，入口 ϕ 80公厘；

二、三排风口尺寸：出口 ϕ 30公厘，入口 ϕ 50公厘。

(4) 风口斜度：

主风口 10° ；第二排风口 15° ；第三排风口 20° ；

(5) 两排风口之間距离：

主风口与第二排风口之間距离：200公厘；

第二排风口与第三排风口之間距离：250公厘；

(6) 底焦高度：第三排风口上1,000公厘重約300公斤；

(7) 每批焦炭：22公斤，每批鉄料400公斤；

(8) 鉄水温度： $1,310^\circ\text{C}$ (光学高温計讀數，未校正)；

(9) 风量：50立方公尺/分鐘，风压600~700公厘水柱；

(10) 离心式鼓风机，25匹馬达皮带带动。

在最初試驗連續熔鐵时，我們使用第一种方法(如图1)，即在全部炉料熔化后就停止送风，将鉄水和炉渣出清。这时炉内剩余焦炭約到第一排风口，再增添一部分焦炭到三排风口。

焦炭上可以洒一些水。为了避免吸入空气而引起焦炭燃燒，把风口、出鉄口和出渣口全部紧密堵塞，在焦炭上并复盖一层湿木屑，在加料口上并用鐵皮遮盖，讓炉子这样保持到下一次熔鐵。最初由于风口封閉不紧，炉内焦炭局部有燒旺現象，把木屑燒着，这时須立即增加湿木屑，并检查风口，把漏风处堵紧。炉内焦炭一直

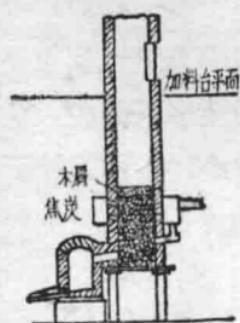


圖1 連續熔鐵的冲天爐
在停爐时的准备状态(第一种方法)

未熄，到第二天在熔化以前，檢查出鐵口和出渣口，并无渣子和鐵水堵塞現象，就把底焦加足到規定高度，然后加入炉料，进行鼓风，炉子又开始正常工作。第二炉的第一出鐵水溫度是 $1,310^{\circ}\text{C}$ ，和第一炉鐵水溫度相同。

第一炉熔鐵后，炉衬損坏最深处为 60 公厘左右，地位在第二排风口与第三排之間。第二次熔鐵后，炉衬損坏最深处为 100 公厘左右，地位相同。我厂这两座冲天爐的炉衬厚度为 300 公厘，炉衬材料配合方法如下：

旧石英砂	47%	白坭	14%
石英粉	39%	清水	适当

以上材料在混砂机中軋輶 20~30 分鐘，人工捏成团状，在修炉时敷在炉壁上，用木錘冲紧。

由于炉衬較厚，每次熔鐵損耗不多，因此連續熔鐵逐步由二次增加为三次；有时甚至用到四次。使用三次后，炉衬損坏最深为 150 公厘左右，共熔鐵 40~45 吨。

在使用这种方法以后，虽然收到了一定的經濟效果，如节省了修炉人工每年約 200 工，烘炉木柴每年約 72 吨，但焦炭并不节省，因为过去在每次打炉时，有回炉焦約 100 公斤，而采用不打炉法后，这种回炉焦就沒有了，而且由于炉內焦炭即使将所有风口紧密封閉的情况下，在炉內还是有空气流通，造成焦炭的燃燒和損耗，因此經過研究，决定采用第二种連續熔鐵法（如图 2）。

第二种連續熔鐵法是在全部炉料

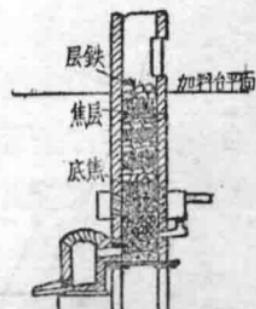


圖 2 連續熔鐵的冲天爐
在停爐时的准备状态(用第二种方法)

熔化后，停止送风，将铁水和炉渣出清，并补加焦炭，到底炭高度，然后把风口、出铁口和出渣口封闭，再加入炉料到加料口的高度，上面不必再加木屑，就可使炉子保持到第二次熔化。

使用这种方法以后，由于在封炉过程中空气流通减少，就使焦炭的消耗减少，并且由于炉料在炉中经过长时间的预热，就使第二炉的最初几出铁水温度提高 $25\sim30^{\circ}\text{C}$ ，可以达到 $1,340^{\circ}\text{C}$ 。温度的提高保持前三出铁水，在第四出铁水以后，温度稍有降低，每出约降低 $5\sim10^{\circ}\text{C}$ 。

采用连续熔铁法以后，不但节省修炉和打炉人工，节约木柴和焦炭，提高铁水温度，而且可以每天开炉两次，这样就使场地利用率提高一倍。

使用连续熔铁在操作上很简便，但要注意下面几个问题：

(1) 铁水要熔清，因此需要熔化工段与浇注工段紧密配合，使熔铁量不太大，也不太少。在最后两批铁熔化时铁块要小，而且均匀，使铁料同时熔化，最后两批焦炭要稍增加，使铁水温度高，炉渣稀薄，容易出清。

(2) 开炉前要检查出渣口和出铁口。如果发现堵塞，可以把前炉上面盖子打开，把出铁口或出渣口打通修好后再将盖子盖好。如果出渣口和出铁口都已畅通，再进行鼓风检查过桥是否畅通，如果发现过桥不通，可以把过桥上面的盖子打开，把过桥打通后再把盖子盖好，经过这些检查以后，可以保证顺利开风熔铁。

(3) 使用小风口对于连续熔铁比大风口更为有利，因为使用小风口可使封炉以后焦炭消耗减少。

3

三排小風口冲天爐

1957年6月，我們開始進行冲天爐小風口的試驗工作，經過二個月的試驗，于9月正式投入生產。根據一年來的生產情況，可以看出冲天爐使用小風口是有一定的優越性。目前全國處於技術革新時期，我們願將在試驗過程中和正常生產中的情況，作一介紹，與兄弟各廠來交換意見，達到共同提高的目的。

(一) 采用小風口的依據簡述

冲天爐熔化鐵水，是一個熱交換過程，故爐內高溫帶的最高溫度愈高，鐵水更能吸熱，鐵水的溫度也愈高；爐內的爐氣分布得愈均勻，鐵水與爐氣在爐內的熱交換面也愈善，鐵水吸熱的情況也就愈好，因此鐵水過熱的溫度也就更高，或者能夠節省焦炭的消耗量。

高洛特采夫做了一個試驗，他以三種不同的風速送風，當煤塊的大小(2.6~3.7公厘)不變時，得到這樣的結果(圖1)：燃燒帶的溫度有了提高，燃氣中的氧化碳含量也有了增

加。燃燒帶溫度的提高，也就是爐內的高溫帶的最高溫度有了提高，因此，可以提高進風的速度來提高高溫帶的最高溫度。

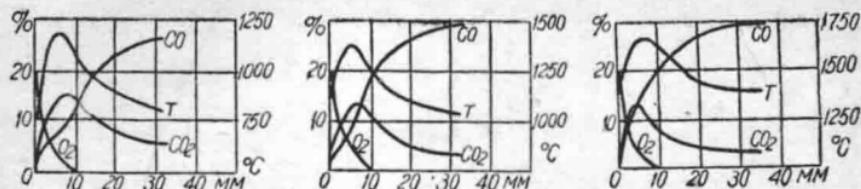


圖 1

在高爐方面有這樣的資料，當進風口的直徑從 200 公厘增大到 250 公厘，每一個進風口供應的風量大致不變時，從每個進風口進入的風速就從 111 公尺/秒降低到 71 公尺/秒，氧化帶在水平方向也就縮小 250 公厘（圖 2）。這就說明，進風口地方風速的增加，能擴大氧化帶的水平面積，因此，也可以提高衝天爐的進風速度來擴大氧化帶的水平面積，使鐵水與爐氣在爐內的熱交換面得到改善。

此外，提高進風的速度，還能提高焦炭的燃燒速度，增加熱交換系數等，也促進了熱交換效率的提高。因此，衝天爐採用小風口，能夠提高鐵水的溫度或節約焦炭的消耗量。

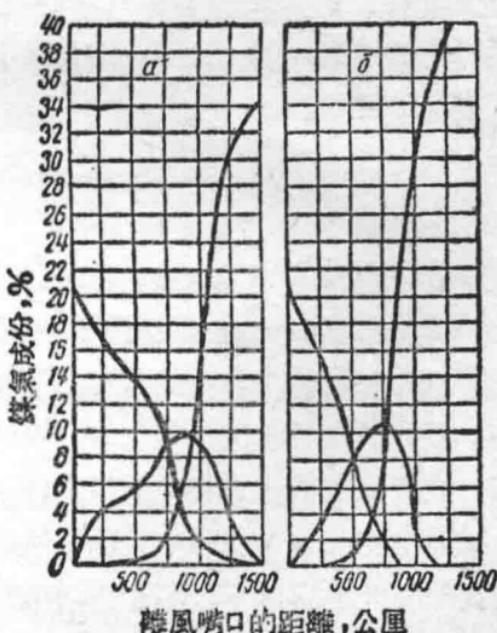


圖 2