

# 气鋸工和电鋸工

苏联 阿·亞·拉札列夫著

煤炭工业出版社

要 約 補 內

# 气 锢 工 和 电 锢 工

苏联 阿·亞·拉札列夫著

周光父譯

苏联煤炭工业部干部管理局批准作为培训班教材

МЕДИАПОДГОТОВКА

煤 炭 工 業 出 版 社

## 內 容 提 要

本書叙述了有关焊接工作、焊接所用设备、工具及附件、进行气焊及电弧焊时的安全技术规程等一般知识，说明了在井下进行焊接时所应注意的事项，並简要地介绍了焊接材料和这些材料的性质，焊接工作的计划和技术定额等。本書可用作煤炭工業中气焊工和电焊工訓練班的教材。

著者：苏联 A. Я. ЛАЗАРЕВ

譯者：周光父

煤炭工业出版社出版 煤炭工业出版社

## ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

苏联 A. Я. ЛАЗАРЕВ 著

根据苏联国立煤矿技术书籍出版社(УГЛЕТЕХИЗДАТ)

1955年莫斯科第1版譯

443

## 气 焊 工 和 电 焊 工

周 光 父 譯

\*

煤炭工业出版社出版(地址：北京京長安街煤炭部)

北京市書刊出版營業許可證字第 084 号

北京市印刷一厂排印 新华书店發行

\*

开本78.7×109.2公分 $\frac{1}{2}$ \* 印张4 $\frac{5}{16}$ \* 字数82,000

1956年11月北京第1版

1956年11月北京第1次印刷

统一書号：T15055·92 印数：0,001—7,600册 定价：(10)0.70元

# 目 录

緒論 .....	3
第一章 金屬的簡要常識 .....	5
1. 概述 .....	5
2. 鑄鐵 .....	5
3. 鋼 .....	6
第二章 主要的鋲接種類 .....	9
第三章 电弧鋲 .....	11
1. H. H. 宾那爾多斯鋲法和 H. Г. 斯拉維揚諾夫鋲法 的本質 .....	11
2. 鋲接時金屬組織的改變 .....	12
3. 鋲弧 .....	13
4. 手工弧鋲機 .....	15
5. 手工弧鋲的工具和附件 .....	24
6. 电鋲条 .....	26
7. 用交流电和直流电鋲接 .....	31
8. 手工电弧鋲技术 .....	31
9. 鋲接規範的选择 .....	43
10. 电鋲工作地点的組織 .....	44
11. 鋲薬層下的自動鋲和半自動鋲 .....	45
12. 进行电鋲工作时的安全技术、防火措施、生产衛 生和急救 .....	55
13. 鋲接煤矿井下輕便鐵道鐵軌接口时的安全措施 .....	60

<b>第四章 气焊</b>	62
1. 焊接时用的气体	63
2. 添加材料	66
3. 乙炔发生器	67
4. 气瓶和减压器	76
5. 焊炬	86
6. 乙炔软管和氧气软管	93
7. 焊接工作的组织	94
8. 气焊技术	96
<b>第五章 焊接引起的应力和变形</b>	101
<b>第六章 焊接接头和焊缝</b>	104
1. 焊接接头和焊缝的基本类型	104
2. 焊缝图例	106
3. 焊缝标准缺陷，产生缺陷的原因和消除方法	107
4. 焊缝质量的检查	107
<b>第七章 金属的气割和电弧切割</b>	112
1. 气割	112
2. 电弧切割	121
<b>第八章 铸铁的焊接</b>	122
1. 电弧焊	123
2. 气焊	126
<b>第九章 焊接工作的计划和技术定额</b>	128
1. 焊接工作的计划	128
2. 焊接工作的技术定额	129
3. 焊工的劳动报酬制度	130
<b>附录</b>	134

# 目 录

緒論 .....	3
第一章 金屬的簡要常識 .....	5
1. 概述 .....	5
2. 鑄鐵 .....	5
3. 鋼 .....	6
第二章 主要的鋲接種類 .....	9
第三章 电弧鋲 .....	11
1. H. H. 宾那爾多斯鋲法和 H. Г. 斯拉維揚諾夫鋲法 的本質 .....	11
2. 鋲接時金屬組織的改變 .....	12
3. 鋲弧 .....	13
4. 手工弧鋲機 .....	15
5. 手工弧鋲的工具和附件 .....	24
6. 电鋲条 .....	26
7. 用交流电和直流电鋲接 .....	31
8. 手工电弧鋲技术 .....	31
9. 鋲接規範的选择 .....	43
10. 电鋲工作地点的組織 .....	44
11. 鋲薬層下的自動鋲和半自動鋲 .....	45
12. 进行电鋲工作时的安全技术、防火措施、生产衛 生和急救 .....	55
13. 鋲接煤矿井下輕便鐵道鐵軌接口时的安全措施 .....	60

<b>第四章 气焊</b>	62
1. 焊接时用的气体	63
2. 添加材料	66
3. 乙炔发生器	67
4. 气瓶和减压器	76
5. 焊炬	86
6. 乙炔软管和氧气软管	93
7. 焊接工作的组织	94
8. 气焊技术	96
<b>第五章 焊接引起的应力和变形</b>	101
<b>第六章 焊接接头和焊缝</b>	104
1. 焊接接头和焊缝的基本类型	104
2. 焊缝图例	106
3. 焊缝标准缺陷，产生缺陷的原因和消除方法	107
4. 焊缝质量的检查	107
<b>第七章 金属的气割和电弧切割</b>	112
1. 气割	112
2. 电弧切割	121
<b>第八章 铸铁的焊接</b>	122
1. 电弧焊	123
2. 气焊	126
<b>第九章 焊接工作的计划和技术定额</b>	128
1. 焊接工作的计划	128
2. 焊接工作的技术定额	129
3. 焊工的劳动报酬制度	130
<b>附录</b>	134

## 緒論

在所有国民经济部門中，都广泛采用金属的焊接。

1802年，B. B. 彼德罗夫院士首先在他的著作中，指出利用电弧热能来熔化金属的可能性。

不过差不多过了80年，B. B. 彼德罗夫院士的发现，才在金属的电弧熔炼及焊接方面得到实际应用。在电焊方面，是由于天才的俄国工程师 H.H. 宾那尔多斯及 H.G. 斯拉维扬諾夫的发明，彼德罗夫电弧才得到实际的应用。

现在，金属的电焊，越来越排挤以往的金属加工操作——铆接，而在某些情况，还排挤铸造。焊接之广泛用于工业方面，是因为可节约金属、劳动量小、可加快工作速度并可减低设备造价。

电焊因为有这些经济的及工艺的优点，现今在制造金属结构的工艺方面，乃占有首要地位，在建设煤矿矿井时，也越来越多地用来制造及安装矿井金属结构。

井下轨道接口也越来越广泛地采用电焊。焊接接口的目的，是造成更坚固可靠的轨道，消除接口处的碰撞，提高行车速度和安全，改善车皮的利用情况，减少铁轨及矿车与电机车走行部件的磨损，以及提高轨道的导电性和防止杂散电流。

焊接接口，可以减少制造铁轨连接配件的金属消耗量。

現在有好几种电鍛，其中应用最广的是用金屬鍛条的手工电弧鍛、鍛药層下的自动鍛与半自動鍛、以及电阻鍛，不过，后面这种鍛接，主要是用于同型制件的大規模鍛接。

鍛药層下的自动鍛，是一种最完善的电弧鍛法，广泛用来在平鍛位置鍛容易接近的和較長的鍛縫。

短鍛縫和曲綫鍛縫，以及在难于接近处和各种空間位置的鍛縫，利用手工电弧鍛及鍛药層下半自動鍛来施鍛，则較为方便和經濟。

在国民經濟中，特別在煤炭工業方面，也广泛应用气鍛(一般叫火鍛)。和电弧鍛比起来，气鍛有一些缺点，不过也有許多优点，例如利用气鍛可以进行复杂的修理工作，以及鍛接薄壁制件。在某些情况下，用气鍛鍛有色金屬，要比用电弧鍛容易些。金屬的气割也广泛应用。

# 第一章 金屬的簡要常識

## 1. 概述

工業方面应用黑色及有色金屬。

黑色金屬主要是鐵和碳的合金，隨着含碳量的不同，分成鋼和鑄鐵。含碳量在 1.7% 以下的鐵碳合金，通常叫做鋼，而含碳量百分比更高的鐵碳合金，則叫做鑄鐵。

黑色金屬被用来制造金屬結構、梁、構架、立柱、井架、管道、軌道、各種機器和機械等，約佔工業方面所用金屬的 90%。

銅、鋁、錫、鉛、鋅和它們的合金，都是应用最广的有色金屬。

青銅和黃銅是应用最广的有色金屬合金，青銅是銅和錫的合金，黃銅則是銅和鋅的合金。

用有色金屬可制各種機器零件、電工制件以及黑色金屬的各种保護層。

## 2. 鑄 鐵

含碳(碳用字母 C 表示)在 1.7—6.7% 的鐵碳合金，叫做鑄鐵。除碳以外，鑄鐵中还含有硫、磷、錳和矽等。

含碳量為 1.7—2.3% 的鑄鐵，应用甚少。在工業方面，含碳量約 3.5% 的鑄鐵，应用最多。

鑄鐵里面的碳呈石墨狀或鐵碳化合物狀。含有石墨狀

碳份的鑄鐵，其裂口呈灰色，叫做灰口鑄鐵；含鐵碳化合物——碳化鐵狀碳分的鑄鐵，其裂口呈白亮色，叫做白口鑄鐵。

在工業方面，灰口鑄鐵應用最多。和白口鑄鐵比較起來，灰口鑄鐵比較軟，比較容易用切削工具加工，也易于用模子澆鑄。

白口鑄鐵因為硬度高，不能鍛造。如果將白口鑄鐵進行特殊退火，則獲得塑性，在這種形狀將可以鍛造，因此叫做可鍛鑄鐵。

鑄鐵因為冷卻時收縮不均勻，很難鉗接，收縮可在鉗縫中引起巨大的應力，並可使基本金屬及鉗着金屬中產生裂縫。鉗接時矽的燒失，使得獲得有白口鑄鐵組織的鉗縫，鉗縫還具有較高的硬度和脆性。鉗接時所形成的難熔的氧化矽及氧化錳薄膜，也使得難于獲得優質鉗縫。

鑄鐵鉗接問題，將在第八章中比較詳細地研究。

### 3. 鋼

含碳量不超過 1.7% 的鐵碳合金，叫做鋼。

鋼按製造方法分為平爐鋼、托馬斯鋼、貝塞麥鋼、電爐鋼和坩堝鋼。

除開碳以外，所有鋼裏面還有數量不多的矽、錳、硫和磷，而且硫和磷屬於有害雜質之列。煉鋼時，從硫、磷含量有限的鋼中除去硫、磷是很困難的。

鋼隨用途不同，分為結構鋼、工具鋼及有特殊性質的鋼。

碳鋼根據其中含碳量的不同而作的標準分類，列于表1。

表 1

鋼的類別	含碳量(%)	應用範圍
低碳鋼	0.25以下	瓦斯管，板材，鋅條，螺栓，螺帽，型鋼軋製品
中碳鋼	0.25—0.55	套管，扳手，鉗子等
高碳工具鋼	0.55以上	鑽頭、刀具、螺絲板及其他工具

如果不知道鋼的類別，可將試樣在旋轉的砂輪上磨一下，以便大致確定鋼裏面的含碳量（圖1）。

這時，得到一組放亮的直線形火苗，這就是燃燒着的鋼粒。鋼粒成 $60-70^{\circ}$ 的角度從直線引出支線，發生閃光，而因錳閃光的支線，則成 $80-90^{\circ}$ 的角度。隨著鋼中含碳量的增加，發亮的直線變短和變粗，支線上閃光數目增加。

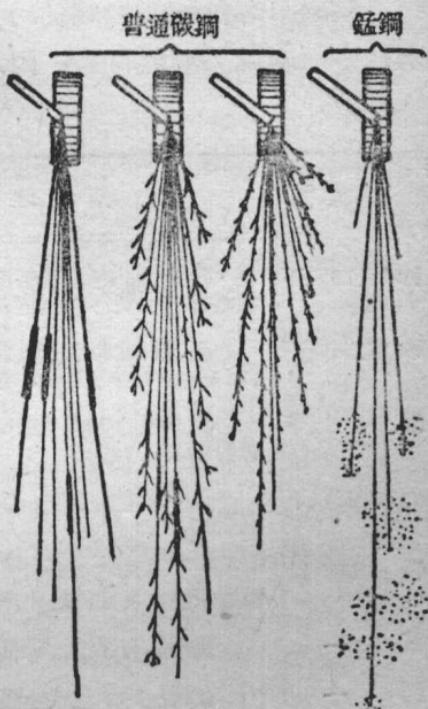


圖 1 各種鋼隨含碳量而異的火苗形狀

根据苏联国家标准 380-50 及 500-52 制造的 Cr.0, Cr.1, Cr.2, Cr.3 及 Cr.4 号热轧碳钢，是制造焊接结构的主要材料。

为了改善铁碳合金的机械性质，根据它的熔炼条件，往往其中混入一些杂质或掺入一些合金添加剂。利用锰及矽作合金添加剂，而硫、磷、氧及氮等，则是钢的杂质。

这些元素对钢性质的影响，列于表 2。

Cr.0 及 Cr.4 号低碳钢很好弯曲，加热到高温也不淬火。这些钢用各种焊法都好焊。

钢的可焊性随着含碳量的增加而变坏。和低碳钢比起来，中碳钢就要难焊得多，因为中碳钢在焊后冷却时，靠

表 2

添加 剂及 杂质	含 量(%)	对 钢 性 质 的 影 响
碳	1.70 以下	提高钢的强度及硬度，但进行弧焊时，降低其塑性；含量增加，促使形成气泡及裂纹；可焊性降低
矽	0.35 以下	是良好的脱氧剂；含量不超过 0.20—0.25% 时，可促使得到密致平滑的焊缝，含量甚大时，则提高硬度
锰	0.9 以下	提高钢的强度及硬度，帮助脱氧，即除去氧，减少硫的有害影响
硫	0.07 以下	是一种有害杂质，因为在轧制及焊接时，可促使金属产生裂纹
磷	0.085 以 下	也是一种有害杂质，因为可促使钢具有冷脆性；钢中含磷量较高，可使焊缝中产生裂纹
氧	一	使钢具有脆性；降低钢的塑性
氮	一	在焊接时从空气中混入金属，降低焊缝的塑性及冲击韧性

近鋸縫區淬火，可產生裂縫。其中包括工具鋼的高碳鋼，更不好鋸些。

鋸高碳鋼要預熱，採用特殊的鋸條、鋸藥和熔劑。

## 第二章 主要的鋸接種類

金屬部件得到不可分離的接頭的过程，就叫做鋸接，这种過程是利用接頭處的加熱或局部變形達到的。

和鉚接比起來，鋸接可大大節約金屬和勞動耗費，而且當強度相等時，鋸接結構要比鉚接結構簡單和輕得多，因為它不需要角板、連接角鐵、連接板以及鉚釘等（圖2）。

因為減少了划線工作量，以及有鑽眼、鑽埋頭孔、施鉚和捻縫等工作以及減少了輔助工人數目，就節約了勞動耗費。

鋸接不論用不用添加材料，都可以進行。

隨鋸接時接頭處所金屬狀態之不同，金屬的接合過程主要分為三類，即壓力鋸、熔鋸和鑄鋸。

進行壓力鋸時，金屬加熱到面團狀態。例如，進行鐵

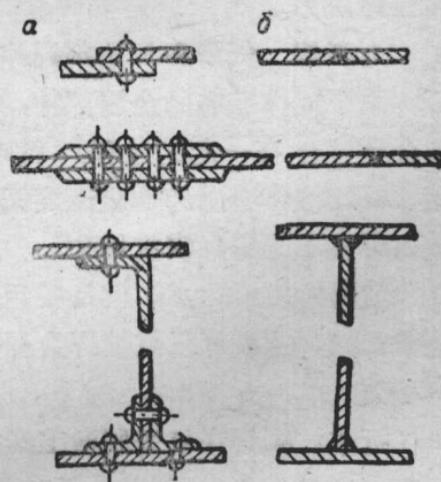


圖 2 鉚接及鋸接接頭簡圖  
a—鉚接接頭；b—鋸接接頭。

鋸時，金屬的面团狀態就相當于所謂鋸熱或白熱的溫度。將金屬的鋸接部分互相疊置利用錘子敲打，將其緊密地接合，即所謂鋸接在一起。鑄鋸只用于小的、次要的零件，因為採用這種鋸接時，鋸縫的強度不超過基本金屬強度的60%。

其他種類的壓力鋸，例如電阻接觸鋸——對接鋸、縫鋸（滾鋸）、點鋸、以及氣體壓力鋸，就可以得到好得多的結果。

和其他種類的鋸接比較起來，壓力鋸得到的鋸接接頭與基本金屬成分最為一致。

熔鋸就是接頭處的金屬熔成液體狀態，形成接頭時不用任何壓力。

電弧鋸、氣鋸和加熱劑鋸等幾種鋸接，都屬於熔鋸。

兩個固體狀態的金屬部件，利用所謂鋸料的熔化的添加金屬接合在一起的過程，就叫做鑄鋸，鋸料的熔化溫度，要比被鋸金屬的熔化溫度低得多。鑄鋸與熔鋸不同，鑄鋸時基本金屬並沒有熔化。

鑄鋸的主要優點，就是採用這種金屬接合法時，只需稍微加熱，這就可以使被鋸金屬部件的化學成分及組織保持不變。

近來，鑄鋸在機器製造工業方面廣泛使用，在許多情況下，成功地代替了鋸接。

鋸接時利用兩種能，即電能或化學反應能來加熱金屬，因此，鋸接可分為電鋸與化學鋸。

在某些情況，同時利用這兩種能。

### 第三章 电 弧 錛

#### 1. H. H. 宾那尔多斯錛法和 H. Г. 斯拉維揚諾夫

##### 錛法的本質

1882年，傑出的俄国發明家 H. H. 宾那尔多斯工程师建議用他所謂“电格費斯特”的电流的直接作用，来接合及拆开金属。

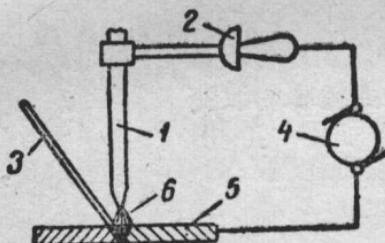


圖 3 用碳精電極的弧錛簡圖  
1—碳精電極；2—錛鉗；3—添加芯；  
4—錛接發电机；5—錛件；6—電弧。

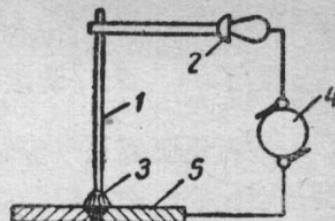


圖 4 用金屬錛條弧錛簡圖  
1—金屬錛條；2—錛鉗；3—電  
弧；4—錛接發电机；5—錛件。

按 H. H. 宾那尔多斯錛法，电弧是在碳精 电极 及被錛金属之間形成的。

为了填滿錛縫，从旁向电弧伸入金属棒(添加金属)，金属棒熔化，填滿錛縫(圖 3)。

1888年，H. Г. 斯拉維揚諾夫工程师將用于錛接的电弧热利用方法加以完善化。

按 H. Г. 斯拉維揚諾夫錛法，电弧是在金属棒(电极)和被錛金属之間形成的，这时，錛条熔化，填滿錛縫(圖 4)。

H. Г. 斯拉維揚諾夫鋸法与 H. H. 宾那爾多斯鋸法的基本区别，是用金属鋸条代替碳精电极，鋸条一边熔化，同时也是添加金属。

和 H. H. 宾那爾多斯法比較起来，H. Г. 斯拉維揚諾夫鋸法要普遍得多，因为它在技术和經濟方面都更合理些。

按工业方面，尤其是在建設矿井及矿坑时的煤炭工业方面采用的范围来说，現今采用的各种鋸法当中，用金属鋸条的电弧鋸佔第一位。这种鋸法在进行修理工作时也广泛使用。

## 2. 鋸接时金属組織的改变

进行电弧鋸及气鋸时的主要过程，就是金属的熔化，利用熔化来接合被鋸的金属部件。

要鋸接的金属，叫做基本金属。基本金属只在鋸接处所熔化，金属的受热随着远离鋸接区而減小。

进行电弧鋸及气鋸时，鋸縫（鋸着金属）是利用熔化的基本金属与鋸条金属（添加金属）混合而形成的。

在鋸弧的热作用下，金属里面产生改变其性質的过程，因此，鋸縫金属的組織与化学成份，都与基本金属和添加金属不同。

在鋸弧的热作用下，某些化学元素，例如碳、锰、矽等，都在鋸接过程中燒掉一些，而其他元素，如氧和氮，则增加其含量的百分比。此外，基本金属有比鋸着金属晶粒較小的組織。基本金属的晶粒（結晶），在大多数情况下，