

高等教育“十三五”应用型人才重点建设规划教材



机械制图与CAD

Mechanical drawing & CAD

主 编 ◎ 成海涛 王建民



合肥工业大学出版社

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

机械制图与 CAD

主 审 李俊彬
主 编 成海涛 王建民
副主编 曾兆杰 陈红江
游永忠 金 巧



合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械制图与 CAD/成海涛,王建民主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2016. 8
ISBN 978 - 7 - 5650 - 2951 - 6

I. ①机… II. ①成…②王… III. ①机械制图—AutoCAD 软件—高等学校—教材
IV. ①TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 206515 号

机械制图与 CAD

主编 成海涛 王建民

责任编辑 王 磊 李娇娇

出 版 合肥工业大学出版社

版 次 2016 年 8 月第 1 版

地 址 合肥市屯溪路 193 号

印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

邮 编 230009

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

电 话 总 编 室:0551—62903038

印 张 18.75

市场营销部:0551—62903198

字 数 416 千字

网 址 www.hfutpress.com.cn

印 刷 合肥众诚印刷有限公司

E-mail hfutpress@163.com

发 行 全国新华书店

ISBN 978 - 7 - 5650 - 2951 - 6

定 价:45.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

前　　言

本书根据高等职业院校培养技术技能型人才的特点,采用最新颁布的《技术制图》、《机械制图》等国家标准,结合多年教学实践经验编写而成。

本书采用项目教学的方式组织内容,每个项目由任务导入、任务分析、相关知识、任务指导、知识拓展 5 部分组成,这些学习任务的设计,遵循了“由简单到复杂、由单一到综合”的认知规律,重点突出了“以能力培养为主”的教学理念,注重学生的绘图能力、读图能力和空间想象能力的培养。

全书共设计 10 个项目,每个项目都有明确的知识目标和能力目标,主要内容包括:平面图形的绘制、点线面投影的绘制、基本体视图的绘制、截切体与相贯体视图的绘制、组合体视图的绘制与识读、机件的表达方法、常用零件的特殊表达法、零件图的识读、装配图的识读和计算机绘图等。在计算机绘图项目中以 AutoCAD2014 版软件为平台,设计了由简单到复杂的七个任务,将零件图与装配图的绘制放入其中,可使学生在此项目中集中学习计算机绘图,有利于学生方便快捷地掌握计算机绘图的基本知识和技能。

与本书配套使用的《机械制图与 CAD 习题集》也同时出版。

本书可作为高职高专机械类、近机类、电气类等专业的制图通用教材,也可作为成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院的教材或参考用书。

本书在编写中,参考了有关教材和标准,在此一并表示衷心感谢。

限于编者水平,书中难免有疏漏和不妥之处,恳请读者批评指正。

编　　者

2016 年 7 月



目 录

项目一 平面图形的绘制	(1)
任务 1 认识机械制图国家标准	(1)
任务 2 简单平面图形的绘制	(8)
任务 3 手柄平面图的绘制	(17)
项目二 点线面投影的绘制	(23)
任务 1 绘制点的三面投影	(23)
任务 2 绘制和分析直线的投影	(29)
任务 3 绘制和分析平面的投影	(34)
项目三 基本体视图的绘制	(41)
任务 1 平面立体视图的绘制	(41)
任务 2 曲面立体视图的绘制	(49)
任务 3 平面立体轴测图的绘制	(55)
任务 4 曲面立体轴测图的绘制	(59)
项目四 截切体与相贯体视图的绘制	(64)
任务 1 平面截切体视图的绘制	(64)
任务 2 曲面截切体视图的绘制	(67)
任务 3 相贯体视图绘制	(74)
项目五 组合体视图的绘制与识读	(81)
任务 1 绘制组合体三视图	(81)
任务 2 组合体尺寸标注	(88)
任务 3 识读组合体视图	(94)
项目六 机件的表达方法	(102)
任务 1 支架表达方法的选取	(102)



任务 2 压紧杆表达方法的选取	(107)
任务 3 绘制机件剖视图	(110)
任务 4 识读管接头剖视图	(116)
任务 5 轴承支架表达方法的选取	(125)
项目七 常用零件的特殊表达法	(132)
任务 1 绘制螺栓、螺母视图	(132)
任务 2 绘制螺纹连接图	(139)
任务 3 绘制圆柱齿轮啮合图	(146)
任务 4 识读键、销连接图	(153)
任务 5 绘制滚动轴承视图	(157)
任务 6 绘制弹簧视图	(160)
项目八 零件图的识读	(164)
任务 1 认识零件图	(164)
任务 2 识读零件图上的技术要求	(165)
任务 3 识读轴套类零件图	(177)
任务 4 识读轮盘类零件图	(185)
任务 5 识读叉架类零件图	(189)
任务 6 识读箱体类零件图	(195)
项目九 装配图的识读	(199)
任务 1 认识装配图	(199)
任务 2 识读齿轮油泵装配图	(202)
项目十 计算机绘图	(213)
任务 1 认识 AutoCAD 软件	(213)
任务 2 绘制直线图形	(220)
任务 3 绘制扳手平面图	(225)
任务 4 绘制底板平面图	(234)
任务 5 绘制组合体三视图	(239)
任务 6 绘制零件图	(251)
任务 7 绘制装配图	(262)
附 录	(271)
参考文献	(291)



项目一 平面图形的绘制

知识目标：

1. 认识国家标准《机械制图》有关图幅、比例、字体、图线和尺寸注法等基本规定。
2. 熟悉绘图工具和绘图仪器的用法。
3. 掌握圆弧连接的作图方法。

能力目标：

1. 能识读图样中国家标准《机械制图》有关图幅、比例、字体、图线和尺寸标注。
2. 能正确使用丁字尺、三角板、圆规、分规等绘图工具和仪器。
3. 能绘制简单与复杂平面图形。

任务 1 认识机械制图国家标准

机械图样是现代工业生产中最基本的技术文件，是工程界技术交流的“语言”。因此，对机械图样的内容、格式、尺寸注法和表达方法等，国家标准（简称“国标”，代号“GB”）《技术制图》与《机械制图》都做了统一规定。它们是机械图样绘制和使用的准则。工程技术人员必须严格遵守，认真执行。

（一）图纸幅面及格式（GB/T 14689—2008）

1. 图纸幅面尺寸

图纸幅面是指绘制机械图样时所用图纸的大小。国家标准规定的基本图幅大小有5种，代号为A0～A4。绘图时应选用表1-1中规定的基本幅面尺寸。

表 1-1 图纸幅面及图框尺寸

单位：mm

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
e	20			10	
c	10			5	
a		25			



2. 图框格式

在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为不留装订边和留装订边两种。但同一产品的图样只能采用一种格式。不留装订边的图纸，其图框格式如图 1-1 所示。留有装订边的图纸，其图框格式如图 1-2 所示。

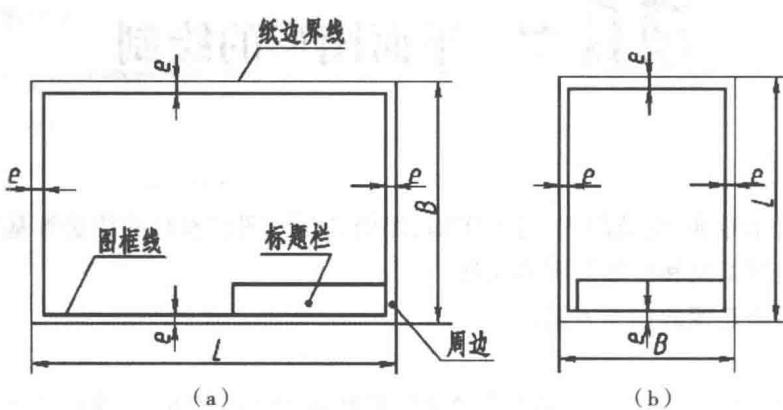


图 1-1 不留装订边的图框格式

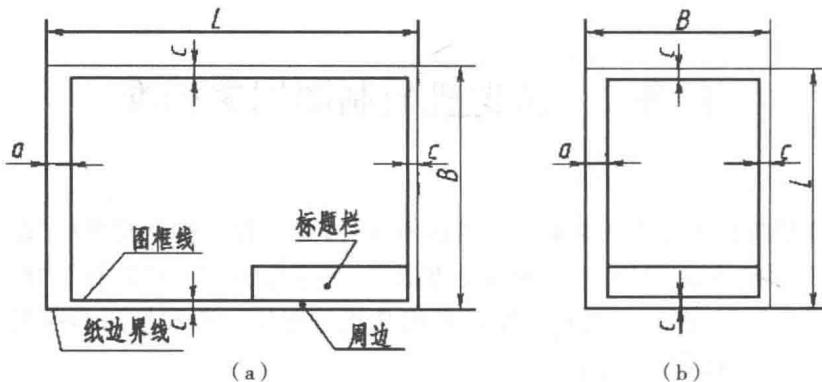


图 1-2 留装订边的图框格式

3. 标题栏

在机械图样中必须画出标题栏。标题栏位于图纸的右下角，如图 1-1 和图 1-2 所示。看图的方向应与标题栏的文字方向一致。标题栏的长边置于水平方向并与图纸的长边平行时，构成 X 型图纸，如图 1-1(a)、图 1-2(a) 所示。若标题栏的长边与图纸的长边垂直时，则构成 Y 型图纸，如图 1-1(b)、图 1-2(b) 所示。

国家标准 GB/T10609.1—2008《技术制图标题栏》对标题栏的内容、格式和尺寸做了规定。按国家标准绘制的标题栏一般均印刷在图纸上，不必自己绘制，如图 1-3 所示。在制图作业中标题栏可以简化，建议采用图 1-4 所示的格式绘制，此格式标题栏不能用作正式图样的标题栏。



图 1-3 国标规定的标题栏格式



图 1-4 制图作业中的标题栏格式

(二) 比例(GB/T 14690—1993)

图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比，称为比例。

绘制图形时,根据物体的形状、大小及结构复杂程度不同,可选用的比例有原值比例(比值为1的比例)、放大比例(比值大于1的比例)和缩小比例(比值小于1的比例)。如表1-2所示:“优先选用系列”的基本规律是 $1, 2, 5$ 及其 $\times 10^n$ 与1之比,简称“125系列”,它能满足绝大多数情况下的使用要求;“允许选用系列”则考虑了不同行业的某些特殊需要,必要时选用。

比例符号以“：“表示，比例的表示方法有 $1:1$ 、 $1:2$ 、 $5:1$ 等。一般应标注在标题栏中的比例栏内，必要时，可在视图名称的下方或右侧标注。绘图时应尽量采用原值比例($1:1$)，按实物真实大小绘制。无论采用何种比例，在图形上标注的尺寸数字均为物体的真实大小，而与绘图的比例无关，如图1-5所示。



表 1-2 比例系列

种类	比例							
	优先选用系列			允许选用系列				
原值比例	1 : 1							
缩小比例	1 : 2	1 : 5	1 : 10	1 : 1.5	1 : 2.5	1 : 3	1 : 4	1 : 6
	$1 : 2 \times 10^n$	$1 : 5 \times 10^n$	$1 : 1 \times 10^n$	$1 : 1.5 \times 10^n$	$1 : 2.5 \times 10^n$	$1 : 3 \times 10^n$	$1 : 4 \times 10^n$	$1 : 6 \times 10^n$
放大比例	2 : 1	5 : 1		2.5 : 1	4 : 1			
	$2 \times 10^n : 1$	$5 \times 10^n : 1$	$1 \times 10^n : 1$	$2.5 \times 10^n : 1$	$4 \times 10^n : 1$			

注: n 为正整数。

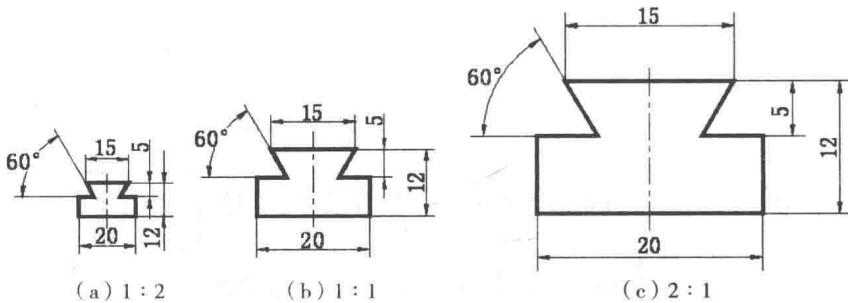


图 1-5 用不同比例绘制的图形

(三) 字体(GB/T 14691—1993)

字体包括汉字、数字和字母, 图样中书写的字体必须做到: 字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

字体号数(即字体高度, 用 h 表示)的公称尺寸系列为: 1.8mm, 2.5mm, 3.5mm, 5mm, 7mm, 10mm, 14mm, 20mm。汉字的字高不能小于 3.5mm, 其字宽一般为字高的 $h/\sqrt{2}$ 。

1. 汉字

在图样中书写的汉字应采用长仿宋体, 并应采用国家正式公布的简化字。书写长仿宋体字的要领是: 横平竖直、注意起落、结构匀称、填满方格。

2. 数字和字母

数字和字母可写成斜体和直体, 一般常用斜体。斜体字字头向右倾斜, 与水平基准线成 75°。

3. 字体示例

汉字、数字和字母的示例见表 1-3 所示。



表 1-3 字体

字体		示例
长仿宋体	10号	字体端正 笔画清楚 排列整齐 间隔均匀
	7号	向旋转前后表面展开两端中心锥销键
	5号	检验值范围应符合于等级精热处理淬回火渗碳硬圈并紧其
阿拉伯数字	斜体	
	正体	
罗马数字	斜体	
	正体	
拉丁字母	大写 斜体	
	小写 正体	

(四) 图线(GB/T 4457.4—2002)

1. 图线的形式及应用

国家标准 GB/T 4457.4—2002《机械制图 图样画法 图线》规定了绘制各种技术图样的基本线型,绘制机械图样常使用的 9 种基本图线的名称、线型如表 1-4 所示。图线的具体应用示例如图 1-6 所示。



表 1-4 线型及其应用

名称	线型	线宽	一般应用
粗实线		d	可见棱边线、可见轮廓线、剖切符号用线
细实线		$d/2$	尺寸线、尺寸界线、指引线和基准线、剖面线、重合断面的轮廓线
细虚线		$d/2$	不可见棱边线、不可见轮廓线
细点画线		$d/2$	轴线、对称中心线、分度圆(线)、孔系分布的中心线、剖切线
波浪线		$d/2$	
双折线		$d/2$	断裂处边界线、视图与剖视的分界线
粗虚线		d	允许表面处理的表示线
粗点画线		d	限定范围表示线
细双点画线		$d/2$	相邻辅助零件的轮廓线、可动零件的极限位置的轮廓线

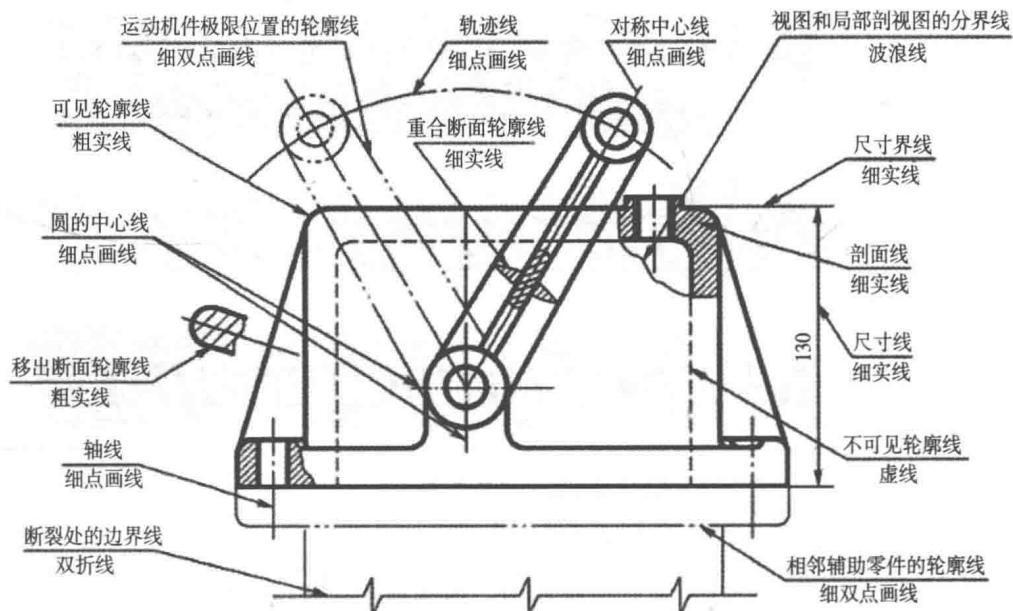


图 1-6 图线应用示例



2. 图线的尺寸

所有线型的图线宽度(d)应按图样类型和尺寸大小在下列推荐系列中选择:0.13mm, 0.18mm, 0.25mm, 0.35mm, 0.5mm, 0.7mm, 1mm, 1.4mm, 2mm。

机械图样中的图线分粗、细两种,它们之间的比例为2:1。绘图时粗线 d 在0.5~2mm间选择,一般取0.7mm或0.5mm,避免采用0.18mm。

3. 图线的画法

同一张图样中同类图线的宽度应基本一致。虚线、点画线及双点画线的线段长度和间隔应大致相同。两条平行线之间的最小距离不得小于0.7mm。

当有两种或更多种图线重合时,通常应按照图线所表达对象的重要程度优先选择绘制顺序:可见轮廓线(粗实线)→不可见轮廓线(细虚线)→尺寸线(细实线)→各种用途的细实线→轴线和对称中心线(细点画线)→假想线(细双点画线)。图线的画法如表1-5所示。

表1-5 图线画法

要求	图例	
	正 确	错 误
点画线、双点画线的首末两端应是点,而不是线		
画圆的中心线时,圆心应是画的交点,点画线两端应超出轮廓2~5mm;当圆较小时,允许用细实线代替点画线		
虚线与虚线或实线相交,应以线段相交,不得留有间隔		
虚线直线在粗实线的延长线上相接时,虚线应留出间隔; 虚线圆弧与粗实线相切时,虚线圆弧应留出间隔		



任务 2 简单平面图形的绘制

◇ 任务导入

绘制如图 1-7 所示的平面图形，并标出尺寸，要求图线符合机械制图国家标准的有关规定。

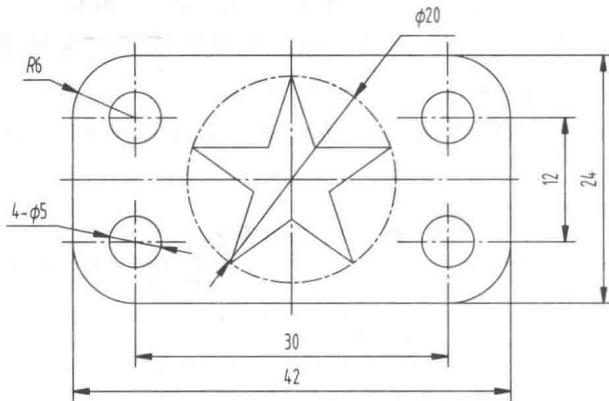


图 1-7 简单平面图形

◇ 任务分析

绘图时需要使用三角板、圆规和铅笔等绘图工具。为了准确快速地绘制出图形，需要掌握绘图工具的使用方法。观察图 1-7，图中出现的图线有：粗实线、细实线、细点画线。图形由直线、圆弧、圆和五角星组成，其中五角星的五个顶点将圆五等分。在机械作图中，如何将圆等分为五等份？需要掌握等分作图的相关知识。

◇ 相关知识

(一) 尺规绘图的工具和仪器

1. 图板和丁字尺

图板是用来铺放和固定图纸的。板面要求平坦光滑，它的左侧边为丁字尺的导向边，要求光滑平直，如图 1-8 所示。

丁字尺由尺头和尺身构成，如图 1-8 所示，主要用于画水平线。使用时，左手将尺头内侧紧靠图板的左侧导边上移动，右手持铅笔沿丁字尺的工作边自左向右可画出一系列水平线，如图 1-9 所示。

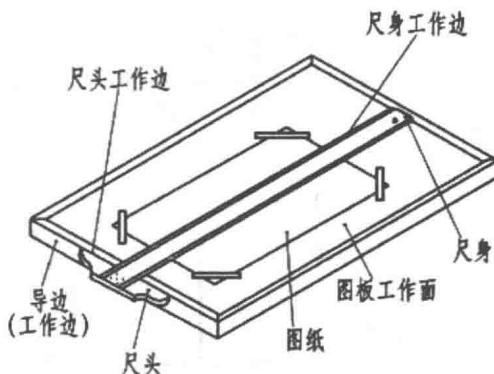


图 1-8 图板与丁字尺

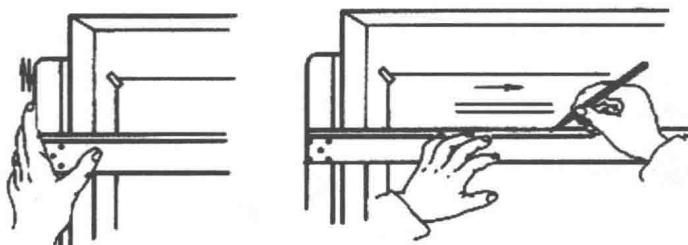


图 1-9 丁字尺的使用

2. 三角板

一副三角板由 45° 和 30° — 60° 两块直角三角板组成。丁字尺与三角板配合使用,自下向上可画出垂直线,与两块三角板配合可画出 15° 倍数角的斜线,如图 1-10 所示。

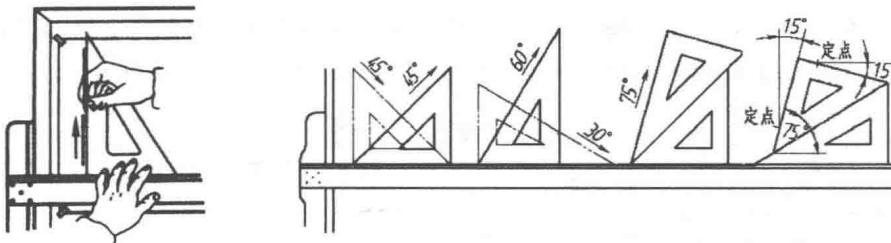


图 1-10 用丁字尺与三角板配合画线

3. 圆规

圆规主要用来画圆或圆弧。画圆时,圆规的钢针应使用有肩台的一端,并使肩台面与铅芯尖端平齐,两脚与纸面垂直,如图 1-11(a)所示;一般情况下画圆时应按顺时针方向旋转圆规,转动时让圆规向转动方向稍微倾斜,如图 1-11(b)所示;画较大圆时,应调整钢针与铅芯插脚,保持与纸面垂直,如图 1-11(c)所示;画大圆时,需接上延长杆,如图 1-11(d)所示;画小圆时,圆规两脚应向里弯曲,如图 1-11(e)所示。

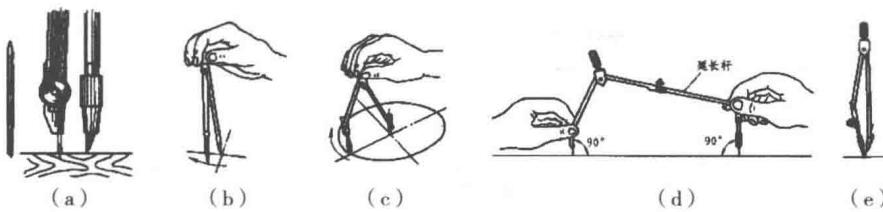


图 1-11 圆规的用法

4. 分规

分规是用来截取尺寸、等分线段和圆周的工具,如图 1-12 所示。分规两脚均为钢针,两个针尖并拢时应对齐。

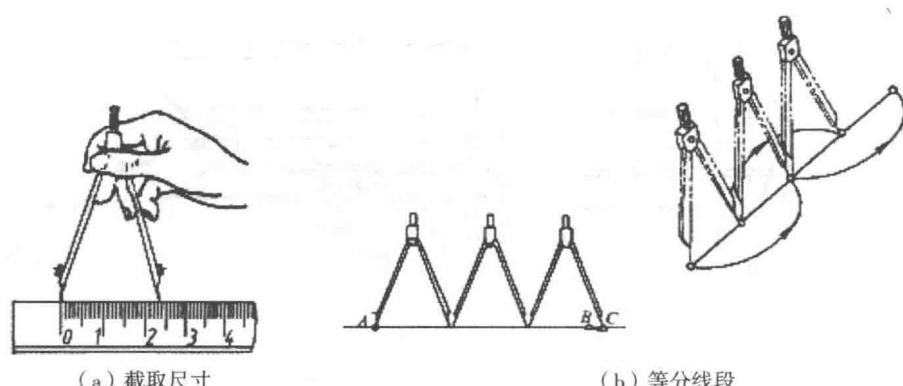


图 1-12 分规的用法

5. 铅笔

绘图铅笔用“B”或“H”表示铅芯的软硬程度。“B”前数字越大表示铅芯越软,绘出的图线越深;“H”前数字越大表示铅芯越硬,绘出的图线越浅;标号“HB”的铅芯则软硬适中。铅笔应从没有标号的一端开始使用,以便保留软硬的标号。铅笔与铅芯的选用如表 1-6 所示。

表 1-6 铅笔与铅芯的选用

用途	铅笔			圆规用铅芯	
	画细线	写字	画粗线	画细线	画粗线
软硬程度	H 或 2H	HB	HB 或 B	H 或 HB	B 或 2B
削 磨 形 状					
	锥 形	铲 形	楔 形	截面为矩形的四棱柱	

(二)等分作图



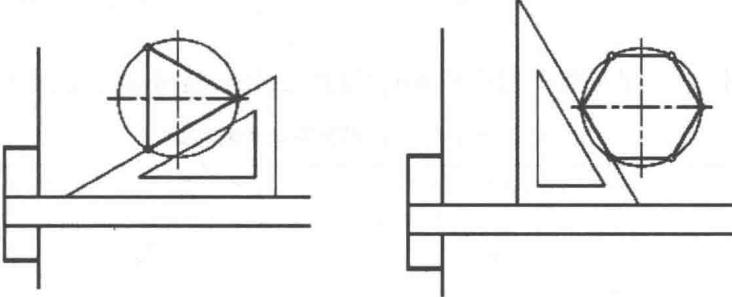
绘制机械图样常用的等分作图的方法和步骤见表 1-7。

表 1-7 等分作图的方法和步骤

内容	方法和步骤
五等分线段	<p>过已知线段的一端点任意作一直线 AC;</p> <p>用分规以任意长度自 A 点在 AC 上截取 $1, 2, 3, 4, 5$ 点;</p> <p>连接 $5B$, 过 $1, 2, 3, 4$ 点作 $5B$ 的平行线交 AB 于 $1', 2', 3', 4'$ 点; 即得五等分点。此方法适用于等分任意线段。</p>

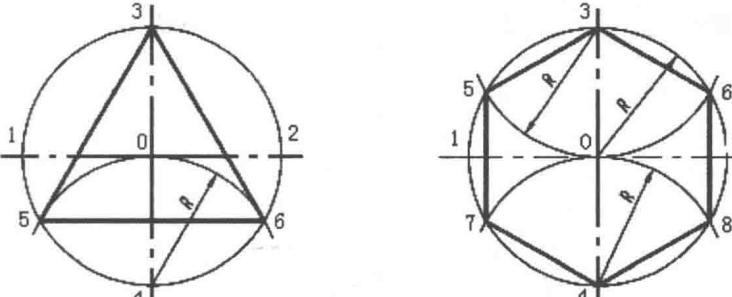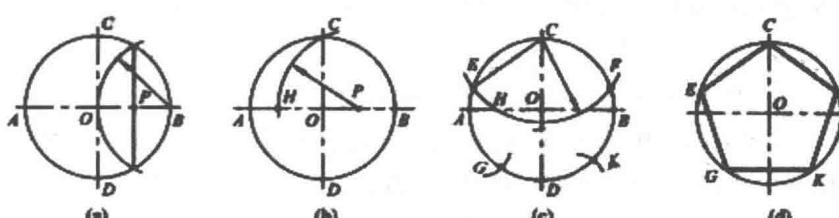

(续表)

内容	方法和步骤
三等分及六等分圆周	 <p>用三角板与丁字尺配合,可直接作出圆周的三、六等分点,并作三边形和六边形。</p>
	 <p>用圆规作出圆周的三、六等分点,并作出三边形和六边形。</p>
五等分圆周	 <p>(1)在圆上作半径 OB 的中点 P； (2)以 P 点为圆心, PC 长为半径作圆弧,交 OA 于 H 点； (3)以 CH 为五边形的边长,等分圆周得五等分点 E, G, K, F, C； (4)连接圆周各等分点,即得圆的内接正五边形。</p>

(三) 尺寸注法(GB/T 4458.4—2003)

图形中的尺寸是确定物体大小的依据。尺寸的标注要严格遵守国家标准 GB/T 4458.4—2003《机械制图 尺寸注法》的有关尺寸标注的规定。

1. 基本规则

机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形绘制比例与准确度无关。