

中等专业学校教学用书

# 金属切削机床

## 上册

纳尔强著

机械工业出版社

## 出版者的話

本書系根据苏联国立机器制造書籍出版社 (Машгиз) 1956 年出版的、納尔强 (А. Г. Налчан) 著 [金属切削机床] (Металлорежущие станки) 一書譯出；原書系按苏联汽車工业部教育司 1954 年所批准的教学大綱編写而成，作为机器制造中等学校 [金属冷加工] 專业学生 [金属切削机床] 課程的教本。

本書簡單而扼要地介绍了各种金属切削机床，机床的典型零件和典型部件，电气设备和液压傳动，机床的調整計算，和机床零件与部件的强度計算等。

本書还介绍了机床结构和操縱方面的最新成就，提高机床生产率和利用率的科学分析方法，工件和刀具在机床上的安装和固定，以及工人的技术安全等。

本書分上下册出版，上册包括1~11章。

苏联 A. Г. Налчан 著 'Металлорежущие станки' (Машгиз 1956 年第一版—書中的第一章~第十一章)

\* \* \*

NO. 1810

1958 年 8 月第一版

1958 年 8 月第一版第一次印刷

787×1092 1/18 字数 321 千字 印張 14 1/9 0,001—8,100 册

机械工业出版社(北京东交民巷 27 号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 號

定价(10) 1.80 元

# 目 次

緒論.....	1
第一章 机床概論.....	5
1 金屬切削机床的分类 .....	5
2 金屬切削机床的編号 .....	5
3 机床主要运动的分类 .....	7
4 机床的傳動系統圖 .....	8
5 机床傳動鏈結構式 .....	9
6 主軸轉速，双行程数和进給量的數列 .....	11
7 切削速度射綫圖 .....	17
8 决定傳動比的圖解分析法 .....	18
9 交換齒輪挂輪架 .....	26
10 挂輪架交換齒輪的选择 .....	27
11 机床用对數圖表和其繪制 .....	31
第二章 机床的典型零件和典型機構.....	38
12 床身和導軌 .....	38
13 軸和主軸 .....	39
14 机床中的轴承 .....	41
15 皮帶傳動 .....	43
16 鏈條傳動 .....	44
17 齒輪傳動和蝸杆傳動 .....	45
18 齒條傳動 .....	48
19 絲杠傳動 .....	49
20 周轉傳動 .....	50
21 摩擦傳動 .....	52
22 联軸器 .....	56
23 反向機構 .....	59
24 变速箱 .....	60
25 进給箱 .....	63
26 輯輪機構 .....	66
27 凸輪機構 .....	67
28 馬氏間歇機構 .....	68
29 制動器 .....	70
30 定程器 .....	71
31 連鎖機構 .....	73
32 机床的操縱設備 .....	74
33 机床的潤滑 .....	79
34 机床工作时的冷却 .....	82

35 机床各机构和整个机床的效率 .....	83
36 曲柄-连杆机构和摆杆机构 .....	85
<b>第三章 机床的电力传动和电气操纵设备</b> .....	<b>86</b>
37 机床的传动 .....	86
38 三相鼠笼式异步电动机 .....	87
39 鼠笼式异步电动机的电气机械性能 .....	88
40 机床所需功率与电动机功率的决定 .....	91
41 直流并激电动机 .....	92
42 直流并激电动机的电气机械性能 .....	93
43 应用发电机-电动机组的机床驱动系统(列奥纳特系统) .....	94
44 埃里尔型电子-离子驱动 .....	95
45 机床电动机的手动控制设备 .....	96
46 电力传动的中间接触控制设备 .....	98
47 机床的自动控制设备 .....	100
48 机床电气设备的接线图 .....	102
49 机床工人的电气保安 .....	103
50 机床电气化的發展 .....	103
<b>第四章 机床液压传动和液压传动的操纵设备</b> .....	<b>105</b>
51 概论 .....	105
52 油泵 .....	106
53 液压发动机 .....	109
54 液压系统中的配油装置 .....	113
55 调压阀 .....	114
56 调整机床机构运动速度的装置(调速阀) .....	116
57 机床机构移动长度的调整 .....	118
58 液压驱动器 .....	118
59 液压传动控制板 .....	119
60 机床液压夹具 .....	119
<b>第五章 螺丝车床</b> .....	<b>121</b>
61 车床的分类 .....	121
62 车床上所能完成的工作 .....	122
63 车床的主要部件 .....	123
64 1A62车床的传动系统图 .....	124
65 工件在车床上的安装和夹紧 .....	127
66 刀具在车床上的安装和夹紧 .....	132
67 车床上的主要运动和几种定义 .....	133
68 车床进行各种不同工作时的调整 .....	134
69 切削力，切削力矩和切削功率的基本计算 .....	141
70 车床的效率 .....	144
71 机床的生产率 .....	144

72 机床的生产特性 .....	145
73 车床生产率的提高 .....	147
74 新型车床 .....	148
75 机床工人的安全技术 .....	150
<b>第六章 万能铣齿车床 .....</b>	<b>153</b>
76 铣齿车床的用途及其所能完成的工作 .....	153
77 铣齿车床的主要部件和其传动系统图 .....	154
78 铣盘铣刀时刀架的传动 .....	156
79 铣直齿圆柱铣刀时刀架的传动 .....	158
80 铣螺旋齿圆柱铣刀时刀架的传动 .....	158
<b>第七章 立式车床和花盘车床 .....</b>	<b>161</b>
81 立式车床的用途和其主要部件 .....	161
82 立式车床的传动系统图 .....	162
83 双柱式立式车床 .....	164
84 花盘车床 .....	165
<b>第八章 六角车床 .....</b>	<b>167</b>
85 六角车床的用途和应用范围 .....	167
86 六角车床的主要部件及其用途 .....	167
87 六角头转动机构的工作 .....	168
88 棒料的送料机构和夹紧机构 .....	170
89 六角车床的传动系统图和其主要部件的工作原理 .....	171
90 六角车床按零件制造工艺过程的调整 .....	174
<b>第九章 半自动和自动车床 .....</b>	<b>177</b>
91 自动和半自动车床的定义 .....	177
92 单轴多刀半自动车床 .....	177
93 制造零件的工艺过程——调整自动机的基础 .....	183
94 单轴转塔自动车床 .....	184
95 调整自动机用的工艺资料和零件加工工艺卡片 .....	189
96 在已定的工作规范下单轴自动机的生产率 .....	197
97 加工单件毛坯的多轴半自动机 .....	198
98 多轴棒料自动机 .....	202
99 专用车床的工作原理 .....	213
<b>第十章 镗床 .....</b>	<b>216</b>
100 镗床的分类 .....	216
101 单轴立式镗床 .....	218
102 多轴镗床和其工作原理 .....	225
103 摆臂镗床 .....	227
104 镗床夹具 .....	230
105 镗-铣半自动机 .....	231
106 连续作用式六轴半自动立式镗床 .....	232

<b>第十一章 錄床</b>	<b>.....</b>	<b>234</b>
107 錄床的分类	.....	234
108 万能臥式錄床	.....	234
109 立式錄床	.....	241
110 金剛石錄床	.....	243
111 坐標錄床	.....	246

## 緒論

在机器制造业的各部門中，有一个直接生产国民经济任何部門中所用的机器的部門，这就是机床制造业。任何机器的全部零件大約有一半左右須在金属切削机床上加工。沒有机床制造业所制造出的金属切削机床，要想制造其他任何机器是不可能的。

所有现代的各种机器可分为两种基本类别：动力机——用来把一种形式的能轉换成另一种形式的、使用比較方便的能的机器，工具机——用来进行一定工作的机器，所以又称为工作机。任何一部結構完全的工具机都是由动力部分、傳动部分和执行部分所組成。

工具机的头两个組成部分（动力机构和傳动机构）是用来帶动执行机构进行工作运动的部分，也是工作机的基本部分。而且工具机的所有零件之間都是有相互联系的。

金属切削机床是專門用来加工金属的工具机，其目的是使被加工的机器零件，得到工作圖上所規定的形狀。

金属加工在现代机器制造中包括的范围很广。

例如，在專門的锻造机、冲压机和轧压机上进行锻造和冲压过程，使已加热的毛坯得到所需的形狀和尺寸，这都属于金属加工的范围。冷冲压，压花和镦锻应用也很广。这些所謂金属压力加工的生产方法，在机器制造业中占有很大的和独立的地位。但是金属切削冷加工，即在金属切削机床上从毛坯取下切屑的加工方法，仍然是金属加工当中的一种最普遍的方式。

圖1所示为古代加工木料的車床；在这种車床上，車工用脚通过弓架傳动工件运动，同时又借握在工人手中的刀具加工工件。其中动力工作和执行工作全部是由人本身来完成。这种形式的車床存在了很长一段时期。

在机床發展过程中，引起变革的最突出的事件是自动刀架的發明。也就是把机床設計成工人在机床上进行工作的时候，不与正在切削的刀具直接接触。但是，这种机床还不是自动的，因为机床在进行工作时还需要有工人看管。

發明自动刀架机床的荣誉应属于俄国的机械师、出色的工匠、彼得一世的亲信車工安得列依·康斯坦丁諾維奇·那尔托夫（Андрей Константинович Нартов）。

1712年在彼得一世皇家工厂車工 A. K. 那尔托夫所制造的这种机床，至今还保存

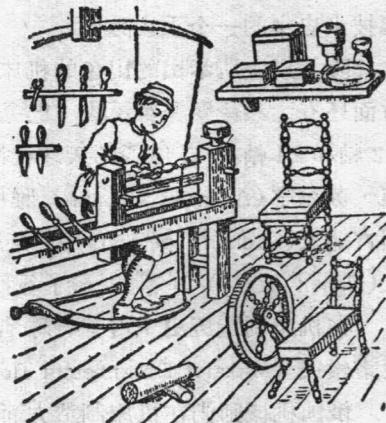


圖1 十八世紀腳踏繩索弓架傳動式車床。

在列寧格勒的[埃尔米塔日](Эрмитаж)博物馆中。

由技术發展史大家也可以知道，在 A. K. 那尔托夫發明自动刀架之后过了 86 年，即在 1798 年，英国人亨利·莫德斯才第一次創造出有刀架的金属車床，但是还没有自动机构。

圖 2 所示为 A. K. 那尔托夫自动刀架靠模車床的傳动系統圖，圖 3 为其外觀圖。

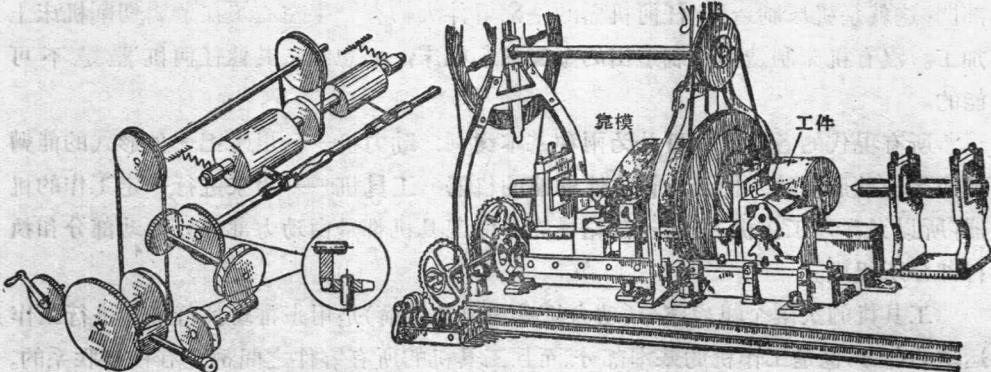


圖 2 那尔托夫靠模車床的傳动系統圖。

圖 3 那尔托夫的靠模車床。

在十八世紀和十九世紀初叶，俄国的机床制造業在新型机床的創造上，特别是在 1812 年的衛国战争时期解决国家生产任务的問題上，都取得了很大的成就。大家都知道，为了保証军队彈藥的供应，俄国工业在这时期中就不得不把軍火生产發展到空前未有的規模。烏拉尔工厂制造出了将近一千万發炮彈，而且天才的机械制造者們發明和制造了許多軍火生产用的特种机床；其中有些机床就其設計的新穎來說，構成了俄国技术史中的一个重大时代。

除了以上所舉出的出色的机床制造工匠安得列依·那尔托夫之外，在机床制造方面还有士兵發明家雅可夫·巴基謝夫 (Яков Батищев)，他制造了加工槍筒用的 12 軸和 24 軸机床。俄国的天才机械师还有：列夫·沙巴金 (Лев Собакин)、阿列克塞·苏尔宁 (Алексей Сурнин)、雅可夫·里昂节也夫 (Яков Леонтьев)、斯杰潘·特烈古鮑夫 (Степан Трегубов)、尼基达·巴忽烈夫 (Никита Бахурев)、保維爾·扎哈夫 (Павел Захав)，等等，創造了各种新型机床，使那个时期的技术更为丰富。

在机床制造历史上占有特殊地位的俄国天才学者米哈依尔·华西里耶維奇·罗蒙諾索夫 (Михаил Васильевич Ломоносов) 發明了加工金属球面鏡的球面車床。

俄国机械师們在机床制造方面的工作和發明曾經發展到这样大的程度，以至祖国的机床制造業，在那个时期中能够增長到其他任何国家所沒有的規模。但是沙皇政府对机床制造的發展不給予任何的重視，而宁願从国外进口机床。甚至在第一次世界大战期間內俄国只有極少量的机床。在 1913 年俄国总共生产了 1940 台机床，仅占整个俄国机器制造工業总产值的 1%。

在沙皇俄国几乎沒有專門的机床制造厂。机床都是由一般的机器制造厂制造。机床制造業發展的落后表明了沙皇俄国的整个落后性。

由于偉大的十月社会主义革命胜利的結果，机器制造业，包括机床制造业在內，在俄国才得到了很大的發展。苏联共产党和苏联政府考慮到机器制造业在社会主义經濟中的重大作用，所以保証了祖国的机器制造业以空前未有的速度發展。

圖4所舉出的机床生产量圖表說明了机床制造业的显著增漲情况。

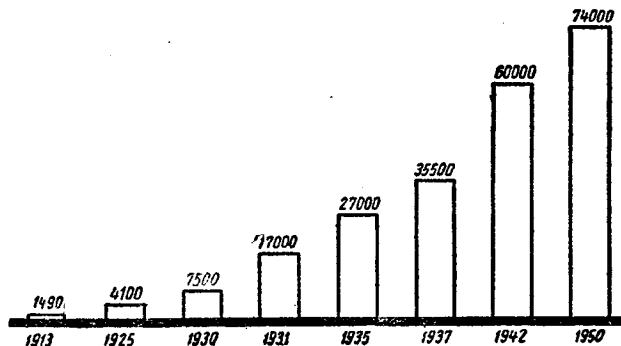


圖4 蘇聯機床年產量圖表。

現在我国能够制造出各种最复杂的机床，由最最复杂的一般型式的机床和最复杂的自动靠模銑床起，到自动綫和世界上第一个制造活塞的自动工厂为止。

机床制造技术發展的同时，在机床研究工作方面的科学工作也有相当的增加。許多設計局和金屬切削机床實驗科学研究院（ЭНИМС）都在为苏联机床制造业的进一步發展而工作。

許多高等技术学校，包括莫斯科斯大林机床工具学院在內，都在培养許多新的机床制造方面的人材，發展与机床有关的科学。

我国学者基庫辛（В. И. Дикушин）院士，技术科学博士阿切尔康（Н. С. Ачеркан）教授，烈謝托夫（Д. Н. Решетов），夏烏米揚（Г. А. Шаумян），等等，在机床运动学和机床計算方面完成了許多很有价值的著作。

生产革新者們：斯大林獎金获得者、車工鮑特开維奇（Г. С. Борткевич），貝可夫（П. Б. Быков）等等把金屬切削科学和实践方面都向前推进了一步。車工科列索夫（В. А. Колесов）提出新的大走刀高速切削法，使高速切削工作法在机床上有更大規模的应用。

現代金屬加工工业為国民經濟的一切部門服务。根据生产綱領的大小可分成三种生产方式：單件生产、成批生产和大量生产。

**單件生产** 單件生产的特点是每种产品的出产数量不大。所以單件生产主要是应用万能设备，以便在同一工作地上調整机床完成各种不同的工序。

**成批生产** 成批生产的特点是同类的产品分成小批或甚至大批出产。根据每批产品的数量，可分成小批生产、中批生产、大批生产。

成批生产工艺过程的特点是工作組織要非常完备。在成批生产中，專用设备和万能设备都使用。

**大量生产** 大量生产就是零件和机器的出产量很大，而且出产的产品都是相同的。

大量生产工艺过程的特点，是要有严格的节奏性和工艺过程的完备性。

大量生产中，在生产该类产品的全部时间内，每一个工作地点上的工序不变。大量生产中所用的机床和设备没有通用性，而且在生产过程中不允许调整。所以大量生产中主要是应用专用机床来完成工艺过程中的各个工序。

因此，每台机床都有一种专门的用途，这种用途也就决定了机床的应用范围和工作条件，因而也就决定了机床的结构形式和使用性能。

# 第一章 机床概論

## 1 金屬切削机床的分类

一切金屬加工机床，可以根据各种不同的特点分类，例如，机床的用途，自动化的程度，保証被加工表面的光潔度，工作精度等。

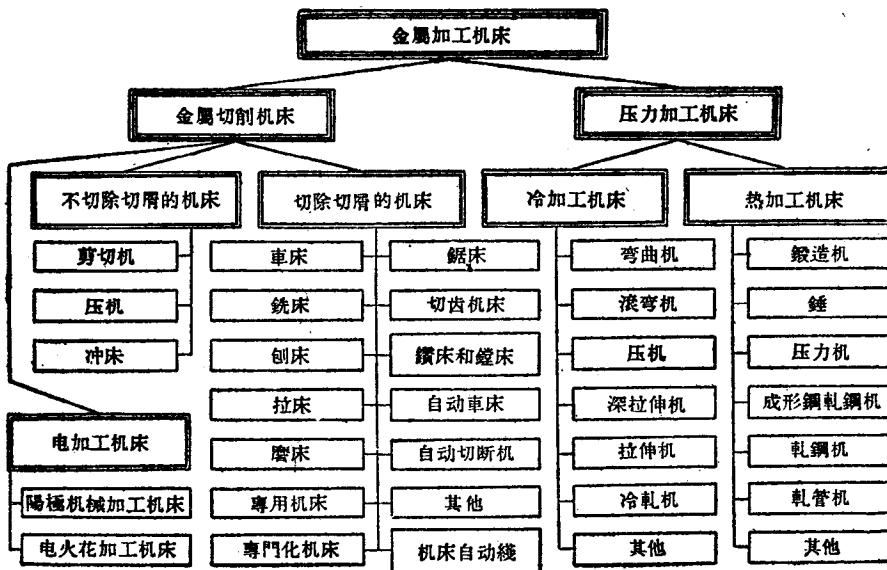


圖 5 金屬加工机床的总分类表。

圖 5 是金屬加工机床按照技术特点的总分类表。在此分类中，包括了金屬加工范围内所采用的各种主要类型的机床。在本書的相应各章中，將对各种类型的机床，作进一步的探討，不屬於金屬切削机床类的各种机床本書不討論。

## 2 金屬切削机床的編号

資本主义国家各公司对机床的編号，实际上是在机床的名称之外，采用一定的数字或数字和字母相組合的代号。各型机床的这种代号編入机床样本、广告和有关文件之中。同时，每个公司都按自己的办法对本公司所出产的各型机床編号，而缺乏統一的系統。

苏联金屬切削机床实验科学研究院破天荒地提出了金屬切削机床的編号表，为全苏机床制造厂所采用。这个表格的特点是它在縱向和横向都分为九个部分，其中載有机床的特性(表 1)。金屬切削机床实验科学研究院的編号表只适用于通用机床。

机床編号表 1 中有直行 I 和橫行 II。直行 I 内为各主要类型机床的号码和名称，

表1 金属切削机床的编号

机 床	II I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		自动机床与半自动机床									
车床	1	单轴	多轴	六角车床	鑽孔-切断车床	立式车床	普通车床和平面车床	多刀车床	专用车床	其他各式车床	
鑽床和镗床	2	立鑽	單軸半自動	多軸半自動	單柱坐标镗床	搖臂鑽床	鏜床	金剛石鏜床	臥式鑽床	其他各式鑽床	
磨床和抛光机床	3	外圓磨床	內圓磨床	荒磨床	特种軸磨床	—	工具磨床	帶有長方形或圓形工作台的平面磨床	研磨机和抛光机	其他各式用磨料加工的机床	
组合机床	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
齿輪和螺紋加工机床	5	圆柱齿輪刨床	傘形齿輪切齿机	圆柱齿輪和花鍵铣齿机	蜗輪滚齿机	齿端倒圆机	螺纹铣床	齿輪精加工机床	齿輪和螺紋磨床	其他各式齿輪和螺紋加工机床	
铣床	6	升降台式立铣床	連續铣削铣床	—	靠模铣和雕刻机	無升降台式立铣床	龙门铣床	万能铣	升降台式卧铣	其他各式铣床	
刨床、插床和拉床	7	龙门刨	单柱	双柱	横向刨削(牛头刨床)	插床	臥式拉床	—	立式拉床	—	
		切 断 机 床									
切割机床	8	用車刀切的	用砂輪切的	用光滑圓盤或細齒圓盤切的	校直切料机	帶鋸机	圓盤鋸	弓鋸	—	—	
其他	9	管接头和管子加工机床	鍛条切齿机床	校直机-和無心荒車床	—	工具試驗机床	—	—	—	—	

在横行 II 内为表示机床主要性能的号码。

假若需要决定万能铣床的代号。根据机床名称可以找到铣床类的相应代号为 6；然后，沿此横行向右找出[通用万能铣床]，直行上与它相应的号码为 7。因此，万能铣床的相应代号为 67，其中头一个数字代表机床类别，而第二个数字表示机床的性能。

在现有机床的代号中常遇到三个或四个数字，而且有时还碰到数字和字母相组合的代号。

机床代号中的字母，以及第三和第四位数字均未列入机床编号表，各机床制造厂都按照自己的办法来决定。

例如代号 6120 代表有 20 种轉速的升降台式立铣床；代号 6Б82Г 是表示臥式铣床的，其中 Б 表示改进型式，82 表示假定编号，Г 表示高尔基(Горький)铣床厂。对于特殊专用机床的代号如下：К-96 代表[紅色無产者](Красный Пролетарий)工厂和机床的順序編號；Е3-10 代表叶果利也夫(Егорьев)切齿机床厂和專用机床的順序編號……等。

### 3 机床主要运动的分类

金属切削机床的工作可分成几个阶段，这几个阶段总合起来便構成了机床加工某种产品的工作循环。例如，为要使車床工作，工人必須作开动机床的准备工作，調整机床至一定的切削速度和进給量，安裝工具，裝置毛坯，然后，开动机床，加工工件，停止机床，把刀具退到原始位置，取下加工好的工件。在这个循环內又可分为切削工作和輔助工作兩部分，切削工作是工件旋轉(主运动)和刀具移动(进給运动)的配合运动所完成的工作；輔助工作就是机床的調整(准备工作)和机床機構所作的空程运动。

自動机調整、开車和檢查之后，每循环內的工作阶段如下：刀具自动趋进毛坯(刀具空程运动)，切削(主运动和进給运动的配合)，自动退出刀具(刀具空行程)。因此，自動机需要有准备工作阶段(調整)，此后机床的工作循环便自动地完成。

自動机在取得合格零件以前的机床調整过程，常称为机床的[不稳定期]；机床的生产率不能在这个期間內来判定。在取得合格产品后机床連續工作的时期，叫做机床工作的[稳定期]；在这个时期中就可以判定机床的生产率。如果零件需要在机床的几个工位上依次进行加工，机床工作的不稳定期也可能發生在机床的全部調整之后。例如，多軸自動机的不稳定期是从工作开始繼續到加工出第一个合格的工件为止，此后便进入連續出产工件的稳定期，在此期間內可以决定机床的生产率。在机床自动線上，不稳定期是从自动綫开动以及毛坯依次进入全部工位时起，到出产第一个零件为止，此后便进入了連續出产零件的稳定期，在这个期間中可决定机床綫的生产率。

在机床工作稳定期间內，机床各機構有两种主要运动形式：刀具和毛坯运动所組成的切削运动，和机床分配機構为实现毛坯和刀具空行程所組合成的輔助运动。

在金属切削机床上，切削运动可用不同的方法組合而成：毛坯的旋轉运动和刀具的直行运动(車加工)；刀具同时作旋轉和直行运动而毛坯固定(鑽孔)；刀具旋轉和毛坯的直行运动(銑平面)；刀具作旋轉和直行运动毛坯作旋轉运动(銑螺紋)；毛坯作往复直行运动而刀具作周期性的直線运动(龙门刨床上刨削)；刀具作复杂的往复直行运动以及作与毛坯旋轉相配合的轉動(傘齒輪刨床)，这样便形成了傘齒輪齿的复杂表面，等等。

机床分配機構的輔助运动可用各种不同的機構来完成，以实现刀具的空程运动，輔助运动有：快速直線运动(切刀的引进和引退)；快速旋轉运动(轉塔的轉動)；工件周期性的直線移动(机床自动綫)；毛坯周期性的轉動(滾齒机的分齿动作)等。

因此，在金属切削机床上，形成被加工表面常常需要刀具和毛坯的旋轉运动，直綫运动和复杂运动的組合运动。

在工作过程中，毛坯和刀具的旋轉运动一般是采用一定的角速度，或者一定的轉数来完成，这样，可使旋轉機構的結構最簡單。同理，刀具和毛坯的直線运动也力求采用一定的速度。但是，把旋轉运动变成往复直線运动的機構，常常不能使机床直

線移动部分获得均匀的速度。例如，牛头刨床刨头的滑塊機構使刀具的运动速度不均。液压傳動可以得到均匀的直線运动速度。

在某些情况下，直線运动的刀具反要求作一定規律的不均匀的直線移动，例如，車端面时需保持一定切削速度的情形下就須如此。另外，作直線运动的刀具，在一个工作循环內要作不同的有規律的輪換运动时也是如此。这种輪換运动是用凸輪機構来实现的。例如自动机刀架的运动。

总之，机床各机构的旋轉运动和直線运动，都是按照一定的运动規律来排列的。这些傳給刀具和工件的运动相互配合起来，結果就形成了被加工表面。

#### 4 机床的傳動系統圖

任何帶有电动机、傳動機構和执行機構的現代机床，都是借一系列的各种不同的傳動節和傳動副所構成的。傳動節就是与其他零件相接触的構件（絲杆和螺帽，推杆和結合子等）。兩個傳動節的結合，約制了它們的相对运动，就叫做傳動副。机床上要把电动机所發出的运动和力量傳給执行機構，就必須借助于这些傳動副。

金屬切削机床上，执行機構可以作各种复杂运动，以完成零件的各种加工过程，例如切齿，自動机的复杂工作等。

一般，傳動機構是位于机床电动机和执行機構之間。

为了显著的表示机床上各中間機構的作用以及它們之間的相互联系，一般采用符号来代表机床中的各种实际機構。由电动机到执行機構之間各傳動副符号的綜合連系簡圖叫做傳動鏈。机床各机构全部傳動鏈的整体綜合連系簡圖，称为机床的傳動系統圖。

显然，繪制傳動系統圖，就必須遵守已經采用的代表傳動副原件的一些符号。这些标准符号可見苏联国家标准(ГОСТ)3450-52。

圖 6 所示的傳動系統圖，表明了 T-4 型車床由电动机到执行機構之間的各个機構。

假設，用齒輪的齒数或皮帶輪的直徑尺寸依次写成一行，来表示运动鏈各傳動副之間的联接順序；并假定固定在同一軸上的傳動副原件的兩数字之間用[ - ]表示，对固定在不同軸上的傳動副原件兩数字之間加[ × ]号。

在圖上可以看出由电动机到执行機構之間运动傳遞的主要順序如下：

1 ) 电动机—— $80 \times 170 - 29 \times 41 - 13 \times 63$ ——主軸。如果將離合器 A 向右接合，則其余机构不工作，因此，傳動副的这种組合法，便形成了电动机到主軸的运动鏈。这种傳動組合叫做傳動鏈。在这个傳動鏈中，中間機構（離合器，齒輪20—38—29）可以搬到不同的位置上，因而可使主軸得到六种不同的轉速。

2 ) 另一傳動鏈：主軸—— $31 \times 21 - 21 \times 18 - 18 \times 31$ （三星齒輪機構或反向機構）——（挂輪架齒輪） $a \times b - c \times d$ ——絲杠 B × 开合螺母 C ——刀架拖板。

因此，傳動副的这种組合形式，便形成了主軸到刀架拖板的进給傳動鏈。如果配

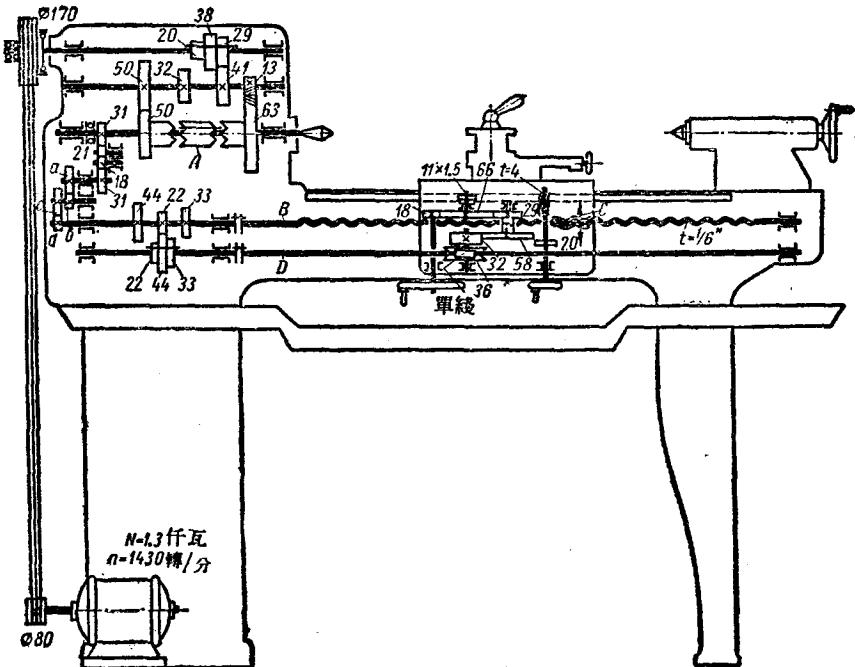


圖 6 T-4型車床的傳動系統圖。

換進給挂輪架的齒輪，或搬動三星齒輪機構，便可以使刀架上的刀具得到不同的進給速度，和作不同方向的縱向運動。用同樣的方法可以拟出橫向進給傳動鏈。

利用傳動鏈分析了傳動系統圖之後，對各個部件和整個機床的工作性能，以及機床執行機構的運動方式，都有了一個明確的概念。

機床傳動系統圖繪制注意事項如下：機構各原件應畫入相應部件的輪廓圖形之內；同時線條的粗細應大致按照以下比例；軸取 1，原件的簡圖取 0.5，機床輪廓線取 0.25~0.3 軸線的大小。

## 5 機床傳動鏈結構式

在機床的傳動系統中，計算傳動鏈是要使機床執行機構的工作保證準確。

在傳動的末端，執行機構要完成的運動有：移動，旋轉，運動的規律和運動的大小都可用結構計算公式來決定。

在每一個別情況下，計算公式又隨傳動鏈的結構和列入傳動鏈的傳動副來決定。

當然，在編寫傳動鏈計算公式時，必須根據機械原理的原則考慮到傳動鏈中各個傳動副的傳動比。

一般機床執行機構的最終移動量，取決於最末尾一個環節的移動，在數量上可用旋轉角速度或者移動直線速度來表示，採用的計量單位有：每分鐘轉數，單位時間內的直線移動量或者零件每轉的移動量。

由前面舉出的 T-4 型車床的傳動系統圖，可以寫出以下的結構公式，並且可根

据这些公式来进行相应的計算。

根据机床的傳動鏈，編寫結構公式和計算主軸轉數。

$$\left. \begin{array}{l} \text{电动机} = 30 \times 170 - 20 \times 50 - 13 \times 63 \quad \text{—主軸} \\ \text{电动机} = 80 \times 170 - 29 \times 41 - 13 \times 63 \quad \text{—主軸} \\ \text{电动机} = 80 \times 170 - 38 \times 32 - 13 \times 63 \quad \text{—主軸} \\ \text{电动机} = 80 \times 170 - 20 \times 50 - 50 \times 50 \quad \text{—主軸} \\ \text{电动机} = 80 \times 170 - 29 \times 41 - 50 \times 50 \quad \text{—主軸} \\ \text{电动机} = 80 \times 170 - 38 \times 32 - 50 \times 50 \quad \text{—主軸} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{关闭离合器 } A \text{ 的第一方案} \\ \text{关闭离合器 } A \text{ 的第二方案} \end{array}$$

計算公式为：  $n_{\text{主軸}} = n_{\text{电动机}} \frac{80}{170} i_{\text{變速箱}}$

式中  $n_{\text{主軸}}$  —— 主軸每分鐘轉數；  $n_{\text{电动机}}$  —— 电动机每分鐘轉數；  
 $i_{\text{變速箱}}$  —— 变速箱的可变傳動比。

为了計算上的方便，宜于从傳動鏈調整公式中分出結構式中的不变量，并把它們当做該傳動鏈的系数計算。

$$n_{\text{主軸}} = n_{\text{电动机}} \frac{80}{170} i_{\text{變速箱}} = C_{\text{主軸}} i_{\text{變速箱}}$$

式中  $C_{\text{主軸}} = \frac{1430 \times 80}{170} = 673$ , 可当做是主軸的固定傳動节。

主軸轉數可分示如下：  $n_1 = 673 \times \frac{20}{50} \times \frac{13}{63} = 55.5 \text{轉/分}$ ;

$$n_2 = 673 \times \frac{29}{41} \times \frac{13}{63} = 98.5 \text{轉/分};$$

$$n_3 = 673 \times \frac{38}{32} \times \frac{13}{63} = 153 \text{轉/分};$$

$$n_4 = 673 \times \frac{20}{50} \times \frac{50}{50} = 269 \text{轉/分};$$

$$n_5 = 673 \times \frac{29}{41} \times \frac{50}{50} = 476 \text{轉/分};$$

$$n_6 = 673 \times \frac{38}{32} \times \frac{50}{50} = 800 \text{轉/分}.$$

为了主軸轉數的計算比較准确，必須考慮皮帶的滑动，滑动量的大小与皮帶傳動的性能有关，一般为2~5%。

計算主軸每轉內刀架(用光杆D傳動)的移动量。

傳動鏈結構公式为：主軸—— $31 \times 21 - 21 \times 18 - 18 \times 31$ (三星齒輪機構)—— $i \times b - c \times d$ (挂輪架)—— $22 \times 44$ (进給箱)—— $1 \times 36 - 32 \times 58 - 29 \times 66$ (溜板箱)—— $11 \times$ 齒条。

主軸每轉內刀架縱向移动量 $s_{\text{縱向}}$ 的計算公式为：

$$s_{\text{縱向}} = \text{主軸 1 轉} i_{\text{三星齒輪}} i_{\text{挂輪架}} i_{\text{进給箱}} i_{\text{溜板箱}} C \text{公厘/轉},$$

式中  $C = \pi \cdot m \cdot z$  —— 与齒条啮合齒輪的節圓周長；

$i_{\text{三星齒輪}}$  —— 三星齒輪機構的傳動比；

$i_{\text{挂輪架}}$  —— 挂輪架傳動比， $i_{\text{挂輪架}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ ；

$i_{\text{进給箱}}$  —— 进給变速箱齒輪的傳動比；

$i_{\text{进给箱}}$ ——溜板箱的傳動比。

在此傳動鏈中,  $i_{\text{掛輪架}}$  和  $i_{\text{進給箱}}$  是一可变量, 决定于进給箱的換位方案和交換齒輪  $a$ 、 $b$ 、 $c$  和  $d$ , 而其余的傳動比均为定值。因此可改写等式  $s_{\text{縱向}}$ , 分出可变量, 代入不变量, 并把它当作傳動鏈中的一个总系数  $C_{\text{縱向}}$  来計算, 可得:

$$s_{\text{縱向}} = \frac{31}{21} \times \frac{21}{18} \times \frac{18}{31} \times \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} i_{\text{進給箱}} \times \frac{1}{36} \times \frac{32}{58} \times \frac{29}{66} \pi \times 1.5 \times 11$$

或者

$$s_{\text{縱向}} = i_{\text{掛輪架}} i_{\text{進給箱}} C_{\text{縱向}}$$

式中  $C_{\text{縱向}}$ ——縱向进給傳動鏈中的总系数, 等于  $\frac{\pi}{9}$ , 或者

$$i_{\text{掛輪架}} i_{\text{進給箱}} \frac{\pi}{9} = s_{\text{縱向}}.$$

这样, 如已知  $i_{\text{進給箱}}$ , 并且根据机床工作条件決定了  $s_{\text{縱向}}$ , 就可以計算出挂輪架交換齒輪的傳動比  $i_{\text{掛輪架}} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$ 。

由上例可看出, 如果仔細分析了傳動系統圖和其傳動鏈, 計算公式便不難写出, 而且可保証正确地解决机床机构运动的調整問題。机床傳動鏈的調整, 是根据已知的主軸轉速或者刀具的移动量拟定机床傳動鏈方程式, 然后, 由傳動鏈方程式中分出不变量, 再对可变傳動比解方程式, 再以后或者选择交換齒輪, 或者确定变速箱齒輪的換擋位置。

在某些情况下, 为了方便起見, 傳動鏈方程式可从执行机构拟到运动的起始处, 但是, 可变傳動比的計算方法仍不改变。

## 6 主軸轉速, 双行程数和进給量的數列

在机床制造中变速箱应用最广, 主軸轉速是按照一定的規律改变的, 这种規律应滿足机床合理使用的要求。

大家都知道, 没有事先給出条件, 就不能随便設計机床。設計机床时的主要条件之一, 是机床主軸或刀具的最大轉速和最小轉速, 这些轉速的給出是考慮在極限切削速度时, 机床可能产生的工作情况, 和刀具可能达到的切削質量。

切削速度級別降落的选择必須合理, 以使在机床主軸的各級轉速上, 有同样良好的工作条件。

主軸最大轉速与最小轉速之比称为变速范围:

$$\frac{n_{\max}}{n_{\min}} = R_n.$$

如果考慮了工作条件, 而用切削速度和被加工零件直徑  $d$  所表示的相应数值, 代入上式替换轉速可得:

$$\frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{v_{\max}}{v_{\min}} \times \frac{d_{\max}}{d_{\min}} = R_v R_d = R_n,$$

式中  $R_v$  和  $R_d$ ——極限切削速度变速范围和極限加工直徑的变化范围。

因此, 机床工作过程中, 在切削速度变化范围和直徑变化范围之内, 工人可用任何切削速度加工任何直徑的零件。但是这种情况只有用無級傳動(轉數变化平滑連