

齒輪加工新技术

热轧齿轮

曉 路



科学 技术 出版 社

前　　言

齒輪的軋制法，目前在世界上還是一項处在試驗研究阶段的新技术。虽然在上一世紀末就已經開始了这项新技术的研究，但由于当时的生产水平較低，軋制齒輪受到許多限制，因而以后許多年中，就沒有被發展，直到近年来，生产大大地發展了，在工业生产水平大大提高的情况下，齒輪的軋制法就有可能大大發展。許多国家已开始大力試驗研究軋制齒輪这一新工艺，已取得了相当大的成績。

目前已有一些工业水平較高的国家，在齒輪加工方面运用了这一新工艺方法，如苏联、捷克、日本等。

我国近二、三年来对这一先进的齒輪加工方法亦有所研究，尤其在近一年多的时间內，进展很快，独創性的研究，取得了优异的成績，这是由于党对科学的研究和工业技术正确領導的結果。

中国人民在党的正确領導下，發揮了敢想敢干的共产主义風格，人們的豪言壯語是：別人有的我們也能有，別人沒有的，我們也要有。它的根据是：我們有光荣偉大正确的共产党領導，我們的人民一向是心灵手巧的。因此，我們什么事都可为。

从一年多我国研究热軋齒輪的事实証明：在科学的研究工作中，貫徹党的技术政策，用两条腿走路办一切事业，在研究工作中也要土洋結合，才能取得胜利，做到事半功倍。

热軋齒輪和切削齒輪比較，有着許多優越性，如材料節約、工時消耗、齒的強度及表面質量……等，都遠遠比切削加工為善，因而軋制加工齒輪成本低，生產率高。

我國研究熱軋齒輪是在資料缺乏、設備不足的情況下進行的，由於這一新技術，還不是很成熟，經驗並沒有系統的總結出來，各國研究的方法和結果也有不同。如一般外國的資料都否定了土法研究熱軋齒輪的可能性，但我國根據自己的條件，選擇了因地制宜的方法，有專設機構，使用現代化裝備進行研究，同時也有許多單位用簡易的裝備進行研究，如使用普通煤爐、舊式車床改裝的軋機等進行研究，都取得了很大的成績。

本書中，主要根據我國大躍進以來的成就，結合國外研究的成果，較概括地向讀者作一般性的介紹，可供機械加工工廠中的工人或技術人員了解熱軋齒輪的一般知識。

由於編者水平和資料的限制，故未能更詳細透徹的論述有關熱軋齒輪的科學理論；另外，由於編者對熱軋齒輪了解面的缺陷，在內容上不免有一定的局限性或片面性，因此希望讀者指導、批評，幫助編者更進一步地認識熱軋齒輪的一些問題。

編寫本書的目的，在於宣傳熱軋齒輪這一新技術，幫助一些工人同志了解或從事這一工作，吸引更多的群眾參加試驗研究，以使這項新技術更迅速發展。

編 者

1959.2.

目 次

前言

一、齒輪及齒輪加工.....	1
1.齒輪的種類.....	1
2.標準齒輪各部名稱及其基本尺寸計算.....	4
3.齒輪的加工方法.....	9
二、熱軋法加工齒輪.....	16
1.對軋制法加工齒輪的要求.....	16
2.加工方法.....	16
3.毛坯的分齒.....	17
4.齒的成形過程及內部組織.....	19
三、滾軋設備	21
1.設計改裝滾軋裝置的條件.....	21
2.改裝簡易實用的滾軋機.....	22
3.介紹幾種專用軋機.....	27
四、熱軋齒輪毛坯加熱方法	37
1.鹽爐、煤爐加熱毛坯.....	38
2.火焰表面加熱毛坯.....	40
3.高周波感應加熱毛坯.....	43
五、軋制工具的設計與製造	47
1.軋輥結構及各尺寸參數的確定.....	47
2.軋輥材料的選擇.....	51
3.軋輥的主要加工工序.....	52
六、齒輪熱軋工藝	53
1.軋制的主要工藝過程.....	53
2.毛坯直徑的選擇.....	53
3.軋輥數目的選擇.....	55
4.加熱溫度及深度的選擇.....	55
5.軋制速度及進給速度的選擇.....	57
6.軋制時的冷卻與潤滑.....	59
7.熱軋後輪齒的精加工及其它部分的修整.....	60
8.熱軋齒輪用心軸與夾頭.....	61
七、結束語	63

一 齿輪及齒輪加工

齒輪是应用最早、同时又是应用最广的傳动原件之一，我国早在公元前时代發明的指南車、鼓車(計算里程用的工具)，就已經应用了齒輪輪系傳動，近代各种机械傳動中几乎都离不了齒輪，因为它有着廣闊的适应范围。

現在齒輪傳動的功率由百分之一馬力至几万馬力，圓周速度由每分鐘2公尺至几千公尺，直徑由若干公厘至12公尺。

現在机械傳動用的齒輪，大都屬漸開線齒廓，最早使用的齒輪是摆線齒廓，这种曲線制造困难，而且傳動中两輪中心距要求严格，这就使得加工和装配工作复杂而困难。漸開線齒輪在加工中比較容易且中心距允許在一定範圍內变动而不影响傳動精度，因此漸開線齒輪以它的优点被人們广泛的采用着。


1. 齒輪的种类

根据齒輪所傳递两运动軸間的位置，可分以下几类：


(1) 圓柱齒輪：輪齒是分布在圓柱体的內表面上或外表面上。在外表面上的称为外齒輪，在內表面上称內齒輪。輪齒的排列有与軸線平行的直齒圓柱齒輪和与軸線成一定角度分布的斜齒圓柱齒輪两种。

直齒圓柱齒輪：圖1，a、b为內啮合和外啮合直齒圓柱齒輪，用于两輪互相平行的傳動中，內啮合时两軸旋轉的方向相同，外啮合时两軸旋轉的方向相反。直齒圓柱齒輪啮合时是沿全齒寬度在同一時間进入啮合，又在同一時間脱离，这样就使得傳動不平稳，高速时有噪音發生。


斜齒圓柱齒輪：为了克服直齒圓柱齒輪的缺点，使輪齒和軸傾斜一角度，这样在啮合傳動时齒漸次进入啮合，又漸次地脫

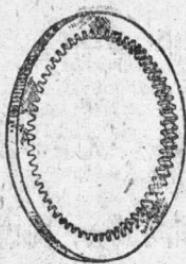


a

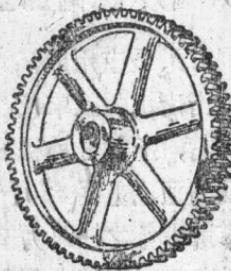

b

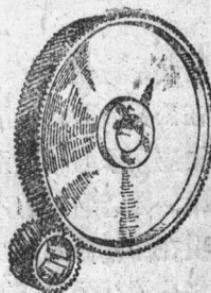

c

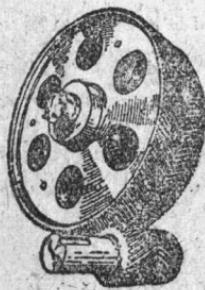

d



e



f



g



h

圖1 各種齒輪

齒，因而傳動平穩而無噪音（圖1 c）。斜齒圓柱齒輪當輪緣的寬度和直齒圓柱齒輪相同時，其所能傳遞的功率要比直齒的大，因為斜齒的齒面長度大於直齒。一般斜齒圓柱齒輪用在較高速傳動中。但斜齒圓柱齒輪有一缺點，在傳動時使軸承承受一軸向力，為此，軸承應具有軸向止推的能力。另外如圖1 d 的人字齒輪，亦是斜齒圓柱齒輪，在大功率傳動中把兩個斜齒圓柱齒輪組合起來，既能傳遞大功率，又能克服斜齒傳動中傳軸受軸向力的缺點。

（2）圓錐齒輪：齒分布在錐形表面上，用於傳遞相交兩軸之間的運動，如圖1 e、f。錐齒輪也分直齒和斜齒兩種。圓錐齒輪又叫做傘齒輪或八字輪。

直齒圓錐齒輪：齒和構成齒輪錐面的母線平行，直齒錐齒輪和直齒圓柱齒輪一樣，傳動時不夠平穩，高速時會有噪音產生，由於直齒錐齒輪的齒分布在錐面上，齒輪兩端的直徑、齒高和齒寬均不相等。

斜齒圓錐齒輪：同樣是為了克服傳動不平穩的缺點，將原來和構成圓錐母線平行的直線齒傾斜而成斜齒圓錐齒輪，又叫做螺旋錐齒輪。因其齒的排列像菊花花瓣，有人把它叫做菊花輪。

斜齒圓錐齒輪齒的形成比較複雜，加工較困難，切削加工時需在專用的銑床上進行，此種機床構造也比較複雜，因此在有些地方由於加工的限制，就縮小了它的使用範圍。

（3）螺旋齒輪和雙曲線體齒輪：應用在兩軸既不平行也不相交的傳動中。

螺旋齒輪：如圖1 g所示，螺旋齒輪的齒廓仍然是漸開線形，其齒分布在圓柱表面上，齒條為螺旋線，一般用在兩軸成任意角的傳動中，當螺旋齒輪齒條的螺旋角達 45° 時，齒輪兩軸不相交而成 90° ，蝸杆與蝸輪就是螺旋齒輪的特例。

双曲綫体齒輪：如圖 1 ,h 所示，这种齒輪的輪齒排列在双曲綫体的表面上，用于不相交且不平行两軸間的傳動，此种齒輪制造困难，在应用上也不如其它类型的齒輪，在外形上看来和斜錐齒輪相像，区别之处在于这种齒輪两軸不相交，輪齒不是分布在圓錐面，而分布在双曲面上。

2. 标准齒輪各部名称及其基本尺寸計算

研究齒輪之前，首先应了解齒輪各部的名称及基本尺寸的求法，下面介紹几种常用齒輪的各部名称及求各部尺寸的方法。

(1) 圓柱齒輪：各部尺寸如圖 2 所示。

齒頂圓(D_a)：为輪齒的頂部所連成的圓，切削加工时，毛坯是按照該圓周尺寸确定的，有人叫做毛坯圓。

齒根圓(D_f)：輪齒底部所連成的圓周。

節圓(D_g)：齒輪嚙合傳動类似于两个圓柱形摩擦輪的接触傳動，而齒輪比摩擦輪能傳递更大的动力且傳動速比一定，这是因为摩擦輪仅依靠两光輪之間的压

力产生摩擦傳递动力，而齒輪則是在光輪上又切出齒來，齒与齒嚙合傳递动力。

所謂節圓，即是两齒輪嚙合傳動像理想的摩擦輪一样做无滑动的純滾轉运动的两个圓周。实际上，一个齒輪就无所谓節圓，只有当两个齒輪咬合轉動才有節圓，節圓无法度量。前面我們談到漸开綫齒輪的中心距允許在一定範圍內变动，也就是節圓直徑可以变动而对傳動并无影响。标准齒輪的節圓和另外

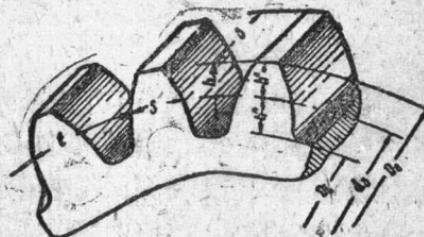


圖 2 圓柱齒輪各部尺寸

一个圆相重合，即分度圆。

周节(t): 在分度圆上两相邻齿廓曲线上相应点之间的距离，称为该圆的周节(或齿距)。

根据周节的定义知分度圆直径应为：

$$\pi D_g = t \times Z, \quad D_g = \frac{t}{\pi} \times Z,$$

上式中 π 为无理数，为便利计算，命 $\frac{t}{\pi} = m$ ，规定成比较完整的数， m 叫做模数，是齿轮各部尺寸的计算基础，在国家标准中，对模数规定了一些标准值。模数的单位以公厘计。

分度圆：在齿轮中模数为标准模数且压力角①为标准压力角的圆周叫做分度圆。分度圆的直径不可变，是按一定参数计算的，齿轮变位后，它的数值并不受影响，在变位后，分度圆就不和节圆重合，而两圆在齿轮啮合中也就不能相切的做纯滚动运动。

基圆：在齿根圆外圈(对标准齿轮而言)，是形成渐开线齿廓的圆周，轮齿在基圆以上为渐开线形。基圆直径决定渐开线的弯曲程度，基圆直径愈大，渐开线就愈平直，相反，基圆直径愈小，则齿廓渐开线就愈弯曲，当基圆直径无限大时，渐开线就变成直线，齿形就为直线形，例如齿条，就是基圆直径增大到无限大的齿轮。

在基圆上的周节称为基节，也就是基圆周节。

齿高(h)：由齿轮的根圆至顶圆间半径方向齿的高度，在节圆以上的叫做齿顶高(h')，由节径往下到齿根的高度叫做齿根高(h'')。

① 压力角：齿廓上某一点压力作用线与该点速度之间的夹角。

$$h = h' + h'', \text{ 正常齿 } h' = 1\text{m}, h'' = 1.25\text{m}$$

齿厚(S): 沿节圆周一个轮齿齿廓曲线间的弧长叫做齿厚，以公厘为单位。

齿槽宽: 两相邻轮齿之间，沿节圆周的弧长，以公厘为单位。代表符号为S_b。

从理论上来讲，周节应等于齿厚和齿槽宽相加，但在传动中，若齿厚正好等于齿槽宽，二者之和等于周节，两齿啮合就发生咬住的情况，即一齿紧紧的嵌入另一齿轮的齿槽中，为了避免此种情况，一般齿轮的槽宽均大于齿厚。

侧向和径向间隙: 如图3所示。

$$\text{侧向间隙 } C_1 = S - S_b$$

在传动中，为了不使齿轮的齿顶和另一齿轮的齿根碰撞造成磨损，轮齿在径向亦有一间隙，即齿根高和齿顶高的差数，以C₂代表，C₂ = h'' - h' = 0.25m。

中心距: 齿轮传动轴心之距离为中心距，标准齿轮中心距即两节圆半径之和，以字母A代表：

$$A = \frac{D_{g1} + D_{g2}}{2}$$



图3 侧向和径向间隙

式中D_{g1}为主动轮节圆直径，D_{g2}为从动轮节圆直径。

变位齿轮的中心距不等于标准中心距，此式不适用计算变位齿轮中心距。

直齿圆柱齿轮的计算公式列于表1中。

关于斜齿圆柱齿轮的计算，基本上和直齿圆柱齿轮相同，所不同的是斜齿轮的轮齿和轴成一角度，因而齿轮的端面不垂直于轮齿的齿条，这样，研究斜齿轮，应分两个面来研究，一个

是与齿条垂直的截面叫做法向截面，另一个是端面。

斜齿轮有两个周节，也就有两个模数，即端面周节 t_s 及法向周节 t_n ，端面模数 m_s 和法向模数 m_n 。

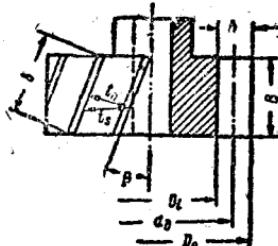


圖 4 圆柱斜齿輪各部尺寸

在法向截面中的齿形和直齿圆柱齿輪相同，斜齿輪計算的基础模数是法向模数 m_n ，如圖 4 所示为斜齿輪的各部尺寸圖。斜齿輪各部尺寸計算公式列于表 2。

以上所談是公制齿輪，又叫模数齿輪，在我国采用这种制度。在英美时制国家中，所采用的齿輪是英制，又叫徑节齿輪，徑节是齿輪各部尺寸計算的基础。

徑节以 P 代表，它的意义是这样：每一吋分度圆直径中所包含的齿数，因此得：

$$P = \frac{Z}{D}, \text{ 式中 } D \text{ 为分度圆直径。 } Z \text{ 为齿数。}$$

$$D = \frac{Z \cdot t}{\pi}, \text{ 故 } P = \frac{\pi}{t}, \text{ 式中 } t \text{ 为周节。}$$

从此式中看出：英制的徑节为公制模数的倒数，相反，徑节的倒数即和模数相等，但必須注意，公制模数是公厘为單位，而英制徑节以吋为單位，換算时需化清單位。

$$\text{即： } m = \frac{25.4}{P}. (1 \text{ 吋} = 25.4 \text{ 公厘})$$

在公制齿輪中模数愈大，說明当基圆直径相同时齿的体积愈大，而徑节齿輪則相反，徑节愈小齿愈大。

(2) 圆錐齿輪各部的名称及各部尺寸的求法：圖 5 所示为圆錐齿輪各部尺寸。

圓錐齒輪的齒分布在錐形表面上，兩端直徑不等，因而在研究圓錐齒輪時，需從兩端着手。

兩端直徑的差別使得圓錐齒輪兩端之模數和周節均不相等，而在計算時是依照大端的模數為基礎的，這樣會使得所求尺寸最為可靠。

圓錐齒輪的分度圓齒頂圓及齒根圓其意義和圓柱齒輪同：

在計算時還需要了解以下幾個名詞：

端面模數：即圓錐齒輪大端的模數以 m_s 代表。

分度圓錐角(Φ)：圓錐齒輪分度圓錐母線和軸線的夾角，

軸間角：互相嚙合兩圓錐齒輪軸線的夾角，以字母 ϑ 表示，從圖中看出軸間角和分度圓錐角的關係為：

$$\vartheta = \Phi_1 + \Phi_2$$

即軸間角為兩相嚙合圓錐齒輪分度圓錐角之和，一對圓錐齒輪在嚙合時，兩錐頂角應交於一點，否則將不能進行嚙合傳動，這是由圓錐齒輪輪齒的形成要求的。

分度圓：節圓母線與大端錐面①母線相交的圓，以字母 d 代

❶ 圓錐齒輪的齒按理論應在球面上形成，但這樣製造與設計均有許多困難，因此用兩個輔助圓錐來代替，在已知圓錐的大端設頂角背向圓錐的外輔助圓錐，大端的齒系在此圓錐中刻出，而在已給圓錐的小端設一內圓錐，小端的齒系在這個圓錐上刻出。

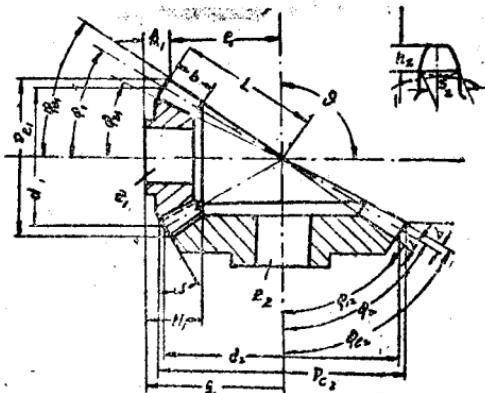


圖5 圓錐齒輪各部尺寸

表。分度圓錐角按下式計算（按圖形，用三角齒數解在角三角形求得）：

$$\operatorname{tg}\Phi_1 = \frac{Z_1 \cdot m_s}{Z_2 \cdot m_{S_s}} = \frac{Z_1}{Z_2}, \quad \operatorname{tg}\Phi_2 = \frac{Z_2 \cdot m_s}{Z_1 \cdot m_{S_s}} = \frac{Z_2}{Z_1}.$$

錐齒輪各部尺寸計算公式列于表 3 中。

3. 齒輪的加工方法

齒輪的製造，大都應用切削加工，可以說這是傳統的齒輪加工方法，近年來，已有一些國家試驗齒輪加工的新途徑，即應用無切削制齒，並已得到應用。我國最近兩三年來也進行這種新方法的研究和試驗，取得了不小成就。

(1) 切削加工制齒：最早的切削加工制齒方法，是用成形刀具在齒輪毛坯上切出溝槽，留下凸起的齒，在普通銑床上進行。這種方法生產率很低，精度不高，消耗的高級合金鋼刀具多。隨著生產的發展，這種方法就遠遠不能滿足要求，漸次由新的創成法所代替。

近代齒輪的切削加工，大都採用創成法，這種方法系利用齒輪嚙合的滾動原理，即漸開線的形成原理來加工齒。這種方法和彷形法比較，在生產率及精度方面，都有優點；但是這種加工，把一些金屬切掉變成廢鐵屑；在加工過程中破壞了金屬的纖維，降低了齒的強度，因此在計算中就必須增大齒輪的尺寸或選用高級材料等不經濟的缺點，因此按現在生產的要求來說，這仍然是一種不完善的方法。


(2) 用熱軋法加工齒：熱軋法加工齒是新的、先進的齒輪加工法。

它的實質是利用金屬高溫時的良好塑性使齒成形；利用金

屬塑性變形的原理，按齒輪漸開線的形成方法加工齒輪的輪齒。加工的示意圖如圖 6。

金屬加熱到高溫，塑性很好，把這樣的齒輪毛坯放到齒條或一對齒輪中間，使其轉動，結果就可以滾出漸開線的齒形，冷卻後就成為齒輪。

熱軋法的特點是：無切削加工，毛坯的金屬纖維不被切斷，生產率高，操作簡單。因而，現在看來，它是大有發展前途的制齒方法。

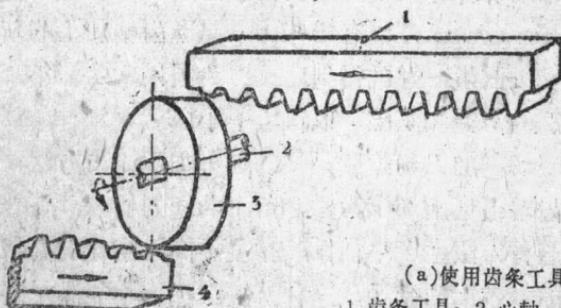

(a) 使用齒條工具：

1. 齒條工具；2. 心軸；3. 毛坯。



(b) 使用齒輪工具

圖 6 热軋加工齒輪示意圖

表1. 直齿圆柱齿轮各尺寸计算公式

要素名称	单位	符号	计算公式
模数	公厘	m	按OCT1597的标准系列中选用
沿分度圆的节距	公厘	t	$t = m \cdot \pi, \pi = 3.1416$
基节	公厘	t_0	$t_0 = m \cdot \pi \cos 20^\circ$
齿数	齿	z_1	按结构的需要选用
		z_2	当 $z \leq 17$ 时，要加以修正
分度圆直径	公厘	d_a	$d_a = m \cdot z$
齿顶圆直径	公厘	D_e	$D_e = d_a + 2m = m(z+2)$
齿根圆直径	公厘	D_i	$D_i = d_a - 2.5m = m(z-2.5)$
齿高	公厘	h	$h = h' + h'' = 2.25m$
齿顶高	公厘	h'	$h' = m$
齿根高	公厘	h''	$h'' = 1.25m$
径向间隙	公厘	c_a	$c_a = h'' - h' = 0.25m$
沿分度圆弧的齿厚	公厘	S	$S = \frac{t}{2} = \frac{m \cdot \pi}{2}$
齿长	公厘	b	b 到 $10m$
中心距	公厘	A	$A = \frac{d_{a1} + d_{a2}}{2} = m \frac{z_1 + z_2}{2}$

表2. 圓柱斜齒輪各尺寸的計算公式

要 素 名 称		單位	符 号	計 算 公 式
法向模數		公厘	m_n	按OCT1597標準系列中選用
沿分度圓的法向 節距		公厘	t_n	$t_n = m_n \pi, \pi = 3.1416$
齒 數	齒	主動輪	z_1	根據結構需要選用
	輪		z_2	
				當 $z \leq 17$ 時，應採用修正：合
分度圓 柱上的齒 傾斜角	齒	主動輪	度	β_1
	輪	從動輪	度	β_2
軸線夾角		度	ϑ	$\vartheta = \beta_1 + \beta_2$
分度圓直徑		公厘	d_a	$d_a = \frac{m_n \cdot z}{\cos \beta}$
齒頂圓直徑		公厘	D_e	$D_e = d_a + 2m_n = m_n \left(\frac{z}{\cos \beta} + 2 \right)$
齒根圓直徑		公厘	D_i	$D_i = d_a - 2.5m_n = m_n \left(\frac{z}{\cos \beta} - 2.5 \right)$
齒 高		公厘	h	$h = 2.25m_n$
齒頂高		公厘	h'	$h' = m_n$
齒根高		公厘	h''	$h'' = 1.25m_n$
徑向間隙		公厘	e_s	$e_s = 0.25m_n$
在法向截面上沿 分度圓的齒厚		公厘	S	$S = \frac{t_n}{2} = \frac{m_n \cdot \pi}{2}$
中心距		公厘	A	$A = \frac{d_{a1} + d_{a2}}{2}$
端面模數		公厘	m_s	$m_s = \frac{m_n}{\cos \beta}$
沿分度圓的端面 節距		公厘	t_s	$t_s = \frac{t_n}{\cos \beta} = \frac{m_n \cdot \pi}{\cos \beta}$

續表2

在分度圓上的齒 傾斜角	公厘	β	$\cos\beta = \frac{m_n \cdot z}{d_a} = \frac{m_n \cdot z}{D_e - 2m_n}$
齒的螺旋線導程	公厘	S_p	$S_p = \frac{m_n \cdot \pi \cdot z}{\sin\beta}$
齒數	公厘	Z	$Z = \frac{d_a \cdot \cos\beta}{m_n}$
在端面上沿分度 圓弧的齒厚	公厘	S_s	$S_s = \frac{ts}{2} = \frac{m_n \cdot \pi}{2 \cos\beta}$
基圓半徑	公厘	r_o	$r_o = \frac{d_a \cdot \cos 2\beta^\circ}{2}$
基 节	公厘	t_o	$t_o = m_n \cdot \pi \cos 2\beta^\circ$