

# 工业化学分析工 考工题库

陈必友 主编



机械工业出版社

# 工业化学分析工考工题库

陈必友 主 编

机械工业出版社

本书是根据机械工业部和劳动部 1995 年颁发的“工人技术等级标准”和兵器工业总公司颁发的“兵器工业理化检测人员培训大纲”，在总结科研生产实践经验和精选历年各类试卷基础上撰写而成的。全书由初、中、高三级工业化学分析工考工试题组成。命题内容包括各级工业化学分析工所必须具备的基础知识与技能，湿法化学分析和现代仪器分析的专业知识与技能，分析误差、数据处理和分析实验室的科学管理，分析质量保证知识等。

本书可供企事业单位对工业化学分析工进行工种培训和组卷考核，也可作为各级化学分析人员、机械冶金工人、技术人员和有关专业院校师生进行自学、自测和参考用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

工业化学分析工考工题库/陈必友主编，-北京：机械工业出版社，1998.4

ISBN 7-111-05962-X

I . 工… II . 陈… III . 工业化学-化学分析-考核-试题  
IV . TQ - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 20280 号

出版人：马九荣(北京市百万庄南街 1 号 邮政编码 100037)

责任编辑：张保勤 版式设计：李松山 责任校对：贾立萍

封面设计：李 明 责任印制：侯新民

北京市昌平精工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1998 年 4 月第 1 版· 1998 年 4 月第 1 次印刷

787mm×1092mm<sup>1</sup>/32·8<sup>7</sup>/8 印张·194 千字

0 001 - 2 000 册

定价：18.00 元

## 前　　言

本书是根据机械工业部和劳动部 1995 年颁发的“工人技术等级标准”和兵器工业总公司颁发的“兵器工业理化检测人员培训大纲”，经多年实践试用和修改编著而成的。

依照“工人技术等级标准”将目前理化测试划分为两个专业工种的要求，为方便实用起见分为《工业化学分析工考工题库》和《物理金相实验工考工题库》两册出版，本书《工业化学分析工考工题库》分初、中、高三级考工题库，共 3 章，1034 道题。试题内容包括基础知识、专业知识、相关知识和实验室管理知识等，基本上覆盖了“工人技术等级标准”中规定的应知应会知识内容。试题分为填空、判断、选择、问答、计算和试卷示例 6 个部分，标准答案附在题后，以便于读者自学、自测和组卷。试题包括历年理化人员培训考核试卷，不少试题是总结科研和生产实践的基础上编写成的。

在本书命题过程中参阅了诸如《工厂化学分析手册》（国防工业出版社修订版）、《理化人员技术理论培训教材》（机械工业出版社出版）等大量有关资料，其中部分题涉及到现代工程技术领域的前沿知识和信息，故本书可读性和可操作性强，对知识更新和拓宽有参考价值。

全书构架较为合理，初、中、高三个层级界限清晰，各有所重，衔接较好。所涉及的试验方法、名词术语、量纲和数据处理等均采用最新国家标准。作为一种尝试，本书将传统的力

学专业和金相专业合并成一个工种出题,但专业知识的内容仍分章命题。

本书由陈必友主编,冯仪丰统稿。参加命题和审稿的有北京理工大学化学系朱济亚、53 研究所蒋文钧,52 研究所的邓景顺、204 研究所郭志铨、724 厂杨志忠和 247 厂高文斌。全书规划和最后审定由兵器工业总公司张盛英负责。负责试卷示例编辑和全书眷写等工作的有冯尧、黄显铭、周艳和杨学彬等同志。兵器工业西南理化中心完成了全书的打印工作,徐兴富给予编写工作诸多帮助。借本书出版之际,一并致以诚挚的谢意。

对全书存在的不足、缺点和错误,希望同行专家、工人同志和广大师生提出宝贵意见,以利于再版时修正。

编 者  
1997 年 5 月

# 目 录

## 前 言

<b>第 1 章 初级工业化学分析工考工题库</b>	1
1.1 填空题	1
1.2 判断题	16
1.3 选择题	27
1.4 问答题	42
1.5 计算题	54
1.6 试卷示例	74
<b>第 2 章 中级工业化学分析工考工题库</b>	78
2.1 填空题	78
2.2 判断题	85
2.3 选择题	91
2.4 问答题	101
2.5 计算题	113
2.6 试卷示例	135
<b>第 3 章 高级工业化学分析工考工题库</b>	140
3.1 填空题	140
3.2 判断题	147
3.3 选择题	154
3.4 问答题	164
3.5 计算题	255
3.6 试卷示例	272
<b>参考文献</b>	276

# 第1章 初级工业化学分析工考工题库

## 1.1 填空题

1.1.1 能够独立存在并保持原物质性质的最小微粒是\_\_\_\_\_，物质发生化学变化的最小微粒是\_\_\_\_\_。

分子 原子

1.1.2 由同种原子组成的物质叫\_\_\_\_\_，由不同种原子组成的物质叫\_\_\_\_\_。

单质 化合物

1.1.3 根据单质的物理性质，可以分成\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类。

金属 非金属

1.1.4 在单质里，元素处于\_\_\_\_\_状态，在化合物里，元素处于\_\_\_\_\_状态。

游离 化合

1.1.5 一种物质生成两种或两种以上新物质的反应叫\_\_\_\_\_反应，两种或两种以上物质生成一种新物质的反应叫\_\_\_\_\_反应。

分解 化合

1.1.6 自然界中含量最多的非金属元素是\_\_\_\_\_，金属元素是\_\_\_\_\_。

氧 铝

1.1.7 在常温下为液态的非金属元素是\_\_\_\_\_，金属元素是\_\_\_\_\_。

溴    汞

1.1.8 空气的主要成分是\_\_\_\_\_气和\_\_\_\_\_气。

氧    氮

1.1.9 将氯酸钾加热，生成\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

氯化钾    氧气

1.1.10 五氧化二磷是由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_化合而成的。

磷    氧

1.1.11 碳的同素异形体除了无定形碳外，还有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

金刚石    石墨

1.1.12 硫在二氧化硫中的化合价为\_\_\_\_\_，在硫化氢中的化合价为\_\_\_\_\_。

+4    -2

1.1.13 黑火药是木炭粉、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的混合物。

硫磺    硝酸钾

1.1.14 碘酒溶液中\_\_\_\_\_是溶质，\_\_\_\_\_是溶剂。

碘    酒精(或乙醇)

1.1.15 亚硫酸的分子式是\_\_\_\_\_，硅酸的分子式是\_\_\_\_\_。

$\text{H}_2\text{SO}_3$      $\text{H}_2\text{SiO}_3$

1.1.16 化验室日常进行的检验分析，称\_\_\_\_\_分析。炉前分析称\_\_\_\_\_分析。

常规    快速

1.1.17 常量分析，试样质量大于\_\_\_\_\_g，试液体积大于\_\_\_\_\_mL。

0.1 10

- 1.1.18 半微量分析试样质量为 \_\_\_\_\_ g, 试液体积为  
\_\_\_\_\_ mL。

0.01~0.1 1~10

- 1.1.19 普通碳钢和低合金钢, 在锭块上取样, 一般用钻、车、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 等方法, 取其碎屑即可。

铣 刨

- 1.1.20 方钢取样, 当厚度在(30mm~100mm)时, 在互为垂  
直平分线的 \_\_\_\_\_ 处钻孔, 钻取深度为试块厚度  
的 \_\_\_\_\_。

交点 1/2

- 1.1.21 板材试样的制取, 在板块两端距边缘 \_\_\_\_\_ mm,  
沿板材平面长度的中心线上, 均匀钻取 \_\_\_\_\_ 个  
孔。

10~15 3~5

- 1.1.22 高硬度的钢, 在锭、块上取样, 因硬度太高, 所以取样  
前, 应先 \_\_\_\_\_, 降低钢样的表面 \_\_\_\_\_, 再行  
取样。

退火 硬度

- 1.1.23 高硬度的钢, 在锭、块上取样时的退火方法, 一般是  
将锭块在 \_\_\_\_\_ °C 的高温炉中, 加热 \_\_\_\_\_  
min, 然后慢慢 \_\_\_\_\_ 即可。

750~870 15~25 冷却

- 1.1.24 圆钢试样的制取, 对直径大于 100mm 的圆钢, 在横  
断面上的 \_\_\_\_\_ 上, 距边缘 \_\_\_\_\_ mm, 均匀地钻  
取 \_\_\_\_\_ 个以上深度 \_\_\_\_\_ 的孔。

半径 5~7 3 相等

- 1.1.25 直径小于 100mm 的圆钢取样, 可选择 \_\_\_\_\_ 于 \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 个点, 钻至 \_\_\_\_\_ 处。  
垂直 纵轴 1~3 中心
- 1.1.26 方形铸块取样, 边长小于 50mm 的铸块, 在铸块平面 \_\_\_\_\_ 点, 钻取 \_\_\_\_\_ 个孔即可, 钻取深度为厚度的 \_\_\_\_\_。  
中心 1 1/2
- 1.1.27 扁钢取样, 在距宽边 \_\_\_\_\_ mm, 沿长度 \_\_\_\_\_ 线的 1/2 线段上, 至少钻取 \_\_\_\_\_ 个深度相等的孔。  
10~15 中心 3
- 1.1.28 球扁钢取样, 沿平面长度 \_\_\_\_\_ 线上, 均匀钻取 \_\_\_\_\_ 个深度 \_\_\_\_\_ 的孔, 孔位距宽边不少于 \_\_\_\_\_ mm。  
中心 3~5 相等 5
- 1.1.29 圆锥形铸块取样, 距小头的 \_\_\_\_\_ 处, 垂直于 \_\_\_\_\_ 轴, 钻至 \_\_\_\_\_ 线。  
1/3 横 中心
- 1.1.30 圆饼形铸块试样, 在半径的 \_\_\_\_\_ 处钻取。厚度大于 30mm 的, 钻取深度为厚度的 \_\_\_\_\_; 厚度小于 30mm 的, 接近 \_\_\_\_\_ 透。  
1/2 1/2 钻
- 1.1.31 管材取样, 垂直于 \_\_\_\_\_ 轴, 均匀地钻取 \_\_\_\_\_ 个孔, 钻取深度距内壁 \_\_\_\_\_ mm 左右。  
纵 3~5 0.5~1
- 1.1.32 钢轨取样, 在 \_\_\_\_\_ 截面上, 均匀分布钻取 \_\_\_\_\_ 个深度为 \_\_\_\_\_ mm 的孔。

纵 3~5 0.5~1

- 1.1.33 槽钢取样, 在\_\_\_\_\_部及腿部的\_\_\_\_\_部位, 各钻\_\_\_\_\_个孔, 接近\_\_\_\_\_透。

腰 中心 1 钻

- 1.1.34 工字钢取样, 在腰高\_\_\_\_\_处作一水平线, 使钻孔边缘恰到该线, 在此处钻一个孔, 又于腿宽部的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_处各钻一个孔, 接近钻透。

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{3}{4}$

- 1.1.35 角钢取样, 边宽大于 50mm 的, 在角钢的\_\_\_\_\_个面上, 均匀地钻取\_\_\_\_\_个孔, 角钢两个边宽不等的, 可在较\_\_\_\_\_的一面钻取。

1 3 宽

- 1.1.36 生铁试样的制取, 生铁分炼钢生铁和铸造生铁两种。前者称\_\_\_\_\_铁, 用\_\_\_\_\_法取样; 后者称\_\_\_\_\_铁, 用\_\_\_\_\_法取样。

白口 轧碎 灰口 钻孔

- 1.1.37 1+2 的 HCl 溶液, 就是取\_\_\_\_\_体积浓 HCl, 加\_\_\_\_\_体积水稀释。

1 2

- 1.1.38 碘量法滴定分析中防止 I<sub>2</sub> 挥发的方法有, 加入过量的\_\_\_\_\_, 滴定一般在室温下进行, 滴定时不要剧烈\_\_\_\_\_溶液。

KI 摆动

- 1.1.39 强碱强酸的滴定, 在化学计量点时生成的盐是\_\_\_\_\_性盐。pH 值等于\_\_\_\_\_。

中 7

1.1.40 用 NaOH 滴定 HAc, 于化学计量点时生成\_\_\_\_\_，此盐水解后, 溶液呈现\_\_\_\_\_性。

NaAc 碱

1.1.41 质量分析的基本操作是指沉淀的过滤、洗涤、烘干、  
\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

灼烧 称量

1.1.42 洗涤沉淀的目的是为了除去沉淀中的母液, 以及吸附在\_\_\_\_\_表面的\_\_\_\_\_。

沉淀 杂质

1.1.43 影响化学反应速度的外界因素是, 温度、压力、  
\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

浓度 催化剂

1.1.44 影响沉淀纯净的主要因素有 \_\_\_\_\_ 沉淀和  
\_\_\_\_\_ 沉淀两种现象。

共 后

1.1.45 洗涤沉淀的方法是, 采用少量 \_\_\_\_\_ 次的原则, 即同体积的洗涤液, 每次用较 \_\_\_\_\_ 的量, 多洗几次, 比用较大的量, 少洗几次的好。

多 少

1.1.46 碘量法滴定的主要反应条件是, (1) 必须在中性或  
\_\_\_\_\_ 溶液中进行; (2) 防止 I<sub>2</sub> 的挥发和空气氧化  
\_\_\_\_\_ 离子。

弱酸性 I

1.1.47 分光光度分析的主要特点是 \_\_\_\_\_ 高, \_\_\_\_\_  
好, 手续简便快速。

灵敏度 选择性

1.1.48 酸碱指示剂本身是有机弱酸或弱碱, 滴定时要消耗

一定的\_\_\_\_\_，一般说来，指示剂的用量\_\_\_\_\_为佳。

标准溶液 少些

- 1.1.49 金属指示剂是一些\_\_\_\_\_，能与金属离子形成\_\_\_\_\_，在滴定过程中，依据其颜色与游离的指示剂的不同来指示金属离子的浓度的变化。

有机配合物 有色配合物

- 1.1.50 EDTA 与金属离子配合的特点是不论金属离子是\_\_\_\_\_，一般都是\_\_\_\_\_的关系配合。

几价 1:1

- 1.1.51 用已知准确浓度的 HCl 溶液滴定 NaOH 溶液，用甲基橙来指示化学计量点的到达，HCl 溶液称\_\_\_\_\_溶液，甲基橙称为\_\_\_\_\_。

标准 指示剂

- 1.1.52 质量分析结果的计算，其主要依据是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

沉淀质量 换算因素

- 1.1.53 72 型分光光度计主要由磁饱和稳压器、\_\_\_\_\_、和\_\_\_\_\_三大部分构成。

单色器 检测器

- 1.1.54 光谱分析用电弧光源，由于供电电源不同可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

直流电弧 交流电弧

- 1.1.55 光谱分析光源是供给能量，使试样\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

蒸发 激发

- 1.1.56 在沉淀晶格中，构成晶体离子，按照电荷同性

\_\_\_\_\_，异性\_\_\_\_\_的原则进行排列。

相斥 相吸

- 1.1.57 混合指示剂是利用\_\_\_\_\_或两种以上的指示剂颜色之间的\_\_\_\_\_，使其在滴定终点时，颜色变化\_\_\_\_\_，变色的 pH 范围更窄，指示终点更准确。

两种 互补作用 敏锐

- 1.1.58 吸附作用是一个放热可逆过程，溶液的温度越\_\_\_\_\_，吸附的杂质越多。\_\_\_\_\_温度可以减少或阻止吸附作用。

低 升高

- 1.1.59 氧化还原反应的结果，必然是氧化剂得到\_\_\_\_\_变为弱的还原剂，而还原剂\_\_\_\_\_变为弱的氧化剂。

电子 失去电子

- 1.1.60 KMnO<sub>4</sub> 溶液吸收了\_\_\_\_\_中的绿色光而能让\_\_\_\_\_色光透过。

白光 紫红

- 1.1.61 研究酸碱滴定曲线的目的是了解滴定过程中溶液 pH 值的变化情况，特别是\_\_\_\_\_及其附近 pH 值有无\_\_\_\_\_，从而解决指示剂的选择问题。

化学计量点 突跃

- 1.1.62 银坩埚一经加热表面就有一层\_\_\_\_\_，因此不适用于作\_\_\_\_\_称量用。

氧化物 灼烧

- 1.1.63 滴定管等玻璃量器不宜用\_\_\_\_\_性的洗涤剂，以免玻璃受腐蚀而影响\_\_\_\_\_的准确度。

强碱 容积

- 1.1.64 国产定量滤纸，其盒上色带标志为白色的是\_\_\_\_\_速，蓝色的是\_\_\_\_\_速。

快 中

- 1.1.65 质量分析法的特点，是根据反应产物的\_\_\_\_\_来确定\_\_\_\_\_含量的定量分析方法。就是把\_\_\_\_\_沉淀为有一定组成的\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_。

质量 待测组分 待测组分 单质 化合物

- 1.1.66 质量法不需要\_\_\_\_\_试样和\_\_\_\_\_,全部数据由\_\_\_\_\_称量得到,\_\_\_\_\_较高,沉淀中的\_\_\_\_\_或溶液的\_\_\_\_\_,可以用适当的方法加以校正。

标准 基准物质 分析天平 准确度 杂质 损失

- 1.1.67 具有挥发性的被测组分,可采用\_\_\_\_\_法测定。借加热或其它方法使试样中的某挥发性成分\_\_\_\_\_,然后,根据试样质量的\_\_\_\_\_来计算该成分的质量分数。

挥发 逸出 减轻

- 1.1.68 滴定法分析中,最重要的计算原理是,两种反应物质进行定量反应,到达\_\_\_\_\_时,\_\_\_\_\_的原则。

化学计量点 物质的量相等

- 1.1.69 酸碱指示剂的变色范围是  $pH = pK = \pm 1$ 。当  $pH$  值 \_\_\_\_\_  $pK = + 1$  时,溶液只显碱式色;  $pH$  \_\_\_\_\_  $pK = - 1$  时,溶液只显\_\_\_\_\_色,只有  $pH$  在  $pK = - 1$  到  $pH = + 1$  之间,才能看到指示剂颜色变化的情况。

> < 酸式

- 1.1.70 甲基橙的变色范围是\_\_\_\_\_,在酸滴定碱时,常用

它作指示剂,滴定终点由\_\_\_\_\_变\_\_\_\_\_色,肉眼容易辨认。

3.1~4.4 黄 红

- 1.1.71 用强碱滴定强酸时,采用酚酞作指示剂,滴定终点由\_\_\_\_\_色变为\_\_\_\_\_色;用强酸滴定强碱时,以石蕊作指示剂,滴定终点由\_\_\_\_\_色变为\_\_\_\_\_色。

无 红 蓝 红

- 1.1.72 在  $\text{AgCl}$  溶液中,根据  $\text{Ag}^+$  离子与  $\text{Cl}^-$  离子浓度的乘积大小,判断溶液所处状态。

(1)  $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] < K_{\text{sp}}$  时,\_\_\_\_\_溶液

(2)  $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] > K_{\text{sp}}$  时,\_\_\_\_\_溶液

(3)  $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = K_{\text{sp}}$  时,\_\_\_\_\_溶液

未饱和 过饱和 饱和

- 1.1.73  $\text{KMnO}_4$  氧化剂的优点是\_\_\_\_\_性强,\_\_\_\_\_广,本身起\_\_\_\_\_的作用。缺点是  $\text{KMnO}_4$  溶液不够\_\_\_\_\_。

氧化 用途 指示剂 稳定

- 1.1.74 氧化剂和还原剂强弱的判断方法,标准电极电位值越负,还原态的还原性越\_\_\_\_\_,是强\_\_\_\_\_剂,其对应的氧化态是弱\_\_\_\_\_剂。

强 还原 氧化

- 1.1.75 在氧化还原滴定过程中,滴至\_\_\_\_\_附近,溶液的\_\_\_\_\_会出现突跃现象,利用指示剂的颜色变化,来确定滴定终点,这种指示剂称为\_\_\_\_\_指示剂。

化学计量点 电位 氧化还原

- 1.1.76 重铬酸钾氧化剂的优点,价格\_\_\_\_\_,可以直接称

量配制标准溶液，不必\_\_\_\_\_，而且很\_\_\_\_\_，  
常用来测定\_\_\_\_\_离子。

便宜 标定 稳定 亚铁

1.1.77 物质的\_\_\_\_\_型和相应的还原型构成\_\_\_\_\_电  
池，称为电极。在每一个电极的固相和液相界面上  
产生的\_\_\_\_\_差称为电极电位，不同的电极相联  
得到\_\_\_\_\_电池。

氧化 半 电位 原

1.1.78 在氧化还原反应中，氧化剂和还原剂得失\_\_\_\_\_  
数目相等，氧化剂的\_\_\_\_\_数和\_\_\_\_\_的物质  
量数也\_\_\_\_\_。

电子 物质量 还原剂 相等

1.1.79 由于亚硝酸根( $\text{NO}_2^-$ )中的氮为正三价，因此，在使  
用亚硝酸钠时， $\text{NO}_2^-$ 既可失去电子作\_\_\_\_\_，也可  
得到电子作\_\_\_\_\_。

还原剂 氧化剂

1.1.80 公式  $\frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y^{4-}]} = \alpha_H$ ，表明 EDTA 的总浓度  $[Y]_{\text{总}}$  与  
\_\_\_\_\_浓度  $[Y^{4-}]$  之比称为配合剂的\_\_\_\_\_系  
数。 $\alpha_H$  随溶液 pH 值\_\_\_\_\_而\_\_\_\_\_。

有效 酸效应 增大 减小

1.1.81 乙二胺四乙酸简称\_\_\_\_\_，用\_\_\_\_\_表示。

EDTA  $\text{H}_4\text{Y}$

1.1.82 EDTA 及其二钠盐是重要的\_\_\_\_\_配合剂，它能  
和大多数\_\_\_\_\_离子形成\_\_\_\_\_的、1:1 的  
\_\_\_\_\_环配合物。

氨羧 金属 稳定 五元