


机床保养法

程 韶

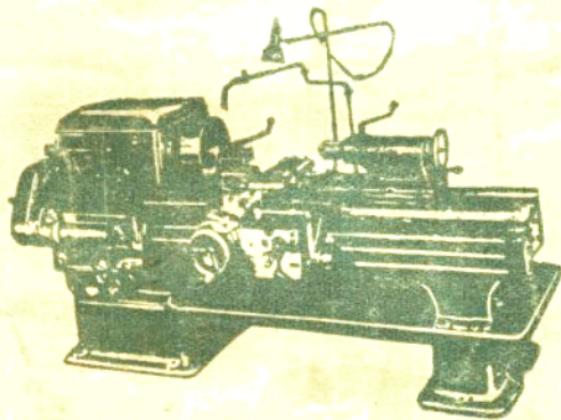

黑龙江人民出版社

目 錄

前 言.....	(1)
使用机床的基本規則.....	(3)
工作地点、环境的保持.....	(4)
机床工作的准备.....	(7)
工作中机床的照管.....	(8)
交班时机床及工作地点的准备.....	(10)
皮帶傳动的保养.....	(11)
机床的潤滑.....	(12)
潤滑油.....	(16)
提高机床的抗磨性和使用寿命.....	(21)

前　　言

我們偉大的祖國正在沿着社會主義工業化的道路前進。工業化的一個最重要的物質基礎，就是機器設備，它是我們工人階級為建設美好幸福的社會主義社會的鬥爭武器和工具，有了它，我們才能很快的實現社會主義工業化，逐步過渡到社會主義社會。

但目前在我們許多的工廠里，經常發生設備損壞的事故，給國家造成了很大的損失。根據中央第一機械工業部不完全統計，一九五四年上半年就發生了設備損壞事故六千多起；由設備損壞而引起的直接損失，達二百一十萬元。這個統計，還沒有包括小的損壞事故，也沒有包括運輸中和安裝中的各種損壞事故。二百一十萬元的損失是不小的，可以買一百四十台1Δ62車床，可以買一萬四千輛自行車，可買一千五萬斤糧食，可買七百萬尺布。除掉給國家財產上造成了這樣大的損失外，在生產上也造成了很大的損失。如某電機廠第一車間的設備都是大型、精密、貴重的機器，有些在國內還很少看到。但由于保養不好，不注意潤滑，沒有按操作規程進行工作，常常發生設備事故，有一天，全車間所有的大型機床，只有一台能夠轉動，其他的全壞了，使生產停頓下來。這樣給生產上造成了很大的損失，影響了生產計劃的完成。

我們有一位同志到蘇聯一個機器製造廠去參觀，看見他們車間里掛一條大字競賽標語，上面寫道：‘我們要爭取產品質量達到像支援中國的機器一樣！’那位同志看了這標

語，不了解是什么意思。后来一問才知道，原来这个工厂在制造支援我國的机器的时候，產品質量达到了最高的标准，因此“支援中國的机器”就成了他們提高產品質量的一个目标。这件事，說明了苏联的工人弟兄是如何热情地、慷慨無私地对待我國的建設事業啊！

机床损坏的主要原因，是忽視保养，粗心大意，不正确使用机床，以及不重視修理工作等。

机床保养的目的，就是要保持机床的应有性能和效能，延長机床的寿命。机床保养的好，生產效率就高，質量也好，可以給國家積累大量的資金。

因此良好的保养机床，使它能長期的工作，長期的保持原來的精度和生產效率，是我們工人的光榮責任。我們应当像爱护自己眼睛一样的來爱护它。

在苏联有很多先進生產者發起了認真保养和提高机床使用寿命的运动，在这运动中出現了大批善于保养机床的优秀工人，如：斯大林獎金獲得者、莫斯科磨床制造厂車工庫拉金同志和莫斯科汽車制造厂車工阿列申等同志的經驗告訴我們，对机床良好的保养、潤滑和照管，对机床的深入了解，能够使机床在很多年内不用修理，并且还保持着最初的生產效率和精度。

我國工人，应当向先進的苏联工人學習，認真保养机床，延長机床使用寿命，充分發揮机械效能，不断提高劳动生產率，为勝利实现國家第一个五年計劃而努力！

使用機床的基本規則

为了長时期的保持机床的最初生產率及精确度，首先应当用爱护它的态度，嚴格遵守和执行下列的基本規則：

1、在使用新机床或調動使用另一机床前，应仔細研究它的傳動系統及其構造，了解每个手把的用途及其換位的順序。

2、当在机床上工作时，必須檢查各开动手把、变速和变走刀量的手把位置是否正确，必須將这些手把安放在規定的位置上。

3、不能在快轉速的时候变换齒輪位置、結合齒輪、結合器和爪牙結合器。

4、不要在机床上放無关的东西，在任何情况下，不得將扳子、量具、加工零件及其他金屬物品放在床身導軌上。

5、每天都要按时的進行机床各运动部分的潤滑工作。

6、工作完畢时（下班前），要細心的將切屑和髒物从机床上清除掉。

7、嚴格遵守潤滑部分及油箱中的換油進程表，不允許油被金屬磨損物或其他的机械混合物弄髒。

8、当換潤滑裝置和液压裝置中的油时，必須用洗油（參看第一表）將油箱、油盒過濾器和循環系統洗净。

9、嚴格遵守更換冷却剂的進程表，按时清洗冷却剂箱中的髒物和切屑。

10、当变换加工物的时候，要細心將切屑从机床上清除

掉。

11、机床的所有機構要進行周期的細心的檢查，及時更換已磨損的零件。

✓ 12、發現机床在工作中有不正常的情況時應立即糾正。

13、對修理後或更換後的電動機，應檢查電動機軸的旋轉方向和旋轉速度。

✓ 14、在沒有必要時，不應拆卸机床的機件，因為經常拆卸機件是會損壞其配合性質的。

✓ 15、要避免机床長期的或突然的過載荷。

✓ 16、在機床上加工零件時，零件的尺寸、重量及切削用量不得超過机床允許範圍。

17、每個工人都必須熟悉机床工作的技術保安知識。

(第一表) 洗油分類表

編號	符 號	相當於中國石油 公司經售商品		用 途
		名稱	規格編號	
一號洗油	①	工業用汽 油(無鉛 汽油)		適用於洗滌重要機件，可作油爐及油 燈等燃料，橡膠及油漆等溶劑。
二號洗油	②	二號燈用 煤油	FOCT 4753-49	機械洗滌用，過濾後用作民主 國平面 磨床砂輪軸承潤滑，與機油混和可作上 海機床廠的磨床砂輪軸承潤滑之用
三號洗油	③	三號二 號柴油		用作清洗一般機件，作洗油用，柴油 機燃料用


工作地點、環境的保持

工作地點和机床的整潔環境的保持，是提高生產效率和設備使用期限的必要條件。因此必須遵守下列基本規則：

1、工作地點必須整潔，不應堆放無關物件及亂放毛坯。

或成品。

1 A 62 車床潤滑系統簡圖

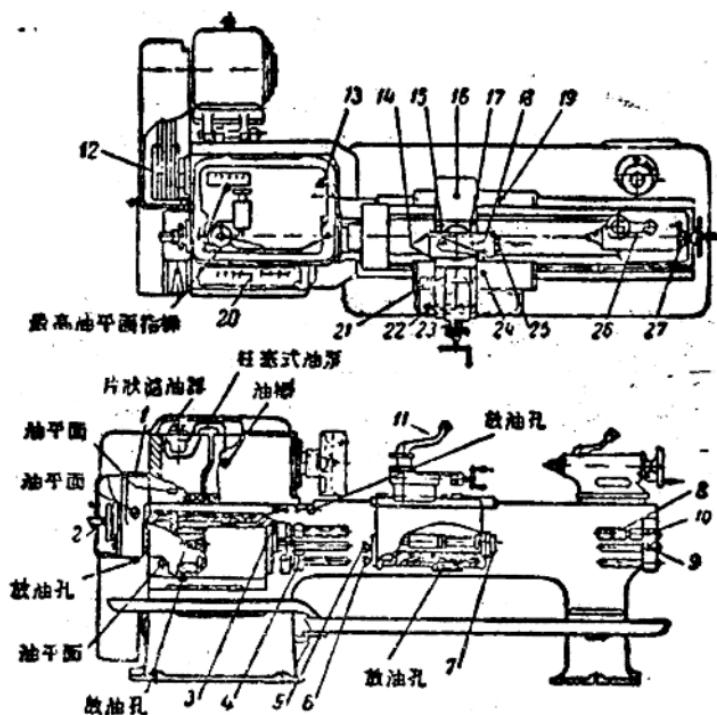

第一圖

(注) 圖上的號數代表油孔位置

2、圖紙、刀具和量具、小型夾具、銑軸、搬子、各種附件、棉紗及油壺等，必須放置在特制的櫃檯中，而櫃檯應放在取用方便的地方。

3、電燈應很好的照亮加工的地方（夜班時）。

4、所有的齒輪及皮帶傳動以及快速旋轉的軸，必須裝

置防护罩。

5、机床和电动机体必须接地。

6、各种速度或进刀量手把位置的说明表牌必须清楚明了。

7、每台机床必须有润滑系统简图（参看第一图）。

8、已加工好的工件必须和未加工的分开放置于适当的地方。

9、不用冷却液工作的磨床，必须装有单独的或公用的吸尘器。

(第二表) 1A62型苏联车床各部部件保养规程

編號 部件	加油位 置	圖示 記分	潤滑方 法	潤滑油 種類	換油期 限
1 变速箱	齒輪及軸承 聯接器及 前端軸承 後端軸承		油池潤滑 柱塞式油泵 打油 油繩潤滑	*J* 機油	第一次隔10天換油 第二次隔20天換油 以後則每隔40天換油一次
2 走刀箱	齒輪及 其他機件	20	油池潤滑 油繩潤滑		每隔10天加油一次
3 滑板箱	滾珠軸承 平面軸承 導輪 齒輪及軸承	5 6 7 21.22	油杯 油池潤滑 油繩潤滑 (儲罐)	機械用 月上林	每隔5天加油一次 每月換油一次
	縱送刀架鞍 与木面	19.24	油繩潤滑		
4 床身及 刀架鞍	橫向絲槓軸承 橫向絲槓軸承 橫向刀座滑板 小刀架絲槓 軸 小刀架座滑板 方刀架手柄	33 16 5.17 23 14 11	—— —— —— 油壺或油槍 注油	*J* 機油	經常加油
5 後頂 針座	軸 頂針及絲槓	27 23			
6 掛輪架	齒輪及軸承 平面軸承	1 2	油池潤滑 油杯	機械用 月上林	第一次隔10天換油 第二次隔20天換油 以後隔40天換一次 每隔5天加油一次

		絲 槓 槟	8		經常加油
7	移動裝置	絲槓止推軸承	3	油壺或油槍 注	機油 一星期加油一次
		絲槓 軸承	10		
		光 槓 軸承	7		
		滑動 軸承	4		
		軸 承	13		
8	主皮帶輪	軸 承	12		機械用 凡士林 每年換油一次

(注) 除經常加油的地方由機床操作者加油外，其他定期加油或換油的工作，應由車間中的專職注油工人，按照潤滑系統圖及此表的規定，按期注油或換油。

機床工作的準備

在工作前，接班工人自交班工人手里接收机床，并要親自檢查机床有無毛病。为此必須作以下工作：

1、細心進行机床外部的檢查，檢查有無外傷、導軌刮傷，所有保護裝置是否在原位上，机床上的切屑及雜物是否消除掉，机床上是否有其他無關物件。

2、在檢查外部沒有問題後，還要進行机床的空轉檢查，为此必須作下列工作：

① 檢查油箱中的油是否充足，不足時應當加注油；在所有油杯及油孔中加油，將導軌上塗一薄層油。

② 檢查皮帶傳動的張力。

③ 開動机床所有的機動部分，凡運動部分有壓緊裝置的地方都把它們松開，再用手搖動進行檢查。

④ 檢查主軸空轉的各種不同轉速，由低速到高速。

⑤ 檢查快速移動機構。

如接班工人在接班時，交班工人還繼續在工作的情況下，可以不進行空轉檢查。此時，只對正在運轉中的机床進

行外部檢查和注油等工作。在外部檢查上沒有問題時，即可接班繼續工作。

工作中機床的照管

为了提高机床的生產效率，保持机床的壽命及刀具的耐用度，在机床上工作时，必須遵守下列規則：

1、加工物必須牢固的夾緊在卡盤、夾具或其他裝夾裝置中。

2、当車削外圓时，应当用光杠走刀，只是在車螺絲时才用絲杠。

✓3、当用頂針夾住工件進行車削或磨削时，后頂針座必須牢靠的压緊。当使用固定頂針(不旋轉的頂針)时，必須進行潤滑，在整个加工过程中要周期的潤滑頂針，必須經常檢查和調整后頂針的压力。若頂針开始發熱，并發吱吱的声响时，应立即停車，潤滑頂針并調整其压力。

✓4、当加工件裝在頂針之間加工时，中心孔和頂針尖端必須清潔，如中心孔被雜物堵塞住时，应当首先進行清理。

✓5、不能在用頂針頂住后的工件上進行校正（敲打），因为这样会损坏机床的精确度。

✓6、如需要取出頂針时，应当用銅或黃銅棒通过主軸心孔將頂針頂出。

7、当使用中心架时，必須周期的潤滑其支持面。

✓8、当裝卡盤或撥盤时，为了避免螺紋燒研，必須用机油潤滑主軸頸部和螺紋。在裝之前卡盤要擦淨并潤滑之。

✓ 9、当将加工物装在卡盘、虎钳和夹具中时，不允许加工表面伸出夹紧地方过长，因为这样会降低加工质量和精确度，也会加快机床的损伤。

10、当在车床、六角车床、外圆和内圆磨床上加工形状不正确的工件时，尽可能将该工件和夹它的夹具一起平衡。

✓ 11、当工件装在卡盘上以后，必须把丁字搬子抽出，否则即要打坏机床或发生人身事故。

✓ 12、应当使用磨锐的刀具，及时的更换已使钝的刀具，不允许刀刃损坏或烧熔。

✓ 13、刀具必须坚固，在机床构造容许的条件下，车刀断面要最大，装刀具时必须牢固，刀具伸出部分必须尽可能小，车床刀架（溜板）在工件（尺寸、形状）允许的条件下伸出长度应最短。

14、为了保持机床的精确度，应经常注意：

① 主轴轴承应当调整得使其余隙不超过容许的数值。

② 磨擦结合器必须调整好，使其在每分钟反复开关十次的情况下，不产生过热的现象。

③ 制动刹车装置必须调整好，当摩擦结合器关断或反转时，能保证主轴很快的停止转动（制动刹车时间约为一秒钟）。

④ 车床上的落下蜗杆，必须调整得能防止在所允许的切屑断面条件下自动落下，同时还必须保证在遇到过载荷或固定挡铁时落下。

⑤ 导轨必须调整得在用手摇动溜板时有轻咬压的现象，同时互相接触表面的间隙不得通过厚度为0.04公

厘的塞尺。

⑥ 車床刀架橫溜板的小絲杠螺母，必須調整得使手輪的自由轉動不超過四十分之一轉（ 9° 角）。

⑦ 应當熟悉每台机床說明書中所規定的各部分調整方法及規定。

15、當在鉋床、銑床、平面磨床和其他機床上加工大批很短的零件時，必須尽可能的改變加工工件的裝夾位置，以避免床身工作台導軌只在一個地方磨損。

16、當在龍門鉋床、龍門銑床、平面磨床和其他機床上加工很短的零件時，為了完全利用機床的能力，提高生產率，尽可能同時加工很多零件。

交班時機床及工作地點的準備

每個工人在機床工作完畢時，應作以下工作：

1、將溜座搖到原先的位置，並關閉線路开关。

2、撥開所有手把，將它們放置在不工作的位置上。

3、細心將機床上的切屑清除掉，這時應特別注意機床導軌。在假日的前一天（或不工作的前一班）清理機床時，則需將導軌塗上一層潤滑油脂。

4、清理機床時只需用毛刷或棉紗。

5、把所有的工具及輔助工具放置在專為它們而設的固定位置（如工具櫃等）。

在完成這些工作以後，機床可以交給接班工人繼續進行該班的工作。如機床在運轉中交班時，第1、2兩項不必進行。

皮帶傳動的保養

- 1、皮帶上不容許有礦物油。掉在皮帶上的油要用汽油沖洗干淨，然后用干布擦干。
- 2、皮帶輪要保持清潔。
- 3、为了保持皮帶的弯曲性，可用下列油膏潤滑皮帶：
 - ① 牛皮帶——用普通的硬脂油或用三分鯨油（或蓖麻油）及一分硬脂油的混合油，要5—6个月潤滑一次。
 - ② 麻布帶——用潤滑油的成分如下（以重量計）：工業用脂——10%，樹脂——30%，石臘——59%，石墨——1%。
 - ③ 絲織及棉布帶（織成或縫合皮帶）——潤滑油的成分如下（以重量計）：鯨油——65%，硬脂油——35%。
- 4、膠皮帶不需要潤滑。
- 5、樹脂或其他含樹脂的物質，不要用來潤滑皮帶。
- 6、在干燥地方使用駱駝毛織的、大麻織的和棉布織成皮帶。
- 7、在潮濕地方，用膠皮帶。
- 8、皮帶的接头，必須經常檢查其是否堅固。
- 9、使用牛皮帶時，應將皮帶內面（毛面）向着皮帶輪。
- 10、为了得到初拉力在裝皮帶時，長皮帶可縮短全長的百分之一，短皮帶可縮短百分之十五。

機 床 的 潤 滑

潤滑是決定機床不斷地正常工作的最重要因素。由於現在廣泛的開展了高速切削，因此，潤滑的作用更加重要了。

對潤滑系統的基本要求，就是及時的將所需油量注入潤滑地點，保持潤滑油及潤滑系統的清潔及工作的正常性。

我們使用的機床或其他機構，它們運動的部分都要經常潤滑（加油），其目的就是為了減少零件摩擦部分的磨損；同時，也減少使機器運動所消耗的動力，增長機床使用壽命。除以上所述的作用外，潤滑對金屬零件也起着防鏽的作用。

機構中的摩擦 機床在工作中，其相互作用的零件是一個對着一個運動着，例如：車床的溜板在導軌上滑動，軸在軸承中轉動，結合器的運動，齒輪的互相嚙合運動等。它們相接觸的表面在運動中互相摩擦着；各表面都受着一定的壓力，因此也產生一定的磨損。任何加工方法加工出來的表面都是有一定程度的不平度。表面越不平，摩擦力越大；表面壓力越大，摩擦也越大。

摩擦在機構中是一種不好的現象，因為：第一，為了抵抗摩擦就需要消耗一定的動力；第二，摩擦越大，零件的磨損越快。

只要有運動的地方就有摩擦，因此我們就應當尽可能的減少摩擦，這樣就能增長零件的工作壽命，減少消耗的動力。

减少機構中的摩擦，也就是减少機構中的磨损，可用下列方法：

- 1、良好的潤滑。
- 2、把表面加工的更光。
- 3、用耐磨材料制造零件。
- 4、用热处理办法提高零件的表面硬度。

金屬由于逐漸陳旧，經摩擦力的作用就發生磨损，这个磨损叫着机械磨损。互相接触运动的零件在运动过程中，由于彼此摩擦，也發生磨损，因为零件相接触的表面不可能是絕對平坦的，总是有些不平的地方。这样，就使得零件在工作中逐漸的改变尺寸，当其尺寸改变得超出允許数值时，則零件报废。另外，零件的工作表面永远是和空气接触，因此它的表面上就有一層氧化物（氧化的結果就發生锈），这样使零件的磨损更加剧烈。

由此可見，影响零件磨损大小有很多原因，其中最主要的原因有：


- 1、零件的材料。大多数的材料，工作表面硬度愈高，材料的韌性愈高，其耐磨性也愈大。
- 2、滑动表面的單位負載（压力）。滑动表面受的單位压力愈大，磨损也愈大。
- 3、零件的工作時間。零件工作時間愈長，磨损愈大。
- 4、潤滑情况。当潤滑油的品种選擇不正确，以及当油不能按照系統注入滑动表面时，滑动表面的磨损就会增大。
- 5、零件滑动表面的加工質量。表面愈光，磨损愈小；表面不光，磨损愈大。

潤滑的原理 潤滑的意思就是用一層有流动性的物質將

兩個互相接觸的表面隔開，其目的是尽可能的減少兩表面不平度的接觸面（參看第二圖）。

流动性的物質或潤滑油在兩個摩擦表面之間形成了油膜，油膜使得一个表面相对另一表面运动时减少其摩擦。用潤滑和不用潤滑其摩擦可减少五十倍以上。

但是，并不能經常用一層潤滑油把兩個互相摩擦的表面完全隔离开。因此，有时在兩個互相摩擦的表面中間沒有潤滑油，这时就產生“干摩擦”。“干摩擦”是不允許存在的，因为它使零件很快的磨損。有“半干摩擦”，这是潤滑油在兩摩擦表面間不足时才会產生的現象，在这种情况下绝大部分摩擦表面是干摩擦。“半液体摩擦”，这也是由于潤滑油在兩摩擦表面間不足时產生的現象，这时兩摩擦表面只是有一少部分表面不經常的“干摩擦”着。潤滑油在兩摩擦表面間充足时，就会得到最好的現象——“液体摩擦”。

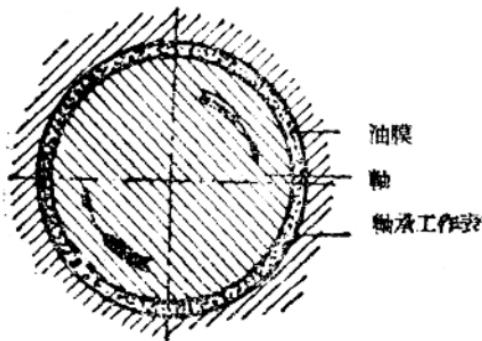

第二圖

我們的任务就是要在我們所使用的机床中的各个运动部分造成“液体摩擦”。因为这时两个互相滑动的表面完全被潤

滑油隔开。

为了造成“液体摩擦”，必须保证下列条件：

- 1、修配精度要高，使两接触零件的配合性质正确；
- 2、工作表面凹凸不平处要少；
- 3、工作表面要有一定的圆周速度；
- 4、在工作表面上应经常有充分的润滑油；
- 5、润滑油要有必需的粘度；
- 6、应有适当的油压。

上述条件，缺少任何一项就不能保证“液体摩擦”。

在开车及停车时，零件由静止状态到运动，和由运动状态到静止，因此，在其表面上不能保证有充足的润滑油而增大磨损。所以开关车的次数愈少，磨损也愈小。

磨损有“自然磨损”和“意外磨损”。

由于摩擦力或由于机床在正常工作条件下，长期工作的原因而产生的磨损叫做“自然磨损”。在短时间内，磨损突然增加得很严重，造成零件不能正常工作，这种磨损叫着“意外磨损”。

由此可見，我們应当尽全力避免意外磨损的產生，因为它将使机床失去工作能力，使工作停顿下来，影响生产任务的完成。因此，熟悉机床零件发生意外磨损的原因，以及采取预防措施是非常必要的。

机床的意外磨损可能是由下列原因引起的：

- 1、不遵守所规定的润滑制度，如：①润滑系统内没有油，或者油量不足；②油的品种选择得不适合。
- 2、不遵守所规定的机床切削用量，因而使机床过载荷工作。因此，在采用高速切削时，必须检验一下机床，那一