

四～六级机械工人考工参考试题及题解

# 钳工

上海市金属切削技术协会 编



上海科学技术文献出版社

## 内 容 提 要

本书是根据机械工人应知等级标准要求，结合机械行业特点编写的，试题分四、五、六三个等级。

本书内容包括研磨、刮削、立体划线、金属材料的矫正和展开、精密量具的测量技术、典型零部件的装配知识、典型机床的装配知识、一般工件的加工工艺和编制、夹具知识和内燃机原理、构造等。

四～六级机械工人考工参考试题及题解

精 工

上海市金属切削技术协会编

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号)

新华书店 经销 昆山亭林印刷厂印刷

\*

开本 787×1092 1/32 印张 3.125 字数 96,000

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

印数：1—16,500

书号：ISBN 7-80513-016-7/R·01

定价：0.70元

《科技新书目》147-276

## 前　　言

为适应新产品开发的需要，提高技工的操作技术水平，加速人材培训，我们组织了部分会员和有关专业技术培训人员，结合我国机械工人技术现状，参照机械工业部、航天工业部、冶金工业部和船舶系统等工人技术等级标准，编写了《四～六级机械工人考工参考试题及题解》，供有关单位和工人参考。

这套书是由朱大先同志主持组织的，共有车工、钳工、铣工、刨工、磨工、齿轮工、镗工、钻工和机械基础等九本。本书由郑国明、刘汉蓉、李增安、楼岳镇编写，韩志坤、刘汉蓉审稿。在编写过程中得到了上海市劳动局技工培训处的大力支持，在此深表感谢。

由于编写经验不足，难免有缺点，恳请读者批评指正。

上海市金属切削技术协会


一九八五年十二月

## 说 明


1. 这套书内容包括四、五、六三个等级，每个等级应考《机械基础》和有关专业工艺两份试卷，每份试卷的考试时间约150分钟。

每份试卷由选择题、填空题、计算题和问答题四个部分组成，每个部分有若干试题组。出试卷时可在每个部分中任选一试题组，这样每份试卷约有16~18个试题。

2. 这套书的编例如下：

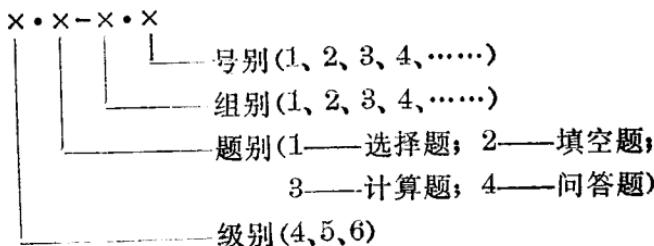

例如：4·1-2·1

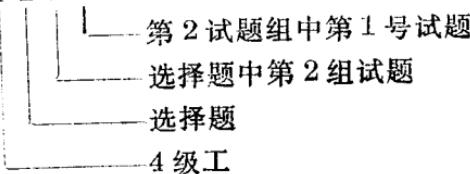

# 目 录

## 四级工参考试题

4·1 选择题	1
4·2 填空题	4
4·3 计算题	7
4·4 问答题	16

## 五级工参考试题

5·1 选择题	25
5·2 填空题	26
5·3 计算题	28
5·4 问答题	36

## 六级工参考试题

6·1 选择题	42
6·2 填空题	43
6·3 计算题	45
6·4 问答题	50

## 四级工参考试题答案

4·1 选择题	55
4·2 填空题	56
4·3 计算题	58
4·4 问答题	64

## 五级工参考试题答案

5·1 选择题	72
5·2 填空题	73
5·3 计算题	74

## 5·4 问答题 ..... 80

### 六级工参考试题答案

6·1 选择题	.....	85
6·2 填空题	.....	86
6·3 计算题	.....	86
6·4 问答题	.....	90

## 四级工参考试题

### 4.1 选择题(选择正确答案填入空格)

#### 4.1-1 试题

4.1-1-2 研磨时,所选择的研具材料应比工件\_\_\_\_。

- 1) 硬; 2) 中; 3) 软。

4.1-1-2 滚动轴承外圈与座孔装配时,力应加在\_\_\_\_上。

- 1) 外圈; 2) 内外圈; 3) 内圈。

4.1-1-3 金属材料的矫正是利用\_\_\_\_变形。

- 1) 韧性; 2) 塑性; 3) 弹性。

4.1-1-4 当轴为转动时,推力滚动轴承的松环应靠在\_\_\_\_零件的平面上。

- 1) 静止; 2) 转动; 3) 互转。

4.1-1-5 铝皮和铝罩矫正时应使用\_\_\_\_锤,这样可以减少铝皮和零件的麻点。

- 1) 铁; 2) 铜; 3) 木。

#### 4.1-2 试题

4.1-2-1 对高速高精度的转轴应进行\_\_\_\_试验。

- 1) 静平衡; 2) 动平衡; 3) 静不平衡。

4.1-2-2 抛光加工的速度应比研磨\_\_\_\_。

- 1) 低; 2) 相等; 3) 高。

4·1-2·3 对丝杆作高精度的矫直时,力的作用点应选择在\_\_\_\_处。

- 1) 凸; 2) 平; 3) 凹。

4·1-2·4 柴油机采用的压缩比,要比汽油机\_\_\_\_。

- 1) 大; 2) 小; 3) 相等。

4·1-2·5 多瓦自动调位动压轴承常用于\_\_\_\_场合。

- 1) 低速; 2) 高速; 3) 中速。

### 4·1-3 试题

4·1-3·1 对工件进行粗研磨时应采用\_\_\_\_。

- 1) 磨粒; 2) 微粉; 3) 磨粉。

4·1-3·2 对细长轴锤击矫直时,主要是使受击部分的轴表面产生微小的\_\_\_\_应力,以达到矫直的目的。

- 1) 扭; 2) 拉; 3) 弯。

4·1-3·3 圆柱孔滚动轴承的内、外圈需同时与轴颈和座孔配合时,作用力应加在\_\_\_\_上。

- 1) 内圈; 2) 内、外圈; 3) 外圈。

4·1-3·4 C620-1 车床中的脱落蜗杆机构在车削\_\_\_\_时起保险作用。

- 1) 螺纹; 2) 内、外圆和端面。

4·1-3·5 主轴前后轴承调整顺序一般总是先调整\_\_\_\_轴承。

- 1) 前; 2) 后。

### 4·1-4 试题

4·1-4·1 对丝杆的矫直最好的办法是采用\_\_\_\_法。

- 1) 扭转; 2) 弯曲; 3) 延展。

4.1-4·2 对高速旋转的大直径平形砂轮应进行\_\_\_\_试验。

- 1) 静平衡； 2) 动平衡； 3) 动不平衡。

4.1-4·3 圆柱孔滚动轴承的内圈与轴颈配合时，作用力应加在\_\_\_\_上。

- 1) 外圈； 2) 内圈； 3) 内、外圈。

4.1-4·4 在装配尺寸链中，最后形成的一个环是\_\_\_\_。

- 1) 增环； 2) 减环； 3) 组成环； 4) 封闭环。

4.1-4·5 当主轴承采用滚动轴承时，其前轴承的精度应比后轴承精度\_\_\_\_一级。

- 1) 高； 2) 低； 3) 同。

#### 4.1-5 试题

4.1-5·1 在丝杠弯曲变形的凹处，常用平口凿子锤击螺纹的\_\_\_\_径。

- 1) 外； 2) 内； 3) 中。

4.1-5·2 检验刮削后导轨面在水平平面直线度常可用\_\_\_\_\_。

- 1) 框架式水平仪； 2) 光学平直仪； 3) 合象水平仪。

4.1-5·3 钢板因变形而中部凸起，为使其恢复平直，必须采用\_\_\_\_法进行矫正。

- 1) 扭转； 2) 弯曲； 3) 延展。

4.1-5·4 滚动轴承的内、外圈倒角均应\_\_\_\_于轴颈或壳体孔台肩处的倒角。

- 1) 小； 2) 等； 3) 大。

4.1-5·5 普通车床在空运转条件下，噪声级不得超过\_\_\_\_分贝。

- 1) 90； 2) 85； 3) 100。

#### 4.1-6 试题

4.1-6.1 金属材料矫正后,往往会使表面\_\_\_\_提高。

- 1) 强度; 2) 硬度; 3) 韧性。

4.1-6.2 机床中的滚动轴承装配试车时其工作温升值应不超过\_\_\_\_摄氏度。

- 1) 20; 2) 40; 3) 70。

4.1-6.3 蜗轮蜗杆传动机构,其正确的接触斑点位置应在中部稍偏蜗杆\_\_\_\_方向。

- 1) 左; 2) 右; 3) 旋出; 4) 旋进。

4.1-6.4 当主轴轴承采用滚动轴承时,其后轴承的精度比前轴承精度\_\_\_\_一级。

- 1) 同; 2) 高; 3) 低。

4.1-6.5 车床装配后,进行切槽试验其目的是考核车床主轴系统及刀架系统的\_\_\_\_性能。

- 1) 抗振; 2) 切削; 3) 负荷。

#### 4.2 填 空 题

##### 4.2-1 试题

4.2-1.1 所谓划线基准,就是在划线时,选择工件上的某一个\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_作为依据,用它来确定工件的各部分\_\_\_\_、\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

4.2-1.2 研磨剂是由\_\_\_\_和\_\_\_\_调和而成的混合剂。

4.2-1.3 在矫正中间凸起的板料时,其锤击力应从\_\_\_\_到\_\_\_\_,逐渐由重到轻,由密到稀。

4.2-1.4 高速轻载的滑动轴承,常可采用\_\_\_\_润滑或\_\_\_\_。

润滑。

4.2-1.5 蜗轮、蜗杆啮合时，正确的接触点位置应在  
方向。

## 4.2-2 试题

4.2-2.1 划线时的借料，要进行两个过程，即\_\_\_\_和\_\_\_\_，使各加工表面都有足够的加工余量。

4.2-2.2 手工研磨的运动形式有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_等。

4.2-2.3 对于四周呈波浪形的板料，应由四角向\_\_\_\_锤打，  
应重而密\_\_\_\_应轻而疏。

4.2-2.4 滚动轴承的内圈与轴的配合为\_\_\_\_制，外圈与孔  
配合应为\_\_\_\_制；其配合的紧松程度由\_\_\_\_和\_\_\_\_的尺寸公差  
来保证。

4.2-2.5 装配尺寸链有两个特征，即有关尺寸链接起来构成  
\_\_\_\_；其每个独立尺寸的偏差都影响着\_\_\_\_\_。

## 4.2-3 试题

4.2-3.1 许多滚动轴承都要在装配过程中控制和调整游隙，其方法是使轴承\_\_\_\_作适当的\_\_\_\_位移。

4.2-3.2 找正划线应保证零件上非加工面与加工表面间的  
\_\_\_\_均匀，从而保证\_\_\_\_要求。

4.2-3.3 研磨工艺的基本原理是\_\_\_\_通过研具对工件进  
行微量切削。这种微量切削包含着\_\_\_\_和\_\_\_\_的综合作用。

4.2-3.4 粗刮时平刮刀的楔角一般为\_\_\_\_度，细刮刀为  
\_\_\_\_度，精刮刀为\_\_\_\_度。

4.2-3.5 旋转零件或部件在径向位置有偏重（或相互抵

消), 而轴向位置上两个偏重相隔一定距离时, 叫\_\_\_\_\_, 用来消除这类偏重的方法又叫\_\_\_\_\_.

#### 4.2-4 试题

4.2-4.1 大件划线时, 由于缺乏大型平台常可采用\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等, 从而达到拼凑平台的目的。

4.2-4.2 常用的研磨液有\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_等。

4.2-4.3 刮削工作的特点是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

4.2-4.4 操纵 O620-1 型普通车床的摩擦离合器手柄, 可使主轴得到\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 或\_\_\_\_\_.

4.2-4.5 在尺寸链图中, 判别一个组成环是增环, 还是减环, 只要看其\_\_\_\_方向与\_\_\_\_环的方向相同还是相反; 若是相反, 则是\_\_\_\_\_.

#### 4.2-5 试题

4.2-5.1 研磨中常用的固态润滑剂有\_\_\_\_ 和\_\_\_\_ 等。

4.2-5.2 高速旋转零件如不给以平衡, 则将引起机器工作时的\_\_\_\_\_, 使零件的\_\_\_\_和机器的工作\_\_\_\_大大降低。

4.2-5.3 齿轮的接触精度常可用\_\_\_\_ 来检查, 正确的啮合斑点应在\_\_\_\_ 的两侧。

4.2-5.4 内燃机是将燃料在发动机内部\_\_\_\_, 产生高\_\_\_\_, 高\_\_\_\_气体, 经发动机\_\_\_\_\_机构转换成\_\_\_\_能的机器。

4.2-5.5 轴在转动时, 推力球轴承的\_\_\_\_环应靠在与轴一起转动的平面上; 而\_\_\_\_环应靠在静止零件的平面上。

#### 4.2-6 试题

4.2-6.1 群钻磨出月牙形圆弧刀的作用是：\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

4.2-6.2 四冲程内燃机，即曲轴旋转 \_\_\_\_\_ 周，活塞上  
下 \_\_\_\_\_ 次，完成 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 一个工作循环。

4.2-6.3 旋转零件或部件在径向位置有偏重时，叫 \_\_\_\_\_，  
用来消除这类偏重的方法又叫 \_\_\_\_\_。


4.2-6.4 常用的磨料一般有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_。

4.2-6.5 测量圆柱正齿轮的侧隙方法有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

#### 4.3 计 算 题

##### 4.3-1 试题

4.3-1.1 求下图所示的板料展开长度。已知  $L_1 = 50$  毫米； $L_2 = 100$  毫米； $r = 20$  毫米； $t = 4$  毫米；弯曲角  $\alpha = 120^\circ$ （小数保留二位）。

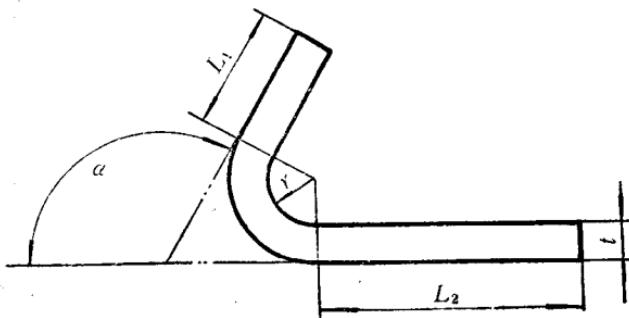

题 4.3-1.1 图

4·3-1·2 用游标卡尺测量直径为 200 毫米的工件。已知：工件的温度  $t_1 = 40^\circ\text{C}$ ，其线胀系数  $\alpha_1 = 1.75 \times 10^{-6}$ ；卡尺的温度  $t_2 = 15^\circ\text{C}$ ，其线胀系数  $\alpha_2 = 1.1 \times 10^{-6}$ 。求温度引起的测量误差  $\Delta\phi$ （标准温度为  $t = 20^\circ\text{C}$ ）。

4·3-1·3 有一个直径为 500 毫米的飞轮，用静平衡方法，测得 100 毫米处有 0.981 公斤力的偏重，当该飞轮在 300 转/分时，会产生多大的离心力？


4·3-1·4 用水仪测量工形平尺的直线度精度。已知：平尺长 1500 毫米，采用框架长 300 毫米，分度值为 0.02/1000 的水平仪，分段测量，各段水平仪的气泡位置见图示。当平尺全长的直线度允差 0.015 毫米，试确定是否合格。



题 4·3-1·4 图

#### 4·3-2 试题


4·3-2·1 已知如图所示正圆锥体， $D = 400$  毫米， $h = 150$  毫米。求其展开棱长尺寸  $R$ 、展开角  $\alpha$  弧长  $L$  各为多少？

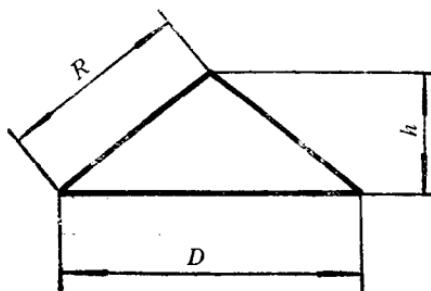

题 4·3-2·1 图


4·3·2·2 用游标卡尺测量直径为 200 毫米的工件。已知：工件的温度  $t_1 = 40^\circ\text{C}$ ，卡尺的温度  $t_2 = 15^\circ\text{C}$ ，两者的线胀系数相同，均为  $\alpha = 1.1 \times 10^{-5}$ ，求温度引起的测量误差  $\Delta\phi$ （标准温度为  $t = 20^\circ\text{C}$ ）。

4·3·2·3 如图所示，有一个直径为 600 毫米的飞轮，用静平衡的方法，测得 200 毫米处有 0.981 公斤力的偏重，试问在偏重相对的 100 毫米处应加重多少才能使飞轮平衡？

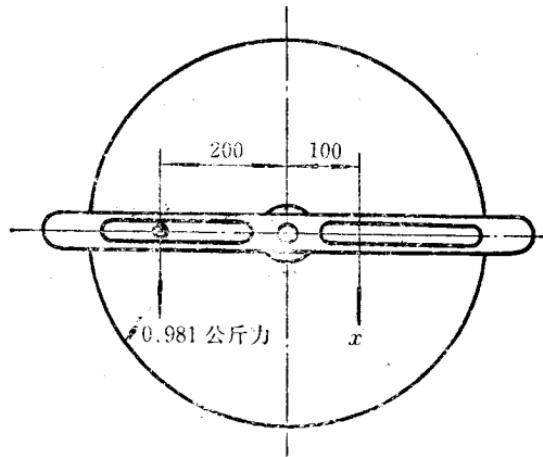

题 4·3·2·3 图


4·3·2·4 下图所示，为检验普通车床溜板移动时的倾斜误差。已知：其精度要求为  $0.04/1000$ ；溜板行程长 1500 毫米，检验时，采用精度值为  $0.02/1000$  的水平仪，每隔 500 毫米测一读数，共测四个位置，每个位置的水平仪示值在图中画出气泡的一端。试计算并说明该项精度是否合格？

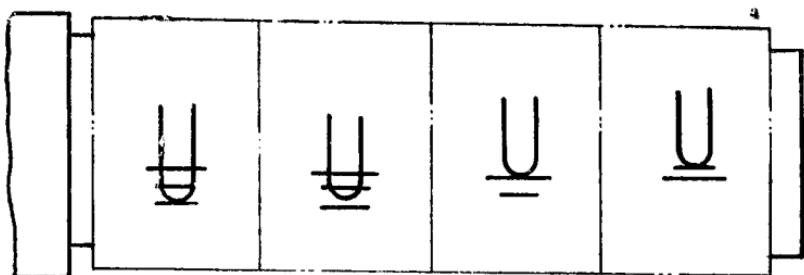

题 4·3·2·4 图

### 4·3·3 试题

4·3·3·1 下图所示圆锥台的尺寸:  $D = 460$  毫米,  $d = 230$  毫米, 圆锥母线长  $l = 230$  毫米, 求: 展开扇形的大、小圆弧半径  $R, r$  及圆心角  $\alpha$  各为多少?

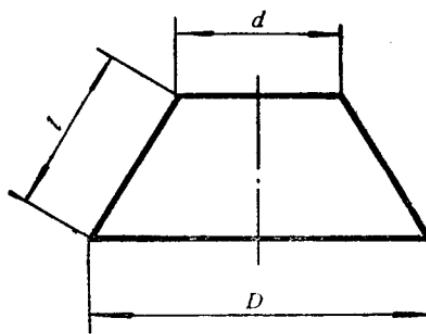

题 4·3·3·1 图

4·3·3·2 用游标卡尺测量直径为 200 毫米的工件。已知: 工件与卡尺的温度均为  $t = 30^\circ\text{C}$ , 线膨胀系数也相同,  $\alpha = 1.1 \times 10^{-5}$ 。试计算说明工件在此温度下测量后的尺寸与工件在计算标准温度( $t = 20^\circ\text{C}$ )下的尺寸有多少变化?


4·3·3·3 已知 204 滚动轴承与轴和座孔装配, 查得轴承

内圈  $\phi 20_{-0.01}$ , 轴承外圈  $\phi 47_{-0.01}$ , 轴径为  $\phi 20^{+0.023}_{-0.008}$ , 座孔为  $\phi 47_{-0.027}$ 。求该轴承与轴颈和座孔的配合尺寸, 并指出是属于什么性质的配合?

4.3-3·4 现有一对蜗轮传动机构, 蜗轮的模数为 3, 蜗杆头数  $Z_1 = 1$ , 测得的间隙为 ( $C_n = 0.30$  毫米), 求空程角度为多大?

#### 4.3-4 试题

4.3-4·1 已知棱锥体的尺寸: 棱长  $R = 200$  毫米, 棱锥体

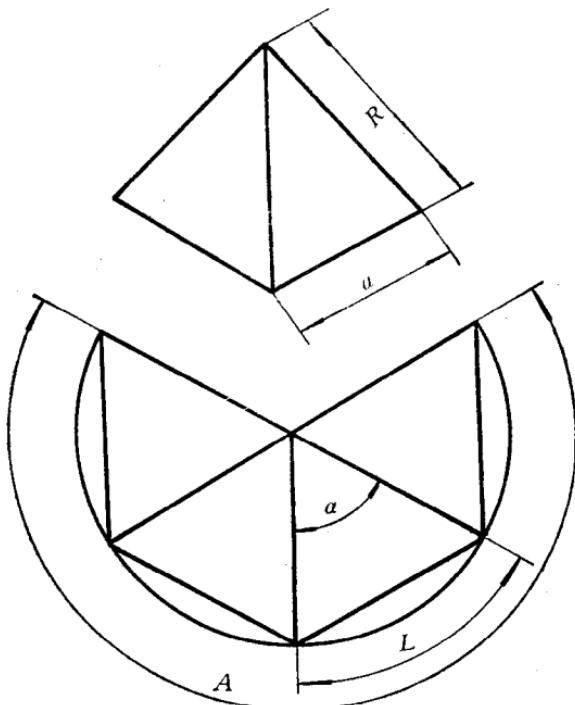

题 4·3-4·1 图