

五金機械常識

# 手搖台钻床

上海五金機械常識供應站

上海科學技術出版社

165  
1

## 內 容 提 要

本书介绍手摇台钻床的基本知识，其中有规格、用途、安装、修理与使用方法，可供采购人员、使用人员以及有关技工阅读。

五金机械常识

### 手 摆 台 钻 床

上海五金机械采购供应站编

上海科学技木出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市图书出版业营业登记证 093 号

上海市印刷四厂印刷 新华书店上海发行所总经销

开本 787×1092 版 1/32·印张 1/2·字数 11,000

1959 年 3 月第 1 版 1959 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—7,000

统一书号：15·1100

定 售：(九) 0.08 元

446  
213

## 前　　言

在黨的“鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義”的  
總路線的照耀下，全國人民正以“讓高山低頭，使河水讓路”的英  
雄氣概，發揮了無窮無盡的智慧和力量，掀起了社會主義建設大  
躍進的高潮。

為了配合工業、農業和商業工作大躍進，滿足廣大基層商業  
企業的業務人員學習商品知識，提高商品經營水平，幫助工農業  
用戶選購生產資料，熟悉它們的用途、性能、使用、保管和修配方  
法，我們編寫了一些有關五金機械方面的通俗的商品知識小冊  
子。

這些書一般都較詳細地介紹了每一種商品的品名、別名、規  
格、用途、性能、質量、使用和保管方法、檢驗和維修方法。對比  
較複雜的工具和機械，都較詳細地介紹了它的結構和配件的性  
能、使用與安裝的方法。文字力求通俗，並附有很多插圖，幫助  
讀者理解。

由於編寫時間倉促，編寫人員水平有限，並且缺乏經驗，錯  
誤之處，在所難免；誠懇地希望廣大讀者提出批評和建議，以便  
再版時修正。

上海五金機械采購供應站編

## 目 录

### 前言

第一章 概述	1
第二章 手搖自動台鉆床及手搖台鉆床	3
第一节 手搖自動台鉆床	3
一、構造、性能及用途	3
二、主要規格	3
三、各種部件的名稱、原料及作用	5
第二节 手搖台鉆床	7
一、構造、性能及用途	7
二、主要規格	7
三、各種部件的名稱、原料及作用	8
第三章 手搖台鉆床的質量要求及檢驗方法	10
第一节 質量要求	10
第二节 檢驗方法	10
第四章 手搖台鉆床的安裝和使用時應注意事項	12
第一节 手搖台鉆床安裝的一般介紹	12
第二节 手搖台鉆床使用時應注意事項	12
第五章 手搖台鉆床的养护和一般修理	15
第一节 手搖台鉆床的养护常識	15
第二节 手搖台鉆床的一般修理	16

## 第一章 概 述

手搖台鉆床是用来在各式各样制品和零件上制成各种尺寸圓孔的一种工具。它是由于手搖牙輪的推进，通过鉆軸牙輪的帶動，使鉆軸不斷地旋轉，經過不同操作，从而在加工件上鉆各種大小的圓孔。因为这种鉆床是用手搖的，一般須安裝在工作台上使用，所以就把它叫做手搖台鉆床。

手搖台鉆床的特点是，构造輕巧，占用面积小，使用簡便，尤其是它不需要其它动力来带动，无论在安装和搬动时，都很方便。对小型工厂及手工业生产社、农具社以及对鉗工和装配工來說，都是一件良好的工具。

目前我国自制的台鉆床，在当前大搞地方工业中，使用范围更为广泛。它的质量基本上已符合操作要求。它的产地主要是上海、湖南等地，式样大致相似。

手搖台鉆床的使用亦很簡便，只要在台鉆床的鉆軸头上裝上鉆头（但不能超过这台鉆床最大的使用范围），就可鉆出各種大小的圓孔，有时还可以在鉆軸头上裝上絲錐（螺絲攻），用它來攻出螺紋。它不但能在金属工件上加工，同时还可以在部分非金属工件上加工，如塑料工件等。它的用途也是非常广泛的。

由于各种鉆孔工作的要求不同，以及在制造过程中不断改进和提高，所以台鉆的式样也各有不同。如进刀部分有的是用手扳压的，有的是利用螺旋杆来进刀的。搖手柄有的是装在大

牙盤上，有的是裝在飛輪（甩動盤）上的。鑽軸的升降高度及喉深（鑽軸與柱軸之間距離）以及其他部分設計也各有不同。雖然各種設計不同，在部分部件或形式上略有區別，但基本的構造原理是不變的。現將兩種我們常用台鑽的構造、性能及用途等介紹如下。

## 第二章 手搖自動台鉆床及手搖台鉆床

### 第一节 手搖自動台鉆床

#### 一、構造、性能及用途

手搖自動台鉆的機件構造在同類商品中是較複雜的，它由52種部件組成，須經過237道工序的操作。它的柱軸一般是由圓鐵製造（也有以相同尺寸的管子代用），鉆軸及鉆頭是用中碳鋼製成。其它主要部件如齒輪箱、飛輪、搖手柄、底座等一般均以生鐵翻鑄後加工而成。為了使台鉆旋轉得快而潤滑，在齒輪箱的上端和裡面裝有二個鋼碗彈子盤，另外又用一個彈簧凡而盤來穩定飛輪的旋轉和增加鉆軸進刀的壓力。其次還有許多部件，將在下面加以說明。

這種台鉆主要是利用一套變速齒輪來帶動鉆軸，並利用飛輪旋轉的壓力來自動進刀或退刀。在操作時能保持机体平穩，一般只要一個人即可進行操作。這種台鉆的製造工序較多，對各工序的質量要求較高。齒輪箱內全套齒輪均須經過銑床銑牙，主軸鉆軸及慢快輪天心眼子必須正確，並須用絞刀校過，使之能精密吻合，否則會影響台鉆的使用和旋轉。使用者必須先要了解這種台鉆的性能，尤其是飛輪部分的關係；否則就會產生旋轉不順或折斷鉆頭現象。

#### 二、主要規格

(1) 最大鉆孔直徑13公厘。



图 1

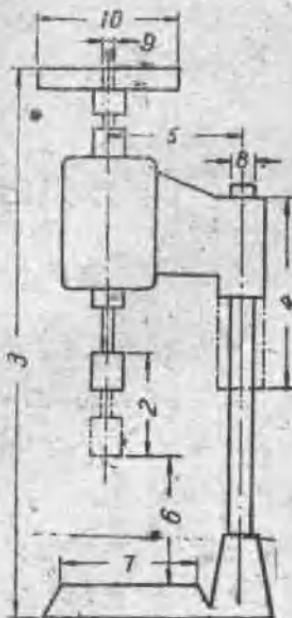


图 2

- (2) 最大钻孔深度 70 公厘。
- (3) 台钻高度 460 公厘。
- (4) 机头升降范围 150 公厘。
- (5) 钻轴与柱轴最小距离 160 公厘。
- (6) 钻帽下端与工作台距离 220 公厘。
- (7) 工作台对径 170 公厘。
- (8) 柱轴直径 35 公厘。
- (9) 钻轴直径 16 公厘。
- (10) 飞轮 178 公厘  $\times$  30 公厘。
- (11) 快档 1 比 7.5 转。
- (12) 慢档 1 比 2.5 转。
- (13) 自动进刀退刀。

(14) 台钻全重量 25 公斤。

### 三、各种部件的名称、原料及作用

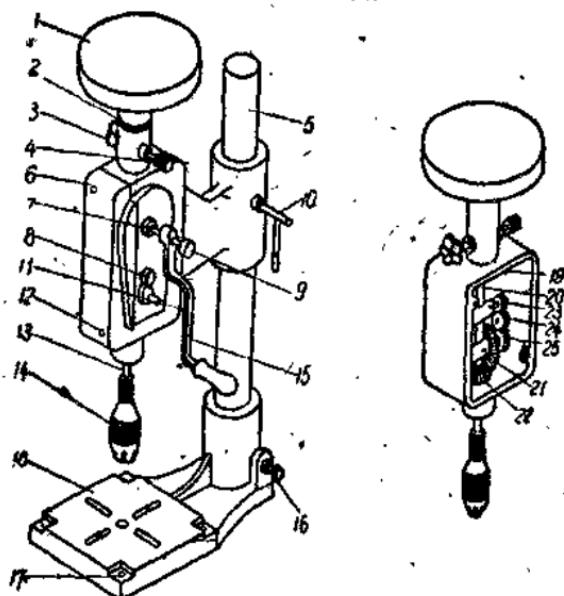


图 8

- (1) 飞輪用生鐵制,运用它的甩力,来加速钻軸旋转及进退刀的作用。
- (2) 鋼碗彈子盤,用中碳鋼制,經過淬火,使钻軸旋转滑潤。
- (3) 彈簧凡而羅,用生鐵制,內有彈簧及銅頭,保持旋轉平穩及增加钻軸刀的压力。
- (4) 牛油杯,用生鐵制(也有用鐵皮冲制或圓鐵車制的),內備油,輸到钻軸起潤滑作用。
- (5) 柱軸,用圓鐵制(也有用相同尺寸鋼管代用),是钻床的骨架及机头升降之用。
- (6) 齒輪箱及蓋,用生鐵制,安装各項齒輪及防止灰尘及铁屑侵入。

- (7) 快档天心，用圓鐵制，放快齒軸用。
- (8) 过桥天心，用圓鐵制，并經过淬火，放过桥齒輪用。
- (9) 壓緊螺絲帽，用圓鐵制，用来壓緊搖手柄。
- (10) 扳手螺絲，用圓鐵制，固定机头升降用。
- (11) 慢档天心，用圓鐵制，放慢齒輪用。
- (12) 箱蓋螺絲，圓头机罗絲，堅固箱蓋用。
- (13) 鑽軸，用中碳鋼制，鑽孔升降及裝鑽軋頭鑽孔。
- (14) 鑽軸頭，低碳鋼制（軋腳中碳鋼制并淬火），鑽孔時軋住鑽頭。
- (15) 搖手用生鐵制，搖動快慢齒輪。
- (16) 底座支羅絲，用圓鐵制，固定柱軸。
- (17) 底脚眼子，在安装鑽床时固定連接用。
- (18) 底座，用生鐵制，鑽座架亦是工作台。
- (19) 鋼碗彈子盤与(2)同。
- (20) 鑽軸与(13)同。
- (21) 伞齒輪，用馬鐵制，与小伞齒輪角尺牙起推動作用。
- (22) 小伞齒輪，用圓鐵制，帶动鑽軸。
- (23) 快齒輪，用生鐵制，速度快，壓力輕，鑽 3 公厘 $\left(\frac{1}{8}\right)$ 至 6 公厘 $\left(\frac{1}{4}\right)$ 之間的孔最为适宜。
- (24) 过桥齒輪，用圓鐵制并淬火，起快慢齒輪的連接和橋樑作用。
- (25) 慢齒輪，用圓鐵制，速度慢、壓力大，鑽 6 公厘 $\left(\frac{1}{4}\right)$ 至 12 公厘 $\left(\frac{1}{2}\right)$ 之間的孔最为适宜。

## 第二节 手摇台钻床

### 一、构造、性能及用途

这种台钻床的构造较为简单，它的钻轴及钻头是用圆钢制的。柱轴一般用钢管制成，它的主要组成部分是在C字形钻架中。除了以上几种部件外，其它主要部件如钻身、飞轮、工作台等均采用生铁铸。关于盘形牙盘及快慢齿轮，有的厂翻制后再进行铣床加工。但目前有些厂的产品，则用翻铸牙，就是用生铁翻铸，不再铣牙。所以这种台钻构造较为粗糙，制造也较为简单，尤其是用翻铸牙的产品。



图 4

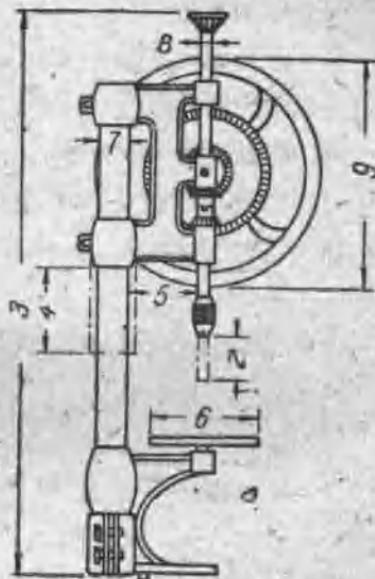


图 5

它是通过盘形牙盘的齿档，与钻轴上的慢牙齿盘连接带动的。牙盘上的齿轮，外面一圈牙齿是搭快齿轮的，里面一圈牙齿

是搭慢齒輪的，通過快慢檔（俗稱克拉子）來調節，轉速和進刀深淺可以隨意加以調節。進退刀是利用方牙螺絲（鉆軸）上的凡爾盤旋動，一般是單獨工作的，但在加工某些工件時，須二人協同進行工作。它可鉆孔，還能在鉆軸頭上裝上絞刀或絲錐（螺絲攻），這樣就可用它來作攻螺紋的工具。有時還可在飛輪上裝配一根皮帶，利用其他動力來帶動它，使工作效率更能提高（但由於轉速過快，負荷過重，很容易影響台鉆的使用壽命）。

由於它的結構簡單、操作方便、機體輕、體積小，價格也較便宜，所以一般工廠尤其是缺乏其他動力的城鎮和鄉村中的小型工廠和工業合作社等，均很適用。

## 二、主要規格

- (1) 最大鉆孔直徑 13 公厘。
- (2) 最大鉆孔深度 60 公厘。
- (3) 台鉆高度 600 公厘。
- (4) 机头升降范围 100 公厘。
- (5) 鉆軸與柱軸最小距離 110 公厘。
- (6) 花盤（工作台）對徑 160 公厘。
- (7) 柱軸直徑 40 公厘。
- (8) 鉆軸直徑 16 公厘。
- (9) 飛輪直徑 300 公厘。
- (10) 快檔 1 比 3 轉。
- (11) 慢檔 1 比 1 轉。
- (12) 台鉆全重量 15 公斤。

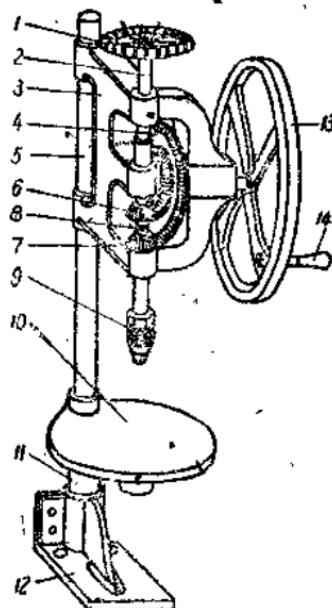


圖 6

## 三、各種部件的名稱、原料及作用

- (1) 凡而盘,用生铁制,旋转方牙螺丝杆升降用。
- (2) 钻轴(方牙螺丝),用中碳钢制,也有低碳钢的,调节丝杆升降用。
- (3) 钻架,用生铁制,放置各项牙轮。
- (4) 盆形牙盘,用生铁制,推动快慢齿轮。
- (5) 柱轴,用钢管制,是整个台钻的骨架及机头升降用。
- (6) 慢齿轮,用生铁制,适宜钻大的孔径用。
- (7) 快齿轮,用生铁制,适宜钻较小孔径用。
- (8) 快慢钻(俗称克拉子),用圆铁制,内装钢丝弹簧调整快慢齿轮用。
- (9) 钻轧头,用低碳钢制(三脚用中碳钢制并淬火),工作时轧钻头用。
- (10) 花盘(工作台),用生铁制,钻孔时放工作物件。
- (11) 横腿,用生铁制,套托花盘并可随意升降旋转。
- (12) 座脚,用生铁制,台钻装置时用螺丝栓在桌台上。
- (13) 飞轮盘,用生铁制,增加台甩力,摇手柄装在此盘上。
- (14) 摆手柄,铁芯木柄,摇动飞轮带动齿轮钻孔。
- (15) 支头罗丝,用圆铁制,坚固盆形牙盘用。

### 第三章 手搖台鉆床的質量要求及檢驗方法

對手搖台鉆床的質量要求，由於目前各地生產情況和條件不同，尚不統一，尤其是台鉆的部分，目前還不能達到互換性（就是各廠所生產的台鉆床零件不統一）。台鉆的生產雖已有幾十年的歷史，但過去有關這種商品的資料极少，缺乏質量要求的依據，所以一般都是依實樣仿制。下面介紹的只是質量要求的一般性情況，在某些部分要求與實際產品可能有些出入。

#### 第一节 質量要求

- (1) 在最大鉆孔壓力時，鉆軸與工作台垂直度的偏差怎樣？
- (2) 鉆軸與柱軸的平行度偏差大小？
- (3) 鉆軸與工作台的垂直接度偏差如何？
- (4) 柱軸與工作台直度的偏差（只許前傾）怎樣？
- (5) 鉆軋頭中心擺幅（用8公厘×100公厘長試棒）如何？
- (6) 鉆軋頭三腳要有一定硬度。
- (7) 台床搖動時應平穩而輕便，不得有止往現象和噪音。
- (8) 台床加工面應要光滑無疤、無銹、無砂眼等現象。
- (9) 鑄件表面應光潔無縮孔，無砂眼，烘漆皺紋須均勻美觀。

#### 第二节 檢驗方法

- (1) 用卡尺檢驗各種規格。

- (2) 用一般量具測量外形規格。
- (3) 用千分表檢驗各種分偏差（見圖 7、8）。

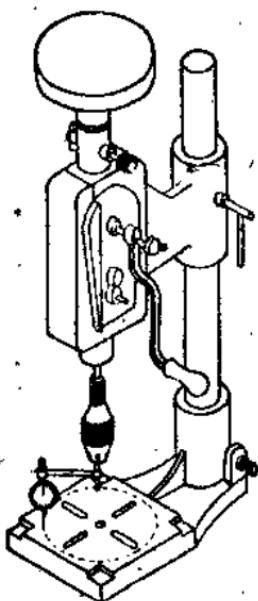


图 7

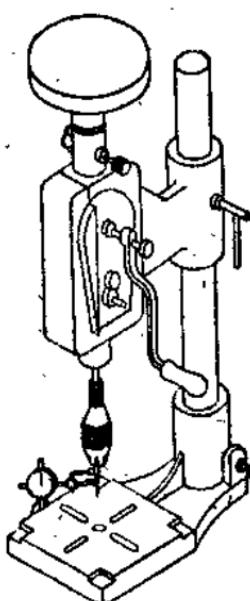


图 8

- (4) 鉆軋頭裝上 100 公尺長  $\times$  6 公厘  $\phi$  試棒用千分表或針盤代檢驗試棒下端（圖 8）。
- (5) 鉆軋頭三腳用硬度機檢驗，及檢驗三爪軋緊後是否審鐘。
- (6) 搖動時察聽齒輪是否潤滑，鉆軸上下是否靈活。
- (7) 檢驗各個齒輪是否有缺牙或進牙，是否能正確吻合。
- (8) 檢驗台鉆主要部分及加工面是否有砂眼、瘤疤等現象。
- (9) 檢驗箱子有否受潮。
- (10) 一般是進行抽驗，抽驗比例可按情況決定。

## 第四章 手搖台鉆床的安裝 和使用時應注意事項

### 第一节 手搖台鉆床安裝的一般介紹

台鉆的安裝很重要，如果裝得不牢固，在操作時，會產生動搖或側下的危險；如果裝得不平穩，就会影响台鉆的使用效果和工作物的正確度。因此在裝置時必須注意，第一要牢固；第二要平穩。普通台鉆床都是安裝在工作台上（俗名鉗桌），可用羅絲門放在台鉆的底座眼并和工作台背住，用螺母加以旋緊，再校驗是否平準。另一種是裝在柱壁上。那就要另外在柱軸兩端制成為两只鐵腳，用螺絲緊固在柱壁上。這種裝法可以節省一些地方，同時工作物本身的高度亦可不受規定限制。在使用時，如果遇到工作物體積較高，可以把底座裝置方向反裝，使底腳朝里而台鉆頭向使用者，這樣就可解決體積較高工作物的鉆孔問題。在農村中為了適合修理工作上需要，還可把台鉆床安裝在木船上或自行車後架上，使用甚為方便。但在裝置時，必須定制適當的緊固夾具。此外在實際使用的情況下，還可設法創造多樣化的裝置方法。

### 第二节 手搖台鉆床使用時應注意事項

使用手搖台鉆床與使用電動台鉆床情況不同，電動台鉆床速度快，工作效率高；但手搖台鉆床是需要用手操作，所以必須要

多用才能熟練。否則會因顧到搖動而忽視了工作台上的工件；或者因顧到工件而致台鉆的搖動時快時慢旋轉不均勻，也會影響鉆孔工作。

在使用台鉆鉆孔之前，必須做好以下幾點：

- (1) 按照需要鉆孔的尺寸，選擇鉆頭的規格和長短。
- (2) 鉆頭裝上後，先要檢查鉆頭是否裝得正確。
- (3) 鉆大孔時，先要用小鉆頭預鉆。
- (4) 檢查鉆頭裝在鉆軸上旋轉是否平穩，中心是否裝正確。
- (5) 注意工件的夾具和放置是否穩當。
- (6) 要保持台鉆工作台清潔。

開始工作時還須注意以下幾點：

- (1) 台鉆在使用時，不能用嘴吹工作台上的鐵屑，也不可用手去除，以免發生事故。
- (2) 對鉆出來的長條鐵屑，要用鉤子除去，因為這種鐵屑鋒利有毛刺，會刺傷皮膚。
- (3) 用大鉆頭鉆小工件時，夾具更要牢固，因為小工件很難握得牢。
- (4) 鉆孔在 10 公厘以上時，必須具有防止工件隨同鉆頭旋轉的措施。
- (5) 在鉆孔時必須把衣服袖口扎緊。工作時头部不宜離鉆頭太近，因鐵屑容易侵入眼睛，头发會被鉆頭帶住。
- (6) 工件將要鉆通時，進刀的壓力要減少，並將凡面盤旋松些，使慢鉆穿孔，否則會使鉆頭折斷。在鉆孔起步時，也必須較為緩慢。
- (7) 升降齒輪箱時，需要用手指住，以免快速下墜，損壞工