

# 表面粗糙度国家标准应用示例图册

尤绍权 编著



中国标准出版社

# 目 录

## 前言

### 一、表面粗糙度代(符)号与有关代号(特征代号)的应用

示例1	图1-1 支承角钢	.....(2)	示例25	图2-8 斜齿齿轮	.....(50)
示例2	图1-2 瓣盖	.....(4)	示例26	图3-1 缸座	.....(52)
示例3	图1-3 摆动隔板	.....(6)	示例27	图3-2 手柄	.....(54)
示例4	图1-4 接头	.....(8)	示例28	图3-3 套筒	.....(56)
示例5	图1-5 转轴	.....(10)	示例29	图3-4 阀芯	.....(58)
示例6	图1-6 轮子	.....(12)	示例30	图3-5 阶梯形支柱	.....(60)
示例7	图1-7 本体	.....(14)	示例31	图3-6 面板	.....(62)
示例8	图1-8 骨板后盖架	.....(16)	示例32	图3-7 垫片	.....(64)
示例9	图1-9 安全螺栓	.....(18)	示例33	图3-8 调距后片	.....(66)
示例10	图1-10 盖板	.....(20)	四、特殊表面的标注		
示例11	图1-11 高速轴	.....(22)	示例34	图4-1 螺旋圈	.....(68)
示例12	图1-12 定子冲片	.....(24)	示例35	图4-2 闭盖	.....(70)
示例13	图1-13 后盖板	.....(26)	示例36	图4-3 螺钉支座	.....(72)
示例14	图1-14 缸座	.....(28)	示例37	图4-4 蝶杆	.....(74)
示例15	图1-15 发生器内圈	.....(30)	示例38	图4-5 伤轮	.....(76)
示例16	图1-16 风嘴	.....(32)	示例39	图4-6 主动轴	.....(78)
示例17	图1-17 板手	.....(34)	示例40	图4-7 主动齿轮	.....(80)
二、标注规则			示例41	图4-8 矩形花键轴	.....(82)
示例18	图2-1 阀底座	.....(36)	示例42	图4-9 花键套	.....(84)
示例19	图2-2 背帽	.....(38)	示例43	图4-10 斜升线花键轴	.....(86)
示例20	图2-3 活塞	.....(40)	示例44	图4-11 拉伸弹簧	.....(88)
示例21	图2-4 油墨橡胶辊	.....(42)	示例45	图4-12 压缩弹簧	.....(90)
示例22	图2-5 链片	.....(44)	示例46	图4-13 缠绕弹簧	.....(92)
示例23	图2-6 绘图板	.....(46)	示例47	图4-14 中心孔键块	.....(94)
示例24	图2-7 外转子	.....(48)	示例48	图4-15 塞规	.....(96)
			示例49	图4-16 调节杆	.....(98)

示例50	图 4 - 17 镜筒	.....(100)	附表 附表 1 轮廓算术平均偏差 $R_a$ 的数值 .....	(126)
五、喷涂、表面处理标注			附表 2 微观不平度十点高度 $R_{\text{z}}$ 、轮廓最大高度 $R_{\text{y}}$ 的数值 .....	(126)
示例51	图 5 - 1 活塞杆	.....(102)	附表 3 微观光洁度级别与 $R_a$ 系列值对照表 .....	(127)
示例52	图 5 - 2 压板	.....(104)	附表 4 表面光洁度级别与 $R_{\text{z}}$ 系列值对照表 .....	(128)
示例53	图 5 - 3 手柄	.....(106)	附表 5 轮廓微观不平度的平均间距 $S_m$ 、轮廓的单峰平均 间距 $S_5$ 的数值 .....	(128)
示例54	图 5 - 4 铁圈	.....(108)		
示例55	图 5 - 5 套筒	.....(110)		
示例56	图 5 - 6 手轮	.....(112)	附表 6 轮廓支承长度率 $t_p$ 、轮廓水平截距 $C$ 的数值 .....	(129)
示例57	图 5 - 7 搪块	.....(114)	附表 7 取样长度的数值 .....	(129)
示例58	图 5 - 8 散热器	.....(116)	附表 8 $R_a$ 的取样长度 $l_a$ 与评定长度 $l_n$ 的选用值 .....	(129)
示例59	图 5 - 9 缸体	.....(118)	附表 9 $R_{\text{z}}$ 、 $R_{\text{y}}$ 的取样长度 $l_z$ 与评定长度 $l_n$ 的选用值 .....	(130)
示例60	图 5 - 10 制动杆	.....(120)	附表 10 加工纹理方向符号 .....	(133)
示例61	图 5 - 11 拔叉	.....(122)		
示例62	图 5 - 12 离合器	.....(124)	参考标准 .....	

# 前 言

本图册是为配合国家标准《表面粗糙度代号及其注法》的宣贯和帮助读者正确领会标准的内容而编绘的。希望对从事机械设计和制造的科技人员以及工科院校的师生，在教学和实际应用中有所帮助和指导。

本图册共选编了62个应用图例，按照表面粗糙度代号及其注法的应用特点，以文字和图例对照的形式，分别论述各种标注方法和对各表面的粗糙度要求，采用的标注方法和标准依据。同时还补充了一些具体的注法，其中对国家标准中没有规定的注法，也以推荐性注法介绍给读者。为便于读者对照应用，在每幅图之前均配有文字说明，图册最后附有表面粗糙度参数值和对照表。

由于本图册是说明表面粗糙度代（符）号在图样上的标注方法，因此，在图例中只画出与标注方法有关的视图，注出有关的尺寸和技术要求等，其他无关的内容均有省略。

本图册由机械工业部标准化研究所王恺同志审定。参加编绘工作的还有金水棠等同志。  
由于编者水平有限，图册中的欠妥之处在所难免，恳请读者批评指正。


编著 1986. 11.

一、表面粗糙度代(符)号与  
有关代号(特征代号)的应用  
示例1

图 1-1 支承角钢

1. 角钢的两端面与四个长圆形孔用通常的锯、冲剪方法加工能达到表面的粗糙度要求，不要求具体数值，仅标注粗糙度符号 $\nabla$ 。
2. 角钢的其余表面保持原材料供应状况，在图样右上角统一标注粗糙度符号 $\nabla$ 。

尺寸

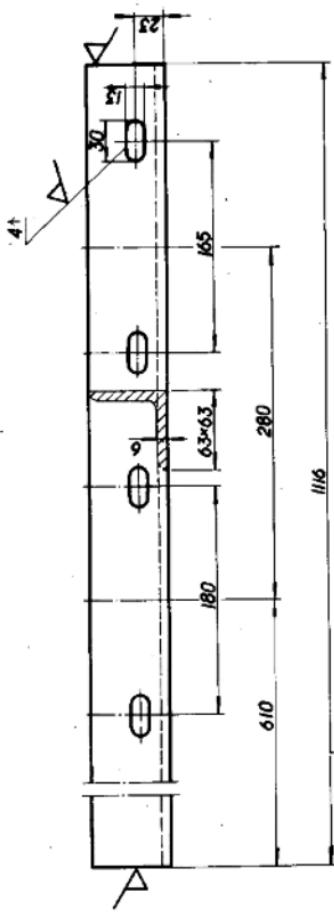


图号	名 称	材 料	制
I-I	支承座 制	A3	

示例2

图 1-2 笼 盖

1. 笼盖的表面用通常的冲压变形（不去除材料）加工能保证达到表面的粗糙度要求，仅标注粗糙度符号 $\checkmark$ 。
2. 在外圆柱面上分布的26个Ф8 内孔表面无具体数值要求，用一般去除材料的加工方法能保证达到表面的粗糙度要求，在其尺寸引线上仅标注粗糙度符号 $\triangle$ 。

其余

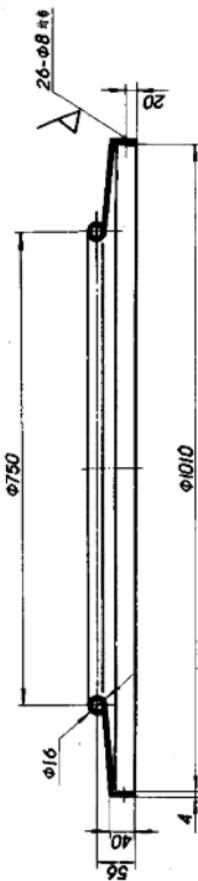


图号	名 称	材 料
1-2	壳 盖	08

示例3

图 1-3 摆动摇板

1. M4-7H 内螺纹表面用一般的螺丝攻加工能保证达到螺纹面的粗糙度要求，在其尺寸线延长线上仅标注粗糙度符号 $\checkmark$ 。
2. 除φ7H7与φ10H7 两孔表面对粗糙度有数值要求外，其余进行切削加工的表面用通常加工方法能保证达到表面的粗糙度要求，也仅标注粗糙度符号 $\checkmark$ 。
3. φ7H7和φ10H7 内孔的两端倒角面用一般加工方法能达到表面的粗糙度要求，仅标注粗糙度符号 $\checkmark$ 。
4. 其余不要求切削加工的表面，保持铸件原供应状况，在图样右上角统一标注粗糙度符号 $\diamond$ 。

图号 名 称 材 料  
1-3 摆 动 鞍 板 HT30-54

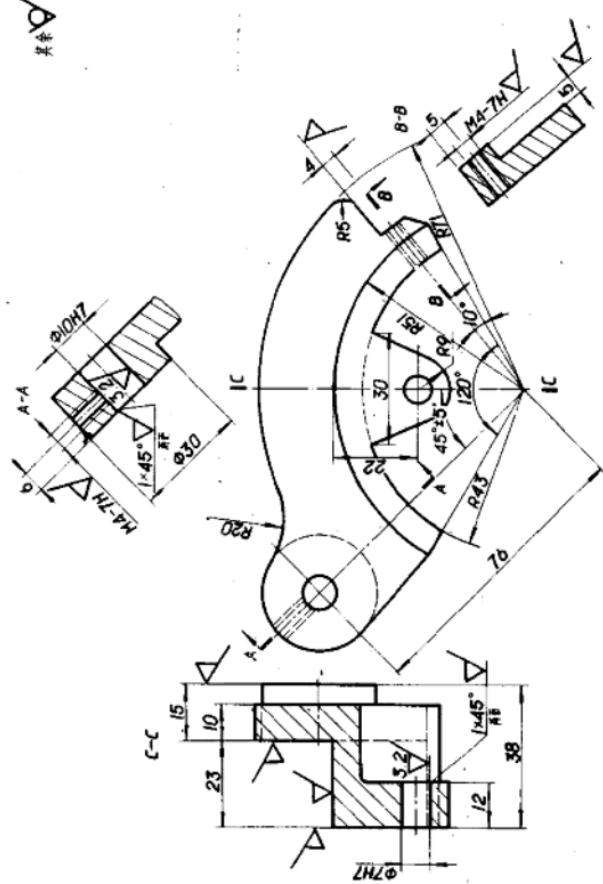


示例4

图 1-4 接头

1. 接头坯料采用六角型钢，中间的六棱柱面保待原材料供应状况，不管这些表面原来是用什么方法制造（去除或不去除材料），也不管表面的粗糙度参数值多少，仅需标注粗糙度符号 $\text{φ}$ 。
2. 六棱柱各棱面具有相同的粗糙度要求，其代号标注一次，在符号的横线上加注“各棱面”字样。

25/

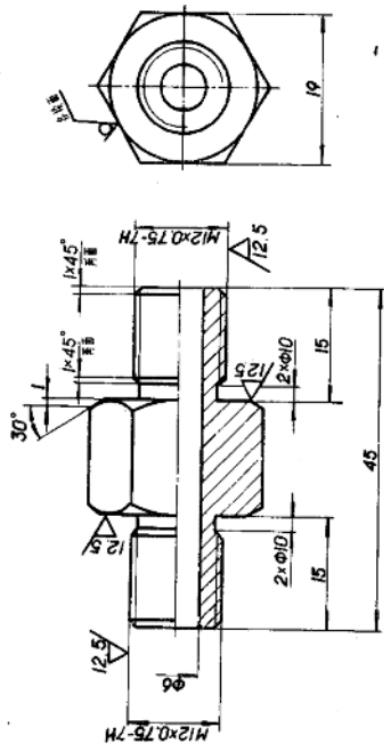


图号	名 称	材 料	单 位
I-4	紧 带	A3	

示例5

图 1-5 转轴

1.  $\phi 12$  圆柱面保持原材料供应状况，在其轮廓线上仅标注轴端度符号  $\checkmark$ 。
2.  $\phi 8$  圆柱面基本尺寸相同，但公差值不同，用细实线分界，标出尺寸并分别标出极限偏差值，虽然它们轴端度相同，建议也要分别标出粗轴度代号  $\text{V}12$ 。

6.3  
其余

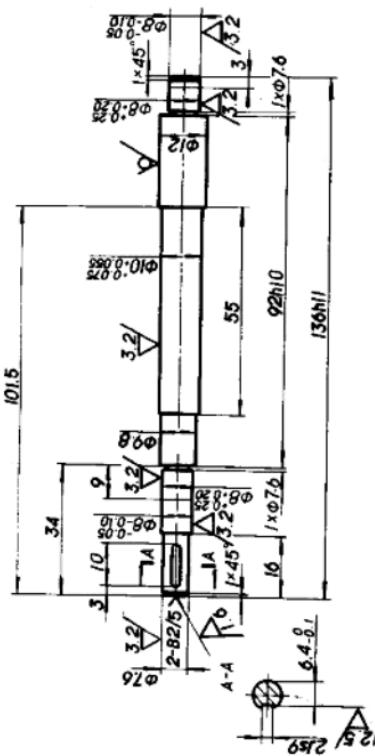


图号 名 称 材 料  
1-5 # 铁 45

## 图 1-6 转子

1. 转子的其余表面保持了上一道工件状况，上一道工序这些表面的粗糙度要求见图 1-5 “转轴”，此时不管这些表面上道工序用什么方法加工，也不管表面粗糙度数值多少，仅标注粗糙度符号 $\text{v}/\text{v}$ 。
2. 同一Φ8 圆柱面有不同的粗糙度要求，用细实线分界，分别标注在粗糙度代（符）号 $\text{v}/\text{v}$ 与 $\text{v}/\text{v}$ （包括在其余表面上），并标出尺寸。
3. 转子的外圆柱面由硅钢片迭压成，其表面的粗糙度要求同样采用GB 131—83《表面粗糙度代号及其注法》中规定的代号，标注在轮廓线上。

图号	名 称	材 料	标
1-6	转子	45, D21	

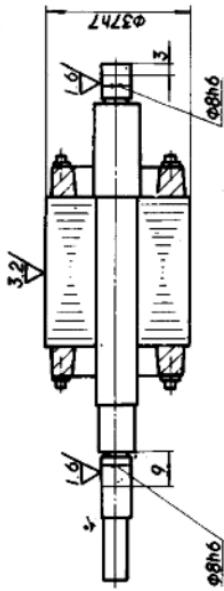

示例7

图 1-7 本体

- 按标准规定，符号 $\checkmark$ 不能单独使用。本体的外表面单独标注粗糙度符号 $\checkmark$ ，是为了避免多次重复注写复杂的代号而采用的简化标注，其许用值由具体零件在标注时另行说明。
- 本体的其余表面在图样上所统一标注代号 $\nabla$ ，表示这些表面可用任何方法（去除非或不去除材料）加工。 $R_s$ 的最大允许值为 $12.5\mu\text{m}$ 。
- 本体的六个外表面要求喷漆，喷漆面要求外表面粗糙度 $R_s$ 的最大允许值为 $12.5\mu\text{m}$ ，在符号的横线上注明“喷灰色漆前”字样。
- $\phi 8$ 孔内表面 $t_{\perp\perp} 30^\circ$ 侧面交线用 $\Phi 10$ 钢球滚压，用指引线说明交线的要求，因为它不是表面下标注粗糙度代(符)号。