

电气安装操作叢書

接 地 線 的 安 裝 操 作 法

冶金工业部冶金安装总公司 编

冶金工业出版社

电气安装操作叢書

接地線的安装操作法

冶金工业部冶金安装总公司 编

冶金工业出版社

本丛书是冶金安装总公司根据所属电装公司的安装经验总结而成的。内容包括冶金工业企业主要电气装置的安装操作法。本书叙述接地线的安装操作法。

接地线的安装操作法 冶金工业部冶金安装总公司 编
编辑: 刘砚田 装订: 赵香芬 鲁芝芳 责任校对: 夏其五

1958年8月第一版 1958年8月北京第一次印刷 10,000册

787×1092 · $\frac{1}{32}$ · 6,000字 · 印张 $\frac{10}{32}$ · 定价(10)0.07元

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行 書号 1118

冶金工业出版社出版 (地址: 北京市灯市口甲45号)
北京市書刊出版业营业許可証出字第093号

接地線的安装操作法

使用范围

本操作法适用于厂房内外的接地体和接地干线及设备接地线的安装。

准备工作

1. 需要的工具及材料：大鎚、鐵錘、鑽头、電鑽及鑽墙眼用的鑽头，焊接卡具、墨斗、手錘、電焊机等。在材料方面，仅須准备管子、角鉄、扁鋼或圓鋼防腐油等。
2. 接地柱的制作、接地線及卡子加工及平整，均应集中在加工厂进行，并事先在四面涂以黑色防腐油，然后运到现场。

(I) 接地体的安装

1. 尽量利用自然接地体。可以作为自然接地体的如下：
 - ① 敷設于地下的金屬水管，水井的插入管。
 - ② 厂房和建筑物的鋼結構。
 - ③ 敷設于地下的金屬電纜包皮，但其數量不少于两条。
 - ④ 敷設于地下的金屬管道，但可燃和爆炸气体和液体的管道除外。
2. 人工接地体，一般图纸設計采用鐵管但亦可考慮用角鉄代替。鐵管厚度不得小于3.5公厘，管子的数量不能少


于两根。接地体间的互相距离不得小于 2.5—3 公尺。

接地线可用扁铁或圆铁，其焊接的方法如图 1 所示。接地体和接地线均不用涂漆，但焊缝需要将焊渣打掉涂清。

接地体与建筑物的距离不小于 1.5 公尺，接地体的上部和接地线的埋设深度（距地面）不得小于 0.6 公尺。

埋入地下的接地线，在 1000 伏以下的电气设备中，可采用厚度不得小于 4 公厘的扁铁，也可采用圆铁。

3. 在强腐蚀性的土壤中应采用镀锌铁管或镀锌角铁及镀锌扁钢。

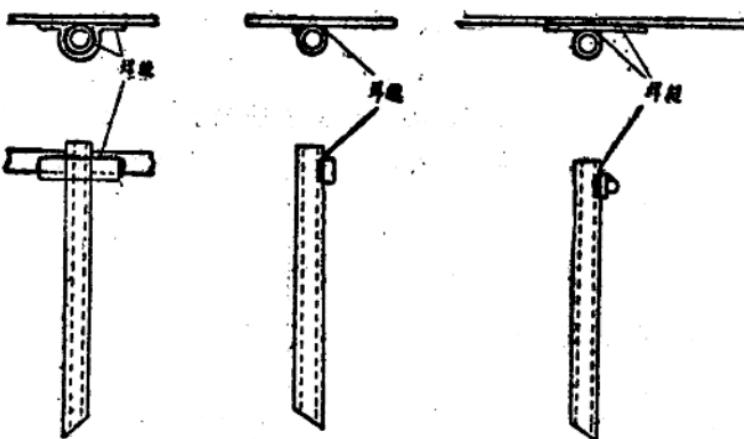

A. 用扁铁卡子焊接 B. 扁铁与接地体直
接焊接 C. 地体焊接中加扁铁板

图 1 接地线与接地体的焊接

4. 接地体的打入方法：一般在接地体少而且土质松软的情况下用大锤即可。在接地体数量多而土质硬的情况下，可采用木架滑轮拉大锤的方法（如图 2）。为防止将接地体口打堆和打裂，可用保护帽或用铁线绑上。

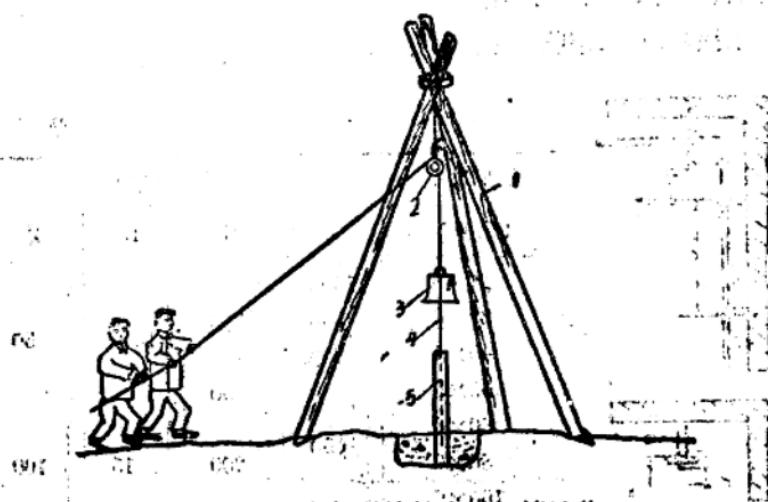


图 2 用木架滑轮拉大锤打接地体

1—木脚手架；2—单滑轮；3—大铁锤；4—大锤下面焊的
圆铁棍；5—接地体

5. 給接地綫土沟回填土时，土壤中应不含有石头、砖头和碎混凝土块等杂物，回填土并应夯实。

施工工艺

(I) 接地干线的安装

6. 接地干线一般固定于墙上。此时，应在土建抹灰前按設計图纸规定的路线或根据需要敷设的路线，于距地面300公厘高的位置（設計规定者例外）用粉线浸墨标示于墙上，然后按表1规定的距离同样用浸墨粉线与已有的水平线标出垂直交叉的十字（此十字应画得比要打的眼大一些以使打完眼后尚能沿十字找出中心），按标出的十字用电鑽鑽眼。如果有妨碍，亦可用鉗子打眼。按图3所示埋設鐵构件使所有

鐵构件应保持横平堅直。

接地綫应垂直敷設或水平敷設。

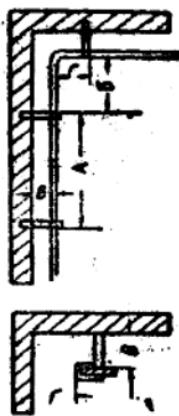


表 1

鋼帶尺寸 (公厘)	距離(公厘)			
	A	B	C	D
20×3	1000	300	10~15	50
30×4	850			
40×4	800			
50×5	750			
60×6	650	250	15	100
80×6				
100×6				

表 1 用圖

7. 厂房內的接地干綫，至少应用两根导体于不同的地方与接地体相连。

8. 接地干綫截面应根据設計图纸确定，其连接应保证接触可靠。连接的方法，可使用搭焊法。搭焊长度为鋼帶宽度的2倍，并至少有3个稜边进行焊接。利用圓鋼时，搭接长度則为直径的6倍。焊缝应平无間断。所有焊接缝不得有灰渣、气泡、未焊透处及烧毁金属的情况。焊接后，在焊接处补涂刷防腐油。

9. 接地干綫的固定，可采用卡件固定法（图4）或焊接固定法（图3）。接地綫应牢固地固定在支持件上，支持件并应涂刷黑色防腐油。

10. 敷設于屋内之接地干綫，应安装在便于检查的明显处，可能遭受机械損害的地方，应用管子或角鋼予以保护。

11. 接地干线穿墙时，应装设保护套（用废短的铁管或用钢纸的套管制成）。接地干线的各面与孔壁间的间隙不应

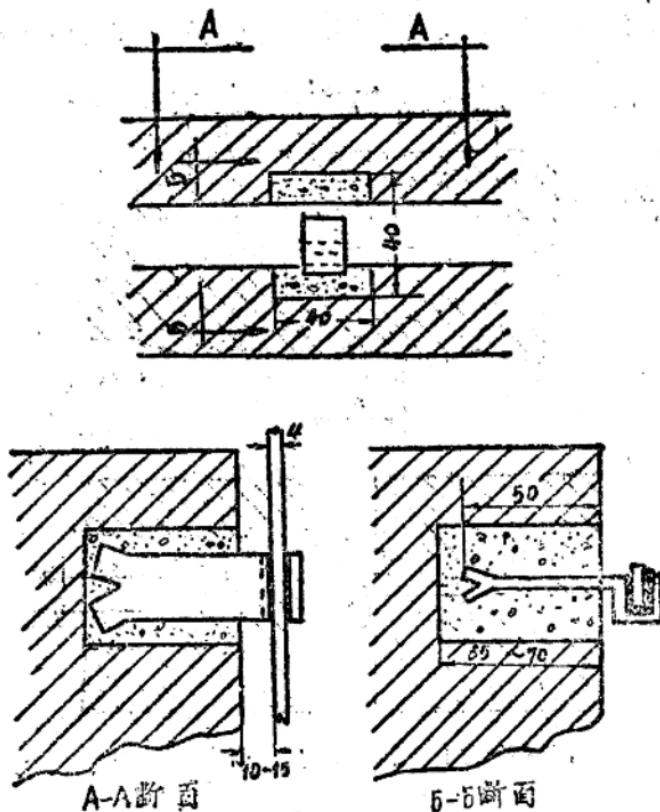


图 3

小于3公厘。当母线厚度为5公厘及其以上时，四周空隙可予堵塞。

12. 当与建筑物伸缩缝交叉时，接地干线在伸缩缝处应弯成弧形。

在有爆炸危险、有腐蚀性气体和潮湿的车间，接地线应采用焊接法连接，其接地线和焊缝应涂以耐化学作用的油漆。在爆炸性危险的车间不能使用其他金属物作接地线和接零线。必须用专门的导线和四芯电缆的接地线作接地和接零。

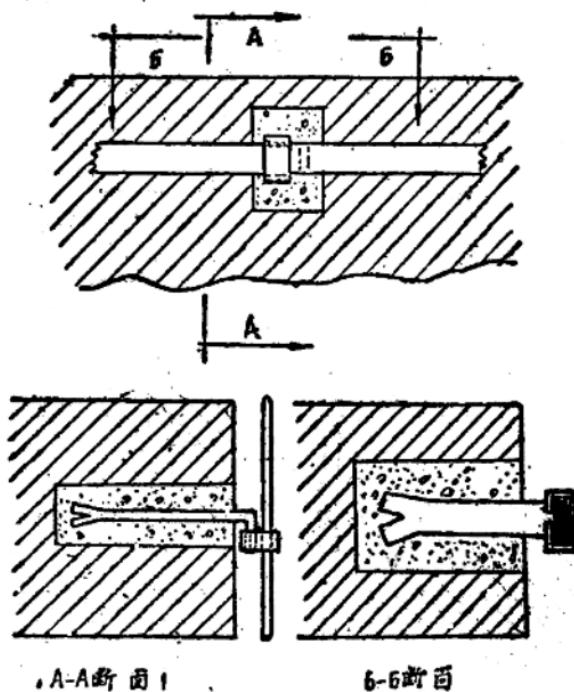


图 4

接地线与设备用螺丝相连接时，将接触面锉光，连接好后涂以耐化学作用油漆。

13. 由于绝缘破坏而可能带电的电气装置及设备的金属部分均应接地。应装保护接地的部分如下：

(1) 电机、变压器、开关及其他电器的金属底座及外

壳以及电动机的滑轨；

(2) 电器的传动装置；

(3) 变流器及仪表变压器的三次线圈；

(4) 配电盘、操作盘、保护盘及操作台等的金属框架外壳；

(5) 户外变电所的金属构架，电缆盒外壳，电缆及导线的金属包皮（两端接地）；

(6) 围绕带电部分的金属栅栏、金属平台、金属门及其他易于触及并可能带电的金属部分；

(7) 架空线路的金属杆塔等。

14. 不需装保护接地的部分如下：

(1) 在架空线路木杆上及户外变电所木架上的支持绝缘子脚及悬垂式绝缘子金具；

(2) 装于接地金属构架上不易触及的支持绝缘子及穿墙套管的金属附件，以及在绝缘子发生闪络或击穿时，在可触及的构架上不致引起危险电压的支持绝缘子及穿墙套管的金属附件；

(3) 发电厂变电所范围内的轨道；

(4) 在电缆线路两端已将其包皮接地的电缆支架。

15. 设备接地线的安装。根据设备的不同，接地线与接地设备间之连接方式可分为以下几种：

(1) 钢带直接焊接——如各种配电箱、配电盘、固定模钢及变压器轨道的接地；

(2) 钢带鑽眼用螺絲固定——如断路器底座及瓷瓶底座的接地，但电抗器固定瓷瓶的接地线不能作封闭的圆圈，应留一缺口；

(3) 鋼繩焊鋼接頭用螺絲固定——如變壓器外殼及馬達外殼的接地；

(4) 鋼絲撻焊鋼接頭後用螺絲固定——如保護網門、變壓器室門、電抗器室門的接地；不能拆卸的網門等可用焊接，而不用螺絲固定；

(5) 安裝在已接地的鋼結構上的設備，其本身不另作接地線，僅須將其接觸面修整光滑，再塗一層凡士林油，利用接地的金屬結構作為接地線。

16. 在改建防爆車間不准動火的條件下，進行設備接地線安裝時所用的方法如下：

① 設備接地線的安裝

接地線應與該段接地干線事先在戶外焊接好後運入室內安裝。接地線與設備的連接，可固定在接地螺絲上或固定在地腳螺絲上。接地干線的連接，一般在戶外搭接焊好後運入室內安裝。如安裝條件過份不便利，則可在室內用螺絲連接。

② 管道接地

防爆車間的所有管道均應接地並每隔30~40公尺作併

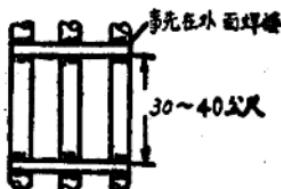
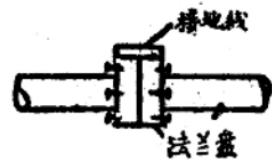


图 5



图 6

列管道的短路接地（如图 5）。安装时，可在外边事先焊好后一齐运入室内敷设。

管接头处应用引线跨越，如图 6 所示。

17. 无论采用上述那种方法来接地，电气装置的每一件应以单独分支线，接于接地干线。禁止将数个接地部分串联接地。

18. 接地线亦应安装在明显处，以便检查。一般禁止敷设在混凝土内。有必要敷设在混凝土内时，于其表面用黑线条标示。

19. 当接地线与接地的设备及各接地线之间采用螺栓连接时，其接触表面应修整得有金属光泽并涂以薄层凡士林油，螺栓连接处的外部表面应涂漆。

20. 在有震动的地方采用螺栓连接时，应采取防止螺丝松动的措施（用防松螺丝或加弹簧垫圈）。

21. 接地线的截面应根据设计图纸取用。若设计未规定，则不应少于下列值：

圆钢——直径不小于 5 公厘； 钢带——截面不小于 24 平方公厘。

敷设于地下不易检查的接地线，其截面不应小于 48 平方公厘（58 年 4 月 26 日冶金安装总公司 125 号规定）。

钢带厚度——敷设于地上者，不应小于 3 公厘； 敷设于地下者，不应小于 4 公厘。